

**三支香水道-沥湑水道流域（南村系统）城中村截污纳管工程
——塘西村、塘东村、南村村、梅山村、陈边村、板桥村
管道检测与评估报告
(清淤修复部分)**

中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

二〇二三年七月

三支香水道-沥滘水道流域（南村系统）城中村截污纳管工程
——塘西村、塘东村、南村村、梅山村、陈边村、板桥村
管道检测与评估报告（清淤修复部分）

项 目 名 称： 三支香水道-沥滘水道流域（南村系统）城中村截污纳管工程
委 托 单 位： 广州市番禺区水务工程建管中心
工 程 地 点： 塘西村、塘东村、南村村、梅山村、陈边村、板桥村
勘 察 单 位： 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
资质证书及编号： 工程勘察综合资质甲级
报 告 编 号：

法 定 代 表 人： 许蓁蓁
技 术 总 负 责 人： 颀铎铃
审 定（技术负责）： 眭海洋
审 核： 李 让
校 对： 曾令谦
报 告 编 写： 曾令谦
项 目 负 责： 李 让

中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司

2023 年 07 月

成 果 资 料 目 录

序 号	项 目 内 容	页数	起始页	终止页
1	资料目录	1	1	1
2	检测与评估报告	15	2	16
3	排水管道缺陷统计表	62	17	78
4	排水管道状况评估表	199	79	277

一、工程概况

1.1 基本情况

针对排水管网的地下隐蔽性的情况下，参考和《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 等技术规程，我司人员已经对排水管道实施管道内窥检测。

本次检测的排水管线检测长度合计 75872.6 米，管段材质为砼管、PE 管、PVC 管、铸铁管、混凝土渠。项目概况如下表：

表 1-1 项目概况表

项目名称	三支香水道-沥滘水道流域（南村系统）城中村截污纳管工程项目		
项目地点	广州市番禺区		
委托单位	广州市番禺区水务工程建管中心		
检测单位	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司		
检测内容	管段内部状况		
管段类型	污水、雨水、合流	检测长度	75872.6m
管段材质	砼管、PE 管、PVC 管、铸铁管	检测方法	QV
管段直径	100、150、200、250、300、400、500、600、700、800、1000、1100、1200、1350、1500、1600、渠		

1.2 检测与评估目的和要求

地陷事故时有发生，各级政府非常重视地面坍塌安全隐患的排查和治理工作。根据排水管网运行现状调查结果，综合分析、查找可能存在隐患的排水管段，利用内窥检测设备针对隐患段进行技术检测并评估，及时发现存在隐患管段，并及时采取有效的整治方法，避免出现因排水管道问题而导致的隐患事故。

检测的范围及内容：根据甲方提供的检测范围，对管道进行全

面录像和拍照，判别管道是否存在变形、破裂、渗漏、腐蚀、错口、脱节、异物穿入、材料脱落等结构性缺陷，以及是否存在沉积、结垢、障碍物、残墙/坝根、树根、浮渣等功能性缺陷；并根据检测结果，依据相关技术规程确定各类缺陷等级，分析计算缺陷管道的修复指数和养护指数；最后综合评价，提出修复或养护建议。

1.3 检测时天气和环境

按照国家和广州市检测规范标准，检测适宜在天气晴朗的情况下进行。本项目现场检测期间，天气为晴天或阴天，当遇到降雨情况时，检测会停止进行。

二、技术措施

2.1 工序作业的标准依据

1. 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009）
2. 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）
3. 《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836）
4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

2.2 采用的仪器和技术方法

施罗德管道潜望镜由防爆摄像主机、高强度伸缩杆、强光照明灯、激光测距仪、专用控制终端组成，是一款新型的影像快速检测系统，该设备采用工业级高分辨率彩色摄像系统和便携式智能控制影像录制处理终端，配备强力照明光源和高强度伸缩加长杆，实现对管道进行实时影像检测、分析处理，所采集的影像资料能在计算

机上进行存储、回放和截图等操作。仪器见下图：



图 2-1 管道潜望镜

2.3 作业要求

- 1. 检测单位应按要求，收集待检测管道区域的相关资料，组织技术人员进行现场踏勘，掌握现场情况，制定检测方案，做好检测准备工作。
- 2. 现场管道检测应包括下列内容：
 - (1) 现场应设立安全标志，做好安全防护措施。
 - (2) 检测前应根据检测方法的要求对管道进行清淤、降水等预处理。
 - (3) 检测前，应检查仪器设备。
 - (4) 检测时，应进行管道检测与初步预读。
- 3. 管道检测成果资料应按档案管理的统一载体、装订规格要求，分文字、表、图、影像资料四大类进行编号和组卷。

2.4 现场作业情况



图 2-2 检测工作照

三、工作部署与实施

3.1 工期安排

表 3-1 工作进度安排表

时间（天）\工作内容	20				40				60				80			
收集资料	█	█														
勘查工作			█	█												
现场检测					█	█	█	█								
报告编制										█	█	█	█	█		

3.2 工作流程

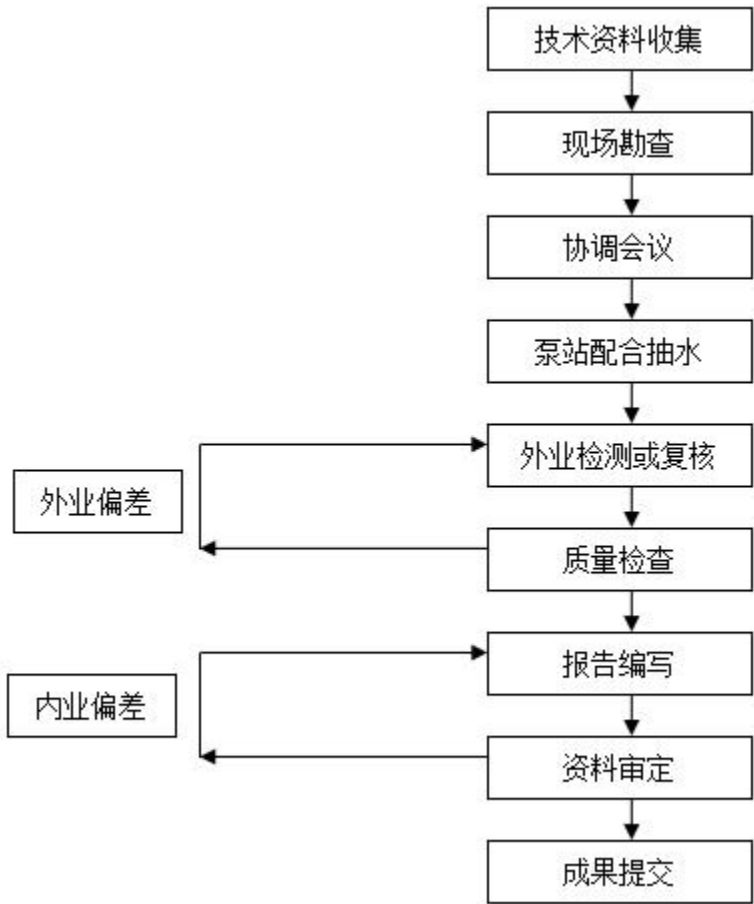


图 3-1 检测工作流程图

3.3 资料收集

为了开展管道调查与检测工作以及后期的报告编写，本次检测主要收集了以下资料：

- 1. 已有的电子版排水管线图（含地形）。
- 2. 管道竣工图或施工图等技术资料。
- 3. 管道评估所需的其他资料及施工设计说明，地理位置及周边环境情况等资料。

3.4 工作部署

检测人员收集到必要的资料后，马上进场安排了现场踏勘，基本查清了现场的交通状况、周边工程的施工情况、窨井的占压情况，

以及管道资料与实地的出入情况等，并做好踏勘记录。踏勘结束后，根据已收集的资料和踏勘记录进行分析讨论，组织开展检测工作，确定管道存在的淤积及积水井盖被占压等问题。

四、检测结果

4.1 管网内部检测情况概述

本次检测的排水管段长度为 75872.6m，共涉及 6831 段管段。
排水管道内部检测结果见下表：（详情见附件 1 排水管道缺陷统计表）。

表 4-1 排水管道缺陷统计表

缺陷代码及名称	1 级(轻微) (处)	2 级(中等) (处)	3 级(严重) (处)	4 级(重大) (处)	合计(处)
PL(破裂)	44	110	123	77	354
BX(变形)	120	159	77	102	458
FS(腐蚀)	302	174	134	/	610
CK(错口)	360	286	82	101	829
QF(起伏)	19	11	5	4	39
TJ(脱节)	20	19	14	21	74
TL(接口材料脱落)	4	4	/	/	8
AJ(支管暗接)	426	138	73	/	637
CR(异物穿入)	59	44	18	/	121
SL(渗漏)	42	24	10	2	78
结构性缺陷	1396	969	536	307	3208
CJ(沉积)	474	287	199	333	1293
JG(结垢)	214	82	21	16	333
ZW(障碍物)	144	70	56	74	344
CQ(残墙、坝根)	0	1	3	24	28
SG(树根)	70	16	11	28	125
FZ(浮渣)	20	18	3	/	41
功能性缺陷	922	474	293	475	2164
共计(处)	2318	1443	829	782	5372
所占比例(%)	43. 15	26. 86	15. 43	14. 56	100. 00

4.2 管网内部检测情况统计

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 6831 段，共发现 3940 段管段存在缺陷，缺陷率为 57.68%；共发现 5372 处管段缺陷，其中一级缺陷 2318 处、二级缺陷 1443 处、三级缺陷 829 处、四级缺陷 782 处。详情见下表：

表 4-2 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管段 (段)	缺陷管段 (段)	缺陷管段 比例	一级缺陷 (处)	二级缺陷 (处)	三级缺陷 (处)	四级缺陷 (处)
75872.6	75872.6	6831	3940	57.68	2318	1443	829	782
					43.15%	26.86%	15.43%	14.56%

(1) 根据检测结果, 按照缺陷类型划分标准, 统计如下图所示:

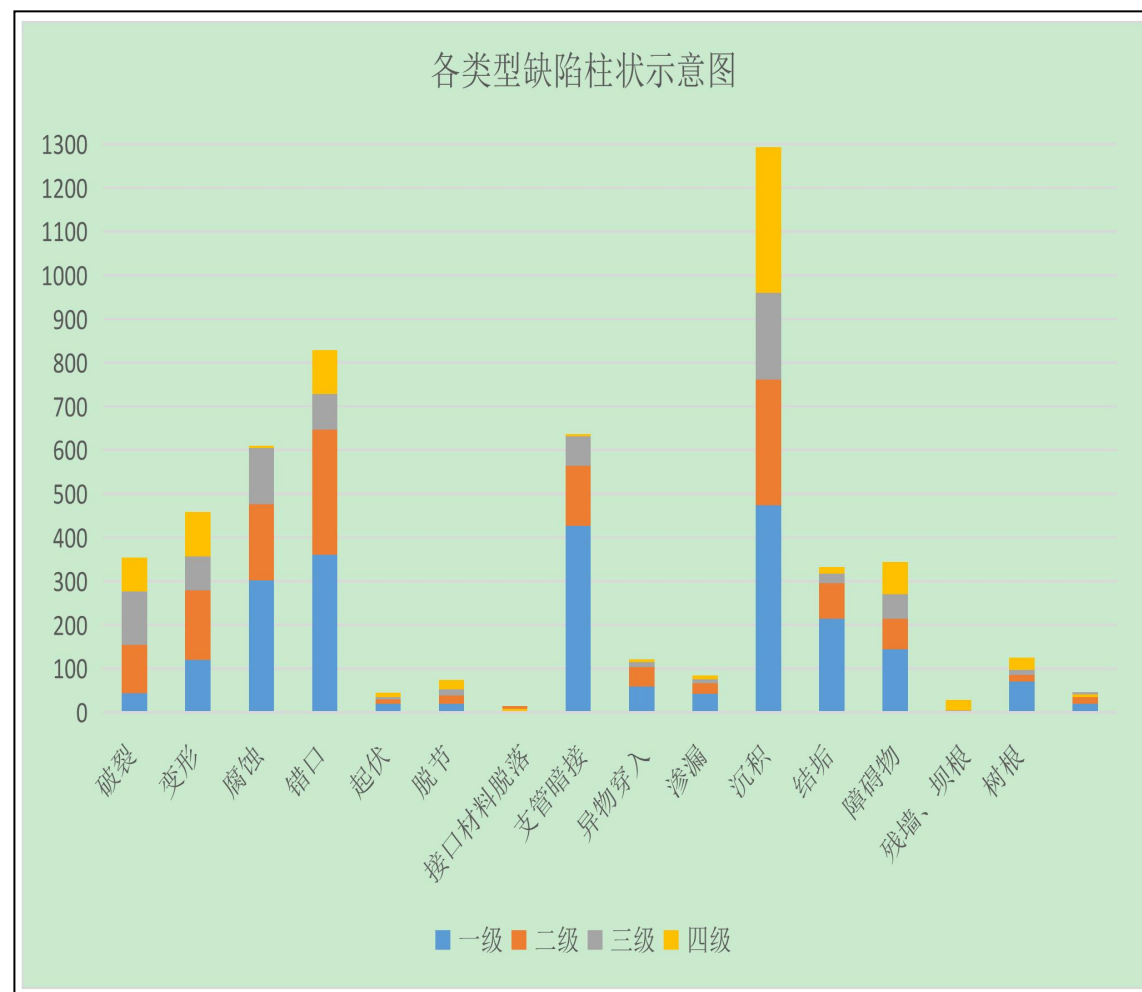


图 4-1 各类缺陷类型统计柱状图

(2) 根据检测结果,按照有无缺陷管段缺陷率划分,统计如下图所示:

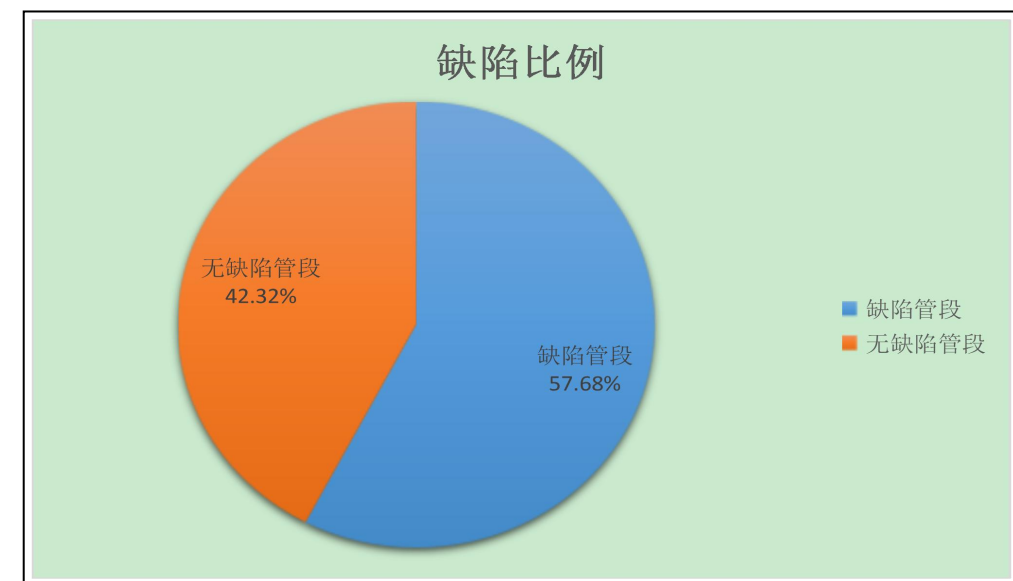


图 4-2 缺陷管段比例饼状图

(3) 根据检测结果,按照管材类型进行缺陷分析,统计如下图所示:

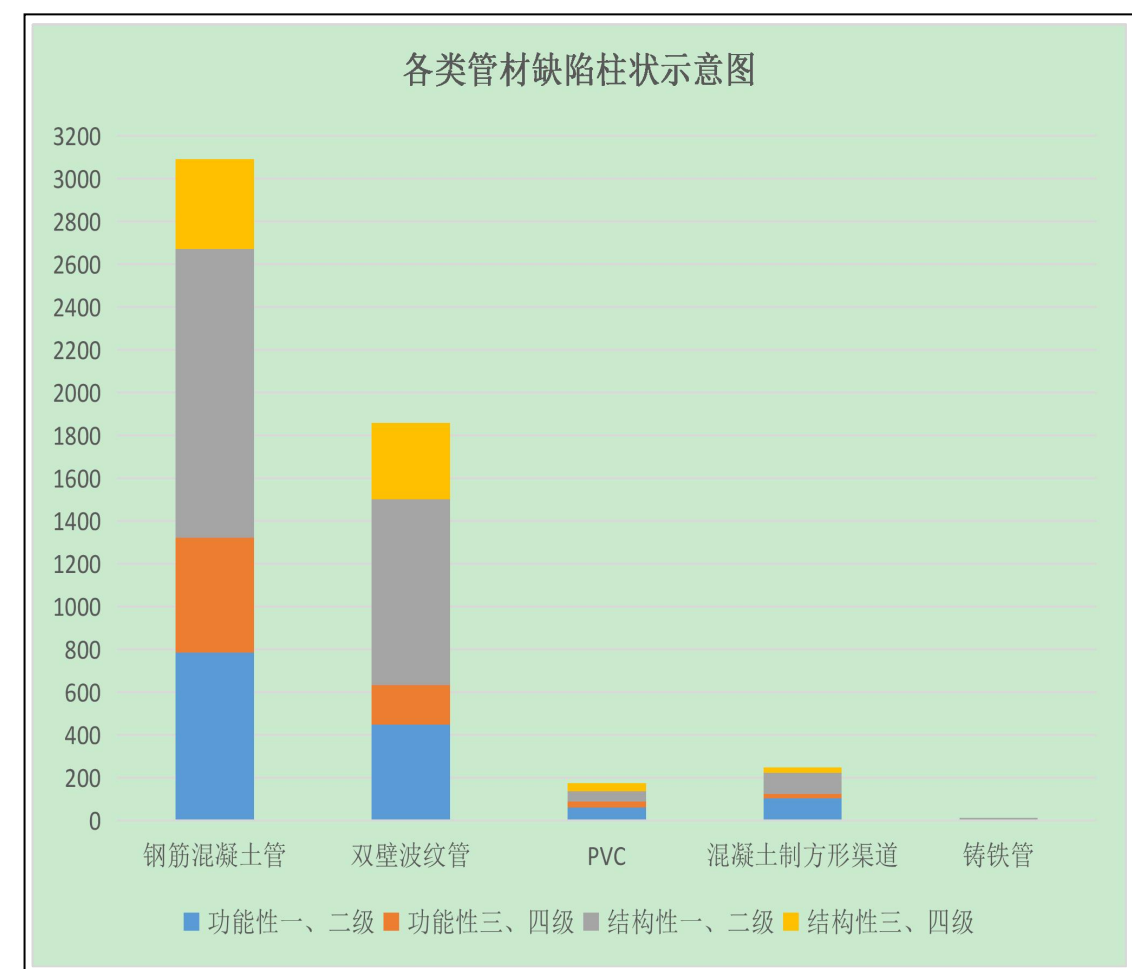


图 4-3 各管材缺陷柱状示意图

4.2.1 各村内部检测情况统计

1. 南村村

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 2035 段，共发现 1030 段管段存在缺陷，缺陷率为 50.61%；共发现 1400 处管段缺陷，其中一级缺陷 480 处、二级缺陷 377 处、三级缺陷 284 处、四级缺陷 259 处。详情见下表：

表 4-3 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管段 (段)	缺陷管段 (段)	缺陷管段 比例	一级缺陷 (处)	二级缺陷 (处)	三级缺陷 (处)	四级缺陷 (处)
25549	25549	2035	1030	50.61	480	377	284	259
					34.28%	26.93%	20.29%	18.50%

(2) 根据检测结果，按照缺陷类型划分标准，统计如下图所示：

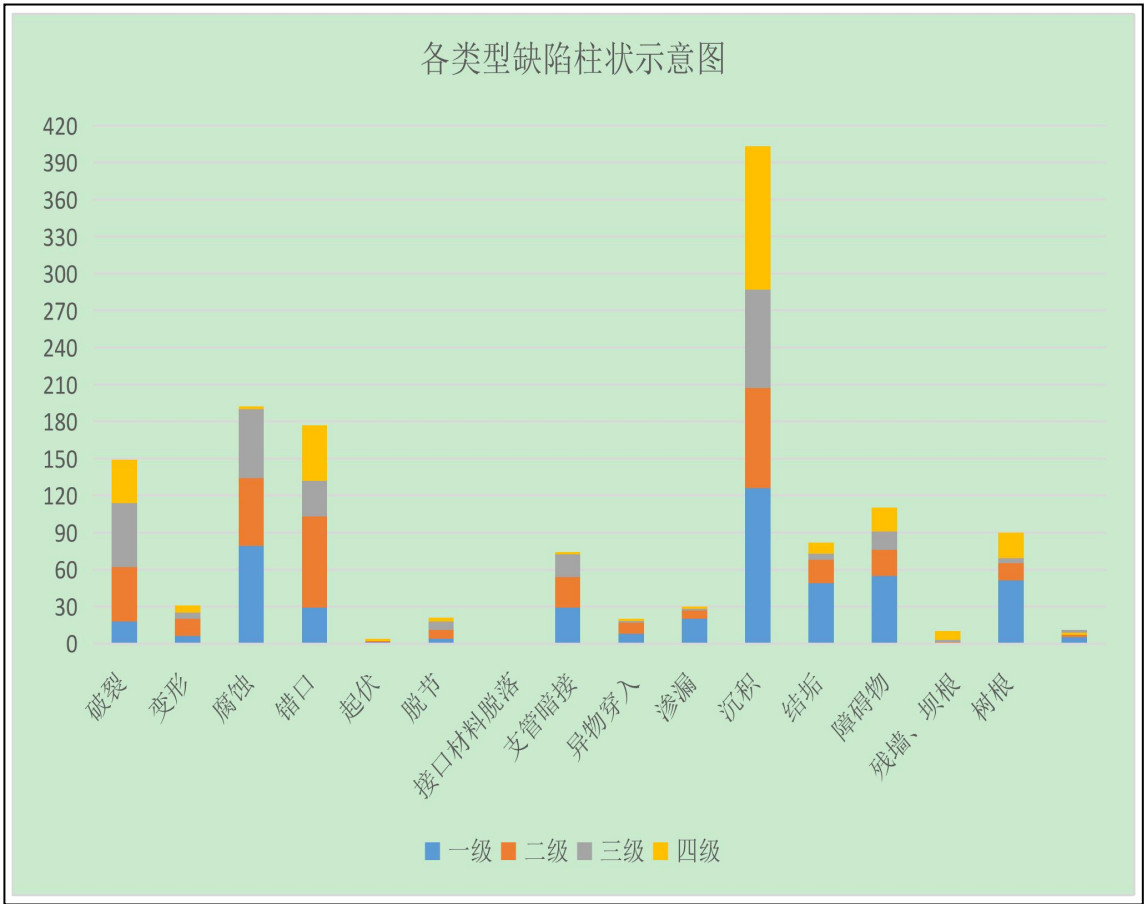


图 4-4 各类缺陷类型统计柱状图

(4) 根据检测结果，按照有无缺陷管段缺陷率划分，统计如下图所示：

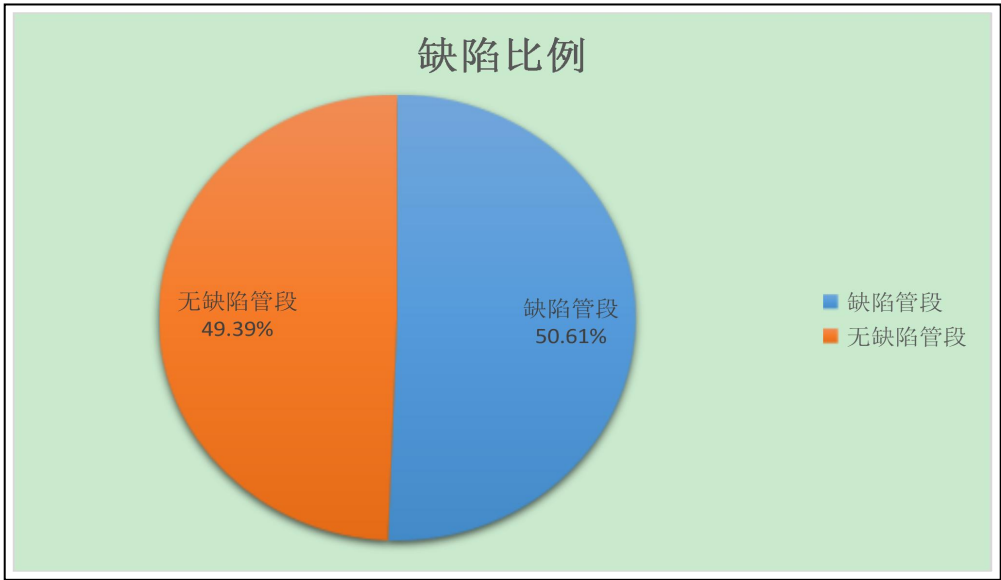


图 4-5 缺陷管段比例饼状图

(5) 根据检测结果，按照管材类型进行缺陷分析，统计如下图所示：

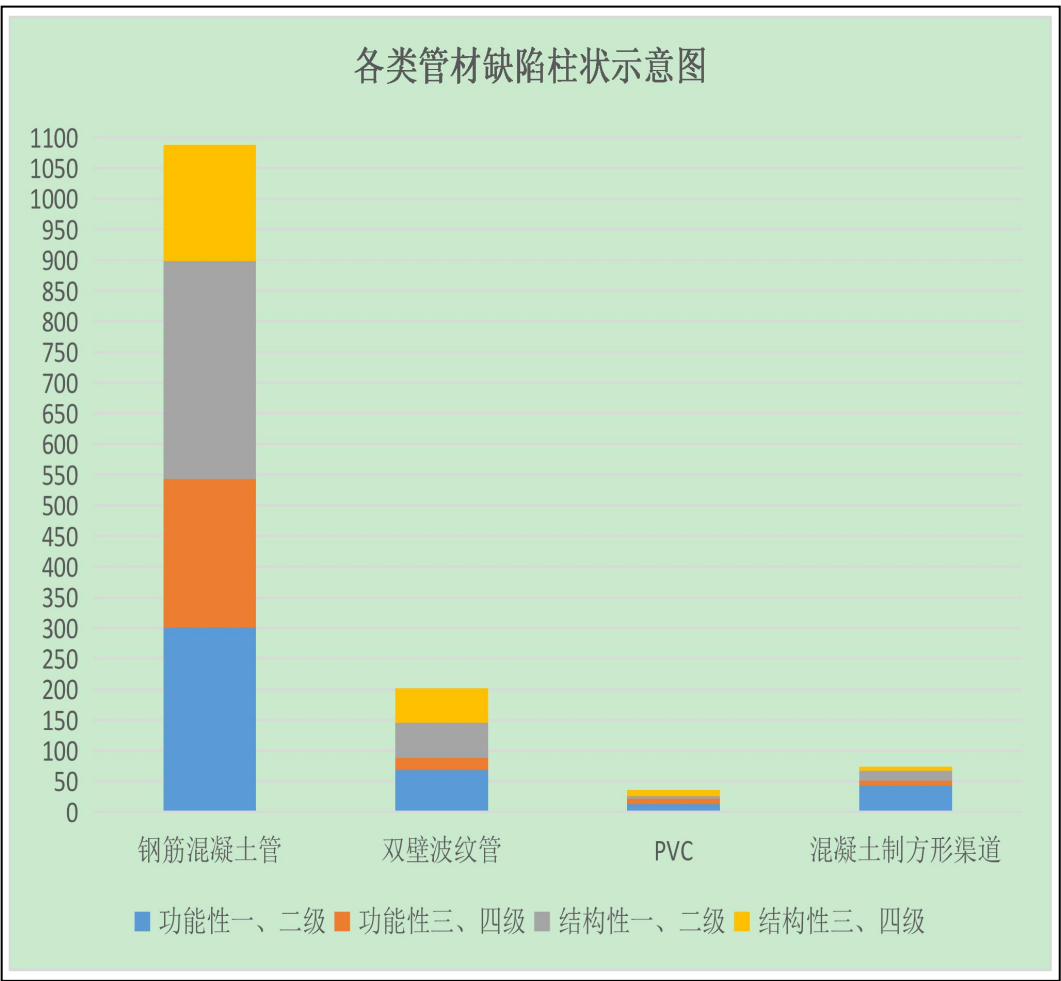


图 4-6 各管材缺陷柱状示意图

2. 梅山村

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 596 段，共发现 358 段管段存在缺陷，缺陷率为 60.07%；共发现 479 处管段缺陷，其中一级缺陷 176 处、二级缺陷 142 处、三级缺陷 74 处、四级缺陷 87 处。

详情见下表：

表 4-4 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管段 (段)	缺陷管段 (段)	缺陷管段 比例	一级缺陷 (处)	二级缺陷 (处)	三级缺陷 (处)	四级缺陷 (处)
10024.7	10024.7	596	358	60.07%	176	142	74	87
					36.74%	29.65%	15.45%	18.16%

(3) 根据检测结果，按照缺陷类型划分标准，统计如下图所示：

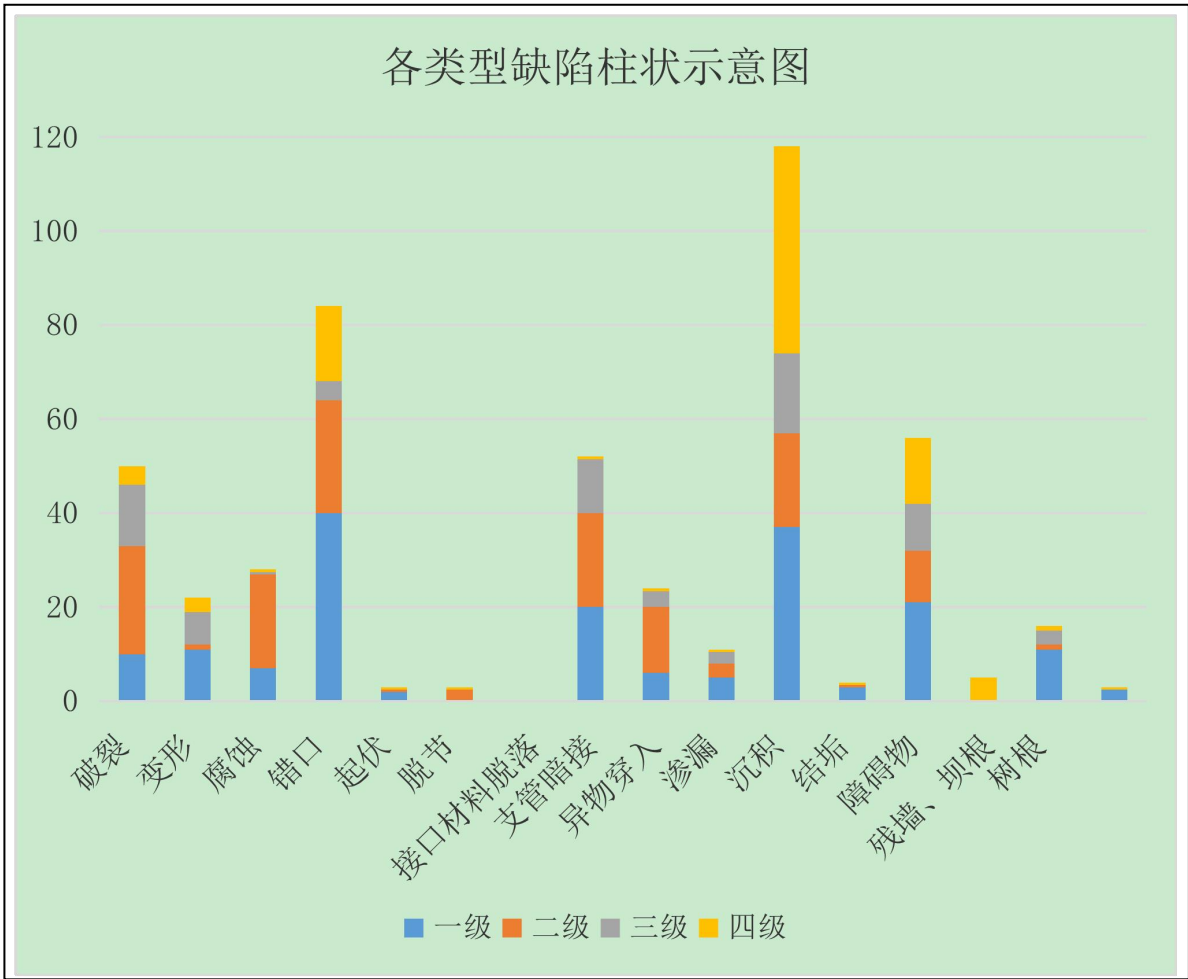


图 4-7 各类缺陷类型统计柱状图

(6) 根据检测结果，按照有无缺陷管段缺陷率划分，统计如下图所示：

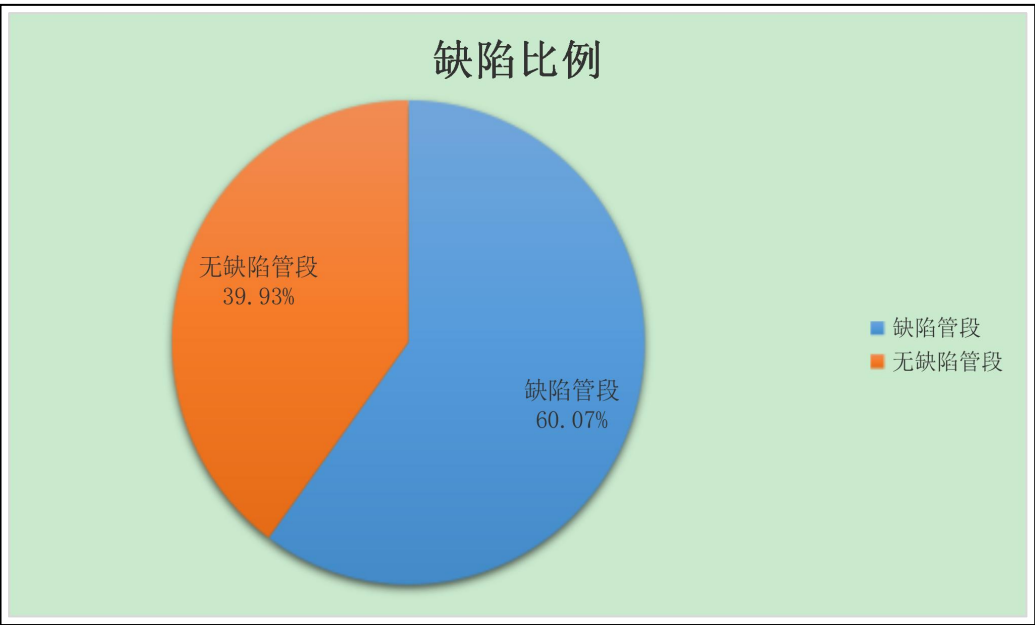


图 4-8 缺陷管段比例饼状图

(7) 根据检测结果，按照管材类型进行缺陷分析，统计如下图所示：

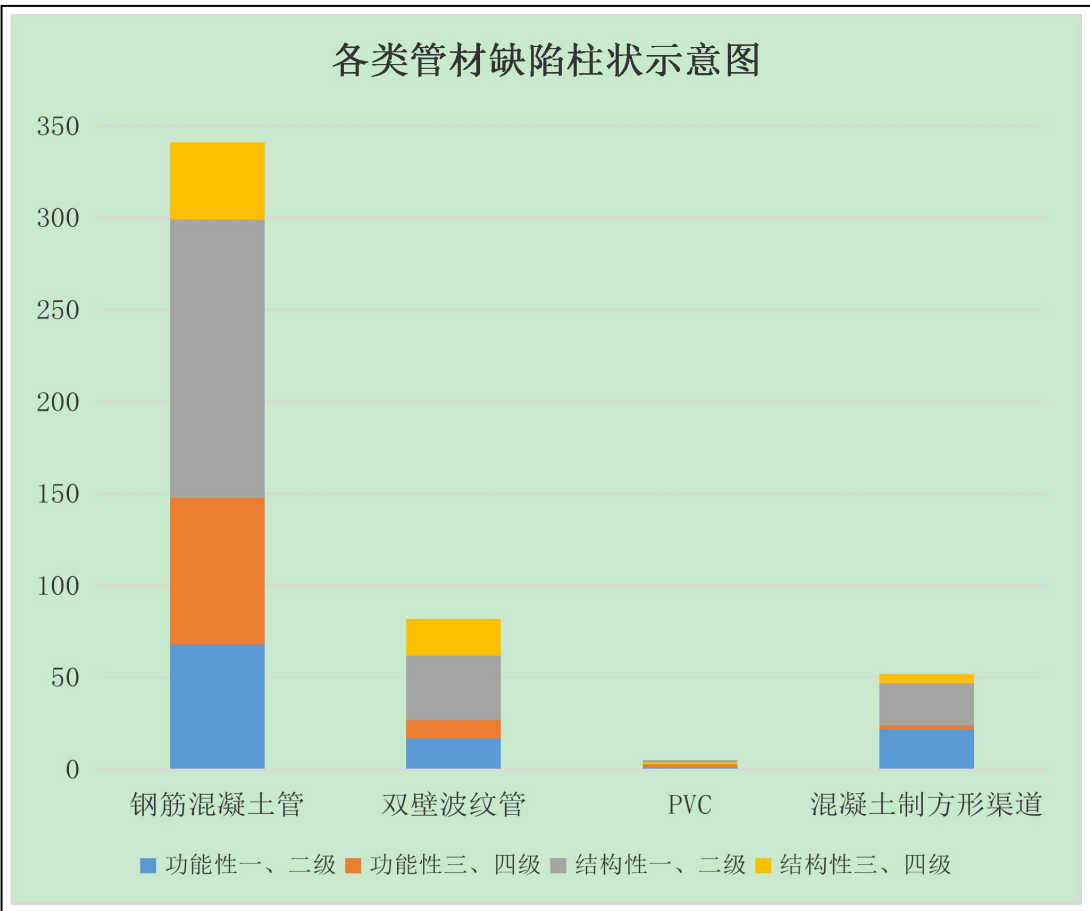


图 4-9 各管材缺陷柱状示意图

3. 板桥村

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 1514 段，共发现 757 段管段存在缺陷，缺陷率为 50.00%；共发现 945 处管段缺陷，其中一级缺陷 355 处、二级缺陷 284 处、三级缺陷 151 处、四级缺陷 155 处。详情见下表：

表 4-5 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管 段 (段)	缺陷管 段 (段)	缺陷管 段比例	一级缺 陷 (处)	二级缺 陷 (处)	三级缺 陷 (处)	四级缺 陷 (处)
12891.78	12891.78	1514	757	50.00%	355	284	151	155
					37.57%	30.05%	15.98%	16.40%

(4) 根据检测结果，按照缺陷类型划分标准，统计如下图所示：

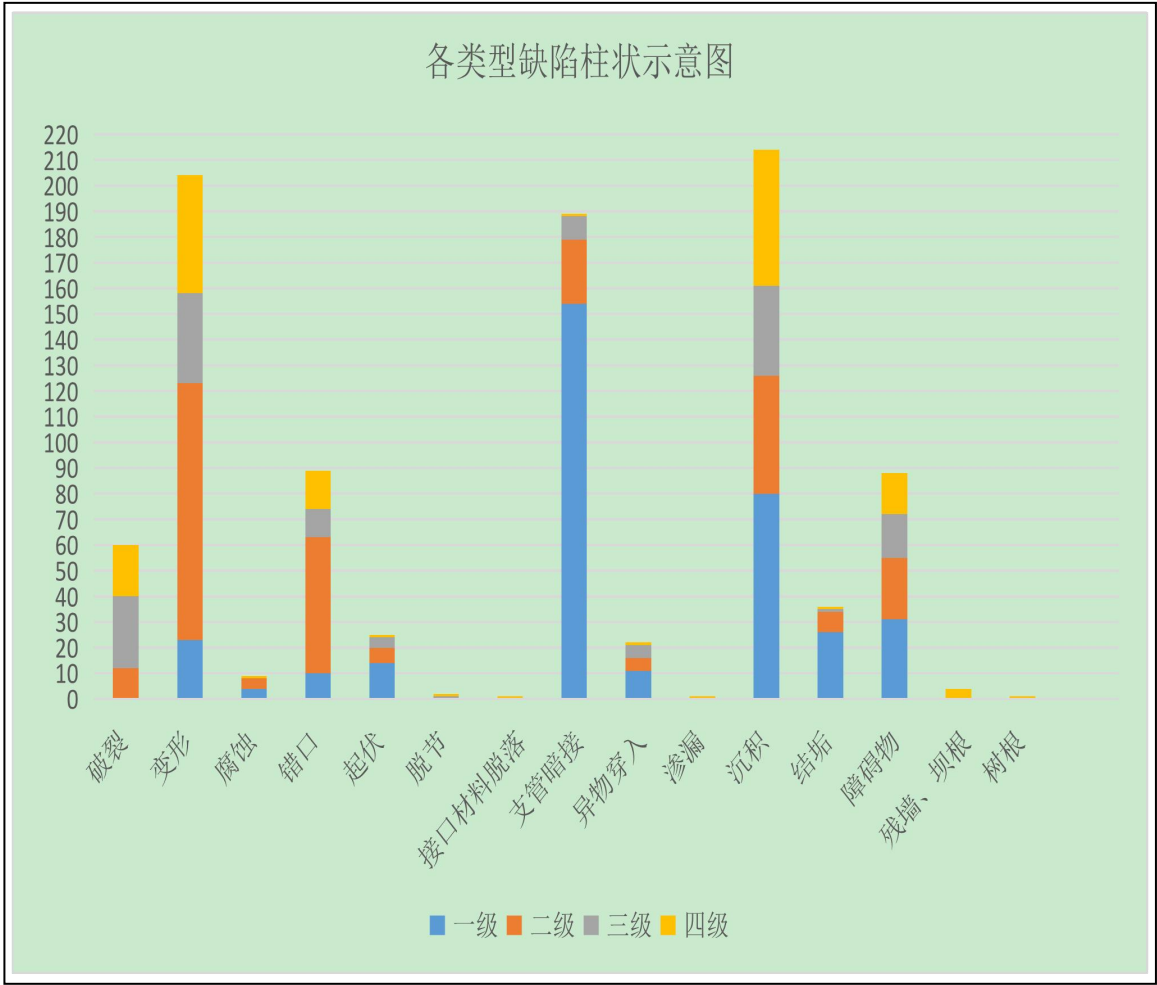


图 4-10 各类缺陷类型统计柱状图

(8) 根据检测结果，按照有无缺陷管段缺陷率划分，统计如下图所示：

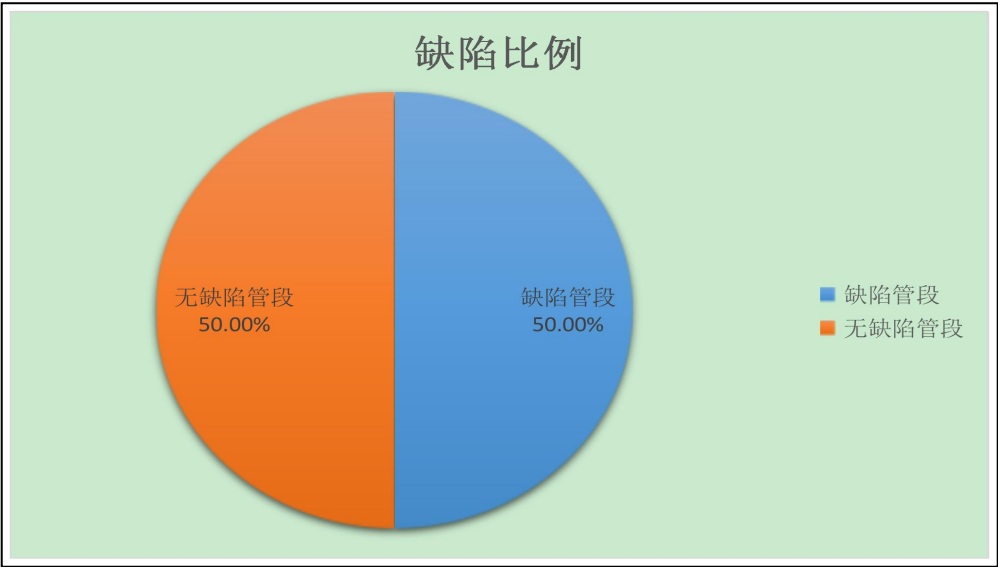


图 4-11 缺陷管段比例饼状图

(9) 根据检测结果，按照管材类型进行缺陷分析，统计如下图所示：

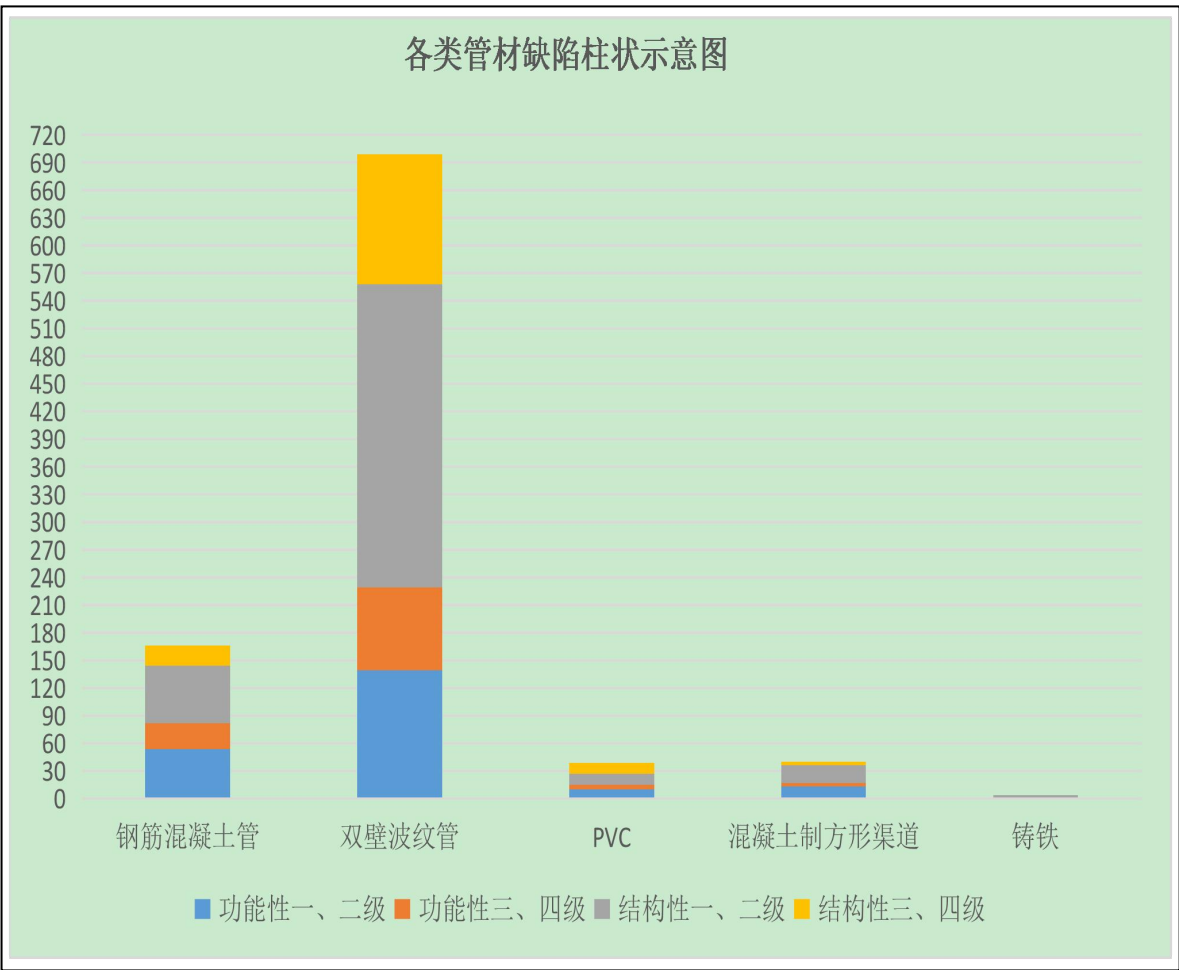


图 4-12 各管材缺陷柱状示意图

4. 陈边村

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 443 段，共发现 234 段管段存在缺陷，缺陷率为 52.82%；共发现 323 处管段缺陷，其中一级缺陷 174 处、二级缺陷 68 处、三级缺陷 28 处、四级缺陷 53 处。

详情见下表：

表 4-6 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管段 (段)	缺陷管段 (段)	缺陷管段 比例	一级缺陷 (处)	二级缺陷 (处)	三级缺陷 (处)	四级缺陷 (处)
4199.36	4199.36	443	234	52.82%	174	68	28	53
					53.87%	21.05%	8.67%	16.41%

(5) 根据检测结果，按照缺陷类型划分标准，统计如下图所示：

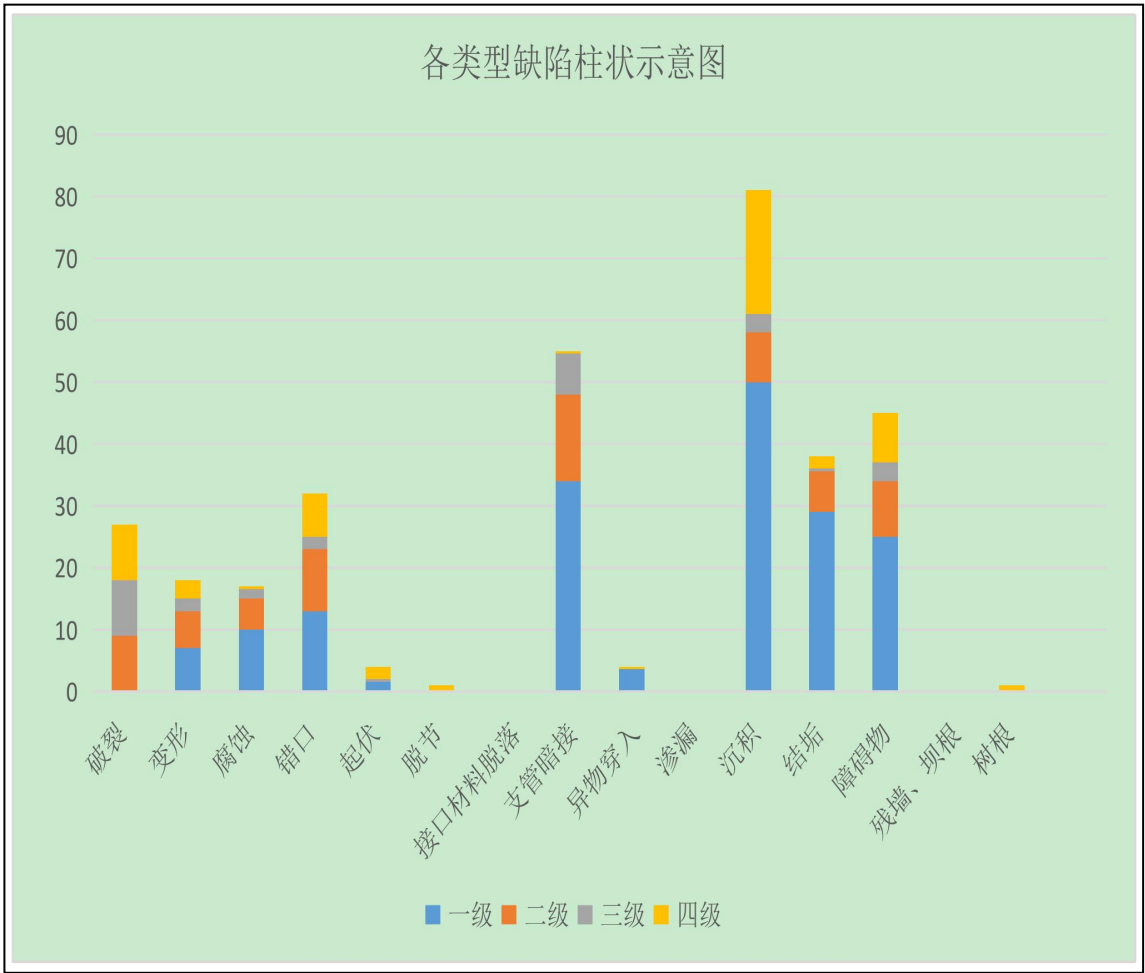


图 4-13 各类缺陷类型统计柱状图

(10) 根据检测结果，按照有无缺陷管段缺陷率划分，统计如下图所示：

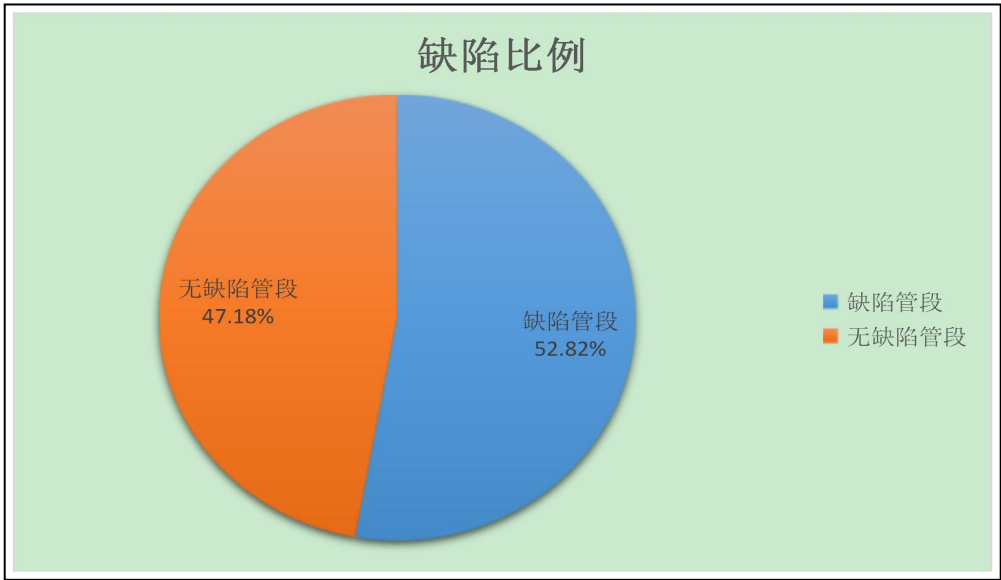


图 4-14 缺陷管段比例饼状图

(11) 根据检测结果，按照管材类型进行缺陷分析，统计如下图所示：

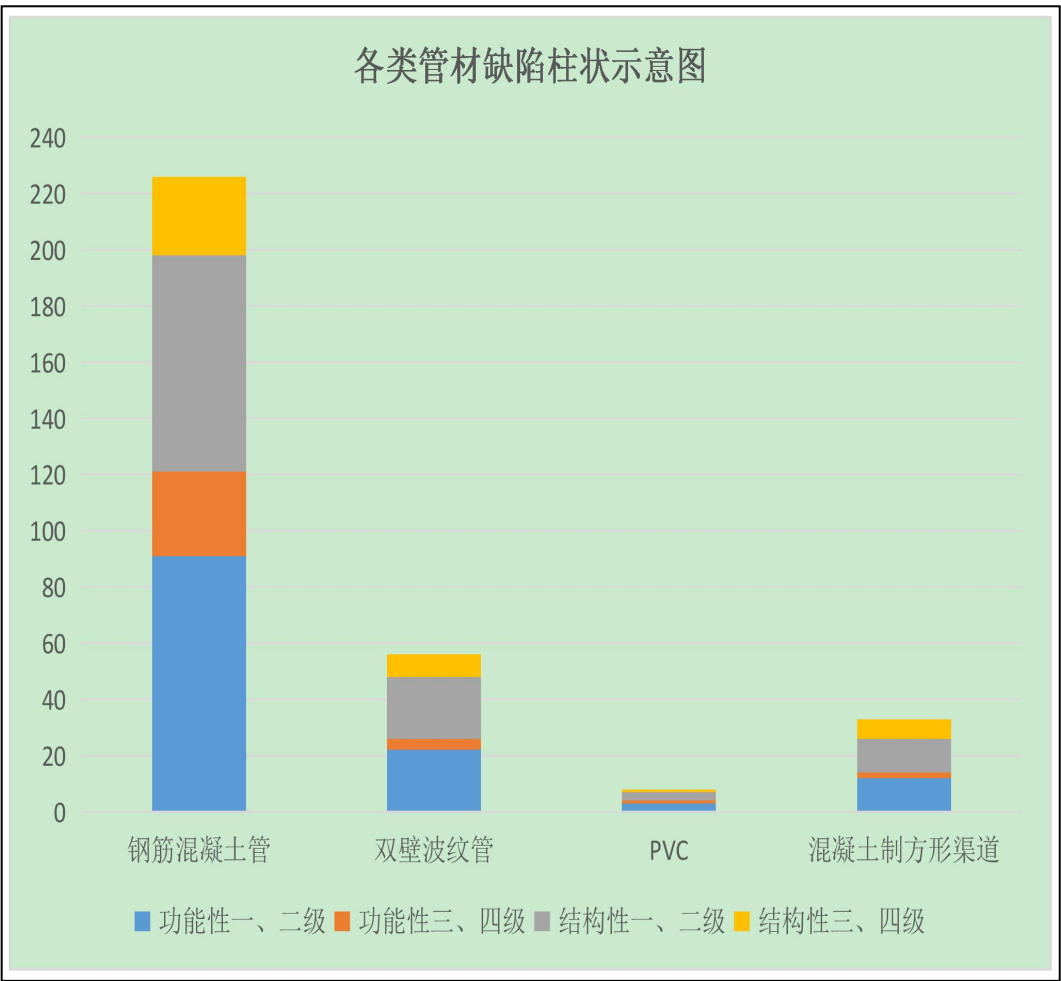


图 4-15 各管材缺陷柱状示意图

5. 塘东村

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 922 段，共发现 708 段管段存在缺陷，缺陷率为 76.79%；共发现 1093 处管段缺陷，其中一级缺陷 441 处、二级缺陷 380 处、三级缺陷 182 处、四级缺陷 90 处。详情见下表：

表 4-7 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管段 (段)	缺陷管段 (段)	缺陷管段 比例	一级缺陷 (处)	二级缺陷 (处)	三级缺陷 (处)	四级缺陷 (处)
9843.26	9843.26	922	708	76.79%	441	380	182	90
					40.35%	34.77%	16.65%	8.23%

(6) 根据检测结果，按照缺陷类型划分标准，统计如下图所示：

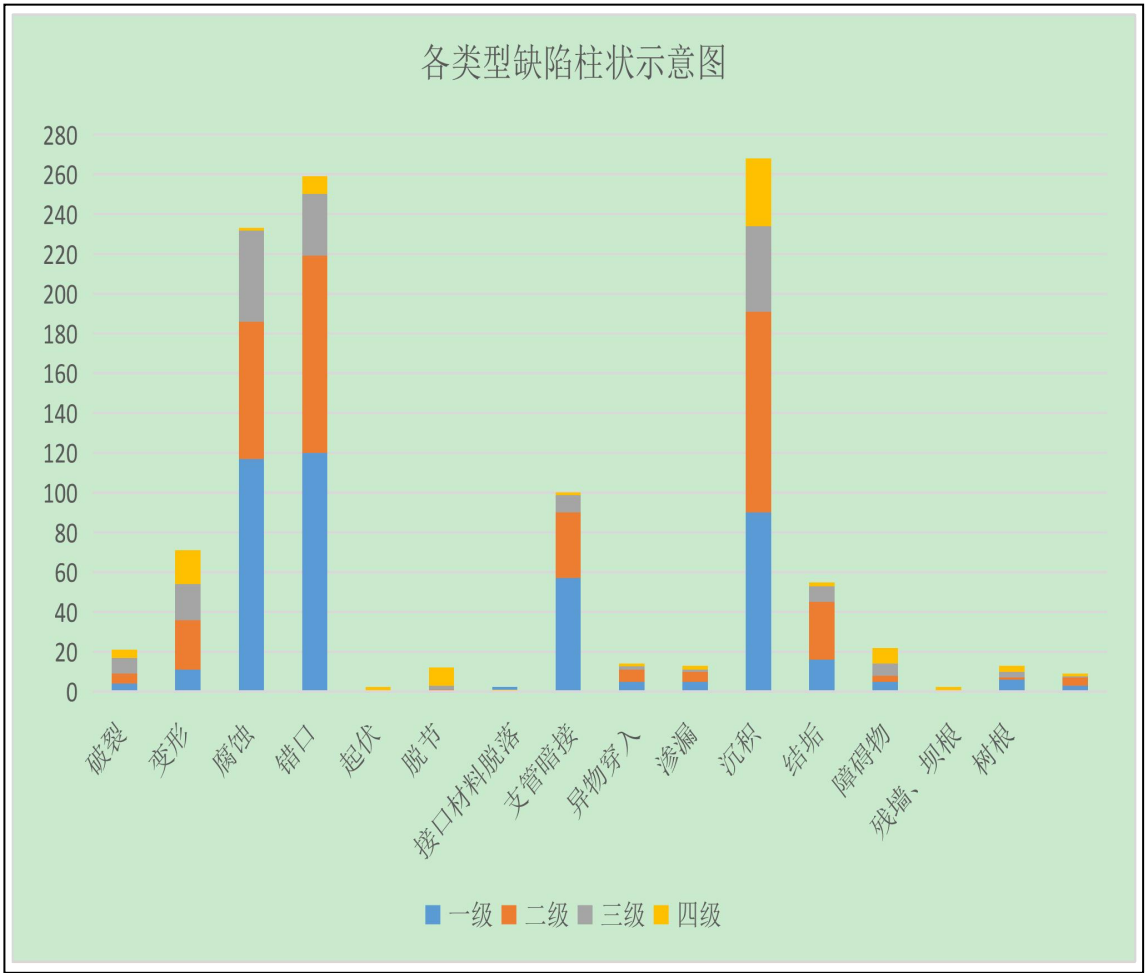


图 4-16 各类缺陷类型统计柱状图

(12) 根据检测结果，按照有无缺陷管段缺陷率划分，统计如下图所示：

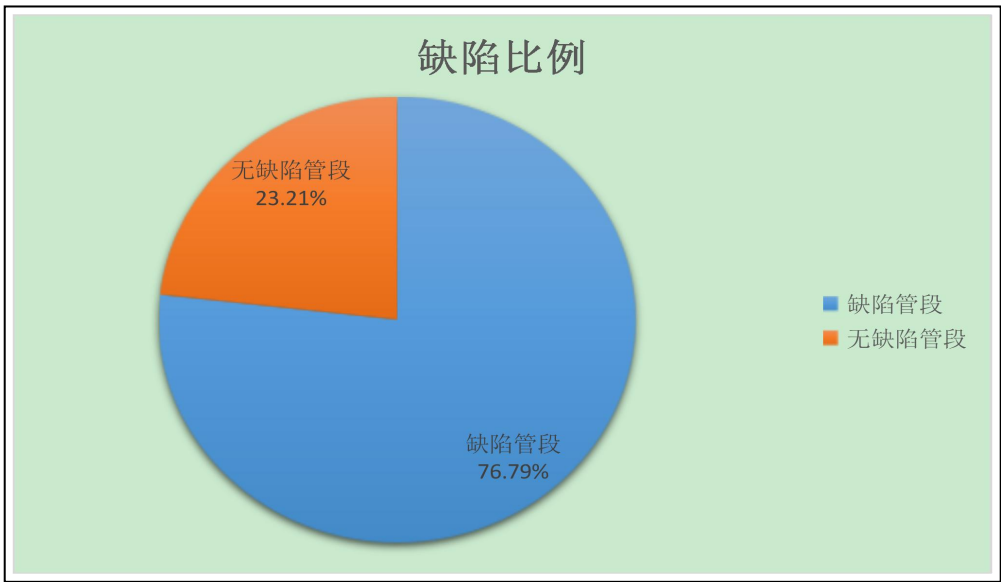


图 4-17 缺陷管段比例饼状图

(13) 根据检测结果，按照管材类型进行缺陷分析，统计如下图所示：

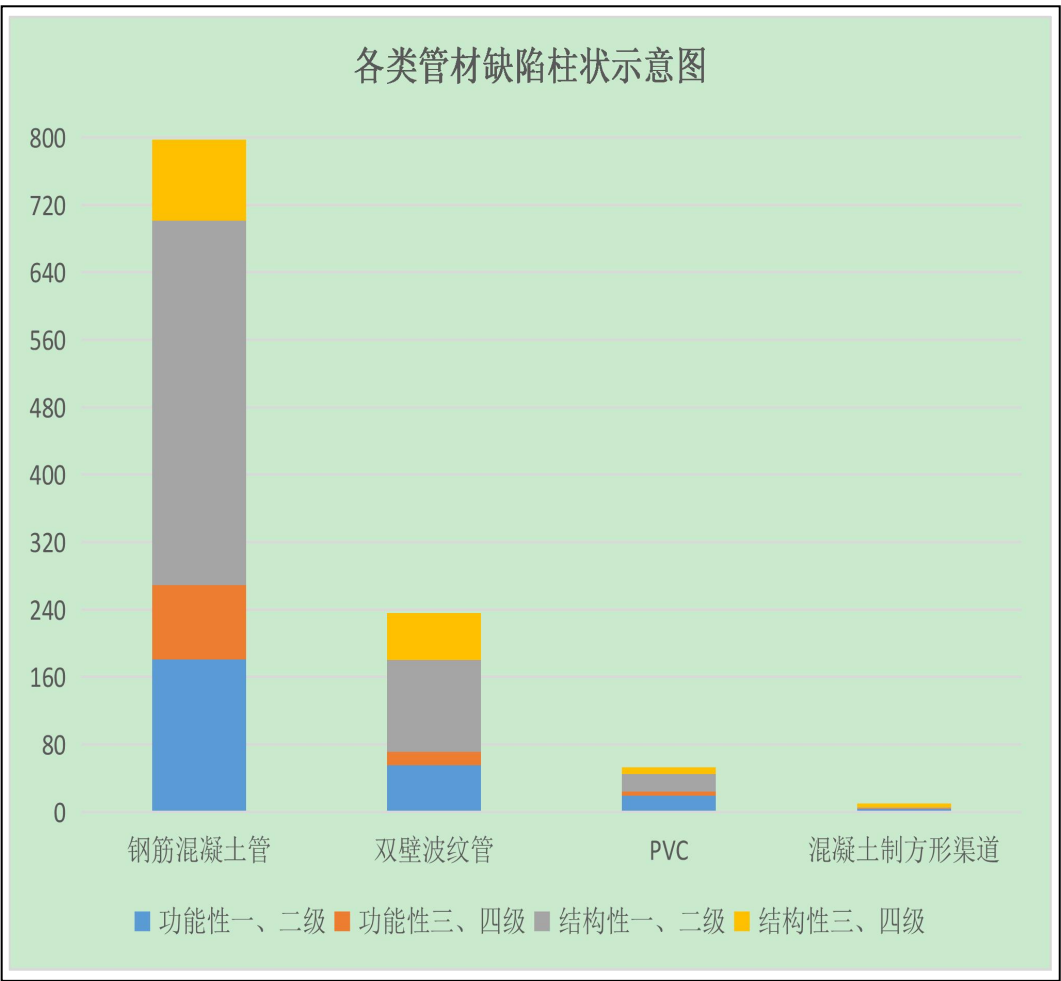


图 4-18 各管材缺陷柱状示意图

6. 塘西村

本次检测的排水管段内窥检测管段数为 1321 段，共发现 862 段管段存在缺陷，缺陷率为 65.25%；共发现 1132 处管段缺陷，其中一级缺陷 692 处、二级缺陷 192 处、三级缺陷 110 处、四级缺陷 138 处。详情见下表：

表 4-8 检测情况统计表

总长度 (m)	检测长度 (m)	检测管段 (段)	缺陷管段 (段)	缺陷管段 比例	一级缺陷 (处)	二级缺陷 (处)	三级缺陷 (处)	四级缺陷 (处)
13364.5	13364.5	1321	862	65.25%	692	192	110	138
					61.13%	16.96%	9.72%	12.19%

(7) 根据检测结果，按照缺陷类型划分标准，统计如下图所示：

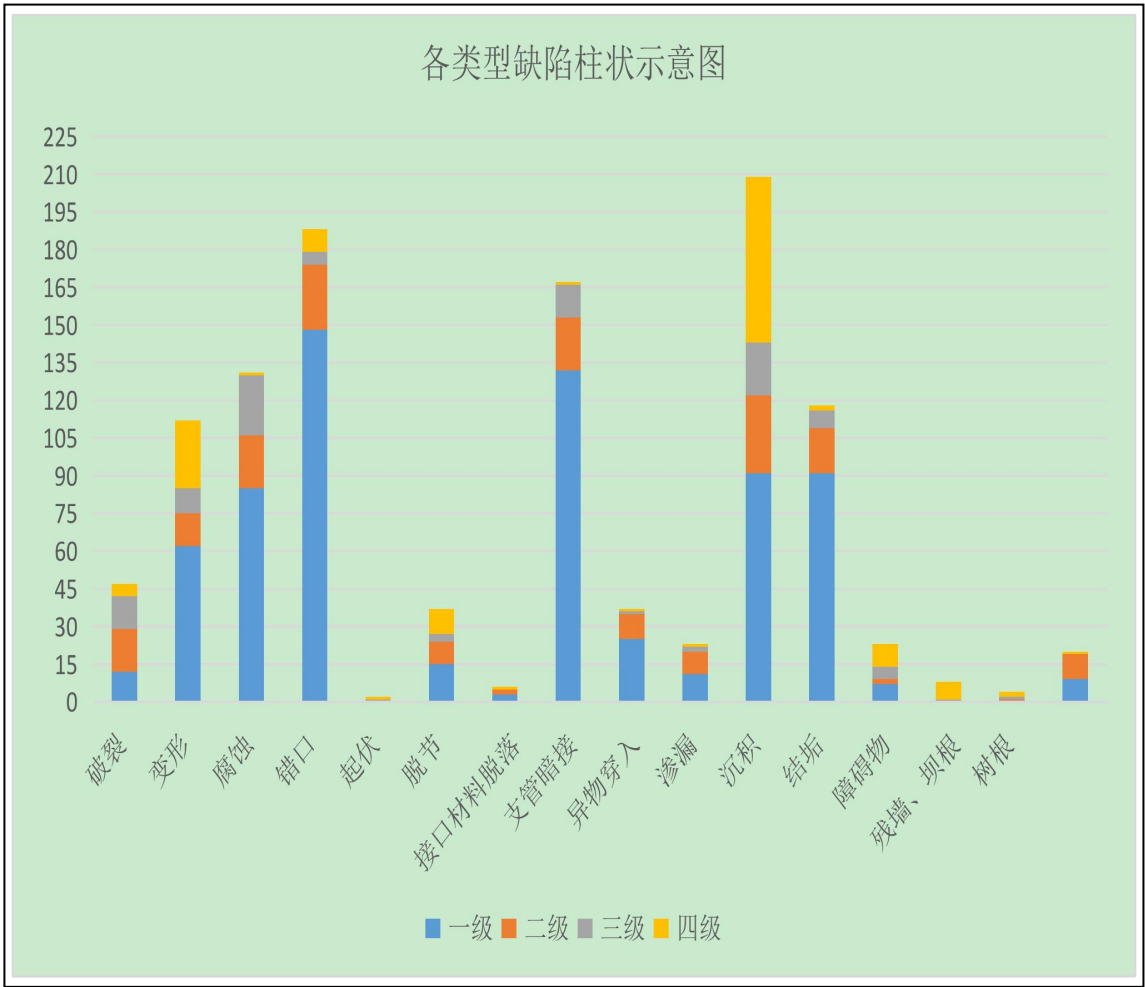


图 4-19 各类缺陷类型统计柱状图

(14) 根据检测结果，按照有无缺陷管段缺陷率划分，统计如下图所示：

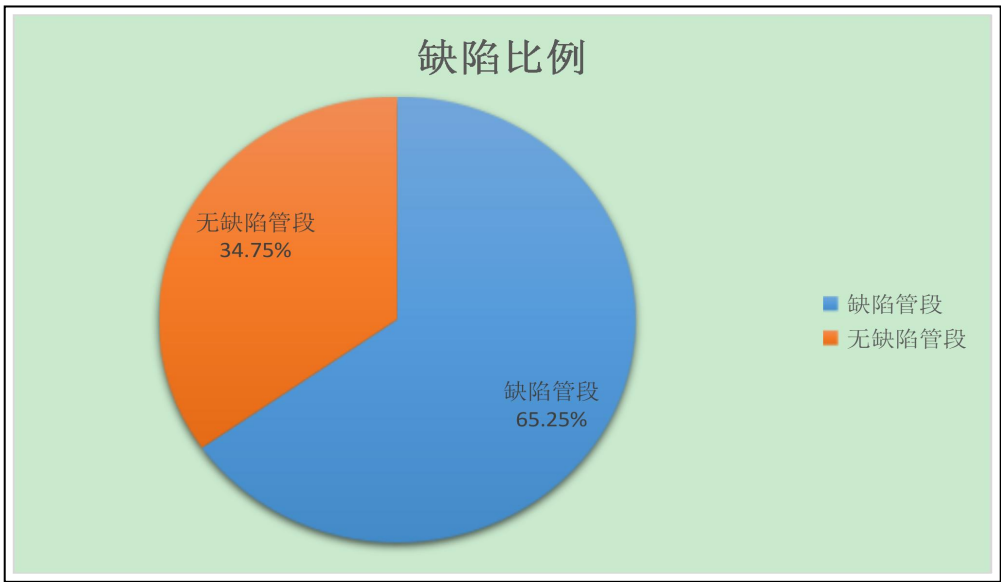


图 4-20 缺陷管段比例饼状图

(15) 根据检测结果，按照管材类型进行缺陷分析，统计如下图所示：

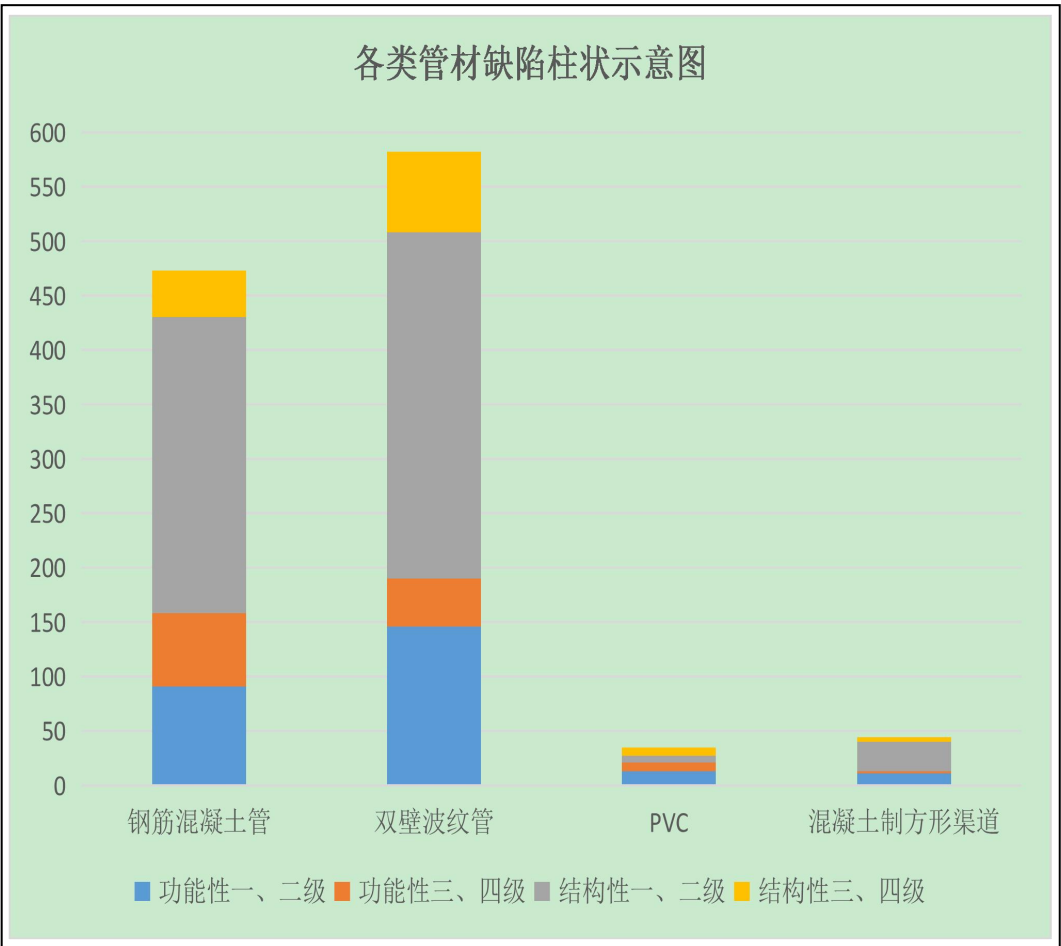


图 4-21 各管材缺陷柱状示意图

五、检测评估

5.1 管道结构性状况评估

1. 管段结构性缺陷参数应按下列公式计算：

当 $S_{\max} \geq S$ 时， $F = S_{\max}$ (式 5-1)

当 $S_{\max} < S$ 时， $F = S$ (式 5-2)

式中：F——管段结构性缺陷参数

$S_{\max}$ ——管段损坏状况参数，管段结构性缺陷中损坏最严重处的分值

S——管段损坏状况参数，按缺陷点数计算的平均分值

2. 管段损坏状况参数 S 的确定应符合下列规定

(1) 管段损坏状况参数应按下列公式计算：

$$S = \frac{1}{n} \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} P_{i_1} + \alpha \sum_{i_2=1}^{n_2} P_{i_2} \right)$$
 (式5-3)

$$S_{\max} = \max \{ P_i \}$$
 (式5-4)

$$n = n_1 + n_2$$
 (式 5-5)

式中：n ——管段的结构性缺陷数量

n_1 ——纵向净距大于1.5m的缺陷数量

n_2 ——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量

P_{i1} ——纵向净距大于1.5m的缺陷分值

P_{i2} ——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值

α ——结构性缺陷影响系数，与缺陷间距有关。当缺陷的

纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时， $\alpha = 1.1$

(2) 当管段存在结构性缺陷时，结构性缺陷密度应按下列式计算：

$$S_M = \frac{1}{SL} \left(\sum_{i_1=1}^{n_1} P_{i_1} L_{i_1} + \alpha \sum_{i_2=1}^{n_2} P_{i_2} L_{i_2} \right)$$
 (式 5-6)

式中：S_M——管段结构性缺陷密度

L——管段长度（m）

L_{i1} ——纵向净距大于 1.5m 的结构性缺陷长度（m）

L_{i2} ——纵向净距大于 1.0m 且不大于 1.5m 的结构性缺陷长度

3. 管段结构性缺陷等级确定应符合表 5-1 的规定。管段结构性缺陷类型评估参见表 5-2。

表 5-1 管段结构性缺陷等级评定对照表

等级	缺陷参数	损坏状况说明
I	$F \leq 1$	无或有轻微管道缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能。
II	$1 < F \leq 3$	管道缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势
III	$3 < F \leq 6$	管道缺陷严重，结构状况受到影响
IV	$F > 6$	管道存在重大缺陷，管道损坏严重或即将导致破坏

表 5-2 管段结构性缺陷类型评估参考表

缺陷密度指数 S_d	<0.1	0.1~0.5	>0.5
管段结构性缺陷类型	局部缺陷	部分或整体缺陷	整体缺陷

4. 管道修复指数 RI 按式 5-7 计算

$$RI = 0.7 \times F + 0.1 \times K + 0.05 \times E + 0.15 \times T$$
 (式 5-7)

式中：K—地区重要性参数，可按表 5-3 的规定确定。

E—管道重要性参数，可按表 5-4 的规定确定。

T—土质影响参数，可按表 5-5 的规定确定。

表 5-3 地区重要性参数 K

地区类别	K 值
中心商业、附近具有特级民用建筑工程的区域	10
交通干道、附近具有一、二级民用建筑工程的区域	6
其它行车道路、附近具有三、四级民用建筑工程的区域	3
所有其它区域或F < 4时	0

表 5-4 管道重要性参数 E

管径范围	E值
D > 1500mm	E=10
1000mm < D ≤ 1500mm	E=6
600mm ≤ D ≤ 1000mm	E=3
D < 600 mm 或 F < 4	E=0

表 5-5 土质影响参数 T

土质	一般土层或 F=0	粉砂层	湿陷性黄土			膨胀土			软弱土		红粘土
			强	中	弱	强	中	弱	淤泥	淤泥质土	
T 值	0	10	10	8	6	10	8	6	10	8	8

5. 管道的修复等级应符合表 5-6 的规定。

表 5-6 管道修复等级划分表

等级	修复指数 RI	修复建议及说明
I	$RI \leq 1$	结构条件基本完好，不修复
II	$1 < RI \leq 4$	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划
III	$4 < RI \leq 7$	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复
IV	$RI > 7$	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复

针对本次检测管道所出现的结构性缺陷，结合《城镇排水管道检测与评估技术规程》和《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关规范对缺陷问题进行分析 and 评估，依据式 5-7 计算

$$RI=0.7 \times F + 0.1 \times K + 0.05 \times E + 0.15 \times T$$

式中：F—按式 5-1 和式 5-2 确定；

K—当 F < 4 时，K=0；F > 4 时，根据其它行车道路、附近具有三、四级民用建筑工程的区域取 3；

E—当 F < 4 时，E=0；当 F > 4 时，根据管径大小相对应取值；

T—按一般土层取 0。

对本项目结构性缺陷管段进行修复指数计算，得出结果并汇总如下图表 5-7 所示

（详情见附件 2 排水管道状况评估表）：

表 5-7 结构性缺陷修复指数（RI）汇总表

I 级	II 级	III级	IV级
$RI \leq 1$	$1 < RI \leq 4$	$4 < RI \leq 7$	$RI > 7$
833	845	519	377
32.36%	32.83%	20.16%	14.65%

5.2 管道功能性状况评估

1. 管段功能性缺陷参数应按下列公式计算：

$$\text{当 } Y_{\max} \geq Y \text{ 时, } G = Y_{\max} \tag{式 5-8}$$

$$\text{当 } Y_{\max} < Y \text{ 时, } G = Y \tag{式 5-9}$$

式中：G——管段功能性缺陷参数；

$Y_{\max}$ ——管段运行状况参数，功能性缺陷中最严重处的分值；

Y——管段运行状况参数，按缺陷点数计算的功能性缺陷平均分。

2. 运行状况参数的确定应符合下列规定：

（1）管段运行状况参数应按下列公式计算：

$$Y=\frac{1}{m}(\sum_{j_1=1}^{m_1}P_{j_1}+\beta\sum_{j_2=1}^{m_2}P_{j_2})$$

（式5-10）

$$Y_{\max}=\max \{P_j\}$$

（式5-11）

$$m=m_1+m_2$$

（式5-12）

式中： m ——管段的功能性缺陷数量；

m_1 ——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

m_2 ——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

P_{j1} ——纵向净距大于1.5m的缺陷分值；

P_{j2} ——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值；

β ——功能性缺陷影响系数，与缺陷间距有关；当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时， $\beta=1.1$ 。

（2）当管段存在功能性缺陷时，功能性缺陷密度应按下式计算：

$$Y_M=\frac{1}{YL}(\sum_{j_1=1}^{m_1}P_{j_1}L_{j_1}+\beta\sum_{j_2=1}^{m_2}P_{j_2}L_{j_2})$$

（式 5-13）

式中： Y_M ——管段功能性缺陷密度；

L ——管段长度（m）；

L_{j1} ——纵向净距大于 1.5m 的功能性缺陷长度；

L_{j2} ——纵向净距大于 1.0m 且不大于 1.5m 的功能性缺陷长度。

4. 管段功能性缺陷等级评定应符合表 5-8 的规定。管段功能性缺陷类型评估参见表 5-9。

表 5-8 功能性缺陷等级评定对照表

等级	缺陷参数	运行状况说明
I	$G\leq1$	无或有轻微影响，管道运行基本不受影响
II	$1<G\leq3$	管道过流有一定的受阻，运行受影响不大
III	$3<G\leq6$	管道过流受阻比较严重，运行受到明显影响
IV	$G>6$	管道过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪

表 5-9 管段功能性缺陷类型评估参考表

缺陷密度指数 Y_M	<0.1	$0.1\sim0.5$	>0.5
管段功能性缺陷类型	局部缺陷	部分或整体缺陷	整体缺陷

4. 管道养护指数按式 5-14 计算

$$MI=0.8\times G+0.15\times K+0.05\times E$$

（式 5-14）

式中：K—地区重要性参数，可按表 5-3 的规定确定；

E—管道重要性参数，可按表 5-4 的规定确定。

5. 管道的养护等级应符合表 5-10 的规定。

表 5-10 管道养护等级划分表

养护等级	养护指数 MI	养护建议及说明
I	$MI\leq1$	没有明显需要处理的缺陷
II	$1<MI\leq4$	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
III	$4<MI\leq7$	根据基础数据全面的考虑，应尽快处理
IV	$MI>7$	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

针对本次检测管道所出现的功能性缺陷，结合《城镇排水管道检测与评估技术规程》和《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关规范对缺陷问题进行分析 and 评估，依据式 5-14 计算

$$MI=0.8\times G+0.15\times K+0.05\times E$$

式中：G—按式 5-8 和式 5-9 确定；

K—G<4 时，K=0；G>4 时，K 按其它行车道路的区域取 3；

E—G<4 时，E=0；G>4 时，根据管径大小相对应取值；

对本项目功能性缺陷管段进行养护指数计算，得出结果并汇总如下表 5-11 所示：（详情见附件 2 排水管道状况评估表）

表 5-11 功能性缺陷养护指数(MI)汇总表

I 级	II 级	III级	IV 级
MI≤1	1<MI≤4	4<MI≤7	MI>7
783	425	293	490
39.33%	21.34%	14.72%	24.61%

六、相关建议

依据《广州市排水管网维护管理质量标准》等相关标准规范，对本次检测的排水管道提出以下建议：（详情见附件 1 排水管道缺陷统计表）

（一）清除功能性缺陷

对 2164 处功能性缺陷管道：

对养护等级为 1 级的管段缺陷，可不处理；

对养护等级为 2 级的管段缺陷，管道过流存在一定程度的受阻，做清疏计划；

对养护等级为 3 级的管段缺陷，管道过流受阻比较严重，应进行处理；

对养护等级为 4 级的管段缺陷，管道过流受阻非常严重，应立即进行处理。

（二）修复结构性缺陷

对 3209 处结构性缺陷管道：

对修复等级为 1 级的管段缺陷，结构条件基本完好，可暂不修复；

对修复等级为 2 级的管段缺陷可暂不修复，但应做修复计划；

对修复等级为 3 级的管段缺陷，应进行修复；

对修复等级为 4 级的管段缺陷，应立即进行修复。

（三）排除管道隐性缺陷

对积水严重以及存在功能性缺陷的管段进行进一步检测：因水位过高或沉积物、障碍物覆盖在管道内壁上，管道存在的缺陷可能无法凸显，建议对其进行疏通、降低水位，并安排进一步的管道内窥检测，以判断上述管道是否存在其它隐性缺陷。

七、提交成果

- 1.附件 1：排水管道缺陷统计表
- 2.附件 2：排水管道状况评估表
- 3.附件 3：排水管道检测成果表（另附成册，共八册）
- 4.附图：缺陷分布图（另附成册，共一册）

附件1：排水管道缺陷统计表

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1	南村村	7HS4435 7HS7651	500	PE	14.98	14.98	1212	0-14.9	结垢	1	
2	南村村	7HS5130 7HS5129	600	砼	8.46	8.46	0408	0-8.4	沉积	2	
3	南村村	7HS7649 7HS4443	250	PVC	4.22	4.22	1212	1-3	变形	2	
4	南村村	7HS7649 7HS4443	250	PVC	4.22	4.22	0507	0-0.5	障碍物	1	
5	南村村	7HS7651 7HS7649	500	PE	12.16	12.16	0903	1	错口	2	
6	南村村	7HS7651 7HS7649	500	PE	12.16	12.16	1212	0-12.1	结垢	1	
7	南村村	7HS7651 7HS7652	200X200	砼	3.86	3.86	0811	1.5	支管暗接	2	
8	南村村	8HS171 8HS692	300	砼	5.41	5.41	0309	4-5.4	沉积	3	
9	南村村	8HS172 8HS759	300	砼	7.73	7.73	1006	1.5	错口	3	
10	南村村	8HS174 8HS866	300	砼	2.32	2.32	0506	0.3	障碍物	1	
11	南村村	8HS177 8HS242	400	砼	9.04	9.04	0010	2.5	支管暗接	1	
12	南村村	8HS237 8HS254	500	砼	3.59	3.59	0903	2	错口	2	
13	南村村	8HS237 8HS254	500	砼	3.59	3.59	0408	0-3.5	沉积	2	
14	南村村	8HS237 8HS389	500	PE	20.16	20.16	0507	0-5.2	沉积	1	管段间存在暗点
15	南村村	8HS253 8HS254	300	砼	23.49	23.49	0507	0-8.9	沉积	1	管段间存在暗点
16	南村村	8HS253 8YS284	200	砼	0.87	0.87	0210	0-0.8	沉积	4	
17	南村村	8HS864 8HS1188	500	砼	6.62	6.62	1212	0.5	脱节	1	
18	南村村	8HS1101 8HS1058	300	砼	2.06	2.06	0702	1.5	错口	1	
19	南村村	8HS1197 8HS1194	500	砼	21.44	21.44	1212	0-5	树根	1	
20	南村村	8HS1197 8HS1476	500	砼	17.58	17.58	1212	0-2	树根	1	
21	南村村	8HS1223 8HS1225	300	砼	2.05	2.05	0408	2	沉积	2	
22	南村村	8HS1223 8HS1240	300	砼	7.01	7.01	1101	2	异物穿入	1	
23	南村村	8HS1223 8HS1240	300	砼	7.01	7.01	0408	0-7	沉积	2	
24	南村村	8HS1289 8HS1563	300	砼	2.17	2.17	1212	0-1	破裂	2	
25	南村村	8HS1289 8YS1561	300	砼	1.56	1.56	0210	0-1.5	沉积	4	
26	南村村	8HS1499 8HS1507	300	砼	6.51	6.51	1002	2.5	错口	1	
27	南村村	8HS1997 8HS1749	500	砼	36.94	36.94	0607	5	障碍物	1	
28	南村村	8HS1749 8WS1995	300	砼	7.29	7.29	1212	0-7.2	腐蚀	1	
29	南村村	8HS1750 8HS1753	300	砼	1.74	1.74	1212	0-1.7	结垢	1	
30	南村村	8HS1784 8YS1786	300	砼	3.88	3.88	0210	3	沉积	3	
31	南村村	8HS1795 8HS1797	300	PE	13.18	13.18	1212	1	脱节	2	
32	南村村	8HS1894 8HS1639	400	砼	3.85	3.85	0612	1.5	脱节	2	
33	南村村	8HS1943 8HS1934	300	砼	1.97	1.97	0307	1-1.9	障碍物	2	
34	南村村	8HS1954 8HS1955	200	砼	1.13	1.13	1212	0-1.1	腐蚀	1	
35	南村村	8HS2016 8HS2017	500	砼	4.06	4.06	0309	1	残墙、坝根	3	
36	南村村	8HS2016 8HS2017	500	砼	4.06	4.06	1212	3.5	残墙、坝根	4	
37	南村村	8HS2017 8HS6829	600	砼	9.41	9.41	0006	7.5	障碍物	1	
38	南村村	8HS2018 8HS2019	400	PE	12.45	12.45	1212	4-6	变形	2	
39	南村村	8HS2097 8HS2293	300	砼	2.45	2.45	0209	1.5-2.4	障碍物	3	
40	南村村	8HS2097 8YS2289	300	砼	3.25	3.25	0309	1.5-3.2	障碍物	3	
41	南村村	8HS2098 8HS2106	300	砼	2.6	2.6	0903	1.5	破裂	1	
42	南村村	8HS2098 8YS2109	400X300	砼	8.14	8.14	0309	1.5-3	异物穿入	2	
43	南村村	8HS2285 8HS2286	300	砼	3.34	3.34	0612	1	脱节	3	
44	南村村	8HS2285 8HS2286	300	砼	3.34	3.34	0406	0-0.5	障碍物	2	
45	南村村	8HS2285 8HS2287	300	PE	2.69	2.69	1212	1	错口	4	变径
46	南村村	8HS2285 8HS2288	300	砼	20.46	20.46	1212	2	错口	4	变径变材
47	南村村	8HS2290 8HS2307	500	砼	5.08	5.08	0408	2-4	沉积	2	管变渠
48	南村村	8HS2290 8HS2317	600	砼	8.76	8.76	0507	0-1	沉积	1	
49	南村村	8HS2290 8HS2317	600	砼	8.76	8.76	1011	6	支管暗接	1	
50	南村村	8HS2303 8YS2304	300	砼	2.07	2.07	0408	1-2	障碍物	2	
51	南村村	8HS2307 7HS5880	200	砼	3.14	3.14	1212	1	脱节	1	
52	南村村	8HS2314 8HS5303	800	砼	14.82	14.82	1002	2.5	异物穿入	1	
53	南村村	8HS5630 8HS2314	600	砼	22.95	22.95	0903	5	树根	1	
54	南村村	8HS2315 8WS5672	300	砼	5.18	5.18	0309	1-3	沉积	3	
55	南村村	8HS2325 8HS2326	300	砼	5.02	5.02	1206	0-5	变形	4	
56	南村村	8HS2426 8HS2440	200X300	砼	4.96	4.96	0507	0-4.9	沉积	1	
57	南村村	8HS2673 8HS2672	300	PE	20.7	20.7	1212	0.5	脱节	1	管段间存在暗点
58	南村村	8HS2673 8HS2698	300	砼	1.97	1.97	1212	0-0.5	腐蚀	1	
59	南村村	8HS2676 8HS2865	400	砼	4.5	4.5	0602	1	错口	2	
60	南村村	8HS2676 8HS7052	400	PE	4.77	4.77	1212	2-4.7	结垢	1	
61	南村村	8HS2679 8HS2678	400	PE	31.79	31.79	1212	0-15	结垢	1	
62	南村村	8HS2679 8HS7052	400	PE	12.44	12.44	1212	0-12.4	结垢	1	
63	南村村	8HS2830 8HS3926	400	PE	36.11	36.11	0903	0.3	结垢	1	
64	南村村	8HS2830 8YS2650	1200	砼	28.9	28.9	1212	0-5	树根	1	暗点
65	南村村	8HS2831 8HS3926	400	PE	34.8	34.8	1001	6	障碍物	2	
66	南村村	8HS2835 8HS2836	400	PE	1.88	1.88	1212	0.8	错口	4	变径变材
67	南村村	8HS3027 8HS3266	500	砼	10	10	1212	0-10	树根	1	
68	南村村	8HS3027 8HS3278	500	砼	12.8	12.8	1212	0-2.5	树根	1	
69	南村村	8HS3027 8HS3530	500	砼	18.44	18.44	1212	0-18.4	树根	1	
70	南村村	8HS3576 8HS3824	200	砼	1.98	1.98	0309	0-1.9	沉积	3	
71	南村村	8HS3576 8HS3825	200	砼	3.26	3.26	0904	2	错口	1	
72	南村村	8HS3576 8HS3825	200	砼	3.26	3.26	0408	0.3-3.2	沉积	2	
73	南村村	8HS3577 8HS3600	400	砼	2.17	2.17	1011	1.5	破裂	2	
74	南村村	8HS3622 8HS3623	200	砼	2.44	2.44	0210	1-2.4	沉积	4	
75	南村村	8HS3753 8HS3800	400	砼	12	12	1212	1.5-5	变形	3	
76	南村村	8HS3753 8HS3800	400	砼	12	12	0309	0-6	沉积	3	
77	南村村	8HS3753 8HS3822	300	砼	9.06	9.06	0210	0-5	障碍物	4	
78	南村村	8HS3869 8HS3871	400	砼	2.04	2.04	1002	0-0.5	破裂	4	
79	南村村	8HS3869 8HS3871	400	砼	2.04	2.04	0507	0.5-2	沉积	1	
80	南村村	8HS4038 8HS4544	200	砼	6.5	6.5	1212	4-6.5	沉积	4	
81	南村村	8HS4040 8HS4449	200	砼	5.45	5.45	1212	1	脱节	1	
82	南村村	8HS4040 8HS4449	200	砼	5.45	5.45	1106	1-2	破裂	2	
83	南村村	8HS4092 8HS4141	400	PE	10.25	10.25	1003	0.5	支管暗接	1	
84	南村村	8HS4161 8YS4162	200	砼	1.3	1.3	1002	1.3	残墙、坝根	2	
85	南村村	8HS4161 8YS4162	200	砼	1.3	1.3	0308	1-1.3	沉积	2	
86	南村村	8HS4175 8HS4211	200	PVC	10.76	10.76	0507	2	障碍物	1	
87	南村村	8HS4374 8HS4380	400	PE	8.16	8.16	1212	1	错口	3	变径变材

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
88	南村村	8HS4374 8YS4375	400	PE	1.63	1.63	0309	0-1.6	沉积	3	
89	南村村	8HS4433 8WS4431	300	砼	6.55	6.55	0507	0-1.5	沉积	1	
90	南村村	8HS4456 8HS4458	200	砼	8.74	8.74	1212	0-8.7	结垢	1	
91	南村村	8HS4456 8HS4533	200	砼	8.42	8.42	1212	0-8.4	结垢	1	
92	南村村	8HS4561 8HS4626	200	砼	2.11	2.11	1212	1-2.1	腐蚀	1	
93	南村村	8HS4561 8HS4626	200	砼	2.11	2.11	1006	1	错口	1	
94	南村村	8HS4562 8HS4570	400	砼	2.5	2.5	1101	1	破裂	3	
95	南村村	8HS4705 HS8240	300	砼	4.79	4.79	0408	1.5-3.7	沉积	2	
96	南村村	8HS4721 8WS4720	300	砼	6.63	6.63	0210	0-6.5	障碍物	4	
97	南村村	8HS4721 HS3323	300	砼	2.79	2.79	0210	0-2.7	沉积	4	
98	南村村	8HS4734 8HS4737	1000	砼	4.07	4.07	1212	0.3	残墙、坝根	4	
99	南村村	8HS4734 8YS4733	150	PVC	5.43	5.43	1212	1.5	错口	4	变径变材
100	南村村	8HS4748 8HS4738	1000	砼	8.26	8.26	0006	5	障碍物	1	
101	南村村	8HS4997 8HS4998	200	砼	6.32	6.32	0903	4.5	错口	2	
102	南村村	8HS4997 8HS4998	200	砼	6.32	6.32	0408	1.5-6.3	沉积	2	
103	南村村	8HS5003 HS8207	400	砼	17.69	17.69	0106	1.5	错口	2	
104	南村村	8HS5003 HS8207	400	砼	17.69	17.69	1212	3	障碍物	4	
105	南村村	8HS5003 8YS5005	300	砼	6.44	6.44	0309	0-6.4	沉积	3	
106	南村村	8HS5007 HS8203	300	砼	3.54	3.54	0310	2.5	残墙、坝根	4	
107	南村村	8HS5007 8HS5009	300	砼	6.67	6.67	0309	0-2.5	沉积	3	
108	南村村	8HS5007 8HS5009	300	砼	6.67	6.67	1212	5	障碍物	4	
109	南村村	8HS5020 8WS5022	300	砼	11.38	11.38	1212	0.5-11.2	沉积	4	
110	南村村	8HS5020 8YS5023	300	砼	3.01	3.01	0507	0.5-3	沉积	1	
111	南村村	8HS5154 8YS5157	300	砼	5.65	5.65	0903	2.5	错口	2	
112	南村村	8HS5154 8YS5157	300	砼	5.65	5.65	0309	2.5-5.6	沉积	3	
113	南村村	8HS5303 8WS5311	200	砼	4.91	4.91	1212	3-4	结垢	2	
114	南村村	8HS5309 7HS7948	200	砼	5	5	0408	0-5	结垢	3	
115	南村村	8HS5309 8WS5322	200	砼	4.01	4.01	0507	0-4	沉积	1	
116	南村村	8HS5593 8HS5603	200X200	砼	6.08	6.08	0507	0-6	沉积	1	
117	南村村	8HS5630 7HS5489	300	砼	4.33	4.33	0903	2.5	错口	2	
118	南村村	8HS5630 7HS5489	300	砼	4.33	4.33	1212	0-4.3	结垢	1	
119	南村村	8HS5630 8HS5632	300	砼	5.24	5.24	0309	0-5.2	沉积	3	
120	南村村	8HS5644 7HS5631	300	砼	4.07	4.07	0309	3-4	沉积	3	
121	南村村	8HS5644 8HS5649	600	砼	16.88	16.88	1212	5	树根	1	
122	南村村	8HS5644 8WS5648	200	砼	5.39	5.39	0408	1-2	结垢	2	
123	南村村	8HS5649 7HS5775	300	砼	4	4	1206	1	错口	2	
124	南村村	8HS5649 7HS5775	300	砼	4	4	1002	1-2	破裂	3	
125	南村村	8HS5649 8WS5655	200	砼	5.42	5.42	0507	0-2	沉积	1	
126	南村村	8HS5650 7HS5813	300	砼	3.98	3.98	0507	0-2	沉积	1	
127	南村村	8HS5650 8HS2466	600	砼	9.92	9.92	0010	1.5	异物穿入	1	
128	南村村	8HS5678 8HS5707	300	砼	5.57	5.57	0210	0-5.5	沉积	4	
129	南村村	8HS5678 8HS5848	500	砼	5.36	5.36	0309	0-5.3	沉积	3	
130	南村村	8HS5679 8HS5680	600	砼	10.81	10.81	0507	5-10	沉积	1	
131	南村村	8HS5679 8HS5837	200	砼	1.96	1.96	0507	0-1.9	障碍物	1	
132	南村村	8HS5679 8HS5843	500	砼	3.14	3.14	0408	1.5-3.1	浮渣	1	
133	南村村	8HS5680 8HS5681	500	砼	12.5	12.5	0507	0-5	沉积	1	
134	南村村	8HS5680 8HS5832	200	砼	1.45	1.45	0408	0-1.4	沉积	2	
135	南村村	8HS6824 8HS6828	600	砼	16.66	16.66	0903	3	错口	2	积水
136	南村村	8HS6830 8HS6828	600	砼	29.87	29.87	1212	2-15	渗漏	1	管段连续渗漏
137	南村村	8HS6830 8HS6828	600	砼	29.87	29.87	0510	0.2	障碍物	1	管段连续渗漏
138	南村村	8HS6831 8HS6830	600	砼	16.28	16.28	0610	0.5	渗漏	3	
139	南村村	8HS6831 8HS6830	600	砼	16.28	16.28	1212	0-0.5	破裂	3	
140	南村村	8HS6831 8HS6830	600	砼	16.28	16.28	0011	7.2	渗漏	1	
141	南村村	8HS6831 8HS6835	600	砼	16.37	16.37	1002	1	渗漏	1	
142	南村村	8HS6831 8HS6835	600	砼	16.37	16.37	1003	1	错口	2	
143	南村村	8HS6836 8HS6835	600	PE	23.28	23.28	1104	1	破裂	3	
144	南村村	8HS6836 8HS6839	400	砼	1.83	1.83	0308	0-1.8	沉积	1	
145	南村村	8HS6825 8HS6847	600	PE	23.83	23.83	0904	1	破裂	2	
146	南村村	8HS7020 8HS7019	400	PE	10.61	10.61	1212	0-1	变形	2	
147	南村村	8WS1994 8WS1998	300	砼	4.65	4.65	1212	0-4.6	腐蚀	2	
148	南村村	8WS1994 8WS1998	300	砼	4.65	4.65	1006	1	错口	1	
149	南村村	8YS2000 8YS2002	200	砼	3.49	3.49	0507	0-1.5	沉积	1	
150	南村村	8YS2337 8YS2423	250X200	砼	6.02	6.02	0507	0-6	沉积	1	
151	南村村	8YS2339 8YS2423	250X200	砼	4.97	4.97	0507	0-4.9	沉积	1	
152	南村村	8YS2339 8YS2436	250X200	砼	0.82	0.82	0507	0-0.8	障碍物	1	
153	南村村	8YS2435 8YS2463	250X200	砼	8.43	8.43	1002	1.5	异物穿入	2	
154	南村村	8YS2649 8YS2650	1200	砼	41.61	41.61	0903	1	残墙、坝根	3	
155	南村村	8YS2649 8YS6990	1200	砼	32.33	32.33	0204	3	支管暗接	1	
156	南村村	8YS2649 8YS6990	1200	砼	32.33	32.33	1212	0-32.3	树根	1	
157	南村村	8YS3150 8YS3270	300X300	砼	4.13	4.13	0903	1.5-4	异物穿入	2	
158	南村村	8YS3150 8YS3270	300X300	砼	4.13	4.13	0408	0-1.5	树根	1	
159	南村村	8YS3272 8YS3271	300	砼	5.83	5.83	0408	0-5.8	沉积	2	
160	南村村	8YS3272 8YS3534	300	砼	4.84	4.84	0210	0-4.8	沉积	4	
161	南村村	8YS3591 8YS3273	300X300	砼	14.66	14.66	0309	8	异物穿入	3	井室内横管穿过
162	南村村	8YS3531 8YS3532	300	砼	15.55	15.55	1212	1.5	脱节	2	
163	南村村	8YS3531 8YS3532	300	砼	15.55	15.55	0408	0-15.5	沉积	2	
164	南村村	8YS3531 8YS3533	300	砼	4.94	4.94	0210	0-4.9	沉积	4	
165	南村村	8YS3590 8YS3599	300X300	砼	2.01	2.01	0903	0-2	异物穿入	3	
166	南村村	8YS3747 8YS3745	250X200	砼	2.71	2.71	1002	0-2	破裂	3	井室内横管穿过
167	南村村	8YS3792 8YS3797	250X200	砼	7.3	7.3	1212	1-2	异物穿入	2	
168	南村村	8YS4447 8YS4448	100X100	砼	0.75	0.75	0507	0-0.7	障碍物	1	
169	南村村	8YS4451 8YS4546	300X300	砼	10.18	10.18	0408	2	异物穿入	2	
170	南村村	8YS4546 8YS4547	200X100	砼	1.18	1.18	0507	0-1.1	障碍物	1	
171	南村村	8YS4583 8YS5465	300	砼	21.24	21.24	1112	4	支管暗接	2	
172	南村村	8YS4616 8YS4617	200X100	砼	1.02	1.02	0507	0-1	障碍物	1	
173	南村村	8YS4696 8YS4692	300X300	砼	8.91	8.91	1212	0-3	异物穿入	3	
174	南村村	YS284 YS283	250X300	砼	17.83	17.83	0507	0-17.8	沉积	1	
175	南村村	YS287 YS284	250X400	砼	8.23	8.23	0507	6-8.2	沉积	1	
176	南村村	8YS7040 8YS4715	300X500	砼	11.51	11.51	0911	1	支管暗接	1	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
177	南村村	8YS4744 8YS5163	300X500	砼	37.99	37.99	1002	6	异物穿入	2	
178	南村村	8YS4796 8YS3809	300X300	砼	6.38	6.38	0507	0-6.3	沉积	1	
179	南村村	8YS5316 8YS5164	300X500	砼	16.78	16.78	0309	5	异物穿入	1	
180	南村村	8YS5282 8YS5281	200X200	砼	4.89	4.89	0903	1	异物穿入	1	
181	南村村	8YS5411 8YS5413	300	砼	16.89	16.89	0601	2	错口	2	
182	南村村	8YS5411 8YS5429	300	砼	2.13	2.13	1212	0-2.1	结垢	1	
183	南村村	8YS6986 8YS5411	1200	砼	30.68	30.68	1212	2.5-5	树根	1	
184	南村村	8YS6989 8YS5411	1200	砼	36.34	36.34	1212	0-36.3	树根	1	
185	南村村	8YS5636 8YS5140	300X300	砼	31.33	31.33	0507	0-10	沉积	1	
186	南村村	8YS5636 8YS5642	300X300	砼	15.48	15.48	0309	2	异物穿入	2	
187	南村村	8YS5636 8YS5642	300X300	砼	15.48	15.48	0507	0-2	沉积	1	
188	南村村	8YS5661 8YS5660	100X100	砼	1.91	1.91	0507	0-1.9	沉积	1	
189	南村村	8YS5662 8YS5667	300X300	砼	17.31	17.31	0903	2	异物穿入	1	
190	南村村	8YS5665 8YS5668	300X300	砼	9.98	9.98	0507	0-9.9	沉积	1	
191	南村村	8YS6819 8YS6973	400	砼	35.63	35.63	1206	1	错口	1	
192	南村村	8YS6980 8YS6819	400	砼	39.24	39.24	0309	0-2	沉积	3	
193	南村村	8YS6980 8YS6819	400	砼	39.24	39.24	1212	2.5-10	树根	1	
194	南村村	8YS6980 8YS6819	400	砼	39.24	39.24	0612	36.7	错口	1	
195	南村村	8YS6821 8YS6820	600	砼	5.55	5.55	1212	1	残墙、坝根	4	
196	南村村	8YS6834 8HS6831	400	砼	6.45	6.45	0508	0.2	沉积	1	
197	南村村	8YS6834 8YS6837	400	砼	37.13	37.13	0702	2.5	错口	1	
198	南村村	8YS6834 8YS6837	400	砼	37.13	37.13	0612	10	错口	2	
199	南村村	8YS6834 8YS6837	400	砼	37.13	37.13	0507	17.1-37.1	沉积	1	
200	南村村	8YS6980 8YS6834	400	砼	28.53	28.53	0903	2.5	错口	2	
201	南村村	8YS6980 8YS6834	400	砼	28.53	28.53	0309	0-28.5	沉积	2	
202	南村村	8YS6841 8YS6840	400	砼	13.47	13.47	0408	0-13.4	沉积	2	
203	南村村	8YS6844 8YS6845	400	砼	8.89	8.89	1212	1.5	障碍物	4	
204	南村村	8YS6844 8YS6846	200	砼	14.25	14.25	1212	0-2.5	破裂	3	
205	南村村	8YS6844 8YS6846	200	砼	14.25	14.25	1212	0-2.5	树根	1	
206	南村村	8YS6972 8YS6971	400	砼	21.05	21.05	1212	2.5-5	错口	2	
207	南村村	8YS6972 8YS6971	400	砼	21.05	21.05	0309	0-21	沉积	3	
208	南村村	8YS6973 8YS6972	400	砼	34.83	34.83	1212	2.5-5	错口	2	
209	南村村	8YS6973 8YS6972	400	砼	34.83	34.83	0408	19.8-34.8	沉积	2	
210	南村村	8YS6973 8YS6975	300	砼	4.06	4.06	0309	0-4	沉积	3	
211	南村村	8YS6975 8YS6974	300	砼	14.6	14.6	1206	2.5	错口	2	
212	南村村	8YS6975 8YS6974	300	砼	14.6	14.6	0408	2.6-14.6	沉积	2	
213	南村村	8YS6975 8YS6979	300	砼	20.8	20.8	1106	2.5	错口	3	
214	南村村	8YS6980 8YS6976	300	砼	3.76	3.76	0210	2-3.7	沉积	4	
215	南村村	8YS6986 8YS6988	1200	砼	28.39	28.39	0507	0-28.3	沉积	1	
216	南村村	8YS6986 8YS7004	300	砼	2.2	2.2	1212	0-2.2	结垢	1	
217	南村村	8YS6987 8YS6988	1200	砼	22	22	1212	0-5	树根	1	
218	南村村	8YS6987 8YS6988	1200	砼	22	22	0507	0-22	沉积	1	
219	南村村	8YS6987 YS194	1200	砼	22.53	22.53	1212	0-22.5	树根	1	
220	南村村	8YS6988 8YS7003	300	砼	1.97	1.97	0309	0.5-1.9	沉积	3	
221	南村村	8YS6990 8YS6989	1200	砼	32.24	32.24	0507	0-5	沉积	1	
222	南村村	8YS6990 8YS6989	1200	砼	32.24	32.24	1212	0-32.2	树根	1	
223	南村村	8YS6990 8YS7016	300	砼	2.15	2.15	0210	0-2.1	沉积	4	
224	南村村	8YS7016 8YS7018	200	PVC	8.3	8.3	0307	1.5	树根	2	
225	南村村	9HS36 9HS37	500	砼	0.81	0.81	1212	0-0.5	腐蚀	2	
226	南村村	9HS36 9HS43	400	砼	9.45	9.45	1212	0-9.4	腐蚀	2	
227	南村村	9HS36 9HS43	400	砼	9.45	9.45	1212	3-9.4	树根	2	
228	南村村	9HS47 9HS43	500	砼	8.81	8.81	1212	0-8.4	腐蚀	2	
229	南村村	9HS47 9HS43	500	砼	8.81	8.81	0903	1.5	错口	2	
230	南村村	9HS63 9HS65	400X600	砼	5.2	5.2	0309	3-5.2	沉积	3	
231	南村村	9HS74 9HS71	400X600	砼	5.26	5.26	0309	0-5.2	沉积	3	
232	南村村	9HS74 9HS77	400X600	砼	7.96	7.96	0309	0-7.9	沉积	3	
233	南村村	9HS126 9HS124	400	砼	9.85	9.85	1201	0.3	支管暗接	2	
234	南村村	9HS126 9HS124	400	砼	9.85	9.85	1212	0-9.8	腐蚀	3	
235	南村村	9HS126 9HS124	400	砼	9.85	9.85	0903	7.5	错口	2	
236	南村村	9HS126 9HS124	400	砼	9.85	9.85	1101	9.5	支管暗接	2	
237	南村村	9HS126 9HS127	400	砼	8.96	8.96	1212	0-8.4	腐蚀	3	
238	南村村	9HS126 9HS127	400	砼	8.96	8.96	0507	0-5	沉积	1	
239	南村村	9HS167 9HS162	400X500	砼	10.42	10.42	0507	0-2	沉积	1	
240	南村村	9HS175 9HS468	400X500	砼	9.56	9.56	0204	5	支管暗接	2	管段间存在暗点
241	南村村	9HS175 9HS468	400X500	砼	9.56	9.56	0507	4-9.5	沉积	1	管段间存在暗点
242	南村村	9HS190 9HS193	400X500	砼	5.34	5.34	0507	0-3.6	沉积	1	
243	南村村	9HS195 9HS197	400X500	砼	10.28	10.28	0408	6-9.8	沉积	2	
244	南村村	9HS200 9HS197	400X500	砼	9.59	9.59	0210	9-9.5	沉积	4	管段间存在暗点
245	南村村	9HS226 9HS223	400X500	砼	9.55	9.55	0408	1-2	沉积	2	
246	南村村	9HS238 9HS209	500	砼	14.45	14.45	1212	0-14.1	腐蚀	1	
247	南村村	9HS238 9HS209	500	砼	14.45	14.45	1212	5-10	破裂	3	
248	南村村	9HS238 9HS209	500	砼	14.45	14.45	0309	4-14	沉积	3	
249	南村村	9HS238 9HS583	400	砼	4.77	4.77	0903	1	树根	1	
250	南村村	9HS287 9HS285	600	砼	13.43	13.43	1212	1.5	脆节	2	
251	南村村	9HS285 9YS282	300	砼	3.89	3.89	0906	1.5	错口	1	
252	南村村	9HS285 9YS282	300	砼	3.89	3.89	0702	3.3	破裂	3	
253	南村村	9HS285 9YS283	300	砼	3.34	3.34	1012	1	破裂	2	
254	南村村	9HS285 9YS283	300	砼	3.34	3.34	0507	0-3.3	沉积	1	
255	南村村	9HS285 9YS284	300	砼	3.23	3.23	0903	2	错口	2	
256	南村村	9HS285 9YS284	300	砼	3.23	3.23	0309	1-2.9	沉积	3	
257	南村村	9HS287 9HS288	300	砼	2.5	2.5	1212	0-1	破裂	3	
258	南村村	9HS287 9HS294	300	砼	2.27	2.27	0612	1	错口	2	
259	南村村	9HS287 9HS294	300	砼	2.27	2.27	0006	1	障碍物	1	
260	南村村	9HS350 9HS351	300	砼	4.08	4.08	0308	0-3.9	沉积	2	
261	南村村	9HS350 YS8145	300	砼	4.5	4.5	0903	2	错口	2	
262	南村村	9HS350 YS8145	300	砼	4.5	4.5	0508	0.5-4.5	沉积	2	
263	南村村	9HS350 9HS354	300	砼	3.21	3.21	1206	1.5	错口	2	
264	南村村	9HS350 9HS790	600	砼	13.66	13.66	0906	2	错口	2	
265	南村村	9HS351 9HS396	200	PVC	15.96	15.96	0210	0-13.9	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
266	南村村	9HS354_9HS370	300	砼	7.26	7.26	1212	0-7.2	腐蚀	1	
267	南村村	9HS354_9HS370	300	砼	7.26	7.26	0507	0-7.2	沉积	1	
268	南村村	9HS424_9HS422	500	砼	3.82	3.82	0507	0-3.7	沉积	1	
269	南村村	9HS424_9HS433	300	砼	4.82	4.82	1212	0.3-1.5	破裂	4	
270	南村村	9HS441_9HS493	500	砼	49.38	49.38	1212	0-1.5	破裂	4	变径；管段间存在暗点
271	南村村	9HS441_9HS493	500	砼	49.38	49.38	1212	1.5	错口	4	变径；管段间存在暗点
272	南村村	9HS441_9HS934	600	砼	28.65	28.65	0103	15	支管暗接	2	管段间存在暗点
273	南村村	9HS441_9HS934	600	砼	28.65	28.65	1112	18	支管暗接	2	管段间存在暗点
274	南村村	9HS448_9HS441	500	砼	20.23	20.23	1212	0-20.2	腐蚀	2	
275	南村村	9HS467_9HS448	500	砼	26.38	26.38	1106	1.5-4.5	错口	2	管节连续错口；管段间存在暗点
276	南村村	9HS467_9HS448	500	砼	26.38	26.38	1212	0-26.3	腐蚀	3	管节连续错口；管段间存在暗点
277	南村村	9HS467_9HS468	400X500	砼	1.6	1.6	0507	0-1.6	沉积	1	
278	南村村	9HS491_9YS710	200	砼	7.98	7.98	0110	1-7.9	沉积	4	
279	南村村	9HS501_9HS502	300	砼	2.5	2.5	1212	0-2.5	腐蚀	1	
280	南村村	9HS501_9HS502	300	砼	2.5	2.5	1212	1.5-2.5	破裂	3	
281	南村村	9HS501_9HS502	300	砼	2.5	2.5	0508	1.5-2.5	障碍物	2	
282	南村村	9HS597_9HS598	300	砼	3.86	3.86	1001	2	破裂	2	
283	南村村	9HS597_9HS598	300	砼	3.86	3.86	0306	0.5	障碍物	1	
284	南村村	YS8126_9HS598	300	砼	3.59	3.59	1002	2	破裂	2	
285	南村村	YS8126_9HS598	300	砼	3.59	3.59	0408	0-2	沉积	2	
286	南村村	9HS614_9HS598	300	砼	3.94	3.94	0903	1-3.6	破裂	2	
287	南村村	9HS617_9HS731	500	砼	2.55	2.55	0507	0-1.5	沉积	1	
288	南村村	9HS617_9HS732	300	砼	4.32	4.32	0903	0.5	破裂	4	
289	南村村	9HS617_9WS723	300	砼	25.8	25.8	0608	0-0.5	障碍物	2	
290	南村村	9HS617_9WS723	300	砼	25.8	25.8	1212	1.8-23.8	树根	3	
291	南村村	9HS620_9HS631	300	砼	10.68	10.68	0408	0-4.5	沉积	2	
292	南村村	9HS620_9HS633	300	砼	6.72	6.72	0110	0-6.5	沉积	4	
293	南村村	9HS657_9HS661	300	砼	4.17	4.17	0209	0.5-4.1	沉积	4	
294	南村村	9HS657_9WS662	100	PVC	6.63	6.63	1212	0-6.6	结垢	1	
295	南村村	YS188_YS186	300	砼	23.01	23.01	1212	0-23	树根	1	
296	南村村	WS1061_9WS748	300	PE	14.44	14.44	1212	0-14.4	结垢	1	
297	南村村	9HS758_HS470	1000	砼	54.33	54.33	1212	0-17	树根	1	管段间存在暗点
298	南村村	9HS758_HS470	1000	砼	54.33	54.33	0507	0-17	沉积	1	管段间存在暗点
299	南村村	9HS758_9HS763	1000	砼	27.4	27.4	1212	0-27.4	树根	1	管段间存在暗点
300	南村村	HS532_9HS763	300	砼	30.06	30.06	0507	0-30	沉积	1	
301	南村村	HS532_9HS763	300	砼	30.06	30.06	1212	0-30	树根	1	
302	南村村	9HS766_9HS381	500	砼	13.01	13.01	0902	2	错口	2	管段间存在暗点
303	南村村	9HS766_9HS381	500	砼	13.01	13.01	1212	2-4	破裂	2	管段间存在暗点
304	南村村	9HS766_9HS381	500	砼	13.01	13.01	1212	10-13	破裂	4	管段间存在暗点
305	南村村	9HS766_9HS770	300	砼	13.66	13.66	1212	0-2	破裂	3	
306	南村村	9HS779_9HS766	500	砼	14.26	14.26	1212	1-3	破裂	4	
307	南村村	9HS779_9HS766	500	砼	14.26	14.26	0507	0-14.2	沉积	1	
308	南村村	9HS782_9HS781	300	砼	11.17	11.17	0309	0-5	沉积	3	
309	南村村	9HS782_9HS783	300	砼	6.68	6.68	0210	0-6.6	沉积	4	
310	南村村	YS8169_YS8170	300	砼	12.08	12.08	1212	0-12	腐蚀	1	
311	南村村	YS8169_YS8170	300	砼	12.08	12.08	1112	0.8	破裂	2	
312	南村村	YS8169_YS8170	300	砼	12.08	12.08	1212	1-12	沉积	4	
313	南村村	9HS789_9HS790	600	砼	14.71	14.71	1212	1.5	脱节	2	
314	南村村	9HS789_9HS790	600	砼	14.71	14.71	0408	0-14.7	沉积	2	
315	南村村	9HS789_YS8170	300	砼	4.63	4.63	1212	0-4.6	腐蚀	3	
316	南村村	9HS789_YS8170	300	砼	4.63	4.63	0309	0-4.6	沉积	3	
317	南村村	9HS789_9HS1586	600	砼	15.32	15.32	0309	0-15.2	沉积	3	
318	南村村	9HS789_YS8163	300	砼	4.05	4.05	1212	0-4	破裂	4	
319	南村村	9HS789_YS8163	300	砼	4.05	4.05	0507	0.5	障碍物	1	
320	南村村	YS8162_9HS789	300	砼	3.94	3.94	0210	0-3.9	沉积	4	
321	南村村	YS8159_HS8180	300	砼	5.53	5.53	0210	0-5.5	沉积	4	
322	南村村	9HS803_HS8180	300	砼	11.76	11.76	1212	0-11.7	腐蚀	1	
323	南村村	9HS803_9HS789	300	砼	4.78	4.78	1212	0-4.7	腐蚀	2	
324	南村村	9HS803_9HS789	300	砼	4.78	4.78	0309	0-4.7	沉积	3	
325	南村村	9HS807_9HS808	300	砼	6.32	6.32	1002	1.5	破裂	2	
326	南村村	9HS807_9HS808	300	砼	6.32	6.32	1212	0-6.2	腐蚀	1	
327	南村村	9HS807_9HS808	300	砼	6.32	6.32	1212	0-6.2	结垢	1	
328	南村村	9HS813_9HS808	300	砼	14.23	14.23	0309	0-5	沉积	3	
329	南村村	9HS824_9HS825	300	砼	2.84	2.84	1006	1.5	错口	2	
330	南村村	9HS824_9HS826	300	砼	1.99	1.99	1212	0-1.9	腐蚀	3	
331	南村村	9HS824_9HS826	300	砼	1.99	1.99	0309	1.5-1.9	沉积	3	
332	南村村	9HS868_9HS869	300	砼	3.92	3.92	0903	1.5	错口	2	
333	南村村	9HS868_9HS869	300	砼	3.92	3.92	0507	1.5-3.6	沉积	1	
334	南村村	9HS868_9HS873	600	砼	13.3	13.3	0507	0-13.3	沉积	1	
335	南村村	9HS873_9HS910	600	砼	11.03	11.03	0507	0-11	沉积	1	
336	南村村	9HS906_9HS907	300	砼	4.31	4.31	1212	0-4.1	腐蚀	1	
337	南村村	9HS906_9HS907	300	砼	4.31	4.31	0602	3	错口	2	
338	南村村	9HS906_9HS907	300	砼	4.31	4.31	0408	2-4.1	沉积	2	
339	南村村	9HS906_9HS908	300	砼	3.56	3.56	1212	0-3.5	腐蚀	1	
340	南村村	9HS906_9HS908	300	砼	3.56	3.56	0507	0-3.5	沉积	1	
341	南村村	9HS933_HS3526	600	砼	13.4	13.4	1212	0-13.4	树根	1	
342	南村村	9HS1197_9HS933	600	砼	27.51	27.51	1011	1	支管暗接	1	
343	南村村	9HS1197_9HS933	600	砼	27.51	27.51	0010	7.5	支管暗接	2	
344	南村村	9HS951_9HS952	200	PVC	4.93	4.93	1004	1	错口	1	变材
345	南村村	9HS951_9HS952	200	PVC	4.93	4.93	1212	2	错口	4	变材
346	南村村	9HS963_9HS951	600	砼	26.14	26.14	1002	2.5	错口	2	
347	南村村	9HS963_9HS951	600	砼	26.14	26.14	1101	2.5-5	破裂	1	
348	南村村	9HS963_9HS961	200	砼	2.84	2.84	1101	0.5	破裂	4	
349	南村村	9HS963_9HS961	200	砼	2.84	2.84	1212	0-2.8	沉积	4	
350	南村村	9HS963_9HS962	200	砼	2.23	2.23	0309	0-2.2	沉积	3	
351	南村村	9HS963_9HS972	600	砼	14	14	1006	1.5	错口	2	
352	南村村	9HS963_9HS1025	400	砼	12.7	12.7	1102	5	破裂	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
353	南村村	9HS963 9HS1025	400	砼	12.7	12.7	1004	10.2	错口	2	
354	南村村	9HS973 9HS974	200	砼	1.99	1.99	0602	1	错口	2	
355	南村村	9HS973 9HS975	200	砼	5.4	5.4	1212	0-5.4	腐蚀	3	
356	南村村	9HS973 9HS975	200	砼	5.4	5.4	0309	0-5.4	沉积	3	
357	南村村	9HS986 9HS987	200	砼	3	3	1212	0-2.9	腐蚀	3	
358	南村村	9HS986 9HS987	200	砼	3	3	0903	1	错口	2	
359	南村村	9HS986 9HS987	200	砼	3	3	0408	0-2.9	沉积	2	
360	南村村	9HS986 9HS988	200	砼	3.17	3.17	1011	0.5	破裂	3	
361	南村村	9HS986 9HS988	200	砼	3.17	3.17	0210	0-3.1	沉积	4	
362	南村村	9HS996 9HS998	200	砼	3.86	3.86	0903	2	错口	1	
363	南村村	9HS1005 9HS1006	200	砼	2.01	2.01	0803	1	错口	2	
364	南村村	9HS1025 9HS1026	200	砼	2	2	0309	1-1.9	沉积	3	
365	南村村	9HS1025 9HS1027	200	PVC	2.02	2.02	1212	0-2	腐蚀	1	
366	南村村	9HS1039 9HS1041	200	砼	2.37	2.37	0507	1.5-2.2	沉积	1	
367	南村村	9HS1039 9HS1052	400	砼	13.24	13.24	1212	2.5	脱节	3	
368	南村村	9HS1039 9WS1042	200	砼	3.76	3.76	0210	0-3	沉积	4	
369	南村村	9HS1052 9HS1055	200	砼	6.44	6.44	1212	0-6.4	腐蚀	1	
370	南村村	9HS1052 9HS1055	200	砼	6.44	6.44	1105	1	错口	2	
371	南村村	9HS1052 9HS1055	200	砼	6.44	6.44	0206	5	支管暗接	3	
372	南村村	9HS1062 9HS1063	200	砼	1.85	1.85	0408	1-1.8	沉积	2	
373	南村村	9HS1062 9HS1064	200	砼	2.23	2.23	0602	1	错口	2	
374	南村村	9HS1062 9HS1064	200	砼	2.23	2.23	0309	0-2.2	沉积	3	
375	南村村	9HS1072 9WS1073	200	PVC	6.7	6.7	1212	2.5	障碍物	4	
376	南村村	9HS1075 9HS1076	300	砼	9.44	9.44	1004	2	错口	1	
377	南村村	9HS1075 9HS1076	300	砼	9.44	9.44	0507	2-9.4	沉积	1	
378	南村村	9HS1105 9HS1102	300	砼	6.73	6.73	1212	0-6.2	腐蚀	3	
379	南村村	9HS1105 9HS1102	300	砼	6.73	6.73	0408	4-6.2	沉积	2	
380	南村村	9HS1106 9HS1105	400	砼	15.99	15.99	0210	0-15.1	沉积	4	
381	南村村	9HS1106 9HS1107	300	砼	4.19	4.19	0210	3-4	沉积	4	
382	南村村	9HS1147 9HS1148	400	PE	3.37	3.37	1212	0-3.3	破裂	4	
383	南村村	9HS1147 9HS1150	400	PE	9.38	9.38	1212	0.5	错口	3	变径
384	南村村	9HS1147 9HS1150	400	PE	9.38	9.38	1212	5	错口	4	变径
385	南村村	9HS1147 9HS1150	400	PE	9.38	9.38	0507	0.5-9.3	沉积	1	变径
386	南村村	9HS1154 9HS1149	600	砼	9.46	9.46	1206	1	错口	2	
387	南村村	9HS1154 9HS1158	600	PE	13.01	13.01	1212	1.5-6	变形	1	
388	南村村	9HS1158 9HS1159	500	PE	11.04	11.04	1212	0-11	结垢	2	
389	南村村	9HS1159 9HS1160	300X300	砼	6.16	6.16	1212	0-6.1	结垢	3	
390	南村村	9HS1164 9HS1167	500	PE	8.96	8.96	1212	0.5	脱节	3	变材
391	南村村	9HS1164 9HS1167	500	PE	8.96	8.96	0911	2.5	支管暗接	2	变材
392	南村村	9HS1164 9HS1167	500	PE	8.96	8.96	1106	3.5	错口	2	变材
393	南村村	9HS1164 9HS1167	500	PE	8.96	8.96	0309	2.5-8.9	沉积	3	变材
394	南村村	9HS1164 9HS2469	600	PE	27.84	27.84	0903	5-8	结垢	1	
395	南村村	9HS1170 9HS1167	500	砼	10.64	10.64	1212	0-1	破裂	2	
396	南村村	9HS1170 9HS1167	500	砼	10.64	10.64	0408	0-10.5	沉积	2	
397	南村村	9HS1180 9HS1171	600	砼	16.25	16.25	0203	5	支管暗接	3	
398	南村村	9HS1180 9HS1171	600	砼	16.25	16.25	0309	0-16	沉积	3	
399	南村村	9HS1197 9HS1201	300	砼	18.19	18.19	0507	0-18.1	沉积	1	
400	南村村	9HS1217 9HS1180	800	砼	12.04	12.04	0102	5	支管暗接	2	管段间存在暗点
401	南村村	9HS1217 9HS1216	300	砼	2.77	2.77	0408	0-2.5	沉积	2	
402	南村村	9HS1255 9HS1257	200	砼	2.55	2.55	0210	0-2.5	沉积	4	
403	南村村	9HS1305 9HS1307	300	砼	2.78	2.78	0507	0-2.7	障碍物	1	
404	南村村	9HS1406 9HS1407	300	砼	1.71	1.71	1201	1	破裂	2	
405	南村村	9HS1540 9HS1643	400	砼	3.28	3.28	0310	2	障碍物	4	
406	南村村	9HS1544 9HS1545	300	砼	0.94	0.94	0309	0-0.9	障碍物	4	
407	南村村	9HS1582 9HS1580	500	砼	13.02	13.02	1212	0-2.5	破裂	3	
408	南村村	9HS1585 9HS1582	300	砼	3	3	1212	0-3	腐蚀	3	
409	南村村	9HS1585 9HS1582	300	砼	3	3	0309	0-3	沉积	4	
410	南村村	9HS1586 9HS1582	600	砼	13.12	13.12	1212	0-13.1	腐蚀	1	
411	南村村	9HS1586 9HS1587	300	砼	2.21	2.21	1212	0-2.2	腐蚀	2	
412	南村村	9HS1586 9HS1587	300	砼	2.21	2.21	0507	0-2.2	沉积	1	
413	南村村	9HS1586 9HS1588	300	砼	2.42	2.42	1212	0-2.4	腐蚀	3	
414	南村村	9HS1586 9HS1588	300	砼	2.42	2.42	0309	0-2.4	沉积	4	
415	南村村	9HS1623 9HS1625	300	砼	1.93	1.93	0307	0-1	沉积	2	
416	南村村	9HS1624 9HS1626	200	PVC	4.54	4.54	0306	3.5	障碍物	1	
417	南村村	9HS1658 9HS1659	300	砼	2.26	2.26	0903	0-1.5	破裂	1	
418	南村村	9HS1658 9HS1659	300	砼	2.26	2.26	0309	2.1	沉积	2	
419	南村村	9HS1658 9HS1660	300	砼	4.57	4.57	0507	2.5-4.2	沉积	1	
420	南村村	9HS1663 9HS1665	300	砼	2.14	2.14	0408	1-1.9	沉积	2	
421	南村村	9HS1936 9HS1937	300	砼	3.4	3.4	0309	1.5	错口	1	
422	南村村	9HS1936 9HS1938	300	砼	3.38	3.38	0507	1-3.3	沉积	1	
423	南村村	9HS1942 9HS1944	300	砼	2.46	2.46	0407	0-1.5	沉积	2	
424	南村村	9HS2015 9HS2017	300	砼	2.25	2.25	0408	0-2.2	沉积	2	
425	南村村	9HS2137 9HS2134	600	砼	8.71	8.71	0507	0-7	沉积	1	
426	南村村	9HS2137 9HS2138	300	砼	8.47	8.47	0307	1.5	错口	1	
427	南村村	9HS2137 9HS2139	300	砼	16.75	16.75	1212	0-1	障碍物	4	
428	南村村	9HS2232 9HS2137	600	砼	13.3	13.3	0507	0-10	沉积	1	
429	南村村	9HS2396 9HS2391	400	PE	8.61	8.61	1212	1	错口	4	
430	南村村	9HS2398 9HS2399	300	砼	8.32	8.32	1212	0-3	起伏	2	
431	南村村	9HS2410 9HS2411	300	砼	1.76	1.76	0408	0-1.7	沉积	2	
432	南村村	9HS2452 9HS2410	500	砼	10.71	10.71	1212	2.5	错口	2	
433	南村村	9HS2457 9HS2455	300	砼	2.15	2.15	0507	0-1	沉积	1	
434	南村村	9HS2469 9HS2470	600	PE	1.68	1.68	1212	1	错口	2	
435	南村村	9HS2469 9HS2473	600	PE	17.85	17.85	1212	0-17.7	结垢	1	
436	南村村	9HS2470 9WS2471	400X500	砼	32.47	32.47	0507	0-1	障碍物	1	管段间存在暗点
437	南村村	9HS2473 9HS2474	500	PE	2.92	2.92	1212	0.5	错口	4	变径
438	南村村	9HS2473 9HS2474	500	PE	2.92	2.92	0408	0.5-2.9	沉积	2	变径
439	南村村	9HS2769 9HS2768	200X300	砼	29.16	29.16	0507	0-3	沉积	1	
440	南村村	9HS2774 9HS2790	600	PE	18.99	18.99	1212	0-18.2	结垢	1	
441	南村村	9HS2812 HS403	100	PVC	2.65	2.65	0902	1	错口	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
442	南村村	9HS2938_9HS2939	200X300	砼	20.51	20.51	0507	1.5	沉积	1	
443	南村村	9HS2944_9HS2946	300	PE	15.59	15.59	0902	0.5	异物穿入	2	
444	南村村	9HS2946_9HS2947	200X300	砼	20.49	20.49	0009	1.5-2	支管暗接	3	
445	南村村	9HS2950_9HS2946	300	PE	15.44	15.44	1212	0-15.4	结垢	2	
446	南村村	9HS2953_9HS2950	300	PE	8.21	8.21	1212	0-8.2	结垢	1	
447	南村村	9HS2953_9HS2954	200X300	砼	20.45	20.45	0408	1.5	障碍物	2	
448	南村村	9HS2955_9HS2953	500	砼	25.3	25.3	0309	0-25.1	沉积	3	
449	南村村	9HS2955_9HS2956	500	砼	3.28	3.28	0210	0-3.2	沉积	4	
450	南村村	9HS2956_9HS2957	400	砼	114.07	114.07	0903	0-3	结垢	1	管段间存在暗点
451	南村村	9HS2959_9HS2960	450X450	砼	4.62	4.62	0507	0-4.5	沉积	1	
452	南村村	9HS2959_9HS2975	350X350	砼	11.17	11.17	0507	0-5	沉积	1	
453	南村村	9HS2959_9HS2999	800	砼	25.42	25.42	0408	0-3	浮渣	1	
454	南村村	9HS2964_9HS2965	200	PVC	21.59	21.59	0107	0-1	障碍物	2	
455	南村村	9HS2964_9HS2966	300	PE	6.48	6.48	0210	0-0.5	浮渣	2	
456	南村村	9HS3036_9HS3038	300	PE	12.76	12.76	1212	5	错口	4	
457	南村村	9HS3038_9HS2999	300	PE	17.75	17.75	1001	5	变形	2	
458	南村村	9HS3041_9HS2960	600	砼	37.4	37.4	1212	0-37.4	腐蚀	1	
459	南村村	9HS3041_9HS2960	600	砼	37.4	37.4	0910	10	支管暗接	3	
460	南村村	9HS3041_9HS3051	600	砼	0.49	0.49	1212	0-0.4	腐蚀	1	
461	南村村	9HS3063_9HS3053	600	砼	14.41	14.41	0507	0-2.5	障碍物	1	
462	南村村	9HS3063_9HS262	400	砼	4.03	4.03	1212	0-2	腐蚀	1	
463	南村村	9HS3070_9HS3107	600	砼	13.15	13.15	1112	2.5	支管暗接	1	
464	南村村	9HS3071_9HS274	300	砼	7.25	7.25	0111	0-7.2	沉积	4	
465	南村村	9HS3076_9HS3075	300	PE	13.73	13.73	1212	0-13.7	结垢	4	
466	南村村	9HS3076_9HS3077	400X200	砼	11.28	11.28	1212	0-11.2	结垢	4	
467	南村村	9HS3076_9HS3078	300X300	砼	11.9	11.9	1212	0-11.4	结垢	1	
468	南村村	9HS3076_9HS3079	300	PE	12.63	12.63	1212	0-12.6	结垢	4	
469	南村村	9HS3079_9HS3083	200X300	砼	11.91	11.91	1212	2-5	破裂	3	渠变管：管段间存在暗点
470	南村村	9HS3108_9HS3109	400	砼	56.09	56.09	1212	0-4	腐蚀	2	管段间存在暗点
471	南村村	9HS3107_9HS3128	600	砼	16.71	16.71	1212	0-5	腐蚀	2	
472	南村村	9HS3110_9HS3075	600	砼	12.64	12.64	1212	0-12.6	腐蚀	1	
473	南村村	9HS3110_9HS3112	500	砼	1.81	1.81	1212	0-1.7	腐蚀	1	
474	南村村	9HS3111_9HS3112	400	砼	19.05	19.05	1212	0-18.9	腐蚀	1	
475	南村村	9HS3114_9HS3111	400	砼	7.69	7.69	1212	0-7.6	腐蚀	2	
476	南村村	9HS3114_9HS3117	400	砼	12.22	12.22	1212	0-12.2	腐蚀	2	
477	南村村	9HS3119_9HS3117	300	砼	12.59	12.59	1212	0-12.5	腐蚀	2	
478	南村村	9HS3119_9HS3121	300	砼	13.12	13.12	1212	0-13.1	腐蚀	2	
479	南村村	9HS3125_9HS3122	300	砼	12.49	12.49	1212	0-12.4	腐蚀	1	管段间存在暗井
480	南村村	9HS3130_9HS3131	200	砼	13.83	13.83	1212	0-13.8	腐蚀	3	
481	南村村	9HS3130_9HS3131	200	砼	13.83	13.83	0507	0.3	障碍物	1	
482	南村村	9HS3133_9HS3129	200	砼	14.31	14.31	1212	0-14.2	腐蚀	3	
483	南村村	9HS3133_9HS3129	200	砼	14.31	14.31	0408	0-2	沉积	2	
484	南村村	9HS3134_9HS3133	200	砼	14.42	14.42	0912	7	支管暗接	3	
485	南村村	9HS3134_9HS3133	200	砼	14.42	14.42	1212	0-14.4	腐蚀	3	
486	南村村	9HS3142_9HS3138	500	砼	9.64	9.64	0603	2.5	错口	2	
487	南村村	9HS3142_9HS3138	500	砼	9.64	9.64	1212	0-9.6	腐蚀	2	
488	南村村	9HS3142_9HS3144	500	砼	3.42	3.42	1212	0-3.4	腐蚀	2	
489	南村村	9HS3143_9HS3144	400	砼	1.34	1.34	1212	0-1.3	腐蚀	3	
490	南村村	9HS3143_9HS3149	400	砼	12.37	12.37	1212	0-12	腐蚀	2	
491	南村村	9HS3145_9HS3176	600	砼	12.09	12.09	1212	0-11.8	腐蚀	1	
492	南村村	9HS3145_9HS3176	600	砼	12.09	12.09	0607	0.2	障碍物	1	
493	南村村	9HS3151_9HS3149	400	砼	9.73	9.73	1212	0-9.7	腐蚀	3	
494	南村村	9HS3151_9HS3152	400	砼	3.27	3.27	1212	0-3.2	腐蚀	3	
495	南村村	9HS3155_9HS3152	400	砼	12.4	12.4	1212	0-12.4	腐蚀	2	
496	南村村	9HS3155_9HS3158	300	砼	12.72	12.72	1212	0-12.7	腐蚀	1	
497	南村村	9HS3162_9HS3158	300	砼	12.34	12.34	1212	0-12.3	腐蚀	2	
498	南村村	9HS3162_9HS3165	300	砼	12.63	12.63	1212	0-12.5	腐蚀	3	
499	南村村	9HS3162_9HS3165	300	砼	12.63	12.63	0309	0-12.5	沉积	3	
500	南村村	9HS3174_9HS3141	200	砼	4.72	4.72	1001	2	破裂	2	
501	南村村	9HS3174_9HS3141	200	砼	4.72	4.72	0507	2	沉积	1	
502	南村村	9HS3177_9HS3144	500	砼	14.15	14.15	1212	0-14.1	腐蚀	2	管段间存在暗点
503	南村村	9HS3177_9HS3176	500	砼	4.19	4.19	1212	2	脱节	2	
504	南村村	9HS3177_9HS3176	500	砼	4.19	4.19	1212	0-4.1	沉积	4	
505	南村村	9HS3177_9HS3185	500	砼	11.9	11.9	1212	0-11.8	腐蚀	2	
506	南村村	9HS3198_9HS3192	400	砼	12.66	12.66	1212	0-12.6	腐蚀	3	
507	南村村	9HS3198_9HS3201	400	砼	12.62	12.62	1212	0-12.6	腐蚀	1	
508	南村村	9HS3227_9HS3219	300	砼	25.2	25.2	1212	2.5-7.5	错口	2	管节连续错口；管段间存在暗点
509	南村村	9HS3227_9HS3219	300	砼	25.2	25.2	1212	0-12.6	腐蚀	1	管节连续错口；管段间存在暗点
510	南村村	9HS3229_9HS3227	300	砼	12.46	12.46	1212	0-12.4	腐蚀	3	
511	南村村	9HS3229_9HS3227	300	砼	12.46	12.46	0309	0-12.4	沉积	3	
512	南村村	9HS3229_9HS3235	300	砼	12.8	12.8	1212	0-12.8	腐蚀	2	
513	南村村	9HS3229_9HS3235	300	砼	12.8	12.8	0309	0-12.8	沉积	3	
514	南村村	9HS3237_9HS3235	300	砼	12.43	12.43	1212	0-12.4	腐蚀	3	
515	南村村	9HS3237_9HS3235	300	砼	12.43	12.43	1011	2	支管暗接	1	
516	南村村	9HS3237_9HS3235	300	砼	12.43	12.43	0309	0-12.4	沉积	3	
517	南村村	9HS3239_9HS3237	300	砼	12.55	12.55	0903	4	错口	2	
518	南村村	9HS3239_9HS3237	300	砼	12.55	12.55	1212	0-12.5	腐蚀	1	
519	南村村	9HS3239_9HS3251	400	砼	38.83	38.83	1212	0-12.5	腐蚀	1	管段间存在暗点
520	南村村	9HS3250_9HS3185	500	砼	12.96	12.96	1212	0-12.9	腐蚀	2	
521	南村村	9HS3250_9HS3185	500	砼	12.96	12.96	0507	0-4	沉积	1	
522	南村村	9HS3250_9HS3251	500	砼	0.73	0.73	1212	0-0.6	腐蚀	3	
523	南村村	9HS3250_9HS3251	500	砼	0.73	0.73	0107	0-0.6	障碍物	3	
524	南村村	9HS3252_9HS3176	600	砼	29.07	29.07	1212	0-28.8	腐蚀	1	
525	南村村	9HS3252_9HS3253	500	砼	4.54	4.54	1212	0-4.5	腐蚀	3	
526	南村村	9HS3284_9HS3252	600	砼	26.55	26.55	0507	0-10	沉积	1	
527	南村村	9HS3284_9HS3252	600	砼	26.55	26.55	1212	0-26.5	腐蚀	2	
528	南村村	9HS3266_9HS3264	300	砼	12.9	12.9	0309	0-12.9	沉积	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
529	南村村	9HS3268_9HS3266	300	砼	12.35	12.35	1212	0-12.3	腐蚀	2	
530	南村村	9HS3268_9HS3271	300	砼	12.55	12.55	1212	0-12.5	腐蚀	2	
531	南村村	9HS3268_9HS3271	300	砼	12.55	12.55	0408	0-12.5	沉积	2	
532	南村村	9WS261_9WS259	250	PVC	11.33	11.33	0507	0-5	沉积	1	
533	南村村	9WS261_9WS278	100	PVC	2.02	2.02	0309	0-1.9	沉积	3	
534	南村村	9WS720_9WS722	1000	PE	9.08	9.08	0903	0-9	结垢	1	
535	南村村	9WS3349_9WS720	1000	砼	29.17	29.17	1002	6-20	结垢	1	
536	南村村	9WS3293_9WS3294	800	砼	7.56	7.56	1212	0-7.5	树根	1	
537	南村村	9WS3293_9WS3294	800	砼	7.56	7.56	0307	3.5-7.5	沉积	2	
538	南村村	9WS3300_9WS3293	600	砼	34.4	34.4	1212	0-33	沉积	4	
539	南村村	9WS3300_9WS3293	600	砼	34.4	34.4	1212	0-34.4	树根	1	
540	南村村	9WS3294_9WS3296	300	砼	35.37	35.37	0006	0-12.5	障碍物	1	管段间存在暗点
541	南村村	9WS3294_9WS3301	600	砼	15.04	15.04	0803	2.5	错口	1	
542	南村村	9WS3294_9WS3301	600	砼	15.04	15.04	1212	12.5	树根	1	
543	南村村	9WS3300_9WS3589	600	砼	1.63	1.63	1212	0-1.6	沉积	4	
544	南村村	9WS3301_9WS3305	600	砼	14.98	14.98	1212	0-14.9	树根	2	管段间存在暗点
545	南村村	9WS3305_HS5216	300	砼	35.76	35.76	1212	0-2	树根	1	管段间存在暗点
546	南村村	9WS3308_9YS3309	300	砼	1.51	1.51	1212	0-1.5	结垢	1	
547	南村村	9HS3310_9HS3321	800	砼	33.5	33.5	1212	0-25	树根	3	
548	南村村	9HS3310_9YS3313	300	砼	3.12	3.12	0804	1.5	错口	3	
549	南村村	9HS3310_9YS3313	300	砼	3.12	3.12	1212	0-3.1	腐蚀	2	
550	南村村	9HS3310_9YS3313	300	砼	3.12	3.12	0507	0-3.1	沉积	1	
551	南村村	9WS3314_9HS2936	300	砼	35.64	35.64	1212	0-12.7	腐蚀	2	管段间存在暗点
552	南村村	9WS3314_9HS2936	300	砼	35.64	35.64	1212	0-3	结垢	2	管段间存在暗点
553	南村村	9WS3316_HS5006	300	砼	35.37	35.37	1212	0-12.1	结垢	1	管段间存在暗点
554	南村村	9WS3324_9WS3319	600	砼	14.69	14.69	1212	0-3	树根	1	
555	南村村	9WS3324_9WS3319	600	砼	14.69	14.69	0408	0-10	浮渣	2	
556	南村村	9WS3319_9YS3320	300	砼	1.61	1.61	0507	0.3	障碍物	1	
557	南村村	9HS3321_9HS3328	800	砼	31.08	31.08	1212	0-10	树根	1	
558	南村村	9HS3321_9HS3328	800	砼	31.08	31.08	1212	11-31	树根	3	
559	南村村	9HS3321_9YS3322	300	砼	2.54	2.54	0507	1.5-2.5	沉积	1	
560	南村村	9WS3324_9WS3327	600	砼	15.66	15.66	0903	5-7.5	树根	1	
561	南村村	9WS3324_9WS3327	600	砼	15.66	15.66	0309	8.6-15.6	沉积	3	
562	南村村	9WS3335_9WS3327	600	砼	14.45	14.45	0308	4-14	沉积	2	
563	南村村	9HS3328_9HS3332	800	砼	6.7	6.7	1212	0-6.7	树根	2	
564	南村村	9HS3328_9YS3331	300	砼	2.15	2.15	0507	0-2.1	障碍物	1	
565	南村村	9HS3334_9HS3332	800	砼	7.18	7.18	1212	0-7.1	树根	2	
566	南村村	9HS3334_9HS3337	800	砼	7.28	7.28	1212	0-7.2	树根	1	
567	南村村	9WS3335_9HS3334	300	砼	1.35	1.35	1212	0-1.3	腐蚀	1	
568	南村村	9WS3335_9WS3336	300	砼	37.91	37.91	1212	0-37.8	结垢	4	
569	南村村	9HS3337_WS5355	200	PVC	2.28	2.28	1212	0-2.2	结垢	2	
570	南村村	9HS3337_WS5355	200	PVC	2.28	2.28	0309	0-1	沉积	3	
571	南村村	9WS3344_9HS3018	200	砼	11.79	11.79	0507	0-1	沉积	1	
572	南村村	9WS3350_9WS3353	600	砼	7.64	7.64	0408	0-7.6	沉积	2	
573	南村村	9WS3350_9YS3351	200	PVC	1.65	1.65	0408	1.6	障碍物	2	
574	南村村	9HS3357_9HS3368	800	砼	33.36	33.36	1212	0-33.3	树根	4	
575	南村村	9WS3360_9WS3355	600	砼	7.45	7.45	0408	0-7.4	沉积	2	
576	南村村	9WS3360_9WS3362	200	PVC	40.25	40.25	0507	1-3	沉积	1	变材；管段间存在暗点
577	南村村	9WS3363_9WS3364	200	PVC	28.79	28.79	0210	0-28.7	沉积	4	管段间存在暗点
578	南村村	9WS3365_WS5356	600	砼	7.38	7.38	0309	0-7.3	沉积	4	
579	南村村	9WS3365_WS5356	600	砼	7.38	7.38	1212	0-7.3	树根	1	
580	南村村	9WS3365_9WS3367	300	砼	30.37	30.37	0309	0-30.3	沉积	4	管段间存在暗点
581	南村村	9WS3365_9WS3367	300	砼	30.37	30.37	1212	0-30.3	结垢	1	管段间存在暗点
582	南村村	9WS3370_9WS3380	1000	砼	39.78	39.78	1002	0-15	浮渣	2	
583	南村村	9WS3371_9WS3365	600	砼	9.19	9.19	0309	0-9.1	沉积	4	
584	南村村	9WS3371_9WS3372	200	砼	27.78	27.78	0408	0-1	浮渣	1	管段间存在暗点
585	南村村	9WS3371_9WS3373	600	砼	15.12	15.12	0210	0-15.1	浮渣	3	
586	南村村	9WS3371_9WS3373	600	砼	15.12	15.12	1212	0-15.1	结垢	1	
587	南村村	9WS3373_9WS3376	200	砼	32.51	32.51	1002	0-0.5	破裂	2	
588	南村村	9WS3373_9YS3375	200	PVC	1.75	1.75	1212	1	变形	3	
589	南村村	9WS3373_9YS3375	200	PVC	1.75	1.75	0507	0-1	沉积	1	
590	南村村	9WS3380_9WS3381	1000	砼	3.57	3.57	0311	3.5	障碍物	4	
591	南村村	9WS3381_9WS3382	1000	砼	37.98	37.98	1002	0.2	树根	1	
592	南村村	9WS3381_WS4002	500	砼	10.42	10.42	0210	0-1	障碍物	4	
593	南村村	9HS3383_9YS3384	300	砼	2.79	2.79	1212	0-2.7	腐蚀	3	
594	南村村	9WS3386_9WS3387	200	砼	1.42	1.42	1112	0.2	支管暗接	1	
595	南村村	9WS3386_9WS3387	200	砼	1.42	1.42	1212	0-1.4	腐蚀	1	
596	南村村	9WS3386_9WS3387	200	砼	1.42	1.42	0309	0-1.4	沉积	4	
597	南村村	9HS3588_9HS3311	800	砼	26.97	26.97	1212	0-26.9	树根	2	
598	南村村	9HS3588_9YS3590	300	砼	3.8	3.8	0507	0-3.8	沉积	1	
599	南村村	9WS3604_9WS3591	1000	砼	41.31	41.31	0912	5-6	破裂	2	
600	南村村	9WS3604_9WS3591	1000	砼	41.31	41.31	1212	0-6	树根	1	
601	南村村	9WS3592_9WS3589	500	砼	5.52	5.52	0210	0-5.5	沉积	4	
602	南村村	9WS3592_9WS3589	500	砼	5.52	5.52	1212	2-5.5	树根	4	
603	南村村	9WS3592_9WS3594	200	PVC	35.2	35.2	1212	0-11.9	沉积	4	管段间存在暗点
604	南村村	WS1085_9WS3592	500	砼	21.16	21.16	1002	0-1	树根	1	
605	南村村	WS1085_9WS3592	500	砼	21.16	21.16	0210	0-21.1	沉积	4	
606	南村村	9WS3597_9WS3598	200	砼	35.25	35.25	1004	5	错口	2	管段间存在暗点
607	南村村	9WS3597_9WS3598	200	砼	35.25	35.25	0509	3	障碍物	3	管段间存在暗点
608	南村村	9WS3597_9WS3600	500	砼	12.16	12.16	0210	0-12	沉积	4	
609	南村村	9WS3604_9WS3619	1000	砼	31.54	31.54	1212	0-20	树根	1	
610	南村村	9WS3607_9WS3605	500	砼	7.83	7.83	1212	0-7.5	结垢	1	
611	南村村	9WS3607_9WS3605	500	砼	7.83	7.83	0507	0-1	障碍物	2	
612	南村村	9WS3607_9WS3609	500	砼	7.12	7.12	0210	0-7.1	沉积	4	
613	南村村	9WS3609_HS5190	300	砼	35.07	35.07	0210	1.5-35	结垢	4	管段间存在暗点
614	南村村	9WS3613_9WS3614	300	砼	10.88	10.88	0408	2.5-10.8	沉积	2	
615	南村村	9HS3616_9WS3613	300	砼	1.76	1.76	1212	1	残墙、坝根	4	
616	南村村	9HS3616_9HS3723	1200	砼	28.91	28.91	1212	4-15	渗漏	2	管节连续渗漏；管段间存在暗点

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
617	南村村	9HS3616 9YS3617	300	砼	4.12	4.12	0507	0-0.5	沉积	1	
618	南村村	9WS3619 9WS3720	1000	砼	49.4	49.4	0903	0-20	结垢	1	
619	南村村	9WS3630 9WS3628	600	砼	8.77	8.77	0408	0-8.7	沉积	2	
620	南村村	9WS3630 9WS3631	600	砼	27.14	27.14	0507	0-2.5	沉积	1	
621	南村村	9WS3651 9WS3652	500	砼	10.48	10.48	0612	2.5	渗漏	1	
622	南村村	9WS3673 WS1008	300	砼	5.87	5.87	1212	0-5.8	腐蚀	2	
623	南村村	9WS3673 9WS3675	500	砼	15.44	15.44	1212	0-15.4	腐蚀	1	
624	南村村	9HS3684 9HS3685	800	砼	7.27	7.27	1106	2.5	错口	1	
625	南村村	9HS3684 9HS3687	800	砼	8.58	8.58	1112	3	渗漏	2	
626	南村村	9HS3684 9HS3687	800	砼	8.58	8.58	0507	3-8	沉积	1	
627	南村村	9HS3684 9HS4300	1200	砼	48.38	48.38	1002	8	破裂	2	
628	南村村	9HS3684 9HS4300	1200	砼	48.38	48.38	1002	8	渗漏	3	
629	南村村	9WS3703 9WS3695	500	砼	66.78	66.78	1212	2.5-15	树根	1	
630	南村村	9WS3707 WS1004	300	砼	10.49	10.49	1212	0-10	腐蚀	1	
631	南村村	9YS257 9YS268	300	砼	23.49	23.49	1212	7.5	错口	3	管段间存在暗点
632	南村村	9YS257 9YS268	300	砼	23.49	23.49	0309	2-23.4	沉积	3	管段间存在暗点
633	南村村	9YS704 9YS712	1000	砼	33.74	33.74	1212	0-7.5	树根	1	
634	南村村	9YS704 9YS712	1000	砼	33.74	33.74	0408	33.5	障碍物	2	
635	南村村	9YS712 9YS711	300	砼	2.58	2.58	0507	0-2.5	沉积	1	
636	南村村	9YS764 9HS763	300	砼	3.43	3.43	1212	0.5-3	破裂	2	
637	南村村	9YS3329 9HS2925	300	砼	41.07	41.07	1212	0-4	变形	2	管段间存在暗点
638	南村村	9YS3329 9HS2925	300	砼	41.07	41.07	0507	0-2	沉积	1	管段间存在暗点
639	南村村	9YS3582 9YS3734	600	砼	27.29	27.29	0507	1	障碍物	1	
640	南村村	9YS3582 9YS3734	600	砼	27.29	27.29	0309	8	障碍物	3	
641	南村村	HS532 9HS3826	1000	砼	100.79	100.79	1212	0-30	树根	2	管段间存在暗点
642	南村村	HS532 9HS3826	1000	砼	100.79	100.79	0507	0-30	沉积	1	管段间存在暗点
643	南村村	9YS3625 9HS3624	600	砼	35.76	35.76	0601	5	错口	2	
644	南村村	9YS3647 9YS3648	300	砼	3.85	3.85	0507	2.5	沉积	1	
645	南村村	9YS3647 9YS3649	300	砼	2.47	2.47	0309	2.4	沉积	3	
646	南村村	9YS3654 YS203	150	PVC	12.63	12.63	1212	3	沉积	4	
647	南村村	9YS3668 9YS3672	300	砼	3.63	3.63	1212	1	错口	4	
648	南村村	9YS3668 9YS3672	300	砼	3.63	3.63	1004	1-2	破裂	4	
649	南村村	9YS3697 9YS3698	300	砼	4.02	4.02	1212	2.5	错口	4	变径变材
650	南村村	9YS3700 9YS3701	300	砼	3.69	3.69	1212	0.5-2.5	错口	4	变径变材
651	南村村	9YS3705 9YS3706	300	PVC	3.77	3.77	1007	1	错口	4	
652	南村村	9YS3709 9YS3711	300	砼	3.81	3.81	1212	2.5	错口	4	
653	南村村	9YS3677 9YS3678	300	砼	2.34	2.34	1212	0-2.2	树根	1	
654	南村村	7HS158 7HS1	500	PE	24.66	24.66	1212	7.5	树根	1	
655	南村村	7HS43 7HS61	400	砼	13.56	13.56	0408	4-13.5	沉积	2	
656	南村村	7HS43 7HS110	600	砼	9.55	9.55	1012	2.5-5	错口	2	
657	南村村	7HS43 7HS110	600	砼	9.55	9.55	0507	0-7	沉积	1	
658	南村村	7HS50 7HS220	400	砼	42.24	42.24	0803	0-1.5	破裂	3	
659	南村村	7HS50 7HS220	400	砼	42.24	42.24	1212	0-42.2	腐蚀	2	
660	南村村	7HS61 7WS65	200	PVC	2.77	2.77	1212	0-1	腐蚀	3	变径变材
661	南村村	7HS61 7WS65	200	PVC	2.77	2.77	0507	0-1	沉积	1	变径变材
662	南村村	7HS61 7WS65	200	PVC	2.77	2.77	1212	1	错口	4	变径变材
663	南村村	7HS61 7HS114	400	砼	14.22	14.22	0507	0-14.2	沉积	1	
664	南村村	7HS115 7HS114	400	砼	2.65	2.65	0507	0-2.6	沉积	1	
665	南村村	7HS115 7HS161	400	砼	11.02	11.02	0309	0-11	沉积	3	
666	南村村	7HS162 7HS161	300	砼	1.93	1.93	1212	0-1.9	腐蚀	3	
667	南村村	7HS162 7HS161	300	砼	1.93	1.93	0309	0-1.9	沉积	3	
668	南村村	7HS208 7HS284	500	PE	15.26	15.26	1212	5-15	树根	1	
669	南村村	7HS274 7WS277	200X200	砼	3.74	3.74	0507	0-3.7	沉积	1	
670	南村村	7HS283 7HS279	300	砼	11.17	11.17	1212	0-11.1	腐蚀	1	
671	南村村	7HS283 7HS294	300	砼	1.97	1.97	1212	0-1.9	腐蚀	1	
672	南村村	7HS284 7HS286	500	PE	13.42	13.42	0612	0.3	树根	1	
673	南村村	7HS284 7YS285	400	PE	5.15	5.15	1212	1.5	错口	3	变径变材
674	南村村	7HS284 7YS285	400	PE	5.15	5.15	0308	0-5.1	障碍物	3	变径变材
675	南村村	7HS289 7HS221	400	砼	13.38	13.38	1212	2-13.3	破裂	4	
676	南村村	7HS289 7HS221	400	砼	13.38	13.38	0309	2-13.3	沉积	3	
677	南村村	7HS302 7HS262	300	砼	12.05	12.05	1212	0-12	腐蚀	3	
678	南村村	7HS302 7HS262	300	砼	12.05	12.05	0309	2-5	障碍物	3	
679	南村村	7HS379 7HS328	500	PE	12.69	12.69	1206	2-3	树根	1	
680	南村村	7HS380 7HS381	300	砼	3.04	3.04	1212	1	错口	3	变径变材
681	南村村	7HS380 7HS381	300	砼	3.04	3.04	0507	0-2	沉积	1	变径变材
682	南村村	7HS576 7HS573	700	砼	5.18	5.18	1212	0-5.1	破裂	3	
683	南村村	7HS586 7HS587	700	砼	8.27	8.27	1212	0-8.2	腐蚀	1	
684	南村村	7HS586 7HS588	100	PVC	1.27	1.27	0109	0-1.2	沉积	3	
685	南村村	7HS586 7HS592	300	砼	1.61	1.61	1212	1	破裂	3	
686	南村村	7HS586 7HS592	300	砼	1.61	1.61	1212	1	错口	3	
687	南村村	7HS594 7HS595	300	砼	1.62	1.62	0210	0.5-1.6	结垢	4	
688	南村村	7HS603 7HS594	700	砼	13.08	13.08	1206	5	错口	2	
689	南村村	7HS603 7HS604	300	砼	1.35	1.35	0611	0-1.3	破裂	2	
690	南村村	7HS603 7HS604	300	砼	1.35	1.35	0507	0-1.3	沉积	1	
691	南村村	7HS645 7HS649	500	砼	2.53	2.53	1212	0-2.5	腐蚀	1	
692	南村村	7HS651 7HS645	700	砼	11.39	11.39	0507	0-11.3	沉积	1	
693	南村村	7HS651 7HS658	200	砼	2	2	1212	0-2	腐蚀	1	
694	南村村	7HS658 7HS3143	200	砼	7.26	7.26	1212	0-7.2	腐蚀	3	
695	南村村	7HS668 7HS667	300	砼	4.62	4.62	1212	0.5	错口	4	变径变材
696	南村村	7HS668 7HS813	500	PE	11.64	11.64	0903	0-11.6	结垢	2	结垢在另一方向已评判
697	南村村	7HS813 7HS815	500	PE	13.37	13.37	0903	0-13.3	结垢	1	
698	南村村	7HS906 7HS888	300	砼	5.02	5.02	1011	2.5	支管暗接	2	
699	南村村	7HS1141 7HS911	400	砼	19.91	19.91	0507	7.5-17.5	障碍物	1	
700	南村村	7HS1031 7HS1024	500	PE	14.81	14.81	1206	1	障碍物	2	
701	南村村	7HS1031 7HS1024	500	PE	14.81	14.81	1212	0-14.8	结垢	1	
702	南村村	7HS1031 7HS1157	500	PE	14.11	14.11	0903	0-14.1	结垢	1	
703	南村村	7HS1461 7HS1137	600	砼	13.64	13.64	0408	0-12	障碍物	3	障碍物在另一方向已评判
704	南村村	7HS1141 7HS1143	200	砼	1.46	1.46	1212	0-1.4	腐蚀	1	
705	南村村	7HS1197 7HS1198	300	砼	4.7	4.7	1212	0.5-4.7	腐蚀	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
706	南村村	7HS1197_7HS1198	300	砼	4.7	4.7	1212	0.5-3	破裂	2	
707	南村村	7HS1287_7HS1197	500	PE	14.09	14.09	0408	0-6	沉积	2	
708	南村村	7HS1287_7HS1197	500	PE	14.09	14.09	1212	0-14	结垢	1	
709	南村村	7HS1300_7HS1302	200	砼	2.37	2.37	1212	0-2.3	腐蚀	1	
710	南村村	7HS1300_7HS1303	200	砼	1.95	1.95	1212	0-1.9	腐蚀	1	
711	南村村	7HS1300_7HS1358	600	砼	28.33	28.33	0304	7.5	支管暗接	2	
712	南村村	7HS1358_7HS1387	600	砼	15.91	15.91	0507	0-1.4	沉积	1	管段间存在暗点
713	南村村	7HS1389_7HS1387	600	砼	11.36	11.36	0102	3.5	支管暗接	2	
714	南村村	7HS1389_7HS1387	600	砼	11.36	11.36	0408	0-11.3	沉积	2	
715	南村村	7HS1389_7HS1388	200	砼	2.59	2.59	0507	1.5-2.5	障碍物	1	
716	南村村	7HS1419_7HS1420	200	砼	2.08	2.08	0507	1-2	沉积	1	
717	南村村	7HS1419_7HS1901	300X300	砼	2.26	2.26	1212	0-2.2	破裂	3	
718	南村村	7HS1427_7HS1428	200	砼	1.59	1.59	1212	0-1.5	腐蚀	3	
719	南村村	7HS1433_7HS1434	200	砼	1.39	1.39	1212	0-1.3	腐蚀	2	
720	南村村	7HS1433_7HS1438	200	砼	2.61	2.61	1212	0-2.6	腐蚀	3	
721	南村村	7HS1433_7HS1438	200	砼	2.61	2.61	0309	2.6	障碍物	3	
722	南村村	7HS1433_7HS1474	600	砼	1.55	1.55	0507	0-1.5	沉积	1	
723	南村村	7HS1448_7HS1449	200	砼	0.93	0.93	1212	0-0.9	腐蚀	2	
724	南村村	7HS1448_7HS1449	200	砼	0.93	0.93	0309	0-0.9	结垢	3	
725	南村村	7HS1448_7HS1461	500	砼	9.83	9.83	0009	2.5	支管暗接	1	
726	南村村	7HS1448_7HS1474	600	砼	4.19	4.19	0507	0-4.1	沉积	1	
727	南村村	7HS1461_7HS1462	200	砼	1.22	1.22	0309	0-1.2	障碍物	3	
728	南村村	7HS1461_7HS1465	200	砼	2.62	2.62	1212	0-2.6	腐蚀	3	
729	南村村	7HS1461_7HS1465	200	砼	2.62	2.62	0309	0-2.6	沉积	3	
730	南村村	7HS1480_7HS1483	200	砼	1.02	1.02	1212	0-1	腐蚀	2	
731	南村村	7HS1480_7HS8908	600	砼	6.1	6.1	0011	5	支管暗接	1	
732	南村村	7HS1520_7HS1516	200	砼	6.41	6.41	1212	0-6.4	腐蚀	2	
733	南村村	7HS1520_7HS1521	300	砼	3.49	3.49	0408	1.5	障碍物	2	
734	南村村	7HS3657_7HS3658	400	砼	10.92	10.92	1011	3	支管暗接	3	
735	南村村	7HS3682_7HS3659	600	砼	6.19	6.19	0507	0-6.1	沉积	1	
736	南村村	7HS3722_7HS3684	600	砼	11.96	11.96	1201	1.7	破裂	3	
737	南村村	7HS3722_7HS3684	600	砼	11.96	11.96	0102	4	支管暗接	2	
738	南村村	7HS3722_7HS3730	600	砼	8.46	8.46	1011	4	支管暗接	2	
739	南村村	7HS3810_7HS3775	600	砼	9.77	9.77	0203	1.5	支管暗接	3	
740	南村村	7HS3810_7HS3775	600	砼	9.77	9.77	0910	2	支管暗接	1	
741	南村村	7HS3814_7HS308	600	砼	14.02	14.02	1212	2-4	错口	2	管节连续错口
742	南村村	7HS3964_7HS3951	600	砼	13.16	13.16	1201	6	支管暗接	1	
743	南村村	7HS3964_7WS3963	300	砼	2.69	2.69	0408	0.5-2.6	障碍物	2	
744	南村村	7HS3965_7HS3966	200	砼	1.65	1.65	1212	0-1.6	腐蚀	1	
745	南村村	7HS3965_7YS3967	200	砼	4.29	4.29	0507	3-4.2	沉积	1	
746	南村村	7HS4122_7YS4124	200	砼	3.18	3.18	1206	1.5	错口	1	
747	南村村	7HS4122_7YS4124	200	砼	3.18	3.18	0408	2-3.1	沉积	2	
748	南村村	7HS4137_7HS4140	200	砼	2.57	2.57	1212	0-2.5	腐蚀	2	
749	南村村	7HS8119_7HS4137	800	砼	22.54	22.54	1201	2.5-5	破裂	1	
750	南村村	7HS8119_7HS4137	800	砼	22.54	22.54	0002	12.5	支管暗接	2	
751	南村村	7HS4137_7YS4138	200	砼	2.64	2.64	1212	0-2.6	腐蚀	1	
752	南村村	7HS4137_7YS4138	200	砼	2.64	2.64	0507	2-2.6	沉积	1	
753	南村村	7HS4293_7HS8121	500	PE	12.47	12.47	1212	0-10	结垢	1	
754	南村村	7HS4403_7HS4295	500	PE	21.99	21.99	1212	0-21.9	结垢	1	
755	南村村	7HS4403_7HS4435	500	PE	31.41	31.41	1212	2-31	结垢	1	
756	南村村	7HS6547_7HS6546	200	砼	4.4	4.4	1002	2.5	错口	1	
757	南村村	7HS6547_7HS7559	600	砼	15.28	15.28	0507	0-2	障碍物	1	
758	南村村	7HS6553_7HS6554	200	砼	2.46	2.46	1212	0-2.4	腐蚀	1	
759	南村村	7HS6553_7HS6554	200	砼	2.46	2.46	0507	0-2.4	沉积	1	
760	南村村	7HS6561_7HS6562	300	砼	2.48	2.48	1212	2.4	沉积	4	
761	南村村	7HS6611_7HS6613	600	砼	9.23	9.23	0410	5	错口	2	
762	南村村	7HS6617_7HS6618	300	砼	3.31	3.31	0006	0-2	障碍物	1	
763	南村村	7HS6619_7HS6617	600	砼	11.41	11.41	1101	0-11.4	破裂	1	
764	南村村	7HS7983_7HS6619	800	砼	12.67	12.67	1101	0-12.6	破裂	1	
765	南村村	7HS6619_7HS8020	800	砼	12.11	12.11	1212	2	障碍物	1	
766	南村村	7HS6886_7HS6875	400	砼	66.43	66.43	0911	1.5	支管暗接	1	管段间存在暗点
767	南村村	7HS6886_7HS6875	400	砼	66.43	66.43	0207	2	错口	1	管段间存在暗点
768	南村村	7HS6929_7HS6930	300	砼	3.88	3.88	0508	0-0.5	破裂	2	
769	南村村	7HS6929_7HS7269	600	砼	3.89	3.89	0009	1.5	支管暗接	1	
770	南村村	7HS6929_7HS7269	600	砼	3.89	3.89	0903	1.5	错口	2	
771	南村村	7HS6929_7HS7269	600	砼	3.89	3.89	0608	0-3.8	腐蚀	1	
772	南村村	7HS7269_7HS7270	300	砼	1.24	1.24	1212	0-1.2	腐蚀	3	
773	南村村	7HS7269_7HS7270	300	砼	1.24	1.24	0309	0-1.2	沉积	4	
774	南村村	7HS7269_7HS7271	300	砼	4.64	4.64	0309	0-4.6	沉积	3	
775	南村村	7HS7272_7HS7269	500	砼	19.66	19.66	1212	0-19.6	腐蚀	1	
776	南村村	7HS7280_7HS7283	300	砼	4.22	4.22	0309	0-4.2	沉积	3	
777	南村村	7HS7301_7HS7284	500	砼	10.81	10.81	1212	0-10.8	腐蚀	1	
778	南村村	7HS7301_7HS7300	200	砼	2.06	2.06	0210	0-2	沉积	4	
779	南村村	7HS7304_7HS7301	500	砼	11.36	11.36	1212	0-5	破裂	3	
780	南村村	7HS7304_7HS7301	500	砼	11.36	11.36	1102	2.5	支管暗接	3	
781	南村村	7HS7316_7HS7317	300	砼	3.19	3.19	0210	0-3.1	沉积	4	
782	南村村	7HS7316_7HS7319	300	砼	10.72	10.72	1212	0-10.7	结垢	1	
783	南村村	7HS7316_7HS7328	300	砼	10.7	10.7	1212	0-10.7	腐蚀	1	
784	南村村	7HS7328_7HS7329	200	砼	1.13	1.13	1212	0-1.1	腐蚀	2	
785	南村村	7HS7328_7HS7330	200	砼	3.11	3.11	1212	0-3.1	腐蚀	3	
786	南村村	7HS7335_7HS7328	300	砼	6.78	6.78	0106	5	错口	2	
787	南村村	7HS7335_7HS7336	400	砼	16.67	16.67	1212	0-16.6	腐蚀	1	
788	南村村	7HS7335_7HS7353	400	砼	14.91	14.91	1212	0-14.9	腐蚀	1	
789	南村村	7HS7335_7HS7353	400	砼	14.91	14.91	0308	2.5	错口	2	
790	南村村	7HS7335_7HS7353	400	砼	14.91	14.91	0408	7.5-14.9	结垢	2	
791	南村村	7HS7365_7HS7370	300	砼	6.27	6.27	0309	2.5	障碍物	1	
792	南村村	7HS7373_7HS7370	300	砼	11.15	11.15	0210	6-8	障碍物	4	
793	南村村	7HS7395_7HS7396	200	砼	2.46	2.46	0408	1.5-2.4	沉积	2	
794	南村村	7HS7395_7HS7399	200	砼	1.92	1.92	1212	1.5	错口	4	变径变材

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
795	南村村	7HS7395 7HS7401	400	砼	10.8	10.8	0210	0-10.8	沉积	4	
796	南村村	7HS7445 7HS7444	300	砼	12.77	12.77	1212	0-12.7	腐蚀	1	
797	南村村	7HS7445 7HS7449	300	砼	9.39	9.39	1101	4.5	支管暗接	3	
798	南村村	7HS7445 7HS7449	300	砼	9.39	9.39	0210	0-9.3	沉积	4	
799	南村村	7HS7451 7HS7458	200	砼	1.68	1.68	0309	1.6	沉积	3	接入户管
800	南村村	7HS7462 7HS7465	200	砼	1.41	1.41	1212	0-1.4	腐蚀	3	
801	南村村	7HS7462 7HS7465	200	砼	1.41	1.41	0507	0-1.4	沉积	1	
802	南村村	7HS7462 7HS7472	300	砼	4.06	4.06	1212	0-4	腐蚀	1	
803	南村村	7HS7510 7HS7502	600	砼	16.49	16.49	1112	4	支管暗接	1	
804	南村村	7HS7502 7HS7541	600	砼	22.96	22.96	1206	0-0.5	破裂	1	
805	南村村	7HS7502 7HS7541	600	砼	22.96	22.96	0911	13.9	支管暗接	3	
806	南村村	7HS7522 7HS7527	200	砼	2.84	2.84	0210	0-2.8	沉积	4	
807	南村村	7HS7546 7HS7547	300	砼	2.91	2.91	0801	2.5	错口	2	
808	南村村	7HS7559 7HS7560	300	砼	2.9	2.9	0210	0-2.9	沉积	4	
809	南村村	7HS7951 7HS7955	500	PE	38.05	38.05	1212	0-35	结垢	1	
810	南村村	7HS8119 7HS7951	500	PE	14.07	14.07	1212	6-8	结垢	2	
811	南村村	7HS7960 7HS7955	500	PE	11.71	11.71	1212	0-11.7	结垢	1	
812	南村村	7HS7960 7HS7961	400	PE	5.38	5.38	1212	0.5-5.3	腐蚀	1	变材
813	南村村	7HS7965 7HS7964	300	砼	10.14	10.14	0612	2.5	错口	1	
814	南村村	7HS7965 7HS7964	300	砼	10.14	10.14	0507	0-3	障碍物	1	
815	南村村	7HS7966 7HS7965	300	砼	11.19	11.19	1212	0-11.1	结垢	1	
816	南村村	7HS7966 7HS7967	200	砼	7.51	7.51	1212	0-7.5	结垢	2	
817	南村村	7HS7983 7HS7984	200	砼	2.61	2.61	1212	0-2.6	沉积	4	
818	南村村	7HS7990 7HS7991	300	砼	2.43	2.43	1212	2.4	沉积	4	
819	南村村	7HS7990 7HS7994	800	砼	8.14	8.14	1202	2.3	支管暗接	3	
820	南村村	7HS7994 7HS7995	300	砼	1.75	1.75	0210	1.5	沉积	4	
821	南村村	7HS7996 7WS7997	300	砼	4.02	4.02	1212	0-2.1	破裂	4	
822	南村村	7HS7996 7WS7997	300	砼	4.02	4.02	1212	2	沉积	4	
823	南村村	7HS7998 7HS8000	800	砼	11.2	11.2	0006	2.5	障碍物	1	
824	南村村	7HS8009 7HS8006	800	砼	11.28	11.28	0507	0.5	障碍物	1	
825	南村村	7HS8009 7HS8010	300	砼	2.69	2.69	1212	0-1	破裂	1	
826	南村村	7HS8009 7HS8010	300	砼	2.69	2.69	1212	0.5-2.6	沉积	4	
827	南村村	7HS8014 7HS8015	300	砼	1.98	1.98	1212	1.8	沉积	4	
828	南村村	7HS8016 7HS8017	300	砼	2.44	2.44	1212	2.4	障碍物	4	
829	南村村	7HS8026 7HS8027	300	砼	1.83	1.83	1212	0-1	破裂	2	接入户管
830	南村村	7HS8036 7HS8037	300	砼	1.83	1.83	1206	1	破裂	1	
831	南村村	7HS8036 7HS8037	300	砼	1.83	1.83	1212	1-1.8	沉积	4	
832	南村村	7HS8045 7HS8050	300	砼	12.38	12.38	0308	2.5	错口	1	
833	南村村	7HS8053 7HS8515	300	砼	33.63	33.63	1212	0-5.8	腐蚀	3	管段间存在暗点
834	南村村	7HS8053 7HS8515	300	砼	33.63	33.63	0507	1.5-5.8	沉积	1	管段间存在暗点
835	南村村	7HS8119 7HS8120	500	PE	13.71	13.71	1212	2-12	结垢	2	
836	南村村	7HS8120 7HS8121	500	PE	14.69	14.69	0903	1-13	结垢	1	
837	南村村	7HS8120 7HS8122	400	PE	3.41	3.41	1212	1.5-3	破裂	4	变径变材
838	南村村	7HS8120 7HS8122	400	PE	3.41	3.41	1212	0.5	错口	3	变径变材
839	南村村	7HS8154 7HS8153	300	砼	5.66	5.66	1206	0-1.5	破裂	2	
840	南村村	7HS8154 7HS8153	300	砼	5.66	5.66	1212	0-5.6	腐蚀	1	
841	南村村	7HS8154 7HS8176	600	砼	6.87	6.87	0603	2.5	错口	2	
842	南村村	7HS8162 7HS8166	500	砼	17.52	17.52	0507	0-17	沉积	1	
843	南村村	7HS8162 7HS8161	300	砼	3.85	3.85	1212	0-1.5	破裂	1	
844	南村村	7HS8166 7HS8167	300	砼	4.11	4.11	1206	2.5	错口	2	
845	南村村	7HS8166 7HS8171	500	砼	17.45	17.45	1212	1.5	脱节	3	
846	南村村	7HS8166 7HS8171	500	砼	17.45	17.45	0507	15.9-17.4	障碍物	1	
847	南村村	7HS8167 7HS8170	200	砼	6.49	6.49	0210	0.5-6.4	沉积	4	
848	南村村	7HS8171 7HS8172	300	砼	4.1	4.1	1212	0-1	破裂	3	
849	南村村	7HS8171 7HS8172	300	砼	4.1	4.1	0308	1-3	障碍物	3	
850	南村村	7HS8173 7HS8172	300X300	砼	41.64	41.64	0307	3	沉积	2	管段间存在暗点
851	南村村	7HS8179 7HS8275	600	砼	19.89	19.89	0903	4	错口	2	
852	南村村	7HS8179 7HS8275	600	砼	19.89	19.89	0904	10	错口	2	
853	南村村	7HS8392 7HS8393	300	砼	5.29	5.29	1212	5	沉积	4	
854	南村村	7HS8392 7HS8394	300	砼	3.21	3.21	1212	0-3.2	腐蚀	1	
855	南村村	7HS8392 7HS8395	300	砼	3.24	3.24	1212	0-3.2	腐蚀	3	
856	南村村	7HS8405 7HS8394	200	PVC	10.41	10.41	0507	0-4	障碍物	1	
857	南村村	7HS8409 7HS8410	300	砼	4.24	4.24	1212	2.5-4.2	腐蚀	2	
858	南村村	7HS8409 7HS8410	300	砼	4.24	4.24	0408	2-4.2	沉积	3	
859	南村村	7HS8409 7HS8412	300	砼	2.44	2.44	0006	0.5-2.4	障碍物	1	
860	南村村	7HS8409 7HS8416	600	砼	18.68	18.68	0507	0-1.5	障碍物	1	
861	南村村	7HS8428 7HS8427	300	砼	2.45	2.45	1212	0-2.4	腐蚀	2	
862	南村村	7HS8428 7HS8427	300	砼	2.45	2.45	0408	0-1	沉积	2	
863	南村村	7HS8496 7HS8498	300	砼	2.78	2.78	0507	2.7	沉积	1	
864	南村村	7HS8505 7HS8496	800	砼	33.78	33.78	1201	13.5	支管暗接	2	
865	南村村	7HS8496 8HS6529	300	砼	2.8	2.8	0408	0-2.8	障碍物	2	
866	南村村	7HS8499 7HS8569	200	砼	10.66	10.66	0507	0.5-2	沉积	1	
867	南村村	7HS8505 7HS8502	300	砼	2.09	2.09	1212	0-2	腐蚀	1	
868	南村村	7HS8505 8HS6045	300	砼	4.85	4.85	1005	2.5	错口	1	
869	南村村	7HS8520 7HS8521	300	砼	1.48	1.48	1212	0-1.4	结垢	1	
870	南村村	7HS8525 7HS8526	300	砼	2.16	2.16	1212	0-1	破裂	2	
871	南村村	7HS8525 7HS8526	300	砼	2.16	2.16	0507	1-2.1	沉积	1	
872	南村村	7HS8525 8HS6924	300	砼	3.45	3.45	0507	0-3.4	障碍物	1	
873	南村村	7HS8539 7HS8541	800	砼	32.67	32.67	0910	5	支管暗接	2	
874	南村村	7HS8690 7HS8541	600	砼	32.3	32.3	1212	4.5	错口	4	
875	南村村	7HS8690 7HS8541	600	砼	32.3	32.3	1206	4.5	结垢	1	
876	南村村	7HS8564 7HS8565	200	砼	6.31	6.31	1212	0-6.3	腐蚀	2	
877	南村村	7HS8564 7HS8572	200	砼	2.14	2.14	1212	0-2.1	腐蚀	2	
878	南村村	7HS8564 7HS8572	200	砼	2.14	2.14	0507	0-2.1	障碍物	1	
879	南村村	7HS8565 7HS8567	200	砼	10.88	10.88	1202	0.6	支管暗接	3	
880	南村村	7HS8565 7HS8567	200	砼	10.88	10.88	1212	0-10.5	腐蚀	3	
881	南村村	7HS8565 7HS8567	200	砼	10.88	10.88	0309	0.5-10.5	沉积	3	
882	南村村	7HS8574 7HS8576	200	PVC	11.47	11.47	1101	0.7	支管暗接	3	变径
883	南村村	7HS8574 7HS8576	200	PVC	11.47	11.47	1212	3	错口	4	变径

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
884	南村村	7HS8574 7HS8582	200	PVC	8.45	8.45	1101	3.5	支管暗接	3	
885	南村村	7HS8578 7HS8564	300	砼	11.71	11.71	0210	0-11.7	沉积	4	
886	南村村	7HS8578 7HS8579	200	砼	2.11	2.11	1212	0-2.1	腐蚀	1	
887	南村村	7HS8578 7HS8579	200	砼	2.11	2.11	0210	0-2.1	沉积	4	
888	南村村	7HS8578 7HS8582	200	砼	2.32	2.32	1212	0-2.3	腐蚀	2	
889	南村村	7HS8627 7HS8631	200	砼	2.55	2.55	1212	0-1.5	破裂	3	
890	南村村	7HS8634 7HS8630	600	砼	15.1	15.1	0507	0-3	沉积	1	
891	南村村	7HS8634 7HS8635	300	砼	2.1	2.1	1212	0-2.1	腐蚀	1	
892	南村村	7HS8634 7HS8635	300	砼	2.1	2.1	0408	2.1	沉积	2	
893	南村村	7HS8634 7HS8636	300	砼	3.91	3.91	1212	1.5-3.5	破裂	3	
894	南村村	7HS8634 7HS8636	300	砼	3.91	3.91	0408	3.9	沉积	2	
895	南村村	7HS8638 7HS8639	300	砼	2.99	2.99	1212	0-2.9	腐蚀	3	
896	南村村	7HS8638 7HS8639	300	砼	2.99	2.99	0408	0-2.9	沉积	2	
897	南村村	7HS8638 7HS8641	300	砼	1.89	1.89	1206	0-0.5	破裂	2	
898	南村村	7HS8638 7HS8641	300	砼	1.89	1.89	0309	0-1.8	沉积	3	
899	南村村	7HS8638 7HS8642	600	砼	11.18	11.18	1001	3.5-6.5	破裂	3	
900	南村村	7HS8642 7HS8441	400X400	砼	26.77	26.77	0612	4	支管暗接	2	入户管穿入； 管段间存在暗
901	南村村	7HS8642 7HS8441	400X400	砼	26.77	26.77	0407	0-1	障碍物	1	入户管穿入； 管段间存在暗
902	南村村	7HS8642 7HS8643	500X500	砼	4.14	4.14	0507	0-4.1	障碍物	1	
903	南村村	7HS8645 7HS8646	300	砼	4.08	4.08	0408	0-4	沉积	2	
904	南村村	7HS8645 7HS8647	300	砼	3.56	3.56	1212	0-3.2	腐蚀	2	
905	南村村	7HS8645 7HS8647	300	砼	3.56	3.56	0408	2-3.2	沉积	2	
906	南村村	7HS8645 7HS8654	600	砼	9.46	9.46	0507	0-9.4	沉积	1	
907	南村村	7HS8683 7HS8687	400	砼	33.42	33.42	1002	1	破裂	3	变材，套管
908	南村村	7HS8688 7HS8689	400	砼	4.5	4.5	0803	1	错口	1	
909	南村村	7HS8844 7WS8843	500	PE	30.35	30.35	1203	0.5-1	破裂	1	
910	南村村	7HS8844 7WS8843	500	PE	30.35	30.35	1212	21.3-30.3	变形	1	
911	南村村	7HS8845 7HS8844	500	PE	6.6	6.6	1212	4.5	错口	3	
912	南村村	7HS8845 7HS8844	500	PE	6.6	6.6	0804	0-6.6	结垢	1	
913	南村村	7HS8845 7HS8846	500	PE	20.34	20.34	0903	0-16	结垢	2	
914	南村村	7HS8846 7HS8847	400	PE	4.25	4.25	1212	0-4.2	结垢	2	
915	南村村	7WS8668 7WS8890	400	PE	30.01	30.01	0012	10.5	渗漏	1	
916	南村村	7WS8670 7WS8671	400	PE	31.03	31.03	1212	0-15	起伏	2	
917	南村村	7WS8673 7WS8671	400	PE	30.97	30.97	1212	2-8	变形	1	
918	南村村	7WS8673 7WS8674	400	PE	30.21	30.21	0902	2	破裂	1	
919	南村村	7WS8677 7WS8678	400	PE	33.03	33.03	1212	4	错口	4	
920	南村村	7WS8677 7WS8678	400	PE	33.03	33.03	0210	0-3	沉积	4	
921	南村村	7WS8681 7HS8690	400	PE	10.18	10.18	1212	4	错口	4	
922	南村村	7WS8681 7HS8690	400	PE	10.18	10.18	1212	7.6	结垢	2	
923	南村村	7WS8874 7WS8685	400	PE	34.97	34.97	1212	3-5	变形	2	
924	南村村	7WS8833 7WS8832	500	PE	17.05	17.05	0007	6	渗漏	2	
925	南村村	7WS8836 7WS8837	500	PE	28.87	28.87	1212	4-8	渗漏	2	
926	南村村	7WS8836 7WS8837	500	PE	28.87	28.87	0507	12	障碍物	1	
927	南村村	7WS8837 7WS8838	400	砼	2.84	2.84	1212	0.5	渗漏	1	
928	南村村	7WS8837 7WS8838	400	砼	2.84	2.84	0507	0-1	沉积	1	
929	南村村	7WS8849 7WS8850	600	PE	50.16	50.16	0210	0-40	结垢	3	
930	南村村	7WS8849 7WS8851	600	PE	43.92	43.92	0210	0-30	结垢	4	
931	南村村	7WS8849 7WS8851	600	PE	43.92	43.92	1206	39.9	障碍物	1	
932	南村村	7WS8852 7WS8850	600	PE	61.05	61.05	1212	0-3	变形	3	
933	南村村	7WS8851 7WS8887	600	PE	57.01	57.01	0507	0-1	障碍物	1	
934	南村村	7WS8852 7WS8853	400	PE	19.45	19.45	1212	0-3	变形	2	
935	南村村	7WS8852 7WS8853	400	PE	19.45	19.45	1212	6-12	变形	4	
936	南村村	7WS8852 7WS8854	600	PE	45.91	45.91	1212	0-1	变形	2	
937	南村村	7WS8855 7WS8854	400	PE	19.47	19.47	1212	0-10	障碍物	4	
938	南村村	7WS8855 7WS8856	400	PE	13.55	13.55	0309	0-5	浮渣	1	
939	南村村	7WS8857 7WS8854	600	PE	42.1	42.1	1206	0.3	障碍物	3	
940	南村村	7WS8858 7WS8857	600	PE	50.47	50.47	1203	0-1.5	渗漏	2	
941	南村村	7WS8858 7WS8857	600	PE	50.47	50.47	1206	0-1.5	破裂	3	
942	南村村	7WS8858 7WS8857	600	PE	50.47	50.47	1002	50.2	障碍物	2	
943	南村村	7WS8858 7WS8859	400	PE	20.36	20.36	1212	1-8	变形	4	
944	南村村	7WS8860 7WS8858	600	PE	50.22	50.22	1203	1	破裂	2	
945	南村村	7WS8860 7WS8861	500	砼	22.88	22.88	1212	0-1	破裂	2	
946	南村村	7WS8860 7WS8861	500	砼	22.88	22.88	0507	17.8-22.8	沉积	1	
947	南村村	7WS8864 7WS8860	600	PE	60.56	60.56	0103	1.5	破裂	2	
948	南村村	7WS8865 7WS8866	400	PE	28.55	28.55	1212	4-10	变形	2	
949	南村村	7WS8868 7WS8869	400	PE	14.63	14.63	1212	2-6	变形	4	
950	南村村	7WS8868 7WS8869	400	PE	14.63	14.63	0306	2	沉积	1	
951	南村村	7WS8868 7WS8870	400	PE	24.52	24.52	0912	1	破裂	3	
952	南村村	7WS8868 7WS8870	400	PE	24.52	24.52	0409	1-10	沉积	2	
953	南村村	7YS53 7YS54	300X300	砼	10.86	10.86	0507	0-10.8	障碍物	1	
954	南村村	7YS6579 7YS6606	400	砼	12.98	12.98	0507	0-12.9	沉积	1	
955	南村村	7YS6599 7YS6601	300	砼	17.76	17.76	0309	1.5	结垢	2	
956	南村村	7YS6603 7YS6606	600	砼	35.98	35.98	0507	0-35.9	沉积	1	
957	南村村	7YS8698 7WS8868	400	砼	10.4	10.4	0612	6	障碍物	1	
958	南村村	7YS8707 7YS8708	200	砼	14.8	14.8	1212	1	沉积	4	
959	南村村	7YS8707 7YS8709	1000	砼	31.32	31.32	1004	5	错口	2	
960	南村村	7YS8712 7YS8709	1000	砼	17.75	17.75	1201	5	破裂	2	
961	南村村	7YS8712 7YS8713	200	砼	6.61	6.61	1212	0-6.6	腐蚀	2	
962	南村村	7YS8712 7YS8713	200	砼	6.61	6.61	1202	0.8-1.5	破裂	2	
963	南村村	7YS8723 7YS8724	200X200	砼	1.95	1.95	0507	0.2	障碍物	1	套管
964	南村村	7YS8725 7YS8728	300	砼	1.88	1.88	1212	1.5	残墙、坝根	4	
965	南村村	7YS8730 7YS8885	200	砼	1.9	1.9	0309	0-1.9	沉积	3	
966	南村村	7YS8736 7YS8737	300	砼	3.33	3.33	0210	3.3	沉积	4	
967	南村村	7YS8736 7YS8739	500	砼	22.95	22.95	1201	2.5-5	破裂	1	
968	南村村	7YS8748 7YS8749	300	砼	2.7	2.7	1005	1.5	错口	1	
969	南村村	7YS8754 7YS8759	500	砼	22.89	22.89	0408	2-22.8	沉积	2	
970	南村村	7YS8766 7YS8767	200	砼	1.65	1.65	0408	1.5	沉积	2	
971	南村村	7YS8770 7YS8766	1000	砼	28.4	28.4	0103	2.4	支管暗接	1	
972	南村村	7YS8770 7YS8771	200	砼	1.65	1.65	0309	1.5	沉积	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
973	南村村	7YS8780 7YS8779	1200	砼	12.83	12.83	1212	8	错口	2	
974	南村村	7YS8780 7YS8781	200	砼	1.44	1.44	1212	1.4	障碍物	4	
975	南村村	7YS8788 7YS8789	200	砼	1.34	1.34	0408	1	障碍物	2	
976	南村村	7YS8793 7YS8795	1200	砼	36.57	36.57	0012	2-4	破裂	1	
977	南村村	7YS8800 7YS8801	300	PE	11.74	11.74	0903	1-1.5	破裂	3	
978	南村村	7YS8812 7YS8810	1000	砼	30.71	30.71	0507	8.5	障碍物	1	
979	南村村	8HS5677 8HS6396	300X300	砼	3.4	3.4	0507	0-3.4	沉积	1	
980	南村村	8HS5696 7HS6394	200	砼	1.01	1.01	1212	1	障碍物	4	
981	南村村	8HS5696 8HS5695	600	砼	8.69	8.69	0010	5.5	支管暗接	1	
982	南村村	8HS5697 8HS5696	600	砼	12.86	12.86	0010	5.5	支管暗接	2	
983	南村村	8HS5697 7HS6409	200	砼	1.12	1.12	1212	0-1.1	腐蚀	1	
984	南村村	8HS5697 8HS6318	600	砼	6.23	6.23	0010	0.5	支管暗接	1	
985	南村村	8HS5697 8HS6318	600	砼	6.23	6.23	0010	3	支管暗接	3	
986	南村村	8HS5698 8HS6318	600	砼	10.27	10.27	0002	5	支管暗接	1	
987	南村村	8HS700 7HS6439	300	砼	2.06	2.06	0309	2	障碍物	3	
988	南村村	8HS701 7HS6450	200	砼	2.89	2.89	1212	0.5	脱节	3	
989	南村村	8HS5701 7HS6450	200	砼	2.89	2.89	1212	0-2.8	腐蚀	1	
990	南村村	8HS6473 8HS6475	500X500	砼	36.3	36.3	1212	0-5.9	障碍物	1	管段间存在暗点
991	南村村	8HS6737 8HS6735	500X500	砼	18.39	18.39	1212	0-18.3	树根	1	
992	南村村	8HS6737 8HS6736	500X500	砼	25.27	25.27	1212	0-21	树根	2	
993	南村村	9HS2880 9HS2848	400	PE	15.96	15.96	0912	4	障碍物	1	
994	南村村	9HS2912 9HS2911	600	砼	3.29	3.29	1212	2.5	错口	2	
995	南村村	9HS2913 56HS400	400	砼	22.71	22.71	0507	0-22.7	沉积	1	
996	南村村	9HS3394 9HS3392	400	砼	21.71	21.71	0903	0-2.5	树根	1	
997	南村村	9HS3398 9HS3395	400	砼	20.55	20.55	1212	0-5	脱节	3	
998	南村村	9HS3395 9HS3399	500	砼	30.02	30.02	0010	14	支管暗接	2	管段间存在暗点
999	南村村	9HS3398 HS250	400	砼	18.65	18.65	1212	0-18.6	腐蚀	2	
1000	南村村	9HS3398 HS250	400	砼	18.65	18.65	0507	0-18.6	沉积	1	
1001	南村村	HS250 9HS3396	400	砼	10.41	10.41	0408	0-10.4	沉积	2	
1002	南村村	9HS3401 7GHS6189	400	砼	22.47	22.47	1212	0-22.4	腐蚀	2	
1003	南村村	9HS3406 9HS3408	1200	砼	18.46	18.46	1212	0-18	树根	1	
1004	南村村	9HS3406 HS150	500	PE	18.26	18.26	1011	6	支管暗接	3	
1005	南村村	9HS3409 9HS3410	1200	砼	26.15	26.15	0012	6	渗漏	1	
1006	南村村	9HS3414 9HS3552	1200	砼	17.42	17.42	0804	2.5	错口	1	
1007	南村村	9HS3417 HS150	400	PE	28.9	28.9	1212	0-15	变形	2	
1008	南村村	9HS3429 9HS3430	600	砼	13.07	13.07	1212	0-13	腐蚀	1	
1009	南村村	9HS3431 9HS3430	600	砼	12.92	12.92	0002	9	支管暗接	1	
1010	南村村	9HS3433 9HS3432	600	砼	13.22	13.22	0612	2	错口	2	
1011	南村村	9HS3433 9HS3432	600	砼	13.22	13.22	1212	0-12.8	腐蚀	1	
1012	南村村	9HS3444 9HS3450	500	砼	13.6	13.6	1212	0-13	腐蚀	1	
1013	南村村	9HS3444 9HS3450	500	砼	13.6	13.6	0408	0-13	沉积	2	
1014	南村村	9HS3452 9HS3451	600	砼	13.48	13.48	1212	0-10.7	腐蚀	1	
1015	南村村	9HS3452 9HS3451	600	砼	13.48	13.48	0408	0-10.7	沉积	2	
1016	南村村	9HS3452 9HS3453	500	砼	12.43	12.43	1212	0-12.4	腐蚀	1	
1017	南村村	9HS3452 9HS3453	500	砼	12.43	12.43	0408	0-12.4	沉积	2	
1018	南村村	9HS3453 HS77	500	砼	5.77	5.77	0102	4	支管暗接	2	
1019	南村村	9HS3453 HS77	500	砼	5.77	5.77	0408	0-5	沉积	2	
1020	南村村	9HS3453 HS77	500	砼	5.77	5.77	0906	4.7	错口	2	
1021	南村村	9HS3463 9HS3486	400	PE	32.94	32.94	1212	0-32.9	变形	1	
1022	南村村	9HS3469 9HS3464	500	砼	26.08	26.08	1212	0-26	腐蚀	1	管段间存在暗点
1023	南村村	9HS3469 9HS3470	500	砼	12.25	12.25	1212	2-5	破裂	3	
1024	南村村	9HS3469 9HS3470	500	砼	12.25	12.25	0408	2-12	沉积	2	
1025	南村村	9HS3469 9HS3470	500	砼	12.25	12.25	1212	0-12.2	腐蚀	2	
1026	南村村	9HS3470 WS116	250	砼	2.29	2.29	1212	0-2.2	腐蚀	3	
1027	南村村	9HS3470 WS116	250	砼	2.29	2.29	0903	1.5	错口	1	
1028	南村村	9HS3487 9HS3486	400	PE	17.53	17.53	1212	4	错口	2	
1029	南村村	9HS3487 9HS3488	400	PE	14.49	14.49	1212	0-1	破裂	2	
1030	南村村	9HS3488 9HS3490	300	PE	3.24	3.24	1212	1.5	错口	3	变材
1031	南村村	9HS3488 9HS3490	300	PE	3.24	3.24	1212	1.5-2.6	破裂	2	变材
1032	南村村	9HS3502 9HS3488	400	PE	33.06	33.06	1212	3-12	变形	2	
1033	南村村	9HS3502 9HS3504	200	PVC	2.97	2.97	1212	0.5-2	变形	2	
1034	南村村	9HS3502 9HS3510	400	PE	11.49	11.49	1206	8	错口	3	
1035	南村村	9HS3502 9HS3510	400	PE	11.49	11.49	1212	8-11	起伏	2	
1036	南村村	9HS3502 9HS3510	400	PE	11.49	11.49	0109	9.4	错口	2	
1037	南村村	9HS3510 9HS3511	400	PE	19.96	19.96	1206	6	渗漏	1	
1038	南村村	9HS3510 9HS3511	400	PE	19.96	19.96	1212	7.9-16.9	变形	2	
1039	南村村	9YS3533 9YS3530	800	砼	20.94	20.94	1212	2-19	树根	4	
1040	南村村	9YS3532 9YS3531	800	砼	29.01	29.01	1212	0-29	树根	4	
1041	南村村	9YS3532 9YS3533	800	砼	31.12	31.12	1212	0-28	树根	4	
1042	南村村	9WS3743 9WS3738	800	PE	51.4	51.4	0903	3-12	渗漏	1	管节连续渗漏
1043	南村村	9WS3743 9WS3738	800	PE	51.4	51.4	0609	3	障碍物	2	管节连续渗漏
1044	南村村	9WS3743 9WS3738	800	PE	51.4	51.4	1203	48.4	渗漏	1	管节连续渗漏
1045	南村村	9WS3743 9WS3754	800	PE	33.98	33.98	1212	6	错口	4	
1046	南村村	9WS3743 9WS3754	800	PE	33.98	33.98	0008	32.9	渗漏	1	
1047	南村村	9WS3765 9WS3754	800	PE	39.08	39.08	0210	6-9	渗漏	1	
1048	南村村	9WS3765 9WS3779	800	PE	41.67	41.67	1212	0.2	树根	2	
1049	南村村	9WS3802 9WS3779	800	PE	42.34	42.34	1101	9-18	渗漏	1	管节连续渗漏
1050	南村村	9WS3802 9WS3779	800	PE	42.34	42.34	1212	21	树根	2	管节连续渗漏
1051	南村村	9WS3802 9WS3803	500	PE	7.52	7.52	1212	5	变形	2	
1052	南村村	9WS3804 9WS3802	800	PE	32.01	32.01	1206	9	渗漏	1	
1053	南村村	9WS3803 9HS3801	500	PE	7.97	7.97	0903	7.5	变形	3	
1054	南村村	9WS3810 9WS3804	800	PE	40.29	40.29	1212	4.5-20	渗漏	1	管节连续渗漏
1055	南村村	9WS3810 9WS3804	800	PE	40.29	40.29	1212	28.2	树根	2	管节连续渗漏
1056	南村村	9WS3815 9WS3810	800	PE	49.58	49.58	1212	0-1	变形	1	
1057	南村村	9WS3815 9WS3817	300	PE	3.82	3.82	0608	3	沉积	1	
1058	南村村	9WS3815 9WS3821	800	PE	41.45	41.45	0309	0-1	破裂	3	
1059	南村村	9WS3815 9WS3821	800	PE	41.45	41.45	1212	32.4	渗漏	1	
1060	南村村	9WS3824 9WS3821	800	PE	25.63	25.63	0306	0.5	障碍物	1	
1061	南村村	9WS3824 9WS3821	800	PE	25.63	25.63	0206	6	障碍物	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1062	南村村	9WS3824 9WS3825	800	PE	19.53	19.53	0309	4-12	渗漏	1	管节连续渗漏
1063	南村村	9YS3727 9YS3726	300	砼	6.61	6.61	0210	5-6.5	沉积	4	
1064	南村村	9YS3731 9YS3734	400	砼	26.25	26.25	1101	0-3	破裂	1	变径变材；管段间存在暗点
1065	南村村	9YS3731 9YS3734	400	砼	26.25	26.25	1212	6	错口	4	变径变材；管段间存在暗点
1066	南村村	9YS3731 9YS3734	400	砼	26.25	26.25	0309	2-10	沉积	4	变径变材；管段间存在暗点
1067	南村村	9YS3731 9YS3732	400	砼	3.82	3.82	0809	0-0.5	破裂	1	
1068	南村村	9YS3731 9YS3732	400	砼	3.82	3.82	0209	1.5-3.8	沉积	4	
1069	南村村	9YS3731 9YS3735	400	砼	9.37	9.37	0905	1.5	错口	1	
1070	南村村	9YS3731 9YS3735	400	砼	9.37	9.37	1212	4.5	树根	2	
1071	南村村	9YS3752 9YS3747	400	砼	16.77	16.77	0006	0.5	障碍物	1	
1072	南村村	9YS3752 9YS3758	500	砼	20.81	20.81	0910	5	支管暗接	1	管段间存在暗点
1073	南村村	9YS3761 9YS3771	400	砼	18.89	18.89	1011	5	支管暗接	1	管段间存在暗点
1074	南村村	9YS3776 9YS3767	800	砼	39.05	39.05	0507	0-36.9	沉积	1	
1075	南村村	9YS3786 9YS3781	400	砼	20.38	20.38	1201	5	支管暗接	2	
1076	南村村	9YS3786 9YS3785	150	PVC	8.77	8.77	0309	0.5-8.7	沉积	3	
1077	南村村	9YS3789 9YS3776	800	砼	30.93	30.93	1212	0-30.9	树根	1	
1078	南村村	9HS3797 9HS3801	1200X1000	砼	13.93	13.93	0507	0-13.9	沉积	1	
1079	南村村	7HS8220 7HS8216	300	PE	12.68	12.68	1202	5.5	支管暗接	3	管段间存在暗点
1080	南村村	7HS8240 7HS8242	300	砼	2.94	2.94	1212	0-2.9	腐蚀	1	
1081	南村村	7HS8241 7HS8242	600	砼	10.61	10.61	0810	3	支管暗接	1	
1082	南村村	7HS8452 7HS8454	300	砼	2.68	2.68	0408	2-6	沉积	2	
1083	南村村	7HS8452 8HS6390	300	砼	3.1	3.1	1212	0-3.1	腐蚀	1	
1084	南村村	7HS8452 8HS6390	300	砼	3.1	3.1	1212	2.5	脱节	2	
1085	南村村	7HS8458 8HS6389	300	砼	2.29	2.29	1212	0-2.2	腐蚀	1	
1086	南村村	8HS6395 8HS6404	300	砼	14.58	14.58	0408	0-14.5	沉积	2	
1087	南村村	7HS7834 7HS7830	400	PE	3.32	3.32	0804	0.5-3	结垢	1	
1088	南村村	7HS7834 7HS7830	400	PE	3.32	3.32	0804	0.1	障碍物	4	
1089	南村村	7HS7834 7HS7835	400	PE	32.35	32.35	0804	0-6	结垢	1	
1090	南村村	7HS7836 7HS7830	500	PE	29.4	29.4	1212	0-12	起伏	1	
1091	南村村	7HS7839 7HS7836	500	PE	26.54	26.54	1204	2-5	结垢	1	
1092	南村村	7HS7839 8HS5139	500	PE	20.41	20.41	1212	0-6	变形	1	
1093	南村村	7HS7839 8HS5139	500	PE	20.41	20.41	0012	0.5	渗漏	1	
1094	南村村	8HS236 8HS389	500	砼	14.07	14.07	0203	10	支管暗接	3	
1095	南村村	8HS236 8HS543	300	PE	27.01	27.01	0507	7	沉积	1	管段间存在暗点
1096	南村村	8HS520 8HS518	300	PE	12.55	12.55	0804	0-12.5	结垢	1	
1097	南村村	8HS525 8HS524	300	PE	5.06	5.06	0804	0-4	结垢	1	
1098	南村村	8HS2610 8HS2611	400	PE	12.12	12.12	0903	1-6	结垢	2	
1099	南村村	8HS2666 8HS2669	400	PE	9.01	9.01	0408	9	障碍物	1	
1100	南村村	7HS4403 7HS4413	400	砼	10.99	10.99	0704	3	错口	1	变径变材
1101	南村村	7HS4403 7HS4413	400	砼	10.99	10.99	0211	10	沉积	4	变径变材
1102	南村村	7HS4403 7HS4413	400	砼	10.99	10.99	1212	0.5	错口	3	变径变材
1103	南村村	7HS5112 7HS5115	600	砼	3.62	3.62	0309	0-3.6	沉积	3	
1104	南村村	7HS5112 7HS5148	600	砼	11.37	11.37	0609	0-11.3	沉积	3	
1105	南村村	7HS5130 7HS5137	600	砼	4.65	4.65	0310	1-4.6	沉积	4	
1106	南村村	7HS5141 7HS5140	600	砼	9.41	9.41	0210	0-9.4	沉积	4	
1107	南村村	7HS7717 7HS7881	300	砼	1.92	1.92	1212	0-1.9	腐蚀	3	
1108	南村村	7HS7717 7HS7881	300	砼	1.92	1.92	0210	0-1.9	沉积	4	
1109	南村村	7HS7717 7HS7882	300	砼	3.32	3.32	1212	0-3.3	腐蚀	3	
1110	南村村	7HS7717 7HS7882	300	砼	3.32	3.32	0210	0-3.3	沉积	4	
1111	南村村	7HS7718 7HS7719	300	砼	12.4	12.4	1212	0-12.4	腐蚀	3	
1112	南村村	7HS7718 7HS7719	300	砼	12.4	12.4	0210	0-12.4	沉积	4	
1113	南村村	7HS7718 7HS7728	300	砼	19.88	19.88	1212	0-19.8	腐蚀	3	
1114	南村村	7HS7718 7HS7728	300	砼	19.88	19.88	0210	0-19.8	沉积	4	
1115	南村村	7HS7770 7HS7776	300	砼	4.04	4.04	1212	0-4	腐蚀	3	
1116	南村村	7HS7770 7HS7776	300	砼	4.04	4.04	1212	0-4	沉积	4	
1117	南村村	8HS2314 8WS5278	300	砼	8.47	8.47	1212	0-1	沉积	4	
1118	南村村	8HS4705 HS545	500	砼	16.69	16.69	1212	2-16.6	沉积	4	
1119	南村村	8HS4721 8HS4705	1200	砼	24.44	24.44	1212	12.5	错口	4	变径
1120	南村村	8HS4997 HS8234	600	砼	7.68	7.68	0210	0-7.6	沉积	4	
1121	南村村	8HS5007 8HS5011	500	砼	4.51	4.51	1212	3	错口	4	变径变材
1122	南村村	8HS5011 8HS5010	500	PE	19.02	19.02	1212	1.5	错口	4	变径变材
1123	南村村	8HS5011 8HS5010	500	PE	19.02	19.02	1212	1.5	破裂	2	变径变材
1124	南村村	8HS5018 8HS5025	500	PE	16.4	16.4	1212	0.3	错口	4	变径
1125	南村村	9HS96 9HS94	400	砼	13.1	13.1	1212	0-12.8	腐蚀	3	
1126	南村村	9HS96 9HS94	400	砼	13.1	13.1	0111	0.5-12.8	沉积	4	
1127	南村村	9HS106 9HS115	400	PE	12.52	12.52	1212	6-8	变形	3	
1128	南村村	9HS244 9HS332	500	砼	14.16	14.16	1212	0.5-3	破裂	4	
1129	南村村	9HS244 9HS751	500	砼	20.37	20.37	1212	0-14	破裂	3	
1130	南村村	9HS244 9HS751	500	砼	20.37	20.37	0902	1.5	错口	3	
1131	南村村	9HS244 9HS751	500	砼	20.37	20.37	1212	0-14	腐蚀	1	
1132	南村村	9HS381 9HS332	500	砼	12.76	12.76	1212	4-8	破裂	3	管段间存在暗点
1133	南村村	9HS381 9HS332	500	砼	12.76	12.76	1212	0-12.7	腐蚀	1	管段间存在暗点
1134	南村村	9HS407 9HS406	300	砼	3.92	3.92	1212	0-3.7	破裂	4	
1135	南村村	9HS407 9HS406	300	砼	3.92	3.92	0507	0-3.7	沉积	1	
1136	南村村	9HS407 WS8272	300	砼	3.71	3.71	1212	0.5-3.7	破裂	3	
1137	南村村	9HS407 9HS411	300	砼	3.46	3.46	1212	0-3.4	破裂	4	
1138	南村村	9HS407 9HS411	300	砼	3.46	3.46	0210	0-3.4	沉积	4	
1139	南村村	9HS407 9HS412	300	砼	4.05	4.05	1212	0-1.5	破裂	4	
1140	南村村	9HS407 9HS412	300	砼	4.05	4.05	0309	0-1.5	沉积	3	
1141	南村村	9HS493 9HS813	300	砼	5.06	5.06	1212	0-2	破裂	4	
1142	南村村	9HS493 YS8156	300	砼	4.82	4.82	1212	0-3	破裂	4	
1143	南村村	9HS596 9HS597	300	砼	9.13	9.13	0110	0-9.1	沉积	4	
1144	南村村	9HS766 YS8176	300	砼	1.89	1.89	1212	0-1	破裂	4	
1145	南村村	9HS790 9HS795	300	砼	2.24	2.24	1212	0-2.1	腐蚀	3	
1146	南村村	9HS790 9HS795	300	砼	2.24	2.24	0210	0-2.1	沉积	4	
1147	南村村	9HS868 9HS870	300	砼	3.86	3.86	1212	0-2	破裂	3	
1148	南村村	9HS868 9HS870	300	砼	3.86	3.86	0507	1-3.8	沉积	1	
1149	南村村	9HS868 9HS871	300	砼	3.53	3.53	1212	0-1	破裂	1	
1150	南村村	9HS868 9HS871	300	砼	3.53	3.53	1212	0-3.1	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1151	南村村	9HS868 9HS872	300	砼	3.27	3.27	1212	0-1.5	破裂	4	
1152	南村村	9HS868 9HS872	300	砼	3.27	3.27	0309	0-3.2	沉积	3	
1153	南村村	9HS973 9HS972	400	砼	12.04	12.04	0309	0-2	浮渣	1	管段间存在暗点
1154	南村村	9HS1096 9HS1097	400	砼	4.35	4.35	0309	1-4.3	沉积	3	
1155	南村村	9HS1096 9HS1149	500	PE	20.7	20.7	1212	0-12	渗漏	2	
1156	南村村	9HS1147 9HS1141	500	PE	8.19	8.19	1212	0.5-1.5	破裂	4	变径变材
1157	南村村	9HS1147 9HS1141	500	PE	8.19	8.19	1212	2	错口	3	变径变材
1158	南村村	9HS1180 9HS1197	600	砼	23.52	23.52	0903	1-2	异物穿入	1	管段间存在暗点
1159	南村村	9HS1180 9HS1197	600	砼	23.52	23.52	0408	0-23.5	沉积	2	管段间存在暗点
1160	南村村	9HS2074 9HS2167	300	砼	0.92	0.92	0507	0.5	沉积	1	
1161	南村村	9HS2436 9HS2437	300	砼	1.66	1.66	1212	0.5	障碍物	4	
1162	南村村	9HS2448 9HS2449	400	砼	2.35	2.35	0408	0-2.1	腐蚀	3	
1163	南村村	9HS2448 9HS2449	400	砼	2.35	2.35	0507	2	沉积	1	
1164	南村村	9HS2959 9HS2956	800	砼	23.08	23.08	0210	0-23	沉积	4	
1165	南村村	9HS3070 9HS3071	400	砼	4.09	4.09	0408	0-4	腐蚀	3	
1166	南村村	9HS3070 9HS3071	400	砼	4.09	4.09	0507	0-4	沉积	1	
1167	南村村	9HS3621 9HS3620	600	砼	16.92	16.92	1212	0-3	破裂	2	
1168	南村村	9HS3621 9HS3620	600	砼	16.92	16.92	1212	0-16.7	树根	4	
1169	南村村	9WS103 9HS96	400	砼	13.41	13.41	1212	0-13.4	腐蚀	3	管节连续错口
1170	南村村	9WS103 9HS96	400	砼	13.41	13.41	1212	2-8	错口	2	管节连续错口
1171	南村村	9WS103 9HS96	400	砼	13.41	13.41	0309	5-13.4	沉积	3	管节连续错口
1172	南村村	9WS103 9HS105	400	砼	6.82	6.82	1212	0-6.8	腐蚀	3	
1173	南村村	9WS103 9HS467	400	砼	26.26	26.26	1212	0-26.2	腐蚀	3	
1174	南村村	9WS103 9HS467	400	砼	26.26	26.26	0309	5-13.5	沉积	3	
1175	南村村	9WS697 9WS691	500	砼	8.41	8.41	1212	0-8.4	腐蚀	2	
1176	南村村	9WS697 9WS691	500	砼	8.41	8.41	1012	0.3	破裂	3	
1177	南村村	9WS697 9WS691	500	砼	8.41	8.41	0309	0-8.4	沉积	4	
1178	南村村	9WS697 8HS5026	500	砼	20.52	20.52	1212	2	破裂	3	
1179	南村村	9WS697 8HS5026	500	砼	20.52	20.52	1212	0-20.5	结垢	2	
1180	南村村	9WS701 9WS699	500	砼	18.13	18.13	1212	0-18.1	腐蚀	2	
1181	南村村	9WS701 9WS699	500	砼	18.13	18.13	1212	0-18.1	沉积	4	
1182	南村村	9WS707 9WS701	500	砼	15.36	15.36	1212	0-15.3	树根	4	
1183	南村村	9HS3303 9HS3310	800	砼	33.11	33.11	1002	1-32	渗漏	1	管节连续渗漏
1184	南村村	9HS3303 9HS3310	800	砼	33.11	33.11	1002	0-2	树根	1	管节连续渗漏
1185	南村村	9HS3303 9HS3310	800	砼	33.11	33.11	1212	17.1-33.1	树根	4	管节连续渗漏
1186	南村村	9HS3303 9HS3311	800	砼	31.91	31.91	1212	0-31.9	树根	1	积水
1187	南村村	9WS3305 9WS3308	600	砼	18.38	18.38	1002	0-10	树根	1	
1188	南村村	9WS3305 9WS3308	600	砼	18.38	18.38	0210	0-18.3	沉积	4	
1189	南村村	9WS3314 WS979	800	砼	15.07	15.07	0309	0-15	沉积	4	
1190	南村村	9WS3314 9WS3316	600	砼	8.11	8.11	0309	0-7.7	沉积	3	
1191	南村村	9WS3319 9WS3316	600	砼	6.79	6.79	0309	0-6.7	沉积	3	
1192	南村村	9WS3335 9WS3340	600	砼	14.59	14.59	0110	1-14.4	结垢	4	
1193	南村村	9WS3347 9WS3344	600	砼	5.77	5.77	0210	0-5.7	沉积	4	
1194	南村村	9WS3355 9WS3353	600	砼	7.93	7.93	0309	0-7.7	沉积	3	
1195	南村村	9HS3357 9HS3343	800	砼	33.47	33.47	1212	0-33.4	树根	4	
1196	南村村	9WS3360 9WS3363	600	砼	8.7	8.7	0804	1.5	残墙、坝根	4	
1197	南村村	9WS3360 9WS3363	600	砼	8.7	8.7	0408	0-8.7	沉积	2	
1198	南村村	9WS3377 9WS3378	500	砼	3.62	3.62	0507	0-3.6	沉积	1	
1199	南村村	9WS3380 9WS3377	300X200	砼	6.73	6.73	0210	0-6.7	沉积	4	
1200	南村村	9YS2461 9YS3734	600	砼	9.07	9.07	1212	0-9	树根	4	
1201	南村村	9YS3568 9YS3573	800	砼	41.98	41.98	1212	0-36.2	树根	4	
1202	南村村	7HS1 7HS18	600	砼	19.24	19.24	0903	0-7	破裂	3	
1203	南村村	7HS158 7YS160	400	PE	5.63	5.63	1212	0.2	错口	4	套管，变材
1204	南村村	7HS208 7YS209	400	PE	4.98	4.98	0408	0-4	沉积	1	套管，变材
1205	南村村	7HS208 7YS209	400	PE	4.98	4.98	1212	0.3	错口	4	套管，变材
1206	南村村	7HS289 7HS286	600	砼	5.42	5.42	1212	0-5	腐蚀	1	变径变材
1207	南村村	7HS289 7HS286	600	砼	5.42	5.42	0904	1-5	破裂	3	变径变材
1208	南村村	7HS289 7HS286	600	砼	5.42	5.42	1212	4.9	错口	3	变径变材
1209	南村村	7HS289 7HS294	600	砼	12.39	12.39	1002	4-12	破裂	2	
1210	南村村	7HS297 7HS294	600	砼	10.44	10.44	1212	0-1	腐蚀	2	
1211	南村村	7HS297 7HS294	600	砼	10.44	10.44	0012	0-10	破裂	2	
1212	南村村	7HS297 7HS303	600	砼	15	15	0902	0-1	破裂	3	
1213	南村村	7HS325 7HS385	400	砼	23.84	23.84	1212	0-23.8	腐蚀	2	变径
1214	南村村	7HS325 7HS385	400	砼	23.84	23.84	1102	3-6	破裂	2	变径
1215	南村村	7HS325 7HS385	400	砼	23.84	23.84	1212	7	错口	4	变径
1216	南村村	7HS325 7HS385	400	砼	23.84	23.84	1212	3.8-21.8	沉积	4	变径
1217	南村村	7HS328 7HS326	300	砼	5.04	5.04	1212	0.5	错口	4	变径变材
1218	南村村	7HS379 7YS384	400	PE	4.26	4.26	1212	0.3	错口	4	变径变材
1219	南村村	7HS379 7YS384	400	PE	4.26	4.26	0310	3-4	沉积	4	变径变材
1220	南村村	7HS385 7HS392	300	砼	13.37	13.37	0102	2	支管暗接	1	
1221	南村村	7HS385 7HS392	300	砼	13.37	13.37	1212	0-13.3	腐蚀	3	
1222	南村村	7HS385 7HS455	400	砼	13.83	13.83	1212	0-13.8	腐蚀	2	管段间存在暗点
1223	南村村	7HS385 7HS455	400	砼	13.83	13.83	0903	1	错口	3	管段间存在暗点
1224	南村村	7HS385 7HS455	400	砼	13.83	13.83	0210	0.8-13.8	沉积	4	管段间存在暗点
1225	南村村	7HS453 7HS455	300	砼	5.74	5.74	0408	0.3-5.7	腐蚀	2	变径变材
1226	南村村	7HS453 7HS455	300	砼	5.74	5.74	0705	4.5	错口	2	变径变材
1227	南村村	7HS453 7HS455	300	砼	5.74	5.74	1212	0.3	错口	3	变径变材
1228	南村村	7HS455 7HS576	400	砼	13.93	13.93	0210	0-12	沉积	4	
1229	南村村	7HS455 7HS576	400	砼	13.93	13.93	1001	1	错口	3	
1230	南村村	7HS455 7HS576	400	砼	13.93	13.93	1003	7.9-11.9	破裂	4	
1231	南村村	7HS573 7HS453	500	PE	13.41	13.41	0804	0-2	结垢	2	
1232	南村村	7HS573 7HS453	500	PE	13.41	13.41	0309	0-2	沉积	4	
1233	南村村	7HS573 7HS668	500	PE	13.3	13.3	0804	0-1	结垢	3	变径
1234	南村村	7HS573 7HS668	500	PE	13.3	13.3	1212	1	错口	3	变径
1235	南村村	7HS576 7HS669	400	砼	12.08	12.08	0705	0-4	破裂	4	
1236	南村村	7HS576 7HS669	400	砼	12.08	12.08	1210	2-4	沉积	4	
1237	南村村	7HS809 7HS669	400	砼	12.98	12.98	0210	0-12.9	沉积	4	
1238	南村村	7HS813 7HS810	400	PE	4.94	4.94	1212	0.3	错口	4	变径变材
1239	南村村	7HS819 7HS809	400	砼	13.14	13.14	1212	0-13	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1240	南村村	7HS825 7HS829	300	砼	2.21	2.21	1212	0-2.2	腐蚀	3	
1241	南村村	7HS1020 7HS819	400	砼	12.84	12.84	1212	0-12.8	腐蚀	3	
1242	南村村	7HS1020 7HS819	400	砼	12.84	12.84	0210	8	障碍物	4	
1243	南村村	7HS1020 7HS819	400	砼	12.84	12.84	1003	6-8	破裂	3	
1244	南村村	7HS1020 7HS1035	400	砼	14.92	14.92	1212	0-14.9	腐蚀	2	
1245	南村村	7HS1020 7HS1035	400	砼	14.92	14.92	0001	2	支管暗接	3	
1246	南村村	7HS1020 7HS1035	400	砼	14.92	14.92	1201	2-4	破裂	2	
1247	南村村	7HS1031 7HS1035	400	砼	5.36	5.36	1212	0-5.3	腐蚀	1	
1248	南村村	7HS1031 7HS1035	400	砼	5.36	5.36	0903	1-5	破裂	3	
1249	南村村	7HS1287 7HS1290	400	PE	4.02	4.02	1212	0.5	错口	4	变径变材
1250	南村村	7HS1287 7HS1290	400	PE	4.02	4.02	0309	2	沉积	3	变径变材
1251	南村村	7HS1317 7HS1287	500	PE	13.98	13.98	0309	0-3	沉积	2	
1252	南村村	7HS1317 7HS1301	600	砼	4.41	4.41	1212	0.2	错口	3	变径变材
1253	南村村	7HS1317 7HS7962	500	PE	29.12	29.12	0111	0-15	沉积	4	
1254	南村村	7HS2643 7HS2651	500	砼	7.16	7.16	0408	1	障碍物	2	
1255	南村村	7HS2643 7HS2651	500	砼	7.16	7.16	1012	1.2	破裂	2	暗点
1256	南村村	7HS2646 7HS2653	500	砼	14.76	14.76	0011	1	支管暗接	3	
1257	南村村	7HS2646 7HS2653	500	砼	14.76	14.76	0105	4.5	支管暗接	1	
1258	南村村	7HS2646 7HS2653	500	砼	14.76	14.76	1205	4.5	破裂	2	
1259	南村村	7HS2653 7HS7281	400	砼	13.31	13.31	0705	1-3	错口	2	管节连续错口
1260	南村村	7HS2653 7HS7282	500	砼	4.48	4.48	1104	1	错口	2	
1261	南村村	7HS2653 7HS7282	500	砼	4.48	4.48	0111	0-4.4	沉积	4	
1262	南村村	7HS4293 7HS4292	300	PE	2.95	2.95	0309	2	沉积	3	
1263	南村村	7HS4295 7HS4296	400	PE	4.93	4.93	1212	0.3	错口	4	变径变材
1264	南村村	7HS4295 7HS4296	400	PE	4.93	4.93	0901	0.3	破裂	2	变径变材
1265	南村村	7HS6553 7HS6559	300	砼	2.6	2.6	0111	0-2.6	沉积	4	
1266	南村村	7HS6561 7HS6563	300	砼	2.25	2.25	1212	1-2.2	沉积	4	
1267	南村村	7HS7012 7HS7018	600	砼	6.49	6.49	0408	2	沉积	2	
1268	南村村	7HS7012 7HS7018	600	砼	6.49	6.49	1212	0-6.4	腐蚀	1	
1269	南村村	7HS7272 7HS7273	300	砼	1.96	1.96	1212	0-1.9	腐蚀	3	
1270	南村村	7HS7272 7HS7273	300	砼	1.96	1.96	0111	0-1.9	沉积	4	
1271	南村村	7HS7284 7HS7289	300	砼	4.77	4.77	0111	0-4.7	沉积	4	
1272	南村村	7HS7361 7YS6606	600	砼	34.3	34.3	0408	0-5	沉积	3	
1273	南村村	7HS7361 7YS6606	600	砼	34.3	34.3	0010	1	支管暗接	2	
1274	南村村	7HS7362 7HS7365	400	砼	8.41	8.41	0903	2-6	结垢	2	
1275	南村村	7HS7428 7HS7422	400	砼	10.87	10.87	1212	0-10.8	腐蚀	3	
1276	南村村	7HS7428 7HS7452	400	砼	16.48	16.48	1212	0-16.4	腐蚀	3	
1277	南村村	7HS7428 7HS7452	400	砼	16.48	16.48	0102	2	支管暗接	2	
1278	南村村	7HS7510 7HS7517	300	砼	5.83	5.83	1212	0-5.8	腐蚀	1	
1279	南村村	7HS7510 7HS7517	300	砼	5.83	5.83	0210	1-5.8	沉积	4	
1280	南村村	7HS7522 7HS7529	300	砼	13.63	13.63	0111	0-13.6	沉积	4	
1281	南村村	7HS7541 7HS7545	300	砼	2.45	2.45	0210	0-2.4	沉积	4	
1282	南村村	7HS7541 7HS7546	600	砼	11.82	11.82	1005	2	错口	2	
1283	南村村	7HS7951 7HS7954	500	PE	21.1	21.1	1212	6	错口	4	变径变材
1284	南村村	7HS8121 7HS4257	400	PE	3.51	3.51	1212	1	错口	3	变径变材
1285	南村村	7HS8121 7HS4257	400	PE	3.51	3.51	1212	2.5-3.5	破裂	4	变径变材
1286	南村村	7HS8171 7HS8175	500	砼	25.15	25.15	0209	0-25.1	沉积	3	
1287	南村村	7HS8388 7HS8441	400	PE	16.43	16.43	0011	10	渗漏	3	
1288	南村村	7HS8451 7HS8455	300	PE	6.05	6.05	1212	3-5	变形	4	
1289	南村村	7HS8451 7HS8902	300	PE	13.2	13.2	1212	0-13.2	变形	4	
1290	南村村	7HS8517 8HS6544	300	砼	2.67	2.67	1212	0-2.6	破裂	4	
1291	南村村	7HS8517 8HS6544	300	砼	2.67	2.67	0408	0.5	障碍物	2	
1292	南村村	7HS8531 7HS8532	300	砼	2.35	2.35	1212	0-2.3	沉积	4	
1293	南村村	7HS8536 7HS8538	300	砼	3.53	3.53	0309	1	障碍物	3	
1294	南村村	7HS8539 7HS8536	800	砼	30.82	30.82	0012	0-2.5	破裂	1	
1295	南村村	7HS8539 7HS8536	800	砼	30.82	30.82	1212	2.5	障碍物	3	
1296	南村村	7HS8539 7HS8540	300	砼	4.44	4.44	0309	0-1	结垢	4	
1297	南村村	7HS8554 7HS8500	300	砼	22.53	22.53	1212	0-22.5	腐蚀	3	
1298	南村村	7HS8554 7HS8500	300	砼	22.53	22.53	0507	0.5-6	障碍物	1	
1299	南村村	7HS8554 7HS8561	300	砼	15.14	15.14	1212	0-5	腐蚀	3	
1300	南村村	7HS8554 7HS8561	300	砼	15.14	15.14	0408	0-5	沉积	2	
1301	南村村	7WS8822 7WS8880	400	PE	4.19	4.19	1212	0-1.5	破裂	4	
1302	南村村	7WS8822 7WS8880	400	PE	4.19	4.19	0210	1-4.1	沉积	4	
1303	南村村	7WS8865 7WS8867	600	PE	49.33	49.33	1212	1.5	错口	4	
1304	南村村	7WS8871 7WS8868	600	PE	62.21	62.21	0804	1.5	错口	4	
1305	南村村	7YS8736 7YS8738	300	砼	4.49	4.49	0409	2.5	错口	3	
1306	南村村	7YS8740 7YS8739	500	砼	18.34	18.34	0309	7-18	沉积	3	
1307	南村村	7YS8740 7YS8743	500	砼	20.92	20.92	0309	0-2	沉积	3	
1308	南村村	7YS8769 7YS8768	300	砼	3.33	3.33	1212	2	错口	3	
1309	南村村	7YS8769 7YS8768	300	砼	3.33	3.33	0507	2-3.3	沉积	1	
1310	南村村	7YS8785 7YS8786	500	砼	8.6	8.6	1106	2	错口	2	
1311	南村村	7YS8788 7WS8790	500	砼	11.14	11.14	1212	0-1	破裂	3	
1312	南村村	7YS8788 7WS8790	500	砼	11.14	11.14	1212	1	错口	3	
1313	南村村	7YS8812 7YS8814	1000	砼	30.59	30.59	0309	0-30.5	沉积	3	
1314	南村村	7YS8814 7YS8816	1000	砼	28.53	28.53	0309	0-28.5	沉积	3	
1315	南村村	7YS8816 7YS8818	1000	砼	32.97	32.97	1006	4	错口	2	
1316	南村村	7YS8816 7YS8818	1000	砼	32.97	32.97	0309	0-32.9	沉积	3	
1317	南村村	8HS62 8HS63	400	PE	2.29	2.29	1212	0.5	错口	4	变径变材
1318	南村村	8HS62 8HS63	400	PE	2.29	2.29	1212	0.5-2.2	破裂	4	变径变材
1319	南村村	8HS169 8HS661	300	砼	12.67	12.67	1212	2-4	错口	2	管节连续错口
1320	南村村	8HS174 8HS848	500	砼	7.8	7.8	0309	2	异物穿入	2	
1321	南村村	8HS174 8HS848	500	砼	7.8	7.8	0507	0-7.8	沉积	1	
1322	南村村	8HS182 8HS219	400	砼	8.11	8.11	1212	1	脱节	4	
1323	南村村	8HS1370 8HS1371	400	砼	23.12	23.12	1102	0-2	破裂	3	
1324	南村村	8HS2292 8YS2299	300	砼	2.28	2.28	0210	0-2.2	沉积	4	
1325	南村村	8HS3600 8HS3631	300	砼	5.92	5.92	1212	0-1	腐蚀	1	
1326	南村村	8HS3600 8HS3631	300	砼	5.92	5.92	1202	0.5	破裂	3	
1327	南村村	8HS5634 8HS5644	600	砼	17.03	17.03	0003	4	支管暗接	1	
1328	南村村	8HS5634 8HS5644	600	砼	17.03	17.03	0309	4	异物穿入	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1329	南村村	8HS5706 8HS5707	300	PE	4.81	4.81	0309	0-4.8	沉积	3	
1330	南村村	8HS5706 8HS5719	300	PE	13.3	13.3	0408	0-6	沉积	2	
1331	南村村	8HS6396 8HS6406	300	砼	13.61	13.61	0309	0-13.6	沉积	3	暗井
1332	南村村	8HS6614 8HS6612	500	砼	8.26	8.26	0810	0.5	破裂	3	
1333	南村村	8HS6667 8HS6663	500	砼	8.03	8.03	1212	0-8	腐蚀	1	
1334	南村村	8HS6667 8HS6663	500	砼	8.03	8.03	1212	1	脱节	3	
1335	南村村	8HS6811 8HS6816	600	PE	27.06	27.06	0012	4	渗漏	2	
1336	南村村	8YS6819 8YS6820	400	砼	7.46	7.46	1212	1.5-4.5	错口	3	管节连续错口
1337	南村村	8YS6819 8YS6820	400	砼	7.46	7.46	0510	0-2	沉积	2	管节连续错口
1338	南村村	9HS3420 9HS3417	600	砼	6.79	6.79	1212	0-5	破裂	4	变径变材
1339	南村村	9HS3420 9HS3417	600	砼	6.79	6.79	1212	5	错口	4	变径变材
1340	南村村	9HS3421 9HS3420	600	砼	12.94	12.94	1212	6-12.9	破裂	4	
1341	南村村	9HS3421 9HS3420	600	砼	12.94	12.94	1212	0-12.9	腐蚀	1	
1342	南村村	9HS3428 HS523	600	砼	13.15	13.15	0704	1.5	错口	2	
1343	南村村	9HS3429 9HS3428	600	砼	12.88	12.88	1212	0-12	腐蚀	2	
1344	南村村	9HS3461 9HS3460	500	砼	12.44	12.44	1212	0.5-10	破裂	4	管段间存在暗点
1345	南村村	9HS3461 9HS3460	500	砼	12.44	12.44	0408	0.5-8	沉积	2	管段间存在暗点
1346	南村村	9HS3461 9HS3462	500	砼	12.93	12.93	1212	0-12.9	破裂	3	变材
1347	南村村	9HS3463 9HS3462	400	PE	32.54	32.54	1212	4	错口	4	
1348	南村村	9HS3463 9HS3464	500	砼	20.96	20.96	1212	0-10	破裂	4	
1349	南村村	9HS3472 9HS3470	500	砼	13.46	13.46	1212	0-12.6	腐蚀	2	管段间存在暗井
1350	南村村	9HS3472 9HS3470	500	砼	13.46	13.46	0408	0-12.6	沉积	2	管段间存在暗井
1351	南村村	9HS3485 9HS3482	400	砼	12.94	12.94	1212	1.5-5	破裂	3	
1352	南村村	9HS3485 9HS3482	400	砼	12.94	12.94	0408	1.5-12.9	沉积	2	
1353	南村村	9HS3486 9HS3485	400	砼	28.6	28.6	1212	0.5-28.5	破裂	4	变径变材；管段间存在暗点
1354	南村村	9HS3486 9HS3485	400	砼	28.6	28.6	1212	0.5	错口	3	变径变材；管段间存在暗点
1355	南村村	9HS3488 9HS3489	300	PE	4.25	4.25	1212	3	错口	4	变径变材
1356	南村村	9HS3488 9HS3489	300	PE	4.25	4.25	1212	3-4.2	破裂	4	变径变材
1357	南村村	9HS3506 9HS3502	300	砼	18.76	18.76	1212	1.5	脱节	3	
1358	南村村	9HS3506 9HS3502	300	砼	18.76	18.76	1212	1.5-3	破裂	3	
1359	南村村	9HS3506 9HS3502	300	砼	18.76	18.76	0408	0-18.7	沉积	2	
1360	南村村	9HS3506 9HS3507	400	砼	23.97	23.97	1212	0-5	破裂	4	
1361	南村村	9HS3506 9HS3507	400	砼	23.97	23.97	0210	1-10	沉积	4	
1362	南村村	9HS3511 9HS3512	300	砼	4.58	4.58	1212	1.5	错口	4	变径变材
1363	南村村	9HS3511 9HS3512	300	砼	4.58	4.58	1212	1.5-3	破裂	3	变径变材
1364	南村村	9HS3595 9HS3588	800	砼	27.03	27.03	1212	0-27	树根	4	
1365	南村村	9HS3595 9HS3616	800	砼	56.74	56.74	1212	0-56.7	树根	4	
1366	南村村	9WS3825 7WS5890	800	砼	36.92	36.92	0612	1.5	错口	1	
1367	南村村	9WS3825 7WS5890	800	砼	36.92	36.92	1212	3-20	破裂	3	
1368	南村村	9YS2461 9YS2466	600	砼	37.23	37.23	1212	0-37.2	树根	4	
1369	南村村	9YS3536 9YS3530	800	砼	31.08	31.08	1212	4-31	树根	4	
1370	南村村	9YS3536 9YS3530	800	砼	31.08	31.08	0507	0-31	沉积	1	
1371	南村村	9YS3536 9YS3542	800	砼	23.16	23.16	1212	3-23.1	树根	4	
1372	南村村	9YS3560 9YS2374	800	砼	41.14	41.14	1212	0-41.1	树根	4	
1373	南村村	9YS3560 9YS3555	800	砼	30.7	30.7	1212	0-27.9	树根	2	
1374	南村村	9YS3632 9YS3714	1000	砼	35.82	35.82	1212	1.5	错口	2	
1375	南村村	9YS3632 9YS3714	1000	砼	35.82	35.82	0310	1.5	破裂	2	
1376	南村村	9YS3643 9YS3645	300	砼	1.94	1.94	1212	0-1.9	破裂	3	
1377	南村村	9YS3643 9YS3645	300	砼	1.94	1.94	0211	1-1.9	沉积	4	
1378	南村村	9YS3739 9YS3735	400	砼	35.75	35.75	0210	0-32.7	沉积	4	
1379	南村村	9YS3739 9YS3741	400	砼	29.89	29.89	0210	0-29.8	沉积	4	
1380	南村村	9YS3739 9YS3741	400	砼	29.89	29.89	1212	0-29.8	树根	2	
1381	南村村	9YS3744 YS329	400	砼	94.34	94.34	1212	0-29	树根	4	管段间存在暗点
1382	南村村	9YS3808 9YS3805	800	砼	21.29	21.29	0408	0-21.2	沉积	2	
1383	南村村	9YS3808 9YS3805	800	砼	21.29	21.29	1212	0-21.2	树根	1	
1384	南村村	9YS3808 9YS3811	800	砼	25.7	25.7	0408	0-25	沉积	2	
1385	南村村	9YS3808 9YS3811	800	砼	25.7	25.7	1212	23.7-25.7	树根	3	
1386	南村村	9YS3811 9YS3813	800	砼	30.95	30.95	1212	0-18	树根	4	
1387	南村村	9YS3811 9YS3813	800	砼	30.95	30.95	0408	6.4-30.9	沉积	2	
1388	南村村	9YS3813 9YS3819	800	砼	37.49	37.49	0507	0-10	沉积	1	
1389	南村村	9YS3813 9YS3819	800	砼	37.49	37.49	1212	7.4-35.4	树根	4	
1390	南村村	9YS3819 9YS3822	800	砼	31.77	31.77	1212	0-31.7	树根	4	
1391	南村村	8HS4941 28HS300	1500X1000	砼	13.17	13.17	0507	0-13.1	沉积	1	
1392	南村村	8HS5242 8HS5284	1000	砼	4.71	4.71	1002	2-3	破裂	2	
1393	南村村	9HS3718 9HS3723	3000X1000	砼	61.69	61.69	0012	10	支管暗接	1	
1394	南村村	9HS3718 9HS3723	3000X1000	砼	61.69	61.69	0507	4-6	沉积	1	
1395	南村村	9HS3718 HS519	1000X1500	砼	37.65	37.65	0108	3-15	沉积	3	
1396	南村村	9HS3718 YS248	600	砼	55.35	55.35	1212	1-4	错口	4	管节连续错口
1397	南村村	9HS3718 YS248	600	砼	55.35	55.35	0408	1-4	破裂	3	管节连续错口
1398	南村村	28HS14 28HS17	2500X1200	砼	50.76	50.76	0507	0-15	沉积	1	
1399	南村村	28HS24 28HS25	2500X1200	砼	12.8	12.8	0903	3-4	支管暗接	1	
1400	南村村	28HS31 28HS29	300	砼	18.39	18.39	0001	1	渗漏	1	
1401	梅山村	1WS98 1WS99	500	PE	11.68	11.68	1102	6	变形	1	
1402	梅山村	1WS98 1WS99	500	PE	11.68	11.68	0610	11.6	沉积	2	
1403	梅山村	1WS98 2WS1968	600	PE	38.22	38.22	1212	9-18	变形	1	
1404	梅山村	1WS210 1WS117	600	PE	32.13	32.13	0010	12	渗漏	1	
1405	梅山村	1WS120 1WS122	600	砼	40.98	40.98	0106	20	障碍物	1	
1406	梅山村	1WS122 1WS123	600	PE	23.41	23.41	0003	12	渗漏	3	
1407	梅山村	1WS128 1WS130	600	PE	39.04	39.04	0012	15-25	渗漏	1	连续渗漏
1408	梅山村	1WS130 1WS131	400	PE	10.03	10.03	0310	0.1	残墙、坝根	4	
1409	梅山村	1WS130 1WS131	400	PE	10.03	10.03	1212	0.1-2	沉积	4	
1410	梅山村	1WS130 1WS135	600	PE	34.88	34.88	1011	2	破裂	2	
1411	梅山村	1WS130 1WS135	600	PE	34.88	34.88	1205	20	错口	2	
1412	梅山村	1WS130 1WS135	600	PE	34.88	34.88	0408	32.8-34.8	沉积	1	
1413	梅山村	1WS130 1WS135	600	PE	34.88	34.88	1112	19.8-25.8	渗漏	1	连续渗漏
1414	梅山村	1WS138 1WS135	500	PE	15.77	15.77	1012	5-10	变形	1	
1415	梅山村	1WS138 1WS146	500	PE	22.11	22.11	1002	1	破裂	2	
1416	梅山村	1WS138 1WS146	500	PE	22.11	22.11	0012	12	破裂	2	
1417	梅山村	1WS138 1WS146	500	PE	22.11	22.11	0012	12	渗漏	2	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1418	梅山村	1WS138 1WS146	500	PE	22.11	22.11	0010	16	渗漏	3	
1419	梅山村	1WS157 1WS156	500	PE	20.72	20.72	0102	1	破裂	1	
1420	梅山村	1WS157 1WS158	300	PE	10.65	10.65	1212	1-10	变形	2	
1421	梅山村	1WS165 1WS166	400	PE	8.62	8.62	1212	3-8	变形	1	
1422	梅山村	1WS307 1WS300	500	PE	29.58	29.58	0408	3	变形	1	
1423	梅山村	1WS307 1WS300	500	PE	29.58	29.58	0309	15	变形	3	
1424	梅山村	1WS319 1WS320	300	PE	5	5	1002	0.3	破裂	3	
1425	梅山村	1WS319 1WS320	300	PE	5	5	1212	0.3-1.5	变形	3	
1426	梅山村	1WS319 1WS321	500	PE	30.5	30.5	1012	5	破裂	1	
1427	梅山村	1WS319 1WS321	500	PE	30.5	30.5	0011	5	渗漏	1	
1428	梅山村	1WS321 1WS336	500	PE	42.13	42.13	1102	3	变形	1	
1429	梅山村	1WS336 1WS340	500	PE	25.14	25.14	0012	9	树根	1	
1430	梅山村	1WS340 1WS341	300	PE	6.33	6.33	0904	0-2	树根	1	
1431	梅山村	1WS358 1WS357	300	PE	10.04	10.04	0709	3	错口	2	
1432	梅山村	1WS358 1WS379	500	PE	26.5	26.5	0705	3-6	树根	1	
1433	梅山村	1YS201 1YS202	500X600	砼	10.71	10.71	1101	0.5	异物穿入	2	
1434	梅山村	1YS277 1YS278	300X500	砼	11.84	11.84	0507	0-11.8	沉积	1	
1435	梅山村	1YS282 1YS283	300X500	砼	14.54	14.54	1003	0.1	障碍物	2	
1436	梅山村	1YS282 1YS283	300X500	砼	14.54	14.54	0507	0-14.5	沉积	1	
1437	梅山村	2HS2061 2HS2063	800	砼	15.51	15.51	0408	0-5	沉积	2	
1438	梅山村	2HS2061 2HS2063	800	砼	15.51	15.51	0103	1	破裂	2	
1439	梅山村	2HS2061 2HS2063	800	砼	15.51	15.51	1204	1-2	渗漏	3	
1440	梅山村	2HS2061 2HS2063	800	砼	15.51	15.51	0803	10	错口	1	
1441	梅山村	2HS2145 2HS2150	800	砼	10.61	10.61	0210	1	沉积	4	
1442	梅山村	2HS2145 2HS2150	800	砼	10.61	10.61	0804	0-2	腐蚀	1	
1443	梅山村	2HS2151 2HS2063	800	砼	13.97	13.97	1205	1	错口	1	
1444	梅山村	2WS1992 2WS1873	600	PE	28.61	28.61	0409	9	错口	1	
1445	梅山村	2WS1972 2WS1968	600	PE	27.1	27.1	1001	9	破裂	1	
1446	梅山村	2WS2003 2WS2305	600	砼	33.75	33.75	1212	10	错口	4	变径变材
1447	梅山村	2WS2022 2WS2020	200	PVC	4.92	4.92	1212	4.9	沉积	4	
1448	梅山村	2WS2022 2WS2023	200	PE	6.89	6.89	1212	0-3	起伏	1	
1449	梅山村	2WS2022 2WS2044	500	砼	19.78	19.78	1206	7.5	障碍物	2	
1450	梅山村	2WS2023 2WS2036	200	PE	11.12	11.12	1212	5	破裂	4	
1451	梅山村	2WS2047 2WS2044	500	砼	14.56	14.56	0210	2.5-4.5	沉积	4	
1452	梅山村	2WS2047 2WS2320	500	砼	12.54	12.54	1002	1-5	结垢	1	
1453	梅山村	2WS2047 2WS2320	500	砼	12.54	12.54	1002	5	错口	1	
1454	梅山村	2WS2290 2WS2289	300	砼	5.44	5.44	0705	0-2.5	结垢	1	
1455	梅山村	2WS2321 2WS2290	600	PE	27.1	27.1	0111	0-3	沉积	4	
1456	梅山村	2WS2290 2WS2333	600	PE	32.77	32.77	1002	0-15	结垢	1	
1457	梅山村	2WS2290 2WS2333	600	PE	32.77	32.77	0210	17.7-32.7	沉积	4	
1458	梅山村	2WS2304 2WS2305	600	PE	25.58	25.58	0210	0-15	沉积	4	
1459	梅山村	2WS2304 2WS2308	600	PE	29.99	29.99	1212	0-15	沉积	4	
1460	梅山村	2WS2304 2WS2308	600	PE	29.99	29.99	0210	26.9-29.9	浮渣	1	
1461	梅山村	2WS2321 2WS2320	500	砼	6.59	6.59	0608	0.1	沉积	1	
1462	梅山村	2WS2333 2WS2337	600	PE	33.78	33.78	0210	0-15	沉积	4	
1463	梅山村	2WS2338 2WS2337	200	PVC	7.89	7.89	0408	1-7.8	沉积	2	
1464	梅山村	2YS1849 2YS1854	500X600	砼	13.38	13.38	0011	5	支管暗接	3	
1465	梅山村	2YS1855 2YS1859	500X600	砼	3.27	3.27	0903	1-3	异物穿入	2	
1466	梅山村	2YS1855 2YS1859	500X600	砼	3.27	3.27	0105	0-1	腐蚀	2	
1467	梅山村	2YS1876 2YS1874	500X600	砼	17.58	17.58	0408	10	异物穿入	2	
1468	梅山村	2YS1876 2YS1877	500X600	砼	7.29	7.29	0611	0-6	异物穿入	1	
1469	梅山村	2YS1876 2YS1877	500X600	砼	7.29	7.29	0408	6.2-7.2	腐蚀	2	
1470	梅山村	2YS1879 2YS1877	500X600	砼	9.92	9.92	0405	0.3	破裂	3	
1471	梅山村	2YS1879 2YS1880	500X600	砼	16.78	16.78	0507	0-1	障碍物	1	
1472	梅山村	2YS1881 2YS1885	300	砼	19.8	19.8	0409	0.1	障碍物	3	
1473	梅山村	2YS1881 2YS1885	300	砼	19.8	19.8	0408	0-19.8	沉积	1	
1474	梅山村	2YS1884 2YS1882	500X600	砼	14.56	14.56	0005	0-2	腐蚀	2	
1475	梅山村	2YS1885 2YS1886	300	砼	1.08	1.08	1212	0.1	障碍物	4	
1476	梅山村	2YS1890 2YS1887	500X600	砼	13.51	13.51	0309	0.5	异物穿入	3	
1477	梅山村	2YS1890 2YS1891	500X600	砼	14.44	14.44	1002	1.5	异物穿入	2	
1478	梅山村	2YS1892 YS80299	500X600	砼	15.06	15.06	0309	1	异物穿入	3	
1479	梅山村	2YS1892 YS80299	500X600	砼	15.06	15.06	1101	3	异物穿入	1	
1480	梅山村	2YS2306 2YS2307	300	砼	1.43	1.43	1112	0.5	破裂	2	
1481	梅山村	2YS2313 2YS2314	600	砼	4.96	4.96	1212	4.9	沉积	4	
1482	梅山村	2YS2313 2YS2315	500	砼	6.06	6.06	0803	1	错口	2	
1483	梅山村	2YS2313 2YS2315	500	砼	6.06	6.06	1001	6	破裂	3	
1484	梅山村	2YS2313 2YS2315	500	砼	6.06	6.06	0208	0-6	沉积	3	
1485	梅山村	2YS2313 2YS2315	500	砼	6.06	6.06	0204	1.5	破裂	2	
1486	梅山村	2YS2322 2YS2323	300	砼	1.14	1.14	1212	0-1.1	沉积	4	
1487	梅山村	1HS976 1HS974	300	砼	8.55	8.55	1212	0-8.5	腐蚀	2	
1488	梅山村	1HS976 1HS974	300	砼	8.55	8.55	1212	0.5	错口	2	
1489	梅山村	1HS976 1HS985	300	砼	9.21	9.21	1212	0-9.2	腐蚀	2	
1490	梅山村	1HS985 1HS988	300	砼	8.16	8.16	0912	0.5	破裂	3	
1491	梅山村	1HS985 1HS988	300	砼	8.16	8.16	1212	0-8.1	腐蚀	2	
1492	梅山村	1HS985 1HS988	300	砼	8.16	8.16	0012	6	支管暗接	3	
1493	梅山村	1HS988 1HS990	300	砼	7.75	7.75	1212	4	障碍物	4	
1494	梅山村	1HS988 1HS990	300	砼	7.75	7.75	1212	0-7.7	腐蚀	2	
1495	梅山村	1HS992 1HS990	300	砼	3.27	3.27	1212	0-3.2	腐蚀	2	
1496	梅山村	1HS992 1HS990	300	砼	3.27	3.27	0006	0-1	障碍物	1	
1497	梅山村	1HS992 1HS999	300	砼	17.5	17.5	0203	2	支管暗接	1	
1498	梅山村	1WS127 1HS963	300	砼	18.28	18.28	1212	0-15	腐蚀	1	
1499	梅山村	1WS127 1HS963	300	砼	18.28	18.28	0802	11	障碍物	1	
1500	梅山村	1WS372 1WS373	500	PE	32.39	32.39	0111	25	树根	1	
1501	梅山村	1WS372 1WS375	500	PE	29.16	29.16	1003	0.3	破裂	2	
1502	梅山村	1WS372 1WS375	500	PE	29.16	29.16	0507	19	障碍物	1	
1503	梅山村	1YS2 1YS3	300X300	砼	9.02	9.02	1002	7	异物穿入	2	
1504	梅山村	1YS8 1YS21	300X300	砼	8.39	8.39	0110	0.2	残墙、坝根	4	
1505	梅山村	1YS36 1YS31	300X300	砼	9.26	9.26	0903	3	异物穿入	2	
1506	梅山村	1YS93 1YS94	300	砼	4.78	4.78	1205	2.5	错口	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1507	梅山村	1YS108 1YS107	300	砼	4.34	4.34	0712	2	错口	1	
1508	梅山村	1YS108 1YS107	300	砼	4.34	4.34	0309	4	障碍物	3	
1509	梅山村	1YS118 1YS119	300	砼	3	3	1205	1	错口	1	
1510	梅山村	1YS125 1YS126	1000X1500	砼	26.23	26.23	0008	15	支管暗接	1	
1511	梅山村	1YS132 1YS125	1000X1500	砼	66.61	66.61	1112	0-15	破裂	2	
1512	梅山村	1YS132 1YS133	600	砼	5.28	5.28	1212	1	障碍物	4	
1513	梅山村	1YS136 1YS132	1000	砼	23.69	23.69	0012	0-23	破裂	1	
1514	梅山村	1YS136 1YS132	1000	砼	23.69	23.69	0103	5	支管暗接	1	
1515	梅山村	1YS136 1YS132	1000	砼	23.69	23.69	0910	18.6	支管暗接	1	
1516	梅山村	1YS132 1YS194	800	砼	14.29	14.29	0507	2	障碍物	1	变径
1517	梅山村	1YS132 1YS194	800	砼	14.29	14.29	1212	2	错口	4	
1518	梅山村	1YS132 1YS194	800	砼	14.29	14.29	0712	3	错口	2	
1519	梅山村	1YS132 1YS194	800	砼	14.29	14.29	1212	2-14	腐蚀	1	
1520	梅山村	1YS136 1YS137	600	砼	6.71	6.71	1212	0.2-2	障碍物	4	
1521	梅山村	1YS136 1YS140	1000	砼	23.42	23.42	1112	0-10	破裂	1	
1522	梅山村	1YS140 1YS142	600	砼	2.88	2.88	1212	1	障碍物	4	
1523	梅山村	1YS151 1YS186	600	砼	37.09	37.09	1208	2.5-7.5	树根	1	
1524	梅山村	1YS151 1YS186	600	砼	37.09	37.09	0702	5	错口	1	
1525	梅山村	1YS151 1YS186	600	砼	37.09	37.09	0703	34.5	错口	2	
1526	梅山村	1YS164 1YS163	600	砼	51.11	51.11	0012	10	支管暗接	2	
1527	梅山村	1YS164 1YS308	200X200	砼	1.83	1.83	1002	1	异物穿入	2	
1528	梅山村	1YS168 1YS169	300	砼	1.56	1.56	1212	0-1.5	树根	1	
1529	梅山村	1YS168 1YS169	300	砼	1.56	1.56	0408	0-1.5	沉积	2	
1530	梅山村	1YS168 1YS169	300	砼	1.56	1.56	1212	1.5	沉积	4	
1531	梅山村	1YS168 1YS170	800	砼	30.76	30.76	1011	7.5	支管暗接	1	
1532	梅山村	1YS170 1YS172	300	砼	1.6	1.6	1212	0-1.6	腐蚀	1	
1533	梅山村	1YS170 1YS173	800	砼	18.26	18.26	0001	2	破裂	2	
1534	梅山村	1YS174 1YS176	300	砼	1.53	1.53	0408	1.5	障碍物	1	
1535	梅山村	1YS177 1YS178	300	砼	0.73	0.73	0705	0.5	破裂	3	
1536	梅山村	1YS182 1YS183	300	砼	1.54	1.54	0705	0.5	破裂	1	
1537	梅山村	1YS188 1YS182	800	砼	24.84	24.84	0408	0-1	沉积	1	
1538	梅山村	1YS192 1YS194	800	砼	25.38	25.38	0011	10	支管暗接	1	
1539	梅山村	1YS192 1YS194	800	砼	25.38	25.38	0408	12	沉积	2	
1540	梅山村	1YS317 1YS311	500	砼	27.61	27.61	1212	7.5-12.5	树根	1	
1541	梅山村	1YS317 1YS318	300	砼	1.18	1.18	0309	1	障碍物	2	
1542	梅山村	1YS317 1YS325	500	砼	41.05	41.05	1012	12.5	支管暗接	2	
1543	梅山村	1YS339 1YS338	300	砼	2.01	2.01	0705	0.5	破裂	4	
1544	梅山村	1YS339 1YS343	500	砼	8.5	8.5	0009	0.3	支管暗接	2	
1545	梅山村	1YS339 1YS343	500	砼	8.5	8.5	1212	2.5	错口	4	
1546	梅山村	1YS339 1YS343	500	砼	8.5	8.5	1212	3-5	树根	1	
1547	梅山村	1YS343 1YS344	300	PE	4.39	4.39	1204	4	变形	3	
1548	梅山村	1YS343 1YS348	500	砼	28.96	28.96	1212	0-15	树根	1	
1549	梅山村	1YS343 1YS348	500	砼	28.96	28.96	1002	26.5	异物穿入	2	
1550	梅山村	1YS362 1YS361	200X200	砼	9.39	9.39	0507	0-9.3	障碍物	1	
1551	梅山村	1YS363 1YS380	500	砼	48.71	48.71	0408	5	障碍物	2	
1552	梅山村	1YS363 1YS382	500	砼	50.95	50.95	0408	0-3	沉积	1	
1553	梅山村	1YS369 1YS353	500	砼	48.99	48.99	0507	0-20	腐蚀	2	
1554	梅山村	1YS369 1YS376	500	砼	41.06	41.06	0507	0-41	腐蚀	2	
1555	梅山村	1YS369 1YS376	500	砼	41.06	41.06	0012	25	异物穿入	1	
1556	梅山村	1YS369 1YS376	500	砼	41.06	41.06	0003	29	支管暗接	1	
1557	梅山村	1YS380 1YS378	500	砼	45.47	45.47	0408	25	沉积	2	
1558	梅山村	1YS378 1YS379	300X300	砼	1.51	1.51	0408	0-1.5	障碍物	2	
1559	梅山村	1YS380 1YS381	300	砼	1.55	1.55	0209	1.5	障碍物	3	
1560	梅山村	1YS380 1YS381	300	砼	1.55	1.55	0911	0.3	破裂	2	
1561	梅山村	1YS382 1YS383	300	砼	1.26	1.26	0111	1.2	障碍物	4	
1562	梅山村	1YS464 1YS94	300X300	砼	4.32	4.32	0408	0-4.3	沉积	1	
1563	梅山村	1YS473 1YS464	300X300	砼	10.01	10.01	0408	0-10	沉积	1	
1564	梅山村	1YS474 1YS473	300X300	砼	9.02	9.02	0408	3-9	沉积	2	
1565	梅山村	1YS474 1YS490	200X200	砼	10.02	10.02	0408	1-10	沉积	2	
1566	梅山村	1YS793 1YS785	800	砼	16.28	16.28	0507	0-16.2	沉积	1	
1567	梅山村	1YS793 1YS795	300	砼	3.34	3.34	0408	1-3.3	沉积	1	
1568	梅山村	1YS798 1YS793	800	砼	19.33	19.33	0408	0-19.3	沉积	2	
1569	梅山村	1YS798 1YS802	800	砼	13.58	13.58	0001	2.5-5	破裂	1	
1570	梅山村	1YS798 1YS802	800	砼	13.58	13.58	0507	0-13.5	沉积	1	
1571	梅山村	2HS1612 2HS1611	600	砼	5.61	5.61	1212	1	错口	2	
1572	梅山村	2HS1650 2HS1643	300	砼	11.78	11.78	0010	7	支管暗接	2	
1573	梅山村	2HS1650 2HS2366	300	砼	3	3	0910	2	支管暗接	2	
1574	梅山村	2HS1707 2HS1688	400	砼	12.95	12.95	1212	0-12.9	腐蚀	2	
1575	梅山村	2HS1707 2HS4862	300	砼	13.14	13.14	1212	0-1.4	腐蚀	2	
1576	梅山村	2HS1707 2HS1726	400	砼	21.55	21.55	1212	0-8.1	腐蚀	2	
1577	梅山村	2HS1784 2HS1798	1000	砼	49.24	49.24	0307	0-2	沉积	1	
1578	梅山村	2HS1784 2HS1798	1000	砼	49.24	49.24	0011	12	支管暗接	3	
1579	梅山村	2HS1784 2HS1798	1000	砼	49.24	49.24	1011	25	支管暗接	3	
1580	梅山村	2HS1784 2HS1798	1000	砼	49.24	49.24	0704	41	错口	2	
1581	梅山村	2HS1784 2HS1798	1000	砼	49.24	49.24	0203	39	支管暗接	2	
1582	梅山村	2HS1798 2HS2785	1000	砼	76.97	76.97	0309	0-53	沉积	3	
1583	梅山村	2HS1805 2HS2510	800	砼	97.21	97.21	0711	5-7.5	错口	2	
1584	梅山村	2HS1833 2HS1836	300	砼	11.33	11.33	0507	0.5	障碍物	1	
1585	梅山村	2HS1840 2HS1753	300	砼	27.83	27.83	1212	1	错口	4	变材
1586	梅山村	2HS1840 2HS1753	300	砼	27.83	27.83	0203	3	支管暗接	2	变材
1587	梅山村	2HS1840 2HS1753	300	砼	27.83	27.83	1212	1-2	腐蚀	2	变材
1588	梅山村	2HS1840 2HS1836	300	砼	5.76	5.76	0009	2	支管暗接	3	
1589	梅山村	2HS2062 2HS2071	800	砼	10.45	10.45	0210	2-10.4	沉积	4	
1590	梅山村	2HS2162 2HS2152	300	砼	21.68	21.68	0803	2.5	错口	2	
1591	梅山村	2HS2194 2HS2196	600X500	砼	5.57	5.57	1212	2-5.5	障碍物	3	
1592	梅山村	2HS2291 2HS2294	600	砼	3.41	3.41	1212	0-3.4	沉积	4	
1593	梅山村	2HS2291 2YS2046	1000	砼	35.42	35.42	0507	15-25	障碍物	1	
1594	梅山村	2HS2369 2HS2366	300	砼	13.57	13.57	0903	2-4	错口	1	管节连续错口
1595	梅山村	2HS2394 2HS2393	300	砼	9.46	9.46	0910	0.5	支管暗接	1	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1596	梅山村	2HS2394 2HS2393	300	砼	9.46	9.46	0911	0.5	破裂	3	
1597	梅山村	2HS2398 2HS2401	300	砼	9.87	9.87	0910	0.3	支管暗接	2	
1598	梅山村	2HS2402 2HS2401	300	砼	11.2	11.2	0209	2.5	错口	2	
1599	梅山村	2HS2416 2HS2420	300	砼	7.26	7.26	1202	5	支管暗接	3	
1600	梅山村	2HS2416 2HS2420	300	砼	7.26	7.26	0809	0-0.5	障碍物	2	
1601	梅山村	2HS2498 2HS2495	800	砼	51.8	51.8	0408	6-20	障碍物	2	
1602	梅山村	2HS2501 2HS2502	500	砼	8.26	8.26	1212	7	错口	3	
1603	梅山村	2HS2505 2HS2506	400	砼	8.58	8.58	0306	0-8.5	障碍物	1	
1604	梅山村	2HS2505 2HS2506	400	砼	8.58	8.58	0210	8.5	沉积	3	
1605	梅山村	2HS2526 2HS2524	2500X1800	砼	12.39	12.39	0003	5	支管暗接	1	
1606	梅山村	2HS2530 2HS2532	2500X1800	砼	11.97	11.97	0003	5	支管暗接	1	
1607	梅山村	2HS2534 2HS2532	2500X1800	砼	12.13	12.13	0009	6	支管暗接	1	
1608	梅山村	2HS2541 2HS2545	2500X1800	砼	44.93	44.93	1112	2	渗漏	1	
1609	梅山村	2HS2541 2HS2540	2500X1800	砼	8.18	8.18	0002	2	支管暗接	1	
1610	梅山村	2HS2604 2HS2605	300	砼	27.93	27.93	1212	0-24.6	腐蚀	2	
1611	梅山村	2HS2604 2HS2605	300	砼	27.93	27.93	0408	5	沉积	2	
1612	梅山村	2HS2645 2HS2644	300	砼	24.65	24.65	1002	2.5	错口	1	
1613	梅山村	2HS2645 2HS2644	300	砼	24.65	24.65	0408	15-24.6	沉积	3	
1614	梅山村	2WS1902 2WS2130	500	砼	8.75	8.75	0210	8.7	沉积	4	
1615	梅山村	2WS2143 2WS2144	300	砼	9.31	9.31	0203	7	支管暗接	3	
1616	梅山村	2YS1605 2YS1606	300X200	砼	1.95	1.95	0507	0.5-1.9	沉积	1	
1617	梅山村	2YS1605 2YS1607	300X200	砼	3.03	3.03	0408	0-1	沉积	2	
1618	梅山村	2YS1850 2YS1847	200	砼	14.41	14.41	1212	5	残墙、坝根	4	
1619	梅山村	2YS1850 2YS1853	200	砼	12.3	12.3	0309	1-7	沉积	3	
1620	梅山村	2YS1850 2YS1853	200	砼	12.3	12.3	0507	7-12	沉积	1	
1621	梅山村	2YS1893 2YS2004	2600X1400	砼	40.6	40.6	1002	2-10	异物穿入	2	
1622	梅山村	2YS1893 2YS2004	2600X1400	砼	40.6	40.6	0609	5-10	沉积	1	
1623	梅山村	2YS1893 2YS2727	2600X1400	砼	41.49	41.49	0009	5	支管暗接	3	
1624	梅山村	2YS1893 2YS2727	2600X1400	砼	41.49	41.49	1002	1-5	异物穿入	2	
1625	梅山村	2YS1894 2YS1895	500X400	砼	18.13	18.13	0507	0-18.1	障碍物	1	
1626	梅山村	2YS1897 2YS1906	500X600	砼	14.11	14.11	0408	0-3	破裂	2	
1627	梅山村	2YS1901 2YS1898	800	砼	43.55	43.55	0011	18	支管暗接	2	
1628	梅山村	2YS1901 2YS1898	800	砼	43.55	43.55	0712	2	错口	1	
1629	梅山村	2YS1901 2YS1898	800	砼	43.55	43.55	0011	1	支管暗接	1	
1630	梅山村	2YS1901 2YS2026	800	砼	23.34	23.34	0002	15	支管暗接	2	
1631	梅山村	2YS1911 2YS1914	200	PE	10.58	10.58	1212	2	脱节	2	
1632	梅山村	2YS1923 2YS1926	200	PE	6.73	6.73	0902	5	变形	4	
1633	梅山村	2YS1936 2YS1944	200	PE	17.74	17.74	0903	9	变形	4	
1634	梅山村	2YS1950 2YS1953	200	PE	6.32	6.32	0409	6.3	沉积	2	
1635	梅山村	2YS1967 2YS1971	300	砼	4.77	4.77	0811	0.1	障碍物	1	
1636	梅山村	2YS1969 2YS1971	1000X1600	砼	5.77	5.77	0006	1	障碍物	1	
1637	梅山村	2YS1979 2YS1983	300	砼	10.66	10.66	1212	5	障碍物	4	
1638	梅山村	2YS1979 2YS1983	300	砼	10.66	10.66	1212	0-5	起伏	1	
1639	梅山村	2YS1981 2YS1987	400	砼	33.96	33.96	1212	2.5	沉积	4	
1640	梅山村	2YS1988 2YS1987	300	砼	26.14	26.14	1001	2.5	破裂	2	
1641	梅山村	2YS1988 2YS1987	300	砼	26.14	26.14	1212	10	障碍物	4	
1642	梅山村	2YS1989 2YS1990	300	砼	5.35	5.35	0408	0-4	沉积	1	
1643	梅山村	2YS1989 2YS1990	300	砼	5.35	5.35	0111	4-5.3	沉积	4	
1644	梅山村	2YS1995 2YS1997	200	PVC	13.46	13.46	1212	0.1	障碍物	3	
1645	梅山村	2YS2024 2YS2026	300	砼	4.18	4.18	1212	3	错口	4	变径变材
1646	梅山村	2YS2028 2YS2029	300	PE	8.67	8.67	1002	1	变形	1	
1647	梅山村	2YS2028 2YS2029	300	PE	8.67	8.67	0811	6	变形	1	
1648	梅山村	2YS2046 2YS2316	600	砼	10.08	10.08	1212	2.5	障碍物	4	
1649	梅山村	2YS2065 2YS2064	500X200	砼	12.69	12.69	0408	0-12.6	沉积	1	
1650	梅山村	2YS2072 2YS2065	500X200	砼	10.55	10.55	0507	0-10.5	沉积	1	
1651	梅山村	2YS2073 2YS2072	500X200	砼	7.28	7.28	0507	0-7.2	沉积	1	
1652	梅山村	2YS2073 2YS2074	500X200	砼	2.3	2.3	0507	0-2.3	沉积	1	
1653	梅山村	2YS2075 2YS2080	500X200	砼	10.86	10.86	0507	0-10.8	沉积	1	
1654	梅山村	2YS2093 2YS2092	500X200	砼	4.84	4.84	0903	0.5	异物穿入	2	
1655	梅山村	2YS2093 2YS2092	500X200	砼	4.84	4.84	0507	1-4.8	沉积	1	
1656	梅山村	2YS2093 2YS2098	500X200	砼	11.52	11.52	0507	0-11.5	沉积	1	
1657	梅山村	1HS32 1HS34	300	砼	3.12	3.12	1212	0-3.1	沉积	4	
1658	梅山村	1HS37 1HS44	300	砼	3.36	3.36	1205	2	错口	1	
1659	梅山村	1HS43 1HS38	500	砼	8.42	8.42	1002	2	异物穿入	2	
1660	梅山村	1HS43 1HS463	800	砼	12.96	12.96	0902	1	异物穿入	3	
1661	梅山村	1HS211 1WS210	400	PE	7.3	7.3	1212	0-4	腐蚀	1	变材
1662	梅山村	1HS211 1WS210	400	PE	7.3	7.3	1204	1.5-4	破裂	2	变材
1663	梅山村	1HS211 1WS210	400	PE	7.3	7.3	1212	4	错口	4	变材
1664	梅山村	1HS211 1WS210	400	PE	7.3	7.3	0207	6	障碍物	2	变材
1665	梅山村	1HS237 1HS262	400	砼	4.75	4.75	0309	2-4.7	沉积	4	
1666	梅山村	1HS260 1HS249	400	砼	10.83	10.83	1212	0-10.8	沉积	4	
1667	梅山村	1HS263 1HS265	400	砼	8.78	8.78	0309	1-8.7	沉积	3	
1668	梅山村	1HS273 1HS266	400	砼	8.95	8.95	1205	6	错口	1	
1669	梅山村	1HS273 1HS266	400	砼	8.95	8.95	0310	4-8.9	沉积	4	
1670	梅山村	1HS273 1YS274	400	砼	6.57	6.57	1002	2	错口	1	
1671	梅山村	1HS273 1YS274	400	砼	6.57	6.57	0111	1-6.5	沉积	4	
1672	梅山村	1HS284 1HS287	600	砼	17.61	17.61	1212	0-3	腐蚀	2	
1673	梅山村	1HS287 1HS288	600	砼	4.23	4.23	1002	1	异物穿入	3	
1674	梅山村	1HS287 1HS475	800	砼	29.04	29.04	0309	0-29	沉积	3	
1675	梅山村	1HS407 1HS416	500	砼	11.09	11.09	0902	4	破裂	2	
1676	梅山村	1HS407 1HS416	500	砼	11.09	11.09	0309	2-9.8	沉积	3	
1677	梅山村	1HS463 1HS465	500	砼	2.35	2.35	0309	2.3	沉积	3	
1678	梅山村	1HS463 1HS475	800	砼	17.04	17.04	0408	0-17	沉积	2	
1679	梅山村	1HS466 1HS1203	300	砼	17.73	17.73	0903	1.5	错口	2	
1680	梅山村	1HS521 1HS528	300	砼	10.4	10.4	1101	0.5	异物穿入	1	
1681	梅山村	1HS521 1HS528	300	砼	10.4	10.4	1002	0.5	破裂	4	
1682	梅山村	1HS521 1HS528	300	砼	10.4	10.4	0102	0.5	渗漏	2	
1683	梅山村	1HS521 1HS528	300	砼	10.4	10.4	1212	1	错口	3	
1684	梅山村	1HS583 1HS587	400	砼	14.45	14.45	0803	3.5	错口	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1685	梅山村	1HS583 1HS587	400	砼	14.45	14.45	1212	0-5.4	腐蚀	2	
1686	梅山村	1HS656 1HS653	300	砼	7.55	7.55	1212	1.5	脱节	2	
1687	梅山村	1HS670 1HS760	400	砼	18.82	18.82	0409	0-2	障碍物	2	
1688	梅山村	1HS670 1HS760	400	砼	18.82	18.82	1104	2	错口	1	
1689	梅山村	1HS744 1HS1010	400	砼	6.88	6.88	1212	1.5	错口	4	套管
1690	梅山村	1HS762 1HS760	500	砼	1.16	1.16	1212	0-1.1	腐蚀	2	
1691	梅山村	1HS762 1HS760	500	砼	1.16	1.16	1209	0-1.1	障碍物	4	
1692	梅山村	1HS805 1HS806	800	砼	6.52	6.52	0001	2.5-5	破裂	2	
1693	梅山村	1HS805 1HS807	600	砼	11.43	11.43	1112	0.5	破裂	3	
1694	梅山村	1HS805 1HS807	600	砼	11.43	11.43	0702	3	错口	1	
1695	梅山村	1HS805 1YS802	800	砼	9.59	9.59	0408	0-9.5	沉积	2	
1696	梅山村	1HS810 1HS816	1000	砼	26.9	26.9	1002	8-10	破裂	3	
1697	梅山村	1HS810 1HS816	1000	砼	26.9	26.9	0903	1	支管暗接	1	
1698	梅山村	1HS810 1HS816	1000	砼	26.9	26.9	0903	1	破裂	2	
1699	梅山村	1HS816 1HS817	300	砼	6.53	6.53	1212	5	错口	4	变径
1700	梅山村	1HS855 1HS858	300	砼	12.74	12.74	1005	2.5	错口	1	
1701	梅山村	1HS887 1HS888	600	砼	3.23	3.23	1002	1.5	异物穿入	2	
1702	梅山村	1HS887 1HS888	600	砼	3.23	3.23	1212	3.2	沉积	4	
1703	梅山村	1HS887 1HS893	600	砼	9.39	9.39	1212	2-9.3	沉积	4	
1704	梅山村	1HS905 1HS911	400	砼	10.28	10.28	1212	1	错口	1	
1705	梅山村	1HS917 1HS919	300	砼	8.6	8.6	0804	2.5	错口	1	
1706	梅山村	1HS932 1HS936	300	砼	5.3	5.3	1205	1.5	错口	2	
1707	梅山村	1HS932 1HS937	300	PE	8.69	8.69	1212	0.5	脱节	2	
1708	梅山村	1HS932 1HS937	300	PE	8.69	8.69	0811	6	破裂	3	
1709	梅山村	1HS957 1HS959	600	砼	1.46	1.46	0209	0-1.4	沉积	4	
1710	梅山村	1HS957 1HS959	600	砼	1.46	1.46	0902	0-1.4	障碍物	3	
1711	梅山村	1HS1002 1HS1008	300	砼	12.12	12.12	1212	0-2	障碍物	4	
1712	梅山村	1WS122 1WS124	300	砼	6.03	6.03	0407	0-1	障碍物	3	变材
1713	梅山村	1WS122 1WS124	300	砼	6.03	6.03	1212	0.5-6	腐蚀	2	变材
1714	梅山村	1WS123 1WS128	600	PE	21.6	21.6	1104	1	破裂	2	
1715	梅山村	1WS123 1WS128	600	PE	21.6	21.6	0012	11.6-13.6	渗漏	2	
1716	梅山村	1WS138 1WS139	400	PE	6.95	6.95	0608	1-5	破裂	3	
1717	梅山村	1WS138 1WS139	400	PE	6.95	6.95	1212	1-5	变形	3	
1718	梅山村	1WS336 1WS337	400	PE	4.72	4.72	1212	0-1	变形	3	
1719	梅山村	1WS340 1WS346	500	PE	30.34	30.34	1103	3	变形	1	
1720	梅山村	1WS379 1WS378	500	PE	29.87	29.87	0211	20	树根	3	
1721	梅山村	1YS113 1YS112	300	砼	3.07	3.07	1212	1.5	错口	3	
1722	梅山村	1YS188 1YS192	800	砼	18.84	18.84	1004	5	错口	1	
1723	梅山村	1YS188 1YS192	800	砼	18.84	18.84	0408	0-18.8	沉积	2	
1724	梅山村	1YS274 1YS275	400	砼	5.91	5.91	0309	0-5.9	沉积	3	
1725	梅山村	1YS326 1YS335	400	砼	60.13	60.13	0705	14	树根	3	
1726	梅山村	1YS326 1YS335	400	砼	60.13	60.13	0702	2	树根	1	
1727	梅山村	1YS326 1YS389	500	砼	18.86	18.86	0903	8-12	破裂	3	
1728	梅山村	1YS386 1YS385	500	砼	45.03	45.03	0903	2.5-7.5	破裂	4	
1729	梅山村	2HS1601 2HS1609	1000	砼	15.15	15.15	0712	5	错口	1	
1730	梅山村	2HS1609 2HS2145	800	砼	20.07	20.07	1205	12	错口	1	
1731	梅山村	2HS1659 2HS4822	300	PE	11.49	11.49	1002	0.5-1	变形	3	
1732	梅山村	2HS1659 2HS4822	300	PE	11.49	11.49	0204	1	支管暗接	3	
1733	梅山村	2HS1738 2HS2425	400	砼	16.21	16.21	0701	2.5	错口	1	
1734	梅山村	2HS1784 2HS1777	400	砼	9.68	9.68	1212	1	错口	2	
1735	梅山村	2HS1784 2HS1777	400	砼	9.68	9.68	1112	4	破裂	2	
1736	梅山村	2HS1796 2HS1798	300	砼	8.5	8.5	0712	2.5	错口	1	
1737	梅山村	2HS2042 2HS2278	300	砼	6.85	6.85	0309	5-6.8	沉积	3	
1738	梅山村	2HS2061 2HS2062	800	砼	10.92	10.92	0210	0-10.9	沉积	4	
1739	梅山村	2HS2077 2HS2071	800	砼	20.52	20.52	0309	0-10	浮渣	1	
1740	梅山村	2HS2077 2HS2071	800	砼	20.52	20.52	0903	2-10	树根	3	
1741	梅山村	2HS2077 2HS2078	800	砼	13.96	13.96	0309	0-13.9	浮渣	1	
1742	梅山村	2HS2086 2HS2078	800	砼	15.04	15.04	1212	2-15	沉积	4	
1743	梅山村	2HS2097 2HS2091	800	砼	7.95	7.95	1212	6-7.9	沉积	4	
1744	梅山村	2HS2100 2HS2097	800	砼	9.06	9.06	1103	6	树根	2	
1745	梅山村	2HS2100 2HS2102	800	砼	9.96	9.96	1101	9.9	障碍物	3	
1746	梅山村	2HS2122 2HS2102	800	砼	16.62	16.62	0408	0-16.6	沉积	2	
1747	梅山村	2HS2122 2YS2124	300	砼	13.08	13.08	0310	0.5-5	沉积	4	
1748	梅山村	2HS2125 2HS2122	800	砼	12.05	12.05	0408	0-12	沉积	2	
1749	梅山村	2HS2125 2HS2135	800	砼	12.82	12.82	0309	2-12.8	沉积	3	
1750	梅山村	2HS2146 2HS2149	500	砼	8.89	8.89	0309	1-8.7	沉积	3	
1751	梅山村	2HS2146 2HS2149	500	砼	8.89	8.89	1212	0-8.7	腐蚀	1	
1752	梅山村	2HS2176 2HS2170	300	砼	18.73	18.73	0705	1.5-3	错口	2	管节连续错口
1753	梅山村	2HS2202 2HS2201	600	砼	11.29	11.29	0712	4	错口	1	
1754	梅山村	2HS2202 2HS2207	600	砼	16	16	0902	2	错口	1	
1755	梅山村	2HS2222 2HS2224	300	砼	8.73	8.73	0204	1	破裂	2	
1756	梅山村	2HS2222 2HS2224	300	砼	8.73	8.73	0210	1.2-8.2	沉积	4	
1757	梅山村	2HS2231 2HS2237	300	砼	15.47	15.47	0803	1.5	错口	1	
1758	梅山村	2HS2239 2HS2207	600	砼	15	15	0802	5	错口	2	
1759	梅山村	2HS2240 2HS2239	300	砼	5.21	5.21	1212	4	错口	4	变径变材
1760	梅山村	2HS2240 2HS2239	300	砼	5.21	5.21	1101	2	异物穿入	2	变径变材
1761	梅山村	2HS2240 2HS2239	300	砼	5.21	5.21	0203	0.5	支管暗接	2	变径变材
1762	梅山村	2HS2269 2HS2272	300	砼	9.21	9.21	0309	0-9	沉积	4	
1763	梅山村	2HS2284 2HS2282	300	砼	3.47	3.47	1212	0-3.4	沉积	4	
1764	梅山村	2HS2291 2HS2295	600	砼	20.62	20.62	1212	1-3	沉积	4	
1765	梅山村	2HS2437 2HS2439	300	砼	4	4	0904	0.5	支管暗接	2	变材
1766	梅山村	2HS2437 2HS2439	300	砼	4	4	0304	1	破裂	2	变材
1767	梅山村	2HS2437 2HS2439	300	砼	4	4	1212	2.5	错口	1	变材
1768	梅山村	2HS2437 2HS2443	300	PE	2.87	2.87	1102	1.5	变形	3	
1769	梅山村	2HS2497 1HS885	800	砼	60.15	60.15	0408	0-20	沉积	2	
1770	梅山村	2HS2497 1HS885	800	砼	60.15	60.15	1212	10	错口	3	
1771	梅山村	2HS2500 2HS2499	500	砼	8.9	8.9	0408	2-6	沉积	1	
1772	梅山村	2HS2601 2HS2524	300	砼	14.81	14.81	0507	0-14.8	沉积	1	
1773	梅山村	2HS2601 2HS2524	300	砼	14.81	14.81	1002	7.5	支管暗接	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1774	梅山村	2HS2604 2HS2603	300	砼	8.42	8.42	0210	0-8	沉积	4	
1775	梅山村	2HS2608 2HS2520	800	砼	17.58	17.58	1101	0-17.5	破裂	1	变材
1776	梅山村	2HS2608 2HS2520	800	砼	17.58	17.58	1212	0-17.5	腐蚀	1	变材
1777	梅山村	2HS2608 2HS2520	800	砼	17.58	17.58	1212	16	错口	4	变材
1778	梅山村	2HS2735 YS80149	600	砼	4.86	4.86	1212	1	错口	4	变径变材
1779	梅山村	2HS2753 2HS2752	500	砼	13.7	13.7	0309	1-13.7	沉积	3	
1780	梅山村	2HS2753 2HS2752	500	砼	13.7	13.7	0012	0.5-1	破裂	2	
1781	梅山村	2HS2755 2HS2753	300	砼	2.12	2.12	1212	0-1	破裂	3	
1782	梅山村	2WS1873 2WS1972	600	PE	30.09	30.09	1205	1	支管暗接	3	
1783	梅山村	2WS1873 2WS1972	600	PE	30.09	30.09	0705	1	破裂	3	
1784	梅山村	2WS2131 2WS2132	300	砼	11.02	11.02	1212	0-11	腐蚀	3	
1785	梅山村	2WS2296 2WS2288	300	PE	14.2	14.2	0210	0-14.2	沉积	4	
1786	梅山村	2WS2296 2WS2298	300	PE	26.61	26.61	0210	0-26.6	沉积	4	
1787	梅山村	2WS2296 2WS2298	300	PE	26.61	26.61	0204	0.2	破裂	2	
1788	梅山村	2WS2721 2WS2719	600	砼	10.15	10.15	0309	0-5	沉积	4	
1789	梅山村	2WS2721 2WS2726	600	砼	6.96	6.96	0309	0-6.9	沉积	3	
1790	梅山村	2WS2721 2WS2726	600	砼	6.96	6.96	0903	0-6.9	结垢	2	
1791	梅山村	2WS2731 2WS2774	600	砼	15.68	15.68	1212	1-15.6	障碍物	4	
1792	梅山村	2WS2774 2WS2720	600	砼	33.15	33.15	1212	0-3	沉积	4	
1793	梅山村	2YS1875 2YS1878	300	砼	23.59	23.59	0310	0-23.5	沉积	3	
1794	梅山村	2YS1885 2YS1888	300	砼	25.07	25.07	0408	0-25	沉积	1	
1795	梅山村	2YS1981 2YS1984	300	砼	2.46	2.46	0408	0-2.4	沉积	2	
1796	梅山村	2YS1981 2YS1984	300	砼	2.46	2.46	0111	2.4	障碍物	3	
1797	梅山村	2YS1981 2YS1985	300	砼	6.48	6.48	1212	1.5-6.4	沉积	4	
1798	梅山村	2YS2001 2YS2002	300	砼	4.44	4.44	0705	0.5-2	错口	1	管节连续错口
1799	梅山村	2YS2027 2YS2035	300	砼	6.49	6.49	1212	4	错口	4	变径变材
1800	梅山村	2YS2027 2YS2035	300	砼	6.49	6.49	0408	1.5-3	沉积	1	变径变材
1801	梅山村	2YS2108 2YS2109	300	砼	2.34	2.34	0710	2.3	树根	1	
1802	梅山村	2YS2108 2YS2109	300	砼	2.34	2.34	0408	0-2.3	沉积	1	
1803	梅山村	2YS2109 2YS2116	300	砼	5.8	5.8	0210	0-5.8	沉积	4	
1804	梅山村	2YS2137 2YS2138	300	PE	5.35	5.35	0408	0-5.3	沉积	1	
1805	梅山村	2YS2325 2YS2326	500	砼	22.23	22.23	0210	0-22.2	沉积	4	
1806	梅山村	2YS2327 2YS2326	500	砼	31.6	31.6	1101	2	异物穿入	1	
1807	梅山村	2YS2327 2YS2343	500	砼	14.87	14.87	1004	4	错口	1	
1808	梅山村	2YS2327 2YS2343	500	砼	14.87	14.87	0507	0-14.8	沉积	1	
1809	梅山村	2YS2710 2YS2781	600	砼	27.02	27.02	1105	4	错口	2	
1810	梅山村	2YS2711 2YS2713	300	砼	7.04	7.04	0311	1.5	沉积	4	
1811	梅山村	2YS2711 2YS2714	600	砼	15.64	15.64	0512	2	残墙、坝根	4	
1812	梅山村	2YS2714 2YS2715	300	砼	3.25	3.25	1212	1.5	错口	4	变径
1813	梅山村	1HS512 1HS547	400	砼	30.79	30.79	0006	6	障碍物	1	
1814	梅山村	1HS515 1HS520	400	砼	8.62	8.62	1104	4	错口	1	
1815	梅山村	1HS515 1HS520	400	砼	8.62	8.62	0910	5	支管暗接	1	
1816	梅山村	1HS551 1HS548	400	砼	8.46	8.46	0903	5	错口	1	
1817	梅山村	1HS598 1HS595	300	砼	10.46	10.46	0001	4	支管暗接	2	
1818	梅山村	1HS598 1HS595	300	砼	10.46	10.46	1004	5	错口	2	
1819	梅山村	1HS612 1HS605	300	砼	9.09	9.09	0210	2.5	障碍物	1	
1820	梅山村	1HS612 1HS605	300	砼	9.09	9.09	0003	4	支管暗接	1	
1821	梅山村	1HS618 1HS617	300	砼	11.63	11.63	1011	3	支管暗接	1	
1822	梅山村	1HS618 1HS617	300	砼	11.63	11.63	1011	6	支管暗接	2	
1823	梅山村	1HS629 1HS623	300	砼	11.52	11.52	0902	6	错口	1	
1824	梅山村	1HS629 1HS636	300	砼	8.55	8.55	1212	2-5	起伏	2	
1825	梅山村	1HS639 1HS645	300	砼	12.61	12.61	0012	2.5	支管暗接	1	
1826	梅山村	1HS648 1HS645	300	砼	10.14	10.14	0012	7.5	支管暗接	2	
1827	梅山村	1HS679 1HS687	300	砼	17.35	17.35	1101	2.5	支管暗接	3	
1828	梅山村	1HS875 1HS872	300	砼	8.36	8.36	1212	5	错口	2	
1829	梅山村	1HS875 1HS872	300	砼	8.36	8.36	0910	5.5	支管暗接	2	
1830	梅山村	2HS1774 2HS1790	300	砼	22.42	22.42	0407	0-22	沉积	1	
1831	梅山村	2HS3215 2YS3256	300	砼	33.09	33.09	0001	4.5	支管暗接	2	
1832	梅山村	2HS4422 2HS2063	300	砼	9.01	9.01	0105	1.5	错口	1	
1833	梅山村	2HS4459 2HS4471	300	PE	9.26	9.26	1101	3-6	变形	1	
1834	梅山村	2HS4514 2HS2162	300	砼	18.49	18.49	1004	2	错口	1	
1835	梅山村	2HS4514 2HS4538	300	砼	13.44	13.44	0711	7.5	错口	2	
1836	梅山村	2HS4541 2HS4580	300	砼	18.25	18.25	0507	0-3	沉积	1	
1837	梅山村	2HS4541 2HS4580	300	砼	18.25	18.25	0307	5	错口	1	
1838	梅山村	2HS4580 2HS4607	300	砼	20.5	20.5	0105	4	错口	2	
1839	梅山村	2HS4741 2HS4752	300	砼	6.61	6.61	0911	3	支管暗接	2	
1840	梅山村	2HS4771 2HS4752	300	砼	13.44	13.44	0903	5	错口	1	
1841	梅山村	2HS4989 2HS4945	300	砼	19.16	19.16	0203	5	支管暗接	1	
1842	梅山村	56HS990 56HS1061	300	砼	9.19	9.19	0704	2.5	错口	1	
1843	梅山村	56HS1162 56HS1064	250	砼	13.43	13.43	0911	3	支管暗接	2	
1844	梅山村	56HS1309 1HS583	400	砼	11.26	11.26	1212	0-3	腐蚀	2	
1845	梅山村	56HS1309 1HS583	400	砼	11.26	11.26	0803	3.5	错口	2	
1846	梅山村	56YS153 56YS160	250	砼	19.62	19.62	0102	10	支管暗接	2	
1847	梅山村	56YS154 56YS153	250	砼	13.92	13.92	0408	2.5	沉积	1	
1848	梅山村	56YS154 56YS153	250	砼	13.92	13.92	1203	2.5-3.5	支管暗接	1	
1849	梅山村	WS8 WS6	400	PE	30.87	30.87	0410	0.1	障碍物	2	
1850	梅山村	WS10 WS11	400	PE	30.87	30.87	0508	6-15	沉积	1	
1851	梅山村	WS12 WS11	400	PE	35.06	35.06	0306	0.1	障碍物	1	
1852	梅山村	WS12 WS13	400	PE	6.27	6.27	0408	0-6.2	沉积	1	
1853	梅山村	WS14 WS13	400	PE	14.67	14.67	0903	3	变形	1	
1854	梅山村	WS14 WS15	200	PVC	7.19	7.19	1212	1	错口	1	变材
1855	梅山村	WS14 WS16	400	PE	8.43	8.43	1212	0-8	变形	4	
1856	梅山村	WS14 WS16	400	PE	8.43	8.43	0607	8.4	障碍物	1	
1857	梅山村	YS7 YS8	600	砼	7.69	7.69	1212	1	障碍物	4	
1858	梅山村	YS12 YS15	600	砼	8.46	8.46	1212	1	沉积	4	
1859	梅山村	YS21 YS23	600	砼	5.73	5.73	1212	1	障碍物	4	
1860	梅山村	YS30 YS27	600	砼	14.43	14.43	1201	0-5	破裂	1	
1861	梅山村	YS30 YS27	600	砼	14.43	14.43	0607	0-14.4	障碍物	1	
1862	梅山村	YS27 YS63	1200	砼	329.39	329.39	0408	40	障碍物	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1863	梅山村	YS27 YS41	800	砼	5.92	5.92	1212	2.5	树根	4	
1864	梅山村	YS27 YS41	800	砼	5.92	5.92	0308	2.5	障碍物	3	
1865	梅山村	YS28 YS29	1000	砼	69.78	69.78	1212	2.5	错口	4	变径
1866	梅山村	YS28 YS36	600	砼	14.22	14.22	1212	1	沉积	4	
1867	梅山村	YS30 YS28	1000	砼	37.71	37.71	1204	3-15	破裂	2	
1868	梅山村	YS30 YS81	1000	砼	78.95	78.95	0508	25	沉积	1	
1869	梅山村	YS30 YS81	1000	砼	78.95	78.95	1201	0-10	破裂	1	
1870	梅山村	YS48 YS73	1000	砼	147.51	147.51	1002	20	错口	1	
1871	梅山村	YS82 YS81	1000	砼	25.37	25.37	0012	2.5	异物穿入	1	
1872	梅山村	YS82 YS96	200	砼	3.79	3.79	0309	0-3	沉积	3	
1873	梅山村	YS84 YS10	800	砼	13.89	13.89	1212	0.1	残墙、坝根	4	
1874	梅山村	YS84 YS86	800	砼	6.38	6.38	0408	0-4	沉积	2	
1875	梅山村	YS84 YS87	1000	砼	27.46	27.46	0408	0.1	障碍物	1	
1876	梅山村	YS90 YS91	200	砼	9.64	9.64	1212	0.5	错口	4	变径
1877	梅山村	YS90 YS91	200	砼	9.64	9.64	1212	2.5-5.5	错口	2	管节连续错口
1878	梅山村	YS90-1 YS2	1000	砼	13.93	13.93	0206	0.1	障碍物	1	
1879	梅山村	YS90-1 YS101	500	砼	9.75	9.75	1212	1	错口	4	变径变材
1880	板桥村	3HS1988-3HS1993	200	PE	4.3	4.3	0210	0.5-4.3	沉积	4	
1881	板桥村	3HS1992-3HS1991	200	PE	3.43	3.43	0408	0.5-2.4	沉积	2	
1882	板桥村	3HS1997-3HS1995	200	PE	3.63	3.63	1103	1.3	变形	2	
1883	板桥村	3HS1903-3HS1902	200	PE	5.48	5.48	1101	0.6	支管暗接	1	
1884	板桥村	3HS1901-3HS1902	200	PE	7.24	7.24	1101	3.6	支管暗接	2	
1885	板桥村	3HS1901-3HS1900	300	PE	6.78	6.78	0911	3.2	支管暗接	1	
1886	板桥村	3HS1899-3HS1900	300	PE	7.32	7.32	0103	3.8	支管暗接	1	
1887	板桥村	3HS1899-3HS1895	300	PE	9.61	9.61	1011	3.1	支管暗接	1	
1888	板桥村	3HS1889-3HS1893	200	PE	4.98	4.98	1206	1.4	错口	3	
1889	板桥村	3HS1889-3HS1886	300	PE	9.65	9.65	1201	4.8	支管暗接	1	
1890	板桥村	3HS1884-3HS1888	300	PE	1.58	1.58	1201	1.4	支管暗接	2	
1891	板桥村	3HS1876-3HS1857	200	PE	2.33	2.33	1212	0.5-1.7	起伏	1	
1892	板桥村	3HS1877-3HS1876	200	PE	16.4	16.4	0911	4.4	支管暗接	1	
1893	板桥村	3HS1857-3HS1874	200	PE	9.49	9.49	0408	0.1-9.4	沉积	2	
1894	板桥村	3HS1857-3HS1852	600	PE	14.4	14.4	1212	3.7	变形	2	
1895	板桥村	3HS1907-3HS1876	200	PE	23.37	23.37	0408	2.7	障碍物	2	
1896	板桥村	3HS1941-3HS1943	200	PVC	4.58	4.58	0408	0.6-2.8	结垢	2	
1897	板桥村	3HS1941-3HS1942	200	PE	6.37	6.37	0203	2.4	支管暗接	1	
1898	板桥村	3HS1950-3HS1953	200	PE	10.81	10.81	1112	2.2	支管暗接	1	
1899	板桥村	3HS1950-3HS1953	200	PE	10.81	10.81	1101	3.3	破裂	3	
1900	板桥村	3HS1950-3HS1953	200	PE	10.81	10.81	0802	10.1	变形	4	
1901	板桥村	3HS1956-3HS1953	200	PE	5.73	5.73	0910	0.2-0.6	破裂	3	
1902	板桥村	3HS1956-3HS1953	200	PE	5.73	5.73	1011	2.3	支管暗接	1	
1903	板桥村	3HS1958-3HS1959	200	PE	7.78	7.78	1201	2.7	支管暗接	1	
1904	板桥村	3HS1960-3HS1961	200	PE	2.31	2.31	0507	0.11-2.2	沉积	1	
1905	板桥村	3HS1960-3HS1965	200	PE	4.31	4.31	0507	0.4-3.8	沉积	1	
1906	板桥村	3HS1960-3YS630	200	PE	4.61	4.61	0309	0.3-1.4	沉积	3	
1907	板桥村	3HS1960-3YS630	200	PE	4.61	4.61	1212	0.1-4.2	起伏	2	
1908	板桥村	3YS630-3HS1960	200	PE	4.61	4.61	0507	0.1-3.6	沉积	1	
1909	板桥村	3HS1963-3HS1989	200	PE	1.56	1.56	0408	1.3	障碍物	2	
1910	板桥村	3HS1963-3HS1990	200	PE	4.09	4.09	0507	0.3-3.2	沉积	1	
1911	板桥村	3HS1962-3YS631	200	PE	3.98	3.98	0901	0.4	变形	2	
1912	板桥村	3HS1962-3YS631	200	PE	3.98	3.98	0309	0.5-3.8	沉积	3	
1913	板桥村	3HS1971-3HS1969	200	PE	1.44	1.44	0309	0.1	障碍物	3	
1914	板桥村	3HS1974-3HS1973	200X200	砼	8.91	8.91	1112	2.1	支管暗接	3	
1915	板桥村	3HS1970-3HS1975	200X200	砼	4.13	4.13	0408	0.7	障碍物	2	
1916	板桥村	3HS1968-3HS1976	200	PE	3.76	3.76	1212	0.8-3.5	起伏	3	
1917	板桥村	4HS621-4YS348	200	PE	1.29	1.29	1201	0.9	破裂	3	
1918	板桥村	4HS621-4YS349	200	PE	1.01	1.01	0306	0.6	异物穿入	1	
1919	板桥村	4HS621-4YS349	200	PE	1.01	1.01	0507	0.3-1.0	沉积	1	
1920	板桥村	4HS699-4HS630	200	PE	2.95	2.95	0111	0.2-2.9	沉积	4	
1921	板桥村	4HS630-4HS632	200	PE	10.67	10.67	1202	1.3	支管暗接	2	
1922	板桥村	4HS721-4HS726	500	PE	11.02	11.02	1204	8.8	变形	3	
1923	板桥村	4HS726-4HS727	200	PVC	1.09	1.09	0408	0.1-1.0	沉积	2	
1924	板桥村	4HS726-4HS729	200	砼	8.04	8.04	0912	2.1	支管暗接	3	
1925	板桥村	4HS715-4HS716	200	PVC	0.93	0.93	0510	0.9	障碍物	3	
1926	板桥村	4HS631-4HS708	500	PE	16.03	16.03	1201	7.8	支管暗接	1	
1927	板桥村	3YS633-3YS653	300	PE	24.14	24.14	1212	0.1-7.6	起伏	1	
1928	板桥村	3YS650-3YS652	200	PVC	6.13	6.13	0307	2.2	障碍物	2	
1929	板桥村	3YS632-3YS653	300	PE	36.41	36.41	1203	4.3	变形	2	
1930	板桥村	3YS632-3YS636	300	PE	18.38	18.38	0904	2.4-5.8	变形	2	
1931	板桥村	3WS1402-3WS1405	300	PE	10.41	10.41	0802	2.2-6.5	变形	2	
1932	板桥村	3WS1415-3WS1418	300	PE	19.45	19.45	1003	2.3-8.8	变形	2	
1933	板桥村	3YS642-3YS644	300	PE	17.91	17.91	0904	5.1-13.5	变形	2	
1934	板桥村	3WS1418-3WS1419	300	PE	12.38	12.38	0904	11.3	变形	4	
1935	板桥村	3YS646-3YS644	300	PE	19.69	19.69	0903	7.1	变形	3	
1936	板桥村	3YS644-3YS646	300	PE	19.69	19.69	1104	2.1-6.6	变形	2	
1937	板桥村	4HS704-4HS705	200	PE	1.85	1.85	0408	0.2-1.5	沉积	2	
1938	板桥村	4HS704-4HS706	200	PE	3.06	3.06	0408	0.3-1.3	障碍物	2	
1939	板桥村	4WS1251-4WS1362	500	PE	77.7	77.7	0804	0.1-77.1	结垢	1	
1940	板桥村	4HS846-4YS405	200	PE	3.63	3.63	0210	0.2-3.6	沉积	4	
1941	板桥村	4WS1362-4WS1363	500	PE	16.51	16.51	0804	0.1-16.1	结垢	1	
1942	板桥村	4HS685-4HS687	200	PE	1.7	1.7	1212	1.4	障碍物	4	
1943	板桥村	4HS622-4HS633	200	PE	4.71	4.71	1104	1.4-3.8	变形	2	
1944	板桥村	4HS622-4HS637	500	PE	6.88	6.88	0507	0.1-6.7	沉积	1	
1945	板桥村	4HS622-4HS621	500	PE	14.36	14.36	0903	3.6-5.2	结垢	2	
1946	板桥村	4HS637-4HS640	200	PE	3.91	3.91	1101	0.7	变形	1	
1947	板桥村	4HS637-4HS617	500	PE	11.23	11.23	1002	4.1	结垢	1	
1948	板桥村	4HS610-4HS613	200	PE	3.74	3.74	0210	0.2-3.6	沉积	4	
1949	板桥村	4HS610-4HS613	200	PE	3.74	3.74	1212	0.2-3.2	起伏	3	
1950	板桥村	4HS616-4HS620	200	PE	4.4	4.4	1201	1.8	支管暗接	1	
1951	板桥村	4HS616-4HS614	200	PE	5.7	5.7	0903	3.5-4.5	变形	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
1952	板桥村	4HS612-4HS608	200	PE	11.46	11.46	1212	0.9	障碍物	3	
1953	板桥村	4HS611-4YS357	200	PVC	3.71	3.71	1201	0.5	破裂	3	
1954	板桥村	3HS1994-3HS2001	200	PE	7.05	7.05	0210	0.5-7.0	沉积	4	
1955	板桥村	3HS1994-3HS2000	200	PE	5.37	5.37	1002	4.2	破裂	4	
1956	板桥村	3HS1994-3HS1999	200	PE	2.99	2.99	0702	1.2	破裂	4	
1957	板桥村	3HS2002-3YS656	200	PE	5.01	5.01	0408	0.3-5.0	沉积	2	
1958	板桥村	3HS2002-3YS655	200	PE	1.06	1.06	0211	0.7	障碍物	4	
1959	板桥村	3HS2007-3HS2009	200	PE	3.61	3.61	0902	2.2	变形	3	
1960	板桥村	3HS2007-3HS2009	200	PE	3.61	3.61	0408	0.2-3.6	沉积	2	
1961	板桥村	3HS2007-3HS2008	200	PE	1.22	1.22	0408	0.9	障碍物	2	
1962	板桥村	3HS2008-3HS2011	200	PE	1.15	1.15	0410	0.9	障碍物	3	
1963	板桥村	3HS2013-3HS2014	200	PE	4.87	4.87	1212	3.7	变形	4	
1964	板桥村	3HS2013-3HS2015	200	PE	1.12	1.12	0408	1.1	障碍物	2	
1965	板桥村	3HS2016-3HS2043	200	PE	4.61	4.61	1212	3.6	变形	2	
1966	板桥村	3HS2016-3HS2042	200	PE	1.15	1.15	0408	0.1-1.1	沉积	2	
1967	板桥村	3HS2041-3HS2055	200	PE	4.78	4.78	1003	2.6	变形	3	
1968	板桥村	3HS2041-3HS2059	200	PE	1.24	1.24	0408	0.1-1.2	沉积	1	
1969	板桥村	3HS2061-3HS2041	500	PE	14.06	14.06	0901	3.2-5.6	变形	2	
1970	板桥村	3HS2083-3HS2096	200	PE	4.35	4.35	1212	1.3-4.3	沉积	4	
1971	板桥村	3HS2097-3HS2103	400	PE	3.76	3.76	1212	0.2	变形	4	
1972	板桥村	3HS2097-3HS2101	200	PE	0.79	0.79	0507	0.1-0.7	沉积	1	
1973	板桥村	3HS2097-3HS2102	500	PE	23.38	23.38	0507	0.1-23.2	沉积	1	
1974	板桥村	3HS2102-3HS2097	500	PE	23.38	23.38	0904	0.5	破裂	4	
1975	板桥村	3HS2102-3HS2193	400	PE	10.57	10.57	0507	0.1-10.5	沉积	1	
1976	板桥村	3HS2102-3HS2134	200	PE	4.01	4.01	1002	0.4	变形	1	
1977	板桥村	3HS2162-3HS2193	400	PE	10.46	10.46	0110	9.9	障碍物	4	
1978	板桥村	3HS2196-3HS2165	200	PE	4.19	4.19	0210	0.1-4.1	沉积	4	
1979	板桥村	3HS2197-3HS2211	300	PE	14.29	14.29	0904	2.5-6.2	变形	3	
1980	板桥村	3HS2197-3HS2210	200	PE	6.1	6.1	0612	2.6	错口	2	
1981	板桥村	3HS2236-3HS2211	200	PE	3.93	3.93	0507	0.1-3.6	沉积	1	
1982	板桥村	3HS2247-3HS2211	300	PE	14.57	14.57	0803	2.6	变形	4	
1983	板桥村	3HS2247-3HS2248	200	PE	3.81	3.81	0704	3.7	障碍物	3	
1984	板桥村	3HS2247-3HS2249	200	PE	0.95	0.95	1212	0.2-0.9	结垢	4	
1985	板桥村	3HS2017-3HS2020	200X200	砼	19.01	19.01	0310	2.4	障碍物	3	
1986	板桥村	3HS2038-3HS2019	600	砼	10.81	10.81	1212	0.1-1.2	腐蚀	2	
1987	板桥村	3HS2040-3HS2055	200	PE	6.23	6.23	1202	0.2	支管暗接	1	
1988	板桥村	3HS2040-3HS2058	600	砼	13.8	13.8	0309	3.8-13.6	沉积	3	
1989	板桥村	3HS2044-3HS2047	300	PE	8.08	8.08	0709	0.7	支管暗接	1	
1990	板桥村	3HS2044-3HS2047	300	PE	8.08	8.08	1011	1.4	支管暗接	1	
1991	板桥村	3HS2056-3HS2058	300	PE	6.06	6.06	0910	0.8	支管暗接	1	2.5m变径
1992	板桥村	3HS2056-3HS2064	300	PE	5.99	5.99	0203	3.3	支管暗接	1	
1993	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	PE	7.01	7.01	0006	0.1-7.0	异物穿入	1	
1994	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	PE	7.01	7.01	0911	1.1	支管暗接	1	
1995	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	PE	7.01	7.01	0709	1.8	支管暗接	2	
1996	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	PE	7.01	7.01	1011	2.8	支管暗接	1	
1997	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	PE	7.01	7.01	1011	3.6	支管暗接	1	
1998	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	PE	7.01	7.01	1011	4.5	支管暗接	1	
1999	板桥村	3HS2084-3HS2085	200	PVC	14.8	14.8	0204	4.3	破裂	3	
2000	板桥村	3HS2106-3HS2109	400	PE	1.93	1.93	0309	0.1-0.7	沉积	3	
2001	板桥村	3HS2116-3HS2117	400X300	砼	7.87	7.87	0910	0.5	支管暗接	1	
2002	板桥村	3HS2116-3HS2117	400X300	砼	7.87	7.87	0910	2.2	支管暗接	1	
2003	板桥村	3HS2114-3HS2110	400X300	砼	1.25	1.25	0102	0.4	支管暗接	1	
2004	板桥村	3HS2114-3HS2110	400X300	砼	1.25	1.25	1011	0.8	支管暗接	1	
2005	板桥村	3HS2114-3HS2115	400	PE	2.98	2.98	1002	2.6	变形	3	
2006	板桥村	3HS2128-3HS2125	400	PE	7.58	7.58	1002	0.4	变形	2	
2007	板桥村	3HS2128-3HS2125	400	PE	7.58	7.58	0408	0.5-1.1	沉积	2	
2008	板桥村	3HS2124-3HS2129	500X400	砼	20.57	20.57	0012	1.8-8.2	支管暗接	1	多处暗接1级
2009	板桥村	3HS2124-3HS2129	500X400	砼	20.57	20.57	1201	8.8	支管暗接	3	
2010	板桥村	3HS2124-3HS2129	500X400	砼	20.57	20.57	1201	10.1	支管暗接	1	
2011	板桥村	3HS2124-3HS2121	300X400	砼	13.94	13.94	0408	0.8-6.6	沉积	2	
2012	板桥村	3HS2127-3HS2125	300	PE	3.99	3.99	0507	0.1-3.9	障碍物	1	
2013	板桥村	3HS2127-3WS1529	200	PE	16.77	16.77	1112	0.4	支管暗接	1	
2014	板桥村	3HS2127-3WS1529	200	PE	16.77	16.77	1112	1.3	支管暗接	2	
2015	板桥村	3HS2134-3HS2159	200	PE	6.1	6.1	0804	0.1-4.1	结垢	1	
2016	板桥村	3HS2134-3HS2136	200	PE	10.51	10.51	1212	3.4	变形	2	
2017	板桥村	3HS2136-3HS2134	200	PE	10.51	10.51	1212	4.5-6.1	变形	3	
2018	板桥村	3HS2141-3HS2140	200	PE	9.96	9.96	0507	0.9-5.6	沉积	1	
2019	板桥村	3HS2141-3HS2148	200	PE	7.91	7.91	0408	2.5-7.9	沉积	2	
2020	板桥村	3HS2192-3HS2198	400	砼	4.84	4.84	0910	2.4-3.6	沉积	4	
2021	板桥村	3HS2192-3HS2199	400	砼	11.62	11.62	0109	1.2-5.2	结垢	2	
2022	板桥村	3HS2192-3HS2170	300X200	砼	12.83	12.83	0108	2.1	障碍物	2	
2023	板桥村	3HS2194-3HS2165	200	PVC	11.4	11.4	1002	4.5	变形	3	
2024	板桥村	3HS1647-3HS1648	250	PE	9.99	9.99	0012	0.9	支管暗接	1	
2025	板桥村	3HS1647-3HS1648	250	PE	9.99	9.99	0102	1.4	支管暗接	1	
2026	板桥村	3HS1647-3HS1648	250	PE	9.99	9.99	1202	1.9	支管暗接	2	
2027	板桥村	3HS1647-3HS1648	250	PE	9.99	9.99	0910	2.6	支管暗接	1	
2028	板桥村	3HS1647-3HS1648	250	PE	9.99	9.99	0910	3.4	支管暗接	1	
2029	板桥村	3HS2213-3HS2214	300	PE	8.96	8.96	1201	2.8	支管暗接	1	
2030	板桥村	3HS2213-3HS2214	300	PE	8.96	8.96	1112	3.0	支管暗接	1	
2031	板桥村	3HS2213-3HS2214	300	PE	8.96	8.96	1112	7.1	支管暗接	1	
2032	板桥村	3HS2217-3HS2214	300	PE	6.14	6.14	1102	0.5	异物穿入	2	
2033	板桥村	3HS2219-3HS2217	300	PE	5.47	5.47	0012	0.6	支管暗接	1	
2034	板桥村	3HS2219-3HS2217	300	PE	5.47	5.47	0012	1.8	支管暗接	1	
2035	板桥村	3HS2219-3HS2217	300	PE	5.47	5.47	0012	2.9	支管暗接	1	
2036	板桥村	3HS2219-3HS2224	300	PE	6.67	6.67	1201	0.4	支管暗接	1	
2037	板桥村	3HS2219-3HS2224	300	PE	6.67	6.67	1112	0.6	支管暗接	1	
2038	板桥村	3HS2219-3HS2224	300	PE	6.67	6.67	1112	1.9	支管暗接	1	
2039	板桥村	3HS2219-3HS2224	300	PE	6.67	6.67	1112	2.1	支管暗接	2	
2040	板桥村	3HS2219-3HS2223	200	PVC	2.54	2.54	0210	0.1-0.4	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2041	板桥村	3HS2228-3HS2224	300	PE	5.74	5.74	0012	0.4	支管暗接	1	
2042	板桥村	3HS2228-3HS2224	300	PE	5.74	5.74	0012	2.1	支管暗接	1	
2043	板桥村	3HS2228-3HS2224	300	PE	5.74	5.74	0102	3.8	支管暗接	1	
2044	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	1112	0.4	支管暗接	1	
2045	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	0012	0.9	支管暗接	1	
2046	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	1203	0.7	破裂	3	
2047	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	0012	2.4	支管暗接	1	
2048	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	0012	2.8	支管暗接	1	
2049	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	0012	3.7	支管暗接	1	
2050	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	0012	4.5	支管暗接	1	
2051	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	PE	5.88	5.88	0012	4.8	支管暗接	1	
2052	板桥村	3HS2228-3HS2230	200	PE	2.26	2.26	0309	1.3	障碍物	3	
2053	板桥村	3HS2229-3HS2232	200X200	砼	1.66	1.66	0804	0.6-1.6	结垢	1	
2054	板桥村	3WS1557-3WS1560	300	PE	13.01	13.01	0507	0.1-13.0	沉积	1	
2055	板桥村	3WS1562-3WS1561	300	PE	15.77	15.77	0705	0.1-2.6	结垢	1	
2056	板桥村	3WS1562-3WS1515	300	PE	25.51	25.51	0804	0.1-2.2	结垢	1	
2057	板桥村	3WS1514-3WS1503	300	PE	14.19	14.19	0804	0.1-2.8	结垢	1	
2058	板桥村	3WS1503-3WS1514	300	PE	14.19	14.19	0804	0.1-3.6	结垢	1	
2059	板桥村	3WS1503-3WS1502	300	PE	34.62	34.62	0804	0.1-4.3	结垢	1	
2060	板桥村	3WS1502-3WS1503	300	PE	34.62	34.62	0804	0.1-6.2	结垢	1	
2061	板桥村	4YS408-4YS409	300	砼	3.71	3.71	1212	2.2	错口	2	
2062	板桥村	4YS411-4YS412	200	PVC	8.82	8.82	1212	0.2-8.2	起伏	2	
2063	板桥村	4HS654-4HS655	300	PE	15.36	15.36	1212	6.1-12.3	变形	2	
2064	板桥村	4HS655-4HS657	300	PE	13.81	13.81	1212	4.8-5.6	变形	2	
2065	板桥村	4HS657-4YS360	200	PE	1.89	1.89	0904	0.5-0.8	变形	4	
2066	板桥村	4HS657-4YS361	200	PE	2.26	2.26	0408	0.3-2.2	沉积	2	
2067	板桥村	4HS658-4YS363	200	PE	1.44	1.44	1002	0.7	变形	2	
2068	板桥村	4HS658-4HS661	300	PE	6.86	6.86	1101	6.6	支管暗接	2	
2069	板桥村	4HS662-4YS364	200	PE	6.1	6.1	0210	0.5-6.1	沉积	4	
2070	板桥村	4HS944-4YS460	300	PE	1.91	1.91	0210	0.3-1.9	沉积	4	
2071	板桥村	4HS944-4HS945	300	PE	1.97	1.97	0406	0.8	变形	1	
2072	板桥村	4HS944-4HS946	400	PE	14.92	14.92	0508	8.5	障碍物	2	
2073	板桥村	4YS462-4HS946	300	PE	2.18	2.18	0210	0.2-2.1	沉积	4	
2074	板桥村	4YS464-4HS948	300	PE	2.57	2.57	0902	0.8-1.6	变形	2	
2075	板桥村	4YS464-4YS463	300	PE	6.11	6.11	1112	2.1	变形	1	
2076	板桥村	4YS464-4YS463	300	PE	6.11	6.11	0408	4.2-6.1	沉积	2	
2077	板桥村	4HS949-4HS950	200	PVC	4	4	1212	1.3	错口	3	
2078	板桥村	4WS1395-4WS1394	400	PE	10.83	10.83	1112	2.5	破裂	2	
2079	板桥村	4WS1396-4WS1394	500	PE	18.23	18.23	1212	8.8-12.6	变形	2	
2080	板桥村	4HS963-4HS962	400	PE	18.52	18.52	0804	6.2-13.8	变形	2	
2081	板桥村	4HS963-4WS1399	200	PE	2.48	2.48	0902	5.6-6.8	变形	2	
2082	板桥村	4YS484-4HS963	300	PE	12.5	12.5	1212	0.5-6.1	起伏	1	
2083	板桥村	4YS484-4YS482	300	PE	12.45	12.45	1212	4.8-6.2	变形	2	
2084	板桥村	4HS968-4YS500	200	PE	3.09	3.09	0210	0.3-3.0	沉积	4	
2085	板桥村	4HS969-4YS501	200	PE	1.22	1.22	1212	0.4-0.8	变形	2	
2086	板桥村	4HS969-4YS502	200	PE	3.51	3.51	1105	0.5-1.1	破裂	4	
2087	板桥村	4HS970-4YS504	200	PE	2.76	2.76	1212	1.2-1.3	变形	2	
2088	板桥村	4HS971-4HS972	200	PE	2.76	2.76	1212	0.1-2.2	变形	4	
2089	板桥村	4HS973-4YS506	200	PVC	2.45	2.45	1212	1.2	错口	4	
2090	板桥村	4HS973-4YS507	200	PVC	2.93	2.93	1212	0.3-1.1	变形	4	
2091	板桥村	4HS974-4YS510	200	PVC	5.34	5.34	1212	3.6-4.2	变形	4	
2092	板桥村	4HS974-4YS508	200	PVC	4.45	4.45	0904	0.4-0.9	变形	4	
2093	板桥村	4HS974-4YS586	200	PE	1.12	1.12	1212	0.6	障碍物	4	
2094	板桥村	4HS974-4YS583	600	PE	21.73	21.73	0507	0.1-2.3	沉积	1	
2095	板桥村	4YS583-4YS584	200	PE	2.36	2.36	1002	0.8	变形	2	
2096	板桥村	4YS583-4YS585	200	PE	2.09	2.09	1212	0.3-1.2	起伏	2	
2097	板桥村	4YS583-4YS580	600	PE	18.94	18.94	1212	1.2-18	变形	2	
2098	板桥村	4YS580-4YS582	200	PE	4.34	4.34	0210	0.5-4.3	沉积	4	
2099	板桥村	4WS1315-4WS1462	800	砼	8.38	8.38	1002	0.8-6.3	结垢	1	
2100	板桥村	4HS881-4YS438	200	PE	5.34	5.34	0507	0.3-4.9	沉积	1	
2101	板桥村	4HS880-4YS428	200	PE	2.51	2.51	0210	0.3-2.5	沉积	4	
2102	板桥村	4HS880-4YS429	200	PE	3.26	3.26	1212	2.6	脱节	3	
2103	板桥村	4HS879-4HS325	800	PE	20.74	20.74	1212	3.2-4.6	变形	2	
2104	板桥村	4HS879-4YS426	200	PE	2.98	2.98	1212	0.3-1.2	变形	3	
2105	板桥村	4HS879-4YS426	200	PE	2.98	2.98	0408	0.2-1.6	沉积	2	
2106	板桥村	4HS879-4YS427	200	PE	1.99	1.99	1212	0.2-0.9	变形	2	
2107	板桥村	4HS325-4HS327	200	PE	1.6	1.6	0803	1.0	变形	2	
2108	板桥村	4HS325-4HS321	800	PE	11.99	11.99	1212	0.5-10.6	变形	2	
2109	板桥村	4HS335-4HS339	200	PE	23.56	23.56	1103	3.2	变形	4	
2110	板桥村	4HS323-4HS324	300	PE	7.35	7.35	0911	3.8	破裂	3	
2111	板桥村	4HS305-4HS321	200	PE	21.34	21.34	0102	9.8	支管暗接	1	
2112	板桥村	4HS305-4YS247	200	PE	2.73	2.73	0309	0.7-2.7	沉积	3	
2113	板桥村	4HS796-4HS874	400	PE	4.25	4.25	1201	1.7	支管暗接	2	
2114	板桥村	4HS796-4HS792	400	PE	11.89	11.89	1212	4.6-8.7	变形	2	
2115	板桥村	4HS796-4HS797	200	PE	2.45	2.45	0507	0.4	障碍物	1	
2116	板桥村	4HS796-4HS798	200	PE	1.99	1.99	0507	0.4-1.8	沉积	1	
2117	板桥村	4HS796-4YS389	200	PE	2.27	2.27	0111	0.7-2.2	沉积	4	
2118	板桥村	4HS310-4HS309	200X300	砼	12.57	12.57	0507	0.3	障碍物	1	0.7m变径
2119	板桥村	4HS310-4HS312	200	砼	8.7	8.7	1206	2.4	错口	2	
2120	板桥村	4HS350-4HS351	300	PE	4.58	4.58	1212	0.8	变形	4	
2121	板桥村	4HS394-4HS395	300	PE	1.07	1.07	0507	0.3-0.8	障碍物	1	
2122	板桥村	4HS394-4HS396	200	PE	3.15	3.15	0310	0.6	障碍物	4	
2123	板桥村	4HS425-4YS287	200	PE	3.45	3.45	1212	0.9-2.8	变形	4	
2124	板桥村	4HS425-4HS484	600	PE	18.01	18.01	1212	5.5-7.6	变形	3	
2125	板桥村	4HS484-4HS483	600	PE	13.08	13.08	1212	0.2-11.6	变形	2	
2126	板桥村	3HS1873-3HS2005	200	PE	3.91	3.91	0903	0.7-1.8	变形	1	
2127	板桥村	3HS1873-3HS2006	200	PE	3.92	3.92	0904	2.4	变形	4	
2128	板桥村	3HS1856-3HS1852	200	PE	3.81	3.81	1011	0.2	破裂	3	
2129	板桥村	3HS1856-3HS1852	200	PE	3.81	3.81	0507	0.4-3.1	沉积	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2130	板桥村	3HS1838-3HS1853	200	PE	3.84	3.84	1212	2.8	变形	2	
2131	板桥村	3HS1836-3HS1839	200	PE	4.75	4.75	0803	0.8-2.3	变形	2	
2132	板桥村	3HS1832-3HS1834	200	PE	2.48	2.48	0701	1.4	错口	2	
2133	板桥村	3HS1820-3HS1817	200	PE	2.92	2.92	1112	0.3	支管暗接	1	
2134	板桥村	3HS1820-3HS1821	200	PE	9.57	9.57	1112	4.4	支管暗接	1	
2135	板桥村	3HS1820-3HS1821	200	PE	9.57	9.57	0910	8.1	支管暗接	1	
2136	板桥村	3HS1821-3HS1823	200	PE	9.6	9.6	1101	0.9	支管暗接	1	
2137	板桥村	3HS1814-3HS1817	500	PE	11.67	11.67	1112	0.4	支管暗接	1	
2138	板桥村	3HS1814-3HS1672	500	PE	7.05	7.05	1201	1.3	支管暗接	1	
2139	板桥村	3HS1662-3HS1674	200X200	砼	0.82	0.82	0507	0.1-0.8	沉积	1	
2140	板桥村	3HS1675-3HS1662	200X200	砼	2.32	2.32	0408	0.1-2.3	沉积	2	视频字幕终止井号实际为3HS1662
2141	板桥村	3HS1563-3HS1658	200	PVC	2.42	2.42	1212	1.4	错口	3	
2142	板桥村	3HS1563-3HS1659	200	PE	0.96	0.96	0408	0.7	障碍物	2	
2143	板桥村	3HS1677-3HS1681	200	PE	2.34	2.34	1002	0.8	破裂	4	
2144	板桥村	3HS1680-3HS1691	200X200	砼	0.91	0.91	0507	0.1-0.8	障碍物	1	
2145	板桥村	3HS1694-3HS1693	200	PE	1.05	1.05	0705	0.1-1.0	结垢	2	
2146	板桥村	3HS1695-3HS1703	200X200	砼	0.87	0.87	0309	0.2-0.8	沉积	3	
2147	板桥村	3HS1695-3HS1707	200	PE	1.67	1.67	0408	0.1-1.6	沉积	2	
2148	板桥村	3HS1708-3HS1707	200X200	砼	0.58	0.58	0612	0.3	障碍物	2	
2149	板桥村	3HS1711-3HS1713	200	PE	10.04	10.04	1203	1.8	支管暗接	1	
2150	板桥村	3HS1718-3HS1709	200	PE	1.65	1.65	0309	0.1-1.6	沉积	3	
2151	板桥村	3HS1756-3HS1755	200	PE	0.77	0.77	0705	0.1-0.7	结垢	1	
2152	板桥村	3HS1756-3HS1771	300	PE	9.76	9.76	0507	0.1-9.5	沉积	1	
2153	板桥村	3HS1756-3HS1765	200	PE	20.8	20.8	1112	0.3-1.0	破裂	3	
2154	板桥村	3HS1756-3HS1765	200	PE	20.8	20.8	0408	0.1-1.6	沉积	2	
2155	板桥村	3HS1765-3HS1756	200	PE	20.8	20.8	1011	2.9	支管暗接	1	
2156	板桥村	3HS1557-3HS1560	200	PE	2.56	2.56	0408	0.3-1.2	沉积	2	
2157	板桥村	3HS1573-3HS1572	200	PE	0.88	0.88	1101	0.7	破裂	4	
2158	板桥村	3HS1588-3HS1590	250	PE	1.54	1.54	0507	0.2-1.5	沉积	1	
2159	板桥村	3HS1588-3HS1587	400	PE	12.83	12.83	1101	0.2	变形	1	
2160	板桥村	3HS1593-3HS1591	400	PE	7.57	7.57	0903	7.1	变形	4	
2161	板桥村	3HS1593-3HS1594	200	PE	3.39	3.39	1212	0.2-3.2	沉积	4	
2162	板桥村	3HS1843-3HS1849	200	PE	3.26	3.26	0702	0.3-1.4	变形	4	
2163	板桥村	3HS1837-3HS1842	200	PE	3.8	3.8	0408	0.2-3.7	沉积	2	
2164	板桥村	3HS1845-3HS1842	200	PE	4.95	4.95	0507	0.2-4.3	沉积	1	
2165	板桥村	3HS1595-3HS1600	200	PE	5.18	5.18	0309	0.1-4.6	沉积	3	
2166	板桥村	3HS1595-3HS1598	200	PE	1.5	1.5	0408	0.3-1.5	沉积	2	
2167	板桥村	3HS1595-3HS1599	400	PE	17.02	17.02	1212	0.1-8.2	变形	2	
2168	板桥村	3HS1599-3HS1604	200	PE	2.68	2.68	0507	0.4-1.3	沉积	1	
2169	板桥村	3HS1599-3HS1604	200	PE	2.68	2.68	1212	0.3-1.2	变形	2	
2170	板桥村	3HS1607-3HS1609	300	PE	25.67	25.67	1003	0.4	变形	4	
2171	板桥村	3HS1610-3HS1624	200	PE	6.03	6.03	1212	1.4-4.2	起伏	3	
2172	板桥村	3HS1610-3HS1622	200	PE	1.87	1.87	0210	0.2-1.8	沉积	4	
2173	板桥村	3HS1628-3HS1623	200	PE	6.12	6.12	1003	1.2-2.2	变形	4	
2174	板桥村	3HS1628-3HS1626	200	PE	5.68	5.68	1212	0.1-5.2	起伏	1	
2175	板桥村	3HS1628-3HS2453	200	PE	14.3	14.3	1212	0.3	障碍物	3	
2176	板桥村	3HS1634-3HS1636	300	砼	24.94	24.94	1206	2.2	错口	2	
2177	板桥村	3HS1634-3HS1635	300	砼	8.43	8.43	0802	2.2	错口	2	
2178	板桥村	3HS1638-3HS1643	200	PE	3.42	3.42	0309	0.2-3.4	沉积	3	
2179	板桥村	3WS1207-3WS1204	200	PE	8.11	8.11	1212	0.4-7.2	沉积	4	
2180	板桥村	3YS866-3YS659	200	砼	1.25	1.25	1212	0.3-1.2	沉积	4	
2181	板桥村	3YS658-3YS662	200	砼	3.52	3.52	1212	0.3-3.5	沉积	4	
2182	板桥村	3YS660-3YS664	200	砼	5.11	5.11	0210	0.2-4.2	沉积	4	
2183	板桥村	3YS666-3YS671	200	砼	4.42	4.42	0408	2.2-4.2	障碍物	2	
2184	板桥村	3YS665-3YS667	200	砼	4.95	4.95	1212	1.9	错口	4	
2185	板桥村	3HS1963-3HS1960	600	PE	14.24	14.24	1212	0.8-8.3	变形	2	
2186	板桥村	3HS1963-3HS1988	600	PE	10.24	10.24	1212	2.2-3.2	变形	2	
2187	板桥村	3HS2002-3HS2007	600	PE	12.83	12.83	1212	2.5-5.8	变形	2	
2188	板桥村	3HS2002-3HS2007	600	PE	12.83	12.83	1201	3.5	破裂	3	
2189	板桥村	3HS1836-3HS1838	600	PE	14.87	14.87	1212	6.1-8.1	变形	1	
2190	板桥村	3HS1836-3HS1838	600	PE	14.87	14.87	0203	7.7	破裂	2	
2191	板桥村	3HS1836-3HS1834	500	PE	8.84	8.84	1112	8.3	支管暗接	1	
2192	板桥村	3HS1834-3HS1830	500	PE	3.3	3.3	0102	0.4	破裂	3	
2193	板桥村	4HS689-4HS621	400	PE	13.19	13.19	1212	7.9-11.6	起伏	1	
2194	板桥村	4HS610-4HS611	400	PE	14.13	14.13	0608	0.8-1.8	变形	1	
2195	板桥村	4HS611-4HS654	400	PE	13.16	13.16	1212	2.3-3.6	变形	2	
2196	板桥村	4HS552-4HS563	200	PE	2.26	2.26	1212	0.1-1.3	起伏	1	
2197	板桥村	4HS552-4HS560	500	PE	16.51	16.51	1103	8.2-13.5	变形	2	
2198	板桥村	4HS552-4YS327	200	PE	3.22	3.22	1212	2.3	变形	2	
2199	板桥村	4HS558-4HS559	200	PE	2.28	2.28	0309	0.7	障碍物	3	视频字幕终止井号实际为4HS559
2200	板桥村	4HS560-4HS577	200	PE	3.53	3.53	0902	2.6	变形	2	
2201	板桥村	4HS560-4HS576	500	PE	13.15	13.15	1212	1.9	变形	3	
2202	板桥村	4HS560-4HS576	500	PE	13.15	13.15	0903	12.4	变形	3	
2203	板桥村	4HS203-4HS202	200	PE	21.74	21.74	0902	1.4-2.8	破裂	3	
2204	板桥村	4HS202-4HS203	200	PE	21.74	21.74	1011	7.3	支管暗接	1	
2205	板桥村	4HS202-4HS203	200	PE	21.74	21.74	1011	9.1	支管暗接	1	
2206	板桥村	4HS202-4HS203	200	PE	21.74	21.74	1011	13.3	支管暗接	2	
2207	板桥村	4HS192-4HS195	200	砼	4.28	4.28	0307	0.1-4.1	障碍物	1	
2208	板桥村	4YS172-4HS234	200	PE	1.64	1.64	0507	0.1-1.4	障碍物	1	
2209	板桥村	4HS246-4HS249	500	PE	4.71	4.71	0911	0.7	支管暗接	1	
2210	板桥村	4HS252-4HS249	400	PE	10.87	10.87	1206	3.7	错口	2	
2211	板桥村	4HS252-4YS196	200	PE	1.78	1.78	1212	1.5	障碍物	4	
2212	板桥村	4HS254-3HS1979	300	PE	7.1	7.1	1002	6.7	变形	4	
2213	板桥村	4HS260-4HS262	300	PE	9.75	9.75	1201	7.6	破裂	3	
2214	板桥村	3HS1982-3HS1985	300	PE	12.09	12.09	0901	2.9	变形	2	
2215	板桥村	3HS1982-3HS1981	300	PE	8.73	8.73	0507	0.2	障碍物	1	
2216	板桥村	4HS107-4HS262	300	PE	3.57	3.57	0703	1.1	错口	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2217	板桥村	4HS107-4HS108	200	PE	1.2	1.2	0507	0.6-1.2	沉积	1	
2218	板桥村	4HS107-4YS94	200	PE	3.31	3.31	0507	1.6-3.2	沉积	1	
2219	板桥村	4HS109-4HS110	200X300	砼	6.09	6.09	0102	0.6	支管暗接	1	
2220	板桥村	4HS109-4HS110	200X300	砼	6.09	6.09	0102	2.7	支管暗接	1	
2221	板桥村	4HS109-4HS110	200X300	砼	6.09	6.09	0102	5.9	支管暗接	1	
2222	板桥村	4HS109-4HS113	200X300	砼	3.25	3.25	1001	2.4	异物穿入	1	
2223	板桥村	4HS114-4HS129	200	PE	12.08	12.08	1103	1.4	破裂	4	
2224	板桥村	4HS136-4HS137	200	PE	2.64	2.64	0309	0.1-2.5	沉积	3	
2225	板桥村	4HS156-4HS151	300	PE	12.81	12.81	1112	1.4	支管暗接	1	6.2m暗井
2226	板桥村	4HS151-4HS156	300	PE	12.81	12.81	1011	2.4	支管暗接	1	
2227	板桥村	4HS104-4HS105	200	PE	2.32	2.32	0408	0.3-2.3	结垢	2	
2228	板桥村	4HS103-4HS101	300	PE	4.5	4.5	1201	4.2	支管暗接	2	
2229	板桥村	4HS58-4HS54	300	PE	7.31	7.31	0103	5.6	支管暗接	1	
2230	板桥村	4HS58-4HS54	300	PE	7.31	7.31	1112	6.9	支管暗接	1	
2231	板桥村	3HS1804-3HS2436	300	PE	5.54	5.54	1112	2.8	支管暗接	1	
2232	板桥村	3HS1804-3HS1806	200	PE	1.94	1.94	0802	0.4-1.4	变形	3	
2233	板桥村	3HS1804-3HS1806	200	PE	1.94	1.94	0408	0.2-1.8	沉积	2	
2234	板桥村	3HS1786-3HS1783	300	PE	2.75	2.75	0804	0.1-2.4	结垢	1	
2235	板桥村	3HS1786-3HS1787	300	PE	7.42	7.42	0309	0.1-7.2	沉积	3	1.3m暗井
2236	板桥村	4HS39-4HS45	200	PE	8.28	8.28	1102	1.7	破裂	4	
2237	板桥村	3HS616-3HS618	200	PE	0.39	0.39	0309	0.3	障碍物	3	
2238	板桥村	3HS614-3HS613	400	PE	19.97	19.97	1212	0.2-4.1	变形	2	
2239	板桥村	3HS614-3HS613	400	PE	19.97	19.97	1201	5.1	支管暗接	1	
2240	板桥村	3HS614-3HS613	400	PE	19.97	19.97	1201	11.3	支管暗接	1	
2241	板桥村	3HS612-3HS603	400	PE	18.36	18.36	1002	6.7-8.6	变形	2	
2242	板桥村	3HS604-3HS603	400	PE	1.94	1.94	0809	1.5	支管暗接	1	
2243	板桥村	3HS657-3HS660	300	砼	2.53	2.53	1209	2.1	障碍物	4	
2244	板桥村	3HS661-3HS660	300	砼	2.54	2.54	1212	1.6	错口	2	
2245	板桥村	3HS705-3HS703	200	PE	3.85	3.85	0408	1.3-3.8	沉积	2	
2246	板桥村	3HS712-3HS713	200	PE	1.19	1.19	0405	0.1-0.3	破裂	3	
2247	板桥村	3HS715-3HS713	200	PE	3.85	3.85	0507	0.1-2.4	沉积	1	
2248	板桥村	3HS722-3HS724	200	PE	6.79	6.79	0107	0.6	错口	2	
2249	板桥村	3HS791-3HS794	500	PE	10.51	10.51	0507	0.1-3.6	沉积	1	
2250	板桥村	3HS794-3HS820	500	PE	13.61	13.61	0507	0.1-13.5	沉积	1	
2251	板桥村	3HS821-3HS824	200	PE	0.84	0.84	0408	0.1-0.6	沉积	2	
2252	板桥村	3HS875-3HS878	400	PE	7.23	7.23	1212	1.8	错口	1	
2253	板桥村	3HS886-3HS888	200	PE	1.32	1.32	0507	0.1-1.3	沉积	1	
2254	板桥村	3HS902-3HS901	200	PE	1.32	1.32	1002	0.9	破裂	4	
2255	板桥村	3HS958-3HS952	200	PE	2.87	2.87	0612	2.7	障碍物	4	
2256	板桥村	3HS953-3HS964	300	PE	2.82	2.82	0508	0.1-2.5	障碍物	1	视频字幕终止井号实际为3HS964
2257	板桥村	3HS976-3HS2441	200	PE	6.15	6.15	0012	1.5	支管暗接	3	
2258	板桥村	3HS976-3HS2441	200	PE	6.15	6.15	1201	1.8	支管暗接	1	
2259	板桥村	3HS976-3HS2441	200	PE	6.15	6.15	1201	3.2	支管暗接	1	
2260	板桥村	3HS976-3HS2441	200	PE	6.15	6.15	1201	4.5	支管暗接	1	
2261	板桥村	3HS2441-3HS987	200	PE	5.73	5.73	1201	2.4	支管暗接	1	
2262	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	0012	0.8	支管暗接	1	
2263	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	1112	1.2	支管暗接	1	
2264	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	1112	1.9	支管暗接	1	
2265	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	1201	2.4	支管暗接	1	
2266	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	1201	3.1	支管暗接	1	
2267	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	1201	3.5	支管暗接	1	
2268	板桥村	3HS984-3HS985	200	PE	8.49	8.49	1201	4.5	支管暗接	2	
2269	板桥村	3HS986-3HS987	200	PE	11.74	11.74	1112	5.8	支管暗接	1	
2270	板桥村	3HS1026-3HS1011	300	PE	11.02	11.02	1112	4.8	支管暗接	1	
2271	板桥村	3HS1026-3HS1011	300	PE	11.02	11.02	1201	5.3	支管暗接	1	
2272	板桥村	3HS1026-3HS1011	300	PE	11.02	11.02	0103	6.3	支管暗接	3	
2273	板桥村	3HS1026-3HS1011	300	PE	11.02	11.02	1201	9.6	支管暗接	1	
2274	板桥村	3HS1046-3HS1047	200	PE	2.92	2.92	0408	1.2-2.9	沉积	2	
2275	板桥村	3HS1046-3HS1051	200	PE	4.33	4.33	0507	1.1-3.8	沉积	1	
2276	板桥村	3HS1053-3HS1050	500	PE	7.9	7.9	0905	0.8	错口	2	
2277	板桥村	3HS1053-3HS1054	200	PE	1.91	1.91	1002	0.8	变形	1	
2278	板桥村	3HS1057-3HS1064	500	PE	8.9	8.9	1212	1.6	错口	2	
2279	板桥村	3HS1082-3HS1079	500	PE	8.39	8.39	1212	2.3	变形	2	
2280	板桥村	3HS1099-3HS1093	200	PE	2.75	2.75	0408	0.5-2.5	沉积	2	
2281	板桥村	3HS1105-3HS1100	400	PE	13.26	13.26	0507	6.2-13.2	障碍物	1	视频字幕终止井号实际为3HS1100
2282	板桥村	3HS1105-3HS1107	200	PE	1.72	1.72	1204	1.0	支管暗接	1	
2283	板桥村	3HS1118-3HS1124	300	PE	4.62	4.62	0902	1.8	变形	4	
2284	板桥村	3HS1128-3HS1129	300	PE	14.11	14.11	0702	2.8-6.3	变形	4	
2285	板桥村	3HS1129-3HS1128	300	PE	14.11	14.11	1212	1.6-5.5	变形	4	
2286	板桥村	3HS1129-3HS1131	300	PE	11.03	11.03	0901	1.8-3.2	变形	1	
2287	板桥村	3HS1230-3HS1232	200	PE	2.89	2.89	1012	2.1	破裂	3	
2288	板桥村	3HS1230-3HS1235	400	PE	10.61	10.61	1205	1.4	错口	2	
2289	板桥村	3HS1040-3HS1043	500	PE	4.74	4.74	1112	3.5	支管暗接	3	
2290	板桥村	3HS1256-3HS1260	200	PE	7.25	7.25	0102	2.2	支管暗接	1	
2291	板桥村	3HS1256-3HS1260	200	PE	7.25	7.25	1011	2.8	支管暗接	1	
2292	板桥村	3YS672-3YS673	200	砼	4.36	4.36	1212	2.4	错口	4	
2293	板桥村	3YS672-3YS684	400	砼	13.79	13.79	0507	1.5-12.5	障碍物	1	
2294	板桥村	3YS675-3YS679	200	PE	1.36	1.36	0309	0.2-1.2	结垢	1	
2295	板桥村	3YS686-3YS687	200	砼	1.67	1.67	0408	0.4-1.2	沉积	2	
2296	板桥村	3YS686-3YS688	400	砼	24.73	24.73	1212	4.2	错口	3	
2297	板桥村	3YS688-3WS1206	400	PE	2.65	2.65	0607	0.4	障碍物	1	
2298	板桥村	3YS691-3YS697	200	PE	2.1	2.1	0208	1.5	障碍物	4	
2299	板桥村	3YS720-3YS722	200	砼	0.71	0.71	0507	0.3-0.7	沉积	1	
2300	板桥村	3YS721-3YS723	200	砼	2.02	2.02	0408	0.1-1.6	沉积	2	
2301	板桥村	3YS721-3YS723	200	砼	2.02	2.02	1201	1.5-2.0	破裂	3	
2302	板桥村	3YS724-3YS728	200	PVC	2.4	2.4	0210	0.8-2.4	沉积	4	
2303	板桥村	3YS724-3YS725	200	砼	1.2	1.2	0408	0.1-1.2	沉积	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2304	板桥村	3YS727-3YS732	200	砼	6.39	6.39	1212	0.3-6.3	沉积	4	视频字幕终止井号实际为 3HS2259
2305	板桥村	3YS727-3HS2259	200	PVC	1.15	1.15	0309	1.1	障碍物	3	
2306	板桥村	3YS730-3HS2260	200	砼	4.06	4.06	1212	2.2	错口	3	
2307	板桥村	3YS734-3YS738	200	砼	7.25	7.25	0210	0.4-7.2	沉积	4	
2308	板桥村	3YS734-3YS738	200	砼	7.25	7.25	1212	0.2	破裂	2	
2309	板桥村	3YS737-3YS741	200	砼	0.72	0.72	0507	0.3-0.7	沉积	1	
2310	板桥村	3YS747-3YS765	300	砼	12.28	12.28	1212	0.5	残墙、坝根	4	
2311	板桥村	3YS747-3YS763	200	砼	3.04	3.04	0408	0.3-3.0	沉积	2	
2312	板桥村	3WS1602-3HS2261	400	PE	18.38	18.38	0407	2.2	变形	1	
2313	板桥村	3HS2262-3HS2265	200	PE	2	2	1001	0.2	破裂	4	
2314	板桥村	3HS2262-3HS2265	200	PE	2	2	1001	0.6	变形	2	
2315	板桥村	3HS2265-3HS2266	200	PE	22.93	22.93	0012	1.7	支管暗接	1	
2316	板桥村	3HS2265-3HS2266	200	PE	22.93	22.93	0910	2.7	破裂	2	
2317	板桥村	3HS2265-3HS2266	200	PE	22.93	22.93	0408	3.1-22.5	沉积	2	
2318	板桥村	3HS2265-3HS2266	200	PE	22.93	22.93	1203	5.6	破裂	3	
2319	板桥村	3HS2262-3HS2263	200	PE	0.47	0.47	0210	0.4	障碍物	4	
2320	板桥村	3HS2269-3HS2267	200	PE	8.77	8.77	0408	1.1-8.5	沉积	2	
2321	板桥村	3HS2270-3HS2271	200	PE	10.86	10.86	0104	1.3	异物穿入	1	
2322	板桥村	3HS2270-3HS2271	200	PE	10.86	10.86	0012	6.5	支管暗接	1	
2323	板桥村	3HS2272-3HS2267	200	PE	12.33	12.33	0103	0.7	破裂	2	
2324	板桥村	3HS2272-3HS2267	200	PE	12.33	12.33	0102	2.4	支管暗接	1	
2325	板桥村	3HS2272-3HS2267	200	PE	12.33	12.33	1011	5.3	支管暗接	2	
2326	板桥村	3HS2273-3HS2274	200	PE	9.63	9.63	1011	1.4	支管暗接	1	
2327	板桥村	3HS2273-3HS2274	200	PE	9.63	9.63	0910	2.4	支管暗接	1	
2328	板桥村	3HS2273-3HS2274	200	PE	9.63	9.63	1012	3.1	支管暗接	2	
2329	板桥村	3HS2277-3HS2352	300	砼	13.6	13.6	1212	1.2	错口	3	
2330	板桥村	3WS1625-3WS1621	300	砼	4.32	4.32	1212	0.1-4.1	腐蚀	2	
2331	板桥村	3WS1629-3WS1741	200	铸铁	11.23	11.23	1212	0.1-11.0	腐蚀	1	
2332	板桥村	3WS1701-3WS1702	200	PVC	2.47	2.47	0408	0.2	障碍物	2	
2333	板桥村	3WS1685-3WS1686	200	PE	1.22	1.22	0210	0.1-1.2	沉积	4	
2334	板桥村	3YS750-3HS2459	400	PE	3.78	3.78	0204	1.2	支管暗接	1	
2335	板桥村	3HS2398-3HS2399	300	PE	2.09	2.09	0309	0.1-2.0	沉积	3	
2336	板桥村	3HS2400-3HS2402	300	砼	2.39	2.39	0408	0.2-2.3	障碍物	2	
2337	板桥村	3HS2400-3HS2403	300	砼	2.36	2.36	0507	0.1-2.2	沉积	1	
2338	板桥村	3HS2401-3WS1672	300	砼	2.68	2.68	0406	0.2-2.4	结垢	2	
2339	板桥村	3HS2401-3WS1672	300	砼	2.68	2.68	0708	0.1-0.8	腐蚀	2	
2340	板桥村	3HS2408-3WS1680	300	砼	2.8	2.8	0507	0.1-2.8	沉积	1	
2341	板桥村	3HS2408-3WS1679	300	砼	4.83	4.83	0210	0.2-4.8	沉积	4	
2342	板桥村	3WS1681-3WS1682	200	PE	3.41	3.41	0612	2.6	错口	2	
2343	板桥村	3WS1707-3WS1683	300	砼	23.22	23.22	0804	0.1-22.5	结垢	1	
2344	板桥村	3HS2433-3HS2435	300	砼	30.84	30.84	1002	1.8-6.6	结垢	1	
2345	板桥村	3YS774-3YS775	200	PE	10.07	10.07	0210	7.3	障碍物	4	
2346	板桥村	3YS779-3YS780	200	PE	7	7	0203	2.6	支管暗接	1	
2347	板桥村	3YS779-3YS780	200	PE	7	7	0012	3.1	支管暗接	1	
2348	板桥村	3YS779-3YS780	200	PE	7	7	1201	3.6	支管暗接	1	
2349	板桥村	3YS779-3YS780	200	PE	7	7	1201	4.1	支管暗接	2	
2350	板桥村	3YS779-3YS777	200	PE	3.47	3.47	1212	0.1-2.2	起伏	1	
2351	板桥村	3YS783-3YS780	200	PE	7.8	7.8	0507	2.8	变形	2	
2352	板桥村	3YS783-3YS784	200	PE	10.71	10.71	1212	0.2-3.4	起伏	1	
2353	板桥村	3YS783-3YS784	200	PE	10.71	10.71	0711	4.6	破裂	2	
2354	板桥村	3YS786-3YS781	300	PE	13.5	13.5	0012	11.3	支管暗接	2	
2355	板桥村	3HS2430-3HS1503	200	PVC	11.2	11.2	1212	3.1-5.6	变形	2	视频字幕终止井号实际为 3HS1503
2356	板桥村	3HS2430-3HS1503	200	PVC	11.2	11.2	1201	7.3	支管暗接	1	
2357	板桥村	3YS790-3YS797	500	砼	17.78	17.78	0612	1.4	错口	3	
2358	板桥村	3YS794-3YS792	300	砼	3.25	3.25	0612	1.1	错口	2	视频字幕终止井号实际为 3YS797
2359	板桥村	3YS794-3YS793	300	砼	8.94	8.94	0507	0.1-8.8	沉积	1	
2360	板桥村	3YS860-3YS796	200	砼	3.43	3.43	0612	1.2	错口	1	
2361	板桥村	3YS860-3YS864	200	砼	4.68	4.68	1212	1.4	错口	2	
2362	板桥村	3YS859-3YS861	200	砼	8.99	8.99	0408	1.4-6.6	结垢	1	
2363	板桥村	3YS859-3YS858	200	砼	6.08	6.08	0802	2.4	错口	2	
2364	板桥村	3YS859-3YS857	200	砼	5.53	5.53	0508	1.2	结垢	1	
2365	板桥村	3YS859-3YS855	500	砼	9.61	9.61	0408	0.8-9.5	沉积	2	
2366	板桥村	3YS859-3YS855	500	砼	9.61	9.61	0803	2.4	错口	2	
2367	板桥村	3YS859-3YS855	500	砼	9.61	9.61	1002	9.4	异物穿入	2	
2368	板桥村	3YS854-3YS852	200	PVC	3.23	3.23	1212	2.5	错口	4	
2369	板桥村	3YS849-3YS848	300	砼	6.58	6.58	0507	0.5-6.2	沉积	1	
2370	板桥村	3YS849-3YS851	300	砼	20.9	20.9	1112	11.8	支管暗接	2	
2371	板桥村	3YS826-3YS827	200	PE	4.27	4.27	0507	0.2-2.4	沉积	1	
2372	板桥村	3WS1761-3WS1765	200	砼	1.66	1.66	1212	0.7	错口	2	
2373	板桥村	3WS1761-3WS1765	200	砼	1.66	1.66	0507	0.1-1.6	沉积	1	
2374	板桥村	3WS1767-3WS1792	300	砼	0.86	0.86	1212	0.2-0.8	沉积	4	
2375	板桥村	3WS1793-3WS1805	200	砼	0.94	0.94	0408	0.1-0.9	沉积	2	
2376	板桥村	3WS1758-3WS1820	200	砼	11.44	11.44	1212	1.6-3.2	沉积	4	
2377	板桥村	4HS884-4YS439	200	PE	2.37	2.37	0309	0.1-2.3	沉积	3	
2378	板桥村	4HS885-4HS888	800	PE	15.63	15.63	1212	0.1-6.2	变形	1	
2379	板桥村	4HS885-4HS887	400	PE	6.82	6.82	1212	0.7	变形	2	
2380	板桥村	4HS885-4YS441	200	PE	3.32	3.32	0309	1.3-2.4	变形	1	
2381	板桥村	4HS888-4YS442	200	PE	3.48	3.48	1212	0.3-1.2	变形	3	
2382	板桥村	4HS888-4YS442	200	PE	3.48	3.48	0904	2.6	变形	4	
2383	板桥村	4HS888-4HS889	200	PE	3.27	3.27	0309	0.5-3.2	结垢	3	
2384	板桥村	4HS770-4HS772	600	PE	5.59	5.59	1212	1.2-5.5	沉积	4	
2385	板桥村	4HS757-4HS770	600	PE	14.88	14.88	1103	1.8	变形	2	
2386	板桥村	4HS770-4YS384	200	PE	6.23	6.23	1004	0.8	变形	2	
2387	板桥村	4HS770-4YS384	200	PE	6.23	6.23	1212	2.6	错口	4	
2388	板桥村	4HS759-4HS761	300X400	砼	15.37	15.37	1002	4.4	异物穿入	2	
2389	板桥村	4HS757-4HS755	600	PE	16.21	16.21	1212	2.6-7.6	变形	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2390	板桥村	4HS757-4YS379	200	PE	1.48	1.48	1212	1.2	障碍物	4	
2391	板桥村	4HS758-4HS763	250X400	砼	7.43	7.43	1112	1.1	支管暗接	3	
2392	板桥村	4HS767-4HS768	250X400	砼	3.39	3.39	0102	0.2	支管暗接	1	
2393	板桥村	4HS767-4HS768	250X400	砼	3.39	3.39	0012	1.4	支管暗接	2	
2394	板桥村	4HS755-4HS756	200	PE	2.61	2.61	1212	0.6-1.0	变形	1	
2395	板桥村	4HS755-4YS376	200	PE	1.29	1.29	1212	0.2-1.2	沉积	4	视频字幕终止井号实际为4YS376
2396	板桥村	4HS751-4HS752	200	PE	3.03	3.03	0111	0.5-3.0	沉积	4	视频字幕起始井号实际为4HS751
2397	板桥村	4HS919-4HS920	300	砼	1.49	1.49	1112	1.3	支管暗接	1	
2398	板桥村	4HS919-4HS921	300	砼	9.48	9.48	1212	0.1-9.4	腐蚀	1	
2399	板桥村	4HS929-4HS930	300	PE	23.72	23.72	0102	0.3	支管暗接	1	
2400	板桥村	4HS929-4HS930	300	PE	23.72	23.72	1201	2.1	支管暗接	1	
2401	板桥村	4HS929-4HS928	300	PE	13.49	13.49	0910	1.0	支管暗接	1	
2402	板桥村	4HS929-4HS928	300	PE	13.49	13.49	1011	2.7	支管暗接	1	
2403	板桥村	4HS929-4HS928	300	PE	13.49	13.49	0102	5.2	支管暗接	2	
2404	板桥村	4HS929-4HS928	300	PE	13.49	13.49	1112	5.8	支管暗接	1	
2405	板桥村	4HS929-4HS928	300	PE	13.49	13.49	1112	6.1	支管暗接	1	
2406	板桥村	4HS928-4HS929	300	PE	13.49	13.49	0203	3.3-6.1	支管暗接	1	多处暗接
2407	板桥村	4HS928-4HS927	300	PE	13.23	13.23	1011	0.7	支管暗接	1	多处暗接
2408	板桥村	4HS928-4HS927	300	PE	13.23	13.23	1011	2.5	支管暗接	1	
2409	板桥村	4HS928-4HS927	300	PE	13.23	13.23	0102	3.1	支管暗接	1	
2410	板桥村	4HS928-4HS927	300	PE	13.23	13.23	1011	3.4-10.6	支管暗接	1	
2411	板桥村	4HS748-4HS747	200	砼	0.88	0.88	0210	0.1-0.8	沉积	4	
2412	板桥村	4HS746-4HS747	200	PE	1.12	1.12	1212	0.5-1.1	沉积	4	
2413	板桥村	4HS746-4HS930	500	PE	1.04	1.04	1112	0.3	支管暗接	1	
2414	板桥村	4HS746-4HS750	500	PE	11.77	11.77	0107	1.8	错口	2	
2415	板桥村	4HS746-4YS375	200	PE	2.98	2.98	0309	0.4-2.9	沉积	3	
2416	板桥村	4HS773-4YS385	200	PE	1.61	1.61	0309	0.8-1.6	沉积	3	
2417	板桥村	4HS773-4HS776	300	PE	5.39	5.39	0012	3.2	渗漏	1	
2418	板桥村	4HS777-4HS776	300	PE	7	7	1202	2.7	变形	2	
2419	板桥村	4HS301-4HS302	200	PE	1.42	1.42	0309	1.3	障碍物	3	
2420	板桥村	4HS293-4HS295	200	PE	1.27	1.27	0507	0.9	障碍物	1	
2421	板桥村	4HS293-4HS294	200	PE	2.93	2.93	0904	0.4-1.1	变形	4	
2422	板桥村	4HS291-4YS227	200	PE	1.81	1.81	0901	1.0	变形	1	
2423	板桥村	4HS291-4HS178	200	PE	6.03	6.03	1212	2.1	错口	4	
2424	板桥村	4HS290-4HS292	200	PE	2.07	2.07	1212	0.2-1.3	起伏	1	
2425	板桥村	4HS290-4YS226	200	PE	1.73	1.73	0309	0.1-1.7	沉积	3	
2426	板桥村	4HS176-4YS224	200	PE	2.09	2.09	1212	0.1-2.0	沉积	4	
2427	板桥村	4HS176-4YS127	200	PE	1.86	1.86	0903	0.6	变形	3	
2428	板桥村	4HS176-4YS127	200	PE	1.86	1.86	0408	0.3-1.5	沉积	2	
2429	板桥村	4HS287-4YS222	200	PE	2.81	2.81	0309	2.2-2.8	沉积	3	
2430	板桥村	4HS287-4YS223	200	PE	2.05	2.05	0903	1.2	异物穿入	3	
2431	板桥村	4HS1214-4YS683	200	PE	1.37	1.37	0507	0.7-1.3	沉积	1	
2432	板桥村	4HS301-4YS232	200	PE	2.29	2.29	0702	0.8	破裂	4	
2433	板桥村	4HS264-4YS207	200	PE	1.57	1.57	0507	0.8-1.5	沉积	1	
2434	板桥村	4HS264-4HS265	200	PE	2.23	2.23	1212	0.3-1.0	变形	4	
2435	板桥村	4HS263-4YS206	200	PE	1.64	1.64	0407	0.2	障碍物	1	
2436	板桥村	4HS1213-4WS32	200	PE	2.12	2.12	0711	0.6	破裂	4	
2437	板桥村	4HS1213-4WS32	200	PE	2.12	2.12	0901	1	变形	4	
2438	板桥村	4HS84-4HS87	300	PE	9.79	9.79	1112	5.2	支管暗接	2	
2439	板桥村	4HS25-4HS28	200	PE	1.28	1.28	0601	0.3-1.2	障碍物	1	
2440	板桥村	4HS25-4HS23	800	PE	13.54	13.54	1004	2.3	错口	1	
2441	板桥村	4HS23-3HS524	800	PE	5.91	5.91	0803	2.0	错口	2	
2442	板桥村	4HS23-3HS522	300	砼	1.89	1.89	0210	0.1-1.8	沉积	4	
2443	板桥村	4HS26-3HS642	200	PE	2.98	2.98	0309	0.3	障碍物	3	视频字幕起始井号实际为
2444	板桥村	4HS26-4YS55	200	PE	0.88	0.88	0309	0.3-0.8	沉积	3	视频字幕起始井号实际为
2445	板桥村	3HS502-3HS504	200X200	砼	5.92	5.92	0405	0.4	支管暗接	1	
2446	板桥村	3HS502-3HS504	200X200	砼	5.92	5.92	0507	0.6-5.8	异物穿入	1	
2447	板桥村	4YS23-4YS24	200	PE	1.18	1.18	0210	0.5-1.1	沉积	4	
2448	板桥村	4YS23-4YS24	200	PE	1.18	1.18	0507	0.1-1.1	障碍物	1	
2449	板桥村	4YS23-4YS25	300	砼	2.65	2.65	0612	0.1-2.7	障碍物	1	
2450	板桥村	4YS26-4YS27	200	PVC	15.77	15.77	0910	0.4	支管暗接	1	
2451	板桥村	4YS26-4YS27	200	PVC	15.77	15.77	0507	0.1-2.5	沉积	1	
2452	板桥村	4YS27-4YS26	200	PVC	15.77	15.77	1212	0.1-6.2	起伏	3	
2453	板桥村	4YS28-4YS27	200	PVC	2.89	2.89	0507	0.1-2.2	沉积	1	
2454	板桥村	4YS28-4YS29	200	PVC	2.96	2.96	0507	0.1-2.1	沉积	1	
2455	板桥村	4YS29-4YS34	200	砼	7.56	7.56	0507	0.1-2.1	沉积	1	
2456	板桥村	3HS1487-3HS1491	500	砼	14.11	14.11	0309	0.1-14.1	沉积	3	
2457	板桥村	3HS1487-3HS1491	500	砼	14.11	14.11	1212	4.4	错口	1	
2458	板桥村	3HS1487-3HS1491	500	砼	14.11	14.11	1212	8.4	错口	2	
2459	板桥村	3HS1487-3HS1492	400	砼	6	6	1212	1.4	错口	2	
2460	板桥村	3HS1478-3WS1113	200	PE	6.36	6.36	1201	4.7	支管暗接	1	
2461	板桥村	3HS1478-3WS1113	200	PE	6.36	6.36	0903	5.6	变形	4	
2462	板桥村	3HS1506-3HS1507	200	PE	2.36	2.36	1206	1.4	错口	2	
2463	板桥村	3HS1475-3HS1504	200	PE	1.12	1.12	1002	0.8	异物穿入	3	
2464	板桥村	3HS1475-3HS1505	200	PE	1.47	1.47	1002	1.0-1.4	变形	3	
2465	板桥村	3HS1514-3HS1515	200	PE	1.26	1.26	0507	0.2-1.2	沉积	1	
2466	板桥村	3HS1514-3HS1520	500	PE	7.67	7.67	1212	5.8-7.2	变形	3	
2467	板桥村	3HS1517-3HS1520	500	PE	2.2	2.2	1206	1.1	错口	2	
2468	板桥村	3HS1517-3HS1521	500	PE	4.75	4.75	0507	0.1-4.6	沉积	1	
2469	板桥村	3HS1529-3HS1535	200	PE	1.84	1.84	1212	0.5	变形	2	
2470	板桥村	3HS1529-3HS1533	200	PE	1.05	1.05	0408	0.2-1.0	障碍物	2	
2471	板桥村	3HS1536-3HS1539	200	PE	2.55	2.55	1212	1.7	错口	4	
2472	板桥村	3HS1543-3HS1540	200X200	砼	2.03	2.03	0411	0.2	障碍物	2	
2473	板桥村	3HS1465-3HS1468	400	PE	6.73	6.73	0903	2.2-3.6	变形	4	
2474	板桥村	3HS1390-3HS1395	400	PE	5.37	5.37	1101	2.2	变形	2	
2475	板桥村	3HS1390-3HS1394	200	PE	2.64	2.64	1212	1.5-2.2	沉积	4	
2476	板桥村	3HS1390-3HS1397	200	PE	2.57	2.57	0507	0.1-1.6	沉积	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2477	板桥村	3HS1398-3HS1399	400X400	砼	17.68	17.68	1201	0.4	支管暗接	2	
2478	板桥村	3HS1398-3HS1399	400X400	砼	17.68	17.68	0102	3.2	异物穿入	1	
2479	板桥村	3HS1398-3HS1399	400X400	砼	17.68	17.68	1201	4.8	支管暗接	2	
2480	板桥村	3HS1411-3HS1414	200X200	砼	5.21	5.21	0208	0.5	障碍物	3	
2481	板桥村	3HS1432-3HS1436	200	PE	1.14	1.14	0506	0.1-0.9	沉积	1	
2482	板桥村	3HS1443-3HS1444	200	PE	2.93	2.93	0408	0.5-2.6	障碍物	2	
2483	板桥村	3HS1455-3HS1458	200	PE	7.14	7.14	0408	0.1-6.8	沉积	2	
2484	板桥村	3HS1329-3HS1326	600	PE	5.98	5.98	1112	2.1	支管暗接	1	
2485	板桥村	3HS1317-3HS1310	600	PE	3.04	3.04	1112	2.7	支管暗接	1	
2486	板桥村	3HS1613-3HS1609	300	PE	38.21	38.21	1101	5.6-10.2	变形	2	
2487	板桥村	3HS1613-3HS1614	300	PE	15.68	15.68	1001	1.9	变形	1	
2488	板桥村	3HS1613-3HS1615	200	PE	13.44	13.44	1212	0.8-7.1	变形	2	
2489	板桥村	3HS1614-3HS1617	300	PE	14.63	14.63	1212	1.5-6.8	变形	3	
2490	板桥村	3HS1614-3HS1617	300	PE	14.63	14.63	0512	7.4	错口	3	
2491	板桥村	3HS1617-3HS1614	300	PE	14.63	14.63	1212	0.7-1.5	变形	2	
2492	板桥村	3HS1617-3HS1618	300	PE	2.97	2.97	0408	0.4-2.9	沉积	2	
2493	板桥村	3HS2385-3HS2386	200	砼	7.88	7.88	0910	1.6	支管暗接	1	
2494	板桥村	3HS2381-3HS2383	200	砼	5.12	5.12	0408	0.1	障碍物	2	视频字幕终止井号实际为3HS2383
2495	板桥村	3HS2376-3HS2374	200	PVC	5.59	5.59	1201	3.6	支管暗接	1	
2496	板桥村	3HS2376-3HS2377	200	PE	11.47	11.47	1012	2.9	支管暗接	3	
2497	板桥村	3HS2377-3HS2376	200	PE	11.47	11.47	1201	1.6	支管暗接	1	
2498	板桥村	3HS2377-3HS2376	200	PE	11.47	11.47	1201	1.9	支管暗接	1	
2499	板桥村	3HS2377-3HS2376	200	PE	11.47	11.47	0012	2.8	支管暗接	1	
2500	板桥村	3HS2377-3HS2370	200	PE	3.35	3.35	1112	0.2	支管暗接	1	
2501	板桥村	3HS2377-3HS2370	200	PE	3.35	3.35	1012	0.7	破裂	3	
2502	板桥村	4HS389-4HS381	200	PVC	11.62	11.62	1201	4.8	支管暗接	1	视频字幕终止井号实际为4HS381
2503	板桥村	4YS529-4YS530	200	PE	4.95	4.95	1212	0.3	变形	3	
2504	板桥村	4YS526-4YS528	200	PE	5.41	5.41	0309	0.1-5.2	沉积	2	
2505	板桥村	4YS526-4YS527	200	PE	2.14	2.14	0507	0.8-2.1	沉积	1	
2506	板桥村	4YS526-4YS527	200	PE	2.14	2.14	1102	1.2	变形	1	
2507	板桥村	4YS655-4YS659	300	砼	34.55	34.55	1212	0.8	错口	1	
2508	板桥村	4YS655-4YS659	300	砼	34.55	34.55	1212	3.8	错口	1	
2509	板桥村	4YS672-4YS667	300	砼	25.45	25.45	1212	2.2	错口	1	
2510	板桥村	4YS645-4YS646	300	砼	1.14	1.14	0408	0.9-1.0	沉积	2	
2511	板桥村	4YS633-4YS635	300	砼	7.65	7.65	1212	4.4	错口	1	
2512	板桥村	4YS619-4YS622	600	砼	11.33	11.33	0407	0.1-1.4	沉积	1	
2513	板桥村	4YS620-4YS619	300	砼	1.74	1.74	1212	1.0	错口	2	
2514	板桥村	4WS1477-4WS1478	800	砼	38.41	38.41	0507	1.6	障碍物	1	
2515	板桥村	4WS1477-4WS1473	800	砼	39.8	39.8	0407	0.3-1.6	障碍物	2	
2516	板桥村	4WS1473-4WS1474	400	砼	8.39	8.39	0506	1.8	障碍物	1	
2517	板桥村	4WS1475-4WS1476	800	砼	25.73	25.73	0208	18.8	接口材料脱落	2	
2518	板桥村	4WS1475-4WS1476	800	砼	25.73	25.73	0507	1.2-25.4	沉积	1	
2519	板桥村	4YS603-4YS605	300	砼	1.21	1.21	0507	1.0	障碍物	1	
2520	板桥村	4HS1205-4HS1206	500	PE	5.41	5.41	1212	0.5	残墙、坝根	4	
2521	板桥村	4HS1201-4HS1204	500	PE	16.01	16.01	0711	0.9	异物穿入	1	
2522	板桥村	4HS1201-4HS1204	500	PE	16.01	16.01	0102	4.3	破裂	3	
2523	板桥村	4HS1201-4HS1195	500	PE	15.26	15.26	0704	10.8	破裂	4	
2524	板桥村	4HS1201-4YS600	200	PE	3.29	3.29	0507	0.3-2.1	沉积	1	
2525	板桥村	4HS1202-4HS1203	500	PE	4.38	4.38	0203	3.1	支管暗接	1	
2526	板桥村	4HS1208-4HS1209	300	PE	15.46	15.46	1101	0.7-2.2	变形	2	
2527	板桥村	3YS835-3YS816	300	PE	21.08	21.08	0009	11.7	支管暗接	1	
2528	板桥村	3YS814-3YS813	200	PE	6.85	6.85	0507	0.1-2.2	沉积	1	
2529	板桥村	3YS804-3YS806	200	PE	7.51	7.51	1212	4.2-7.2	沉积	4	
2530	板桥村	3YS804-3YS806	200	PE	7.51	7.51	0901	4.3	变形	4	
2531	板桥村	3WS1759-3WS1762	300	砼	4.44	4.44	1002	0.2	破裂	2	0.7m变径变材
2532	板桥村	3WS1757-3WS1819	500	砼	13.33	13.33	0203	3.9	支管暗接	1	
2533	板桥村	3WS1757-3WS1760	300	砼	2.93	2.93	0006	0.5	障碍物	1	
2534	板桥村	3WS1757-3WS1760	300	砼	2.93	2.93	1212	1.1	错口	1	
2535	板桥村	3WS1754-3WS1756	300	砼	2.99	2.99	1212	1.2	错口	1	
2536	板桥村	3WS1754-3WS1756	300	砼	2.99	2.99	1212	2.2-2.9	沉积	4	
2537	板桥村	3WS1754-3WS1755	300	砼	2.51	2.51	1212	1.2	错口	2	
2538	板桥村	3WS1746-3WS1752	300	砼	1.93	1.93	1212	1.1	错口	2	
2539	板桥村	3WS1744-3WS1747	200	砼	1.58	1.58	1212	0.8	错口	2	
2540	板桥村	3HS877-3HS927	200	PE	1.58	1.58	1011	0.3	变形	1	
2541	板桥村	3HS926-3HS929	200	PE	4.28	4.28	1212	0.3-3.8	起伏	3	
2542	板桥村	3HS934-3HS935	200	PVC	2.42	2.42	0507	0.1-2.2	沉积	1	
2543	板桥村	3HS1551-3HS928	300	PE	9.4	9.4	0408	0.7-6.2	变形	1	
2544	板桥村	4HS1229-4HS1234	600	砼	6.18	6.18	0507	0.1-6.1	沉积	1	
2545	板桥村	4HS1229-4HS1228	600	砼	28.02	28.02	0408	0.1-27.8	沉积	2	
2546	板桥村	4HS1229-4YS32	200	PVC	1.65	1.65	0309	0.5	障碍物	3	
2547	板桥村	4HS894-4HS914	400	PE	36.67	36.67	1212	0.6-7.2	变形	3	
2548	板桥村	4HS894-4HS914	400	PE	36.67	36.67	0211	8.4	障碍物	4	
2549	板桥村	4HS914-4HS894	400	PE	36.67	36.67	1212	2.4-7.4	变形	2	
2550	板桥村	4HS894-4HS900	400	PE	34.54	34.54	1212	0.4-14.1	变形	2	
2551	板桥村	4HS900-4HS894	400	PE	34.54	34.54	1212	1.2-13.8	变形	2	
2552	板桥村	4HS914-4HS916	300	PE	11.86	11.86	1212	5.7-10.7	变形	3	
2553	板桥村	4HS900-4HS902	300	PE	4.57	4.57	1212	0.4-3.1	变形	2	
2554	板桥村	4HS900-4HS901	300	PE	5.59	5.59	0507	0.8-1.8	沉积	1	
2555	板桥村	4HS900-4HS903	300	PE	12.93	12.93	1212	0.2-5.1	起伏	1	
2556	板桥村	4HS900-4HS903	300	PE	12.93	12.93	0609	0.2	变形	2	
2557	板桥村	4HS900-4HS903	300	PE	12.93	12.93	1212	2.2-6.6	变形	2	
2558	板桥村	4HS900-4HS903	300	PE	12.93	12.93	0310	5.1	障碍物	4	
2559	板桥村	4HS900-4YS447	300	PE	13.01	13.01	1212	1.3-10.1	变形	3	
2560	板桥村	4HS905-4HS911	300	PE	6.33	6.33	1212	0.8-6.1	起伏	2	
2561	板桥村	4HS905-4HS907	300	PE	9.38	9.38	1212	0.1-0.8	变形	2	
2562	板桥村	4HS905-4HS907	300	PE	9.38	9.38	0507	0.1-9.1	沉积	1	
2563	板桥村	4HS905-4HS908	300	PE	9.53	9.53	0507	2.7-8.3	沉积	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2564	板桥村	4HS905-4HS908	300	PE	9.53	9.53	1212	0.5-2.2	变形	2	
2565	板桥村	4YS445-4HS899	200	PE	2.17	2.17	0408	0.1-0.3	沉积	2	
2566	板桥村	4HS1230-4YS16	300	砼	13.1	13.1	1212	0.2-5.2	起伏	1	
2567	板桥村	4YS16-4HS1230	300	砼	13.1	13.1	0507	0.1-2.3	沉积	1	
2568	板桥村	4YS10-4YS13	200	PVC	1.87	1.87	0507	0.1	障碍物	1	
2569	板桥村	4YS10-4HS1235	300	砼	11.96	11.96	1001	0.2-1.2	破裂	3	
2570	板桥村	4YS4-4HS1231	300	砼	11.45	11.45	1101	2.8	异物穿入	1	
2571	板桥村	4YS4-4YS7	200X300	砼	3.17	3.17	1002	1.3	异物穿入	3	
2572	板桥村	4HS1232-4WS8	400	砼	18.55	18.55	0903	0.1-2.6	结垢	1	
2573	板桥村	4WS8-4WS1457	400	砼	11.5	11.5	1002	0.1-10.4	结垢	1	
2574	板桥村	4YS576-4YS575	300	砼	12.62	12.62	0408	1.6	障碍物	2	
2575	板桥村	4YS598-4YS576	300	砼	26.39	26.39	1011	11.1	支管暗接	1	
2576	板桥村	4YS598-4YS596	300	砼	26.51	26.51	0911	0.5-1.0	腐蚀	2	
2577	板桥村	4YS588-4YS589	300	PE	10.53	10.53	1212	1.3	错口	2	
2578	板桥村	4YS587-4YS588	300	PE	37.82	37.82	0507	0.1-7.2	沉积	1	
2579	板桥村	4YS587-4YS588	300	PE	37.82	37.82	1212	1.6	错口	2	
2580	板桥村	4YS434-4YS435	200	PE	3.51	3.51	0804	0.3	错口	2	
2581	板桥村	4YS496-4HS951	200	PE	1.71	1.71	0309	0.1-1.6	沉积	3	
2582	板桥村	4YS498-4YS497	200	PE	3.53	3.53	1212	0.3-1.5	变形	2	图纸管线连接关系不对
2583	板桥村	4YS487-4YS489	300	砼	6.61	6.61	0309	0.1-6.6	沉积	3	
2584	板桥村	4YS490-4YS493	300	PE	7.4	7.4	0802	1.7-4.8	变形	4	
2585	板桥村	4WS1423-4WS1	500	PE	38.7	38.7	0106	2.4	错口	2	
2586	板桥村	4WS1422-4WS1423	500	PE	20.24	20.24	1212	2.5	错口	2	
2587	板桥村	4HS1041-4HS1040	300	PE	2.18	2.18	1212	0.7	障碍物	4	
2588	板桥村	4HS1026-4HS1027	200	PE	2.79	2.79	1212	0.7-1.5	变形	1	
2589	板桥村	4HS1026-4HS1028	200	PE	5.25	5.25	0310	0.2-0.8	沉积	4	
2590	板桥村	4HS1166-4HS1038	300	PE	6.26	6.26	0507	0.1-6.2	沉积	1	
2591	板桥村	4HS1146-4HS1145	300	PE	18.78	18.78	1212	0.1-1.8	起伏	1	
2592	板桥村	4HS1019-4HS1017	500	PE	28.92	28.92	0804	0.1-6.6	结垢	1	
2593	板桥村	4HS1021-4HS1142	500	PE	11.28	11.28	1201	0.5	支管暗接	1	
2594	板桥村	4HS1021-4HS1142	500	PE	11.28	11.28	1212	2.6-5.1	变形	2	
2595	板桥村	4HS1021-4HS1142	500	PE	11.28	11.28	1201	4.2	支管暗接	1	
2596	板桥村	4HS1021-4HS1142	500	PE	11.28	11.28	0903	5.8-8.4	变形	4	
2597	板桥村	4HS1135-4HS1120	500	PE	7.56	7.56	1212	0.3-6.4	变形	1	
2598	板桥村	4HS1135-4HS1136	300	PE	2	2	0507	0.5-2.2	沉积	1	
2599	板桥村	4HS1119-4HS1121	200	PE	1.26	1.26	0712	0.9	变形	3	
2600	板桥村	4HS1122-4HS1121	200	PVC	9.79	9.79	0102	6.3	支管暗接	1	
2601	板桥村	4HS1122-4HS1123	200	PVC	2.65	2.65	0507	0.1-1.2	障碍物	1	
2602	板桥村	4HS1129-4HS1128	200	PVC	7.23	7.23	1112	0.3	支管暗接	1	
2603	板桥村	4HS1128-4HS1126	200	PVC	9.33	9.33	1201	1.1	破裂	2	视频字幕终止井号实际为4HS1126
2604	板桥村	4HS1129-4HS1134	200	PVC	7.7	7.7	1012	0.4	支管暗接	3	
2605	板桥村	4HS1134-4HS1129	200	PVC	7.7	7.7	0204	3.6	支管暗接	1	
2606	板桥村	4HS1051-4HS1117	500	PE	6.91	6.91	0507	0.1-3.6	沉积	1	
2607	板桥村	4HS1051-4HS1096	500	PE	8.97	8.97	1212	0.2-7.4	变形	2	
2608	板桥村	4HS1051-4HS1096	500	PE	8.97	8.97	0102	6.3	支管暗接	1	
2609	板桥村	4HS1051-4HS1099	300	PE	1.91	1.91	0507	0.3-1.9	沉积	1	
2610	板桥村	4HS1105-4HS1103	200X200	砼	3	3	0507	0.1-3.0	障碍物	1	
2611	板桥村	4HS1110-4HS1113	200X200	砼	10.65	10.65	1212	0.5-5.6	沉积	4	
2612	板桥村	4HS1114-4HS1113	200X200	砼	1.32	1.32	0507	0.1-1.3	沉积	1	
2613	板桥村	4HS1049-4HS1096	500	PE	9.23	9.23	1212	2.2-5.2	变形	1	
2614	板桥村	4HS1049-4HS1048	500	PE	11.09	11.09	1201	0.5	支管暗接	1	
2615	板桥村	4HS1049-4HS1048	500	PE	11.09	11.09	1212	0.3-10.6	变形	2	
2616	板桥村	4HS1050-4HS1055	200	PE	2.46	2.46	0006	0.1-2.4	障碍物	1	
2617	板桥村	4HS1057-4HS1086	400	PE	5.3	5.3	1201	3.2	支管暗接	1	
2618	板桥村	4HS1057-4HS1086	400	PE	5.3	5.3	0901	4.6	变形	3	
2619	板桥村	4HS1084-4HS1058	200	PVC	6.45	6.45	1112	5.2	支管暗接	2	
2620	板桥村	4HS1088-4HS1091	200	PVC	2.93	2.93	1212	1.3	变形	2	
2621	板桥村	4HS1090-4HS1091	200	PE	8.31	8.31	0910	2.2	支管暗接	1	
2622	板桥村	4HS1090-4HS1091	200	PE	8.31	8.31	1112	6.3	支管暗接	1	
2623	板桥村	4HS1047-4HS1044	250	PE	8.42	8.42	1212	1.3-2.5	变形	2	
2624	板桥村	4HS1043-4HS1044	250	PE	9.56	9.56	1212	4.1-8.6	变形	2	
2625	板桥村	4HS1173-4HS1172	300	PE	1.45	1.45	0507	0.4-1.4	沉积	1	
2626	板桥村	4HS1179-4HS1180	500	PE	2.19	2.19	0309	0.3-2.1	沉积	3	
2627	板桥村	4HS1179-4HS1177	500	PE	14.57	14.57	1212	1.5-8.5	变形	2	
2628	板桥村	4HS1012-4YS516	300	砼	3.78	3.78	0210	0.3-3.7	沉积	4	
2629	板桥村	4HS1011-4HS1010	400	砼	8.93	8.93	1212	1.4	错口	2	
2630	板桥村	4HS1011-4HS1013	300	砼	4.51	4.51	1212	0.1-4.2	腐蚀	1	
2631	板桥村	4HS1004-4HS992	400	砼	13.49	13.49	1003	2.6	破裂	4	2.2m暗井
2632	板桥村	4HS992-4HS995	300	砼	4.21	4.21	0507	1.6-3.2	障碍物	1	
2633	板桥村	4HS992-4HS995	300	砼	4.21	4.21	0804	0.1-0.5	破裂	2	
2634	板桥村	4HS985-4HS983	400	砼	21.3	21.3	1212	4.2	错口	2	
2635	板桥村	4HS985-4HS983	400	砼	21.3	21.3	1212	6.2	错口	2	
2636	板桥村	4HS985-4HS986	300	砼	3.78	3.78	0507	0.5	障碍物	1	
2637	板桥村	4HS983-4HS984	300	砼	3.97	3.97	0507	0.1-3.6	沉积	1	
2638	板桥村	4HS1183-4HS1185	300	PE	12.8	12.8	0408	0.1-3.5	沉积	2	
2639	板桥村	4HS1185-4HS1183	300	PE	12.8	12.8	0305	0.1-1.1	结垢	1	
2640	板桥村	4HS1185-4HS1183	300	PE	12.8	12.8	0910	7.3	支管暗接	1	
2641	板桥村	4HS1183-4HS1184	300	PE	12.48	12.48	0210	0.1-12.4	沉积	4	
2642	板桥村	4HS1185-4HS1187	300	PE	4.39	4.39	1112	1.0	支管暗接	3	
2643	板桥村	4HS1189-4HS1190	300	PE	13.76	13.76	0106	1.8	错口	2	
2644	板桥村	4HS1191-4HS1190	300	PE	17.52	17.52	1212	3.3-6.6	变形	2	
2645	板桥村	4YS520-4YS521	200	PE	5.44	5.44	0210	0.1-5.4	沉积	4	
2646	板桥村	4YS520-4YS522	200	PE	3.08	3.08	0507	0.1-2.8	沉积	1	
2647	板桥村	4HS949-4HS951	500	PE	13.23	13.23	1212	5.7-11.6	变形	1	
2648	板桥村	4YS603-4YS604	1000	砼	42.48	42.48	1212	40.2	错口	2	图纸管线长度与现场不符
2649	板桥村	3HS604-3HS605	400	PE	8.5	8.5	0710	0.5	异物穿入	1	
2650	板桥村	3HS604-3HS605	400	PE	8.5	8.5	1206	2.1	错口	2	
2651	板桥村	3HS657-3HS655	600	PE	3.06	3.06	0507	0.3-3.0	沉积	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2652	板桥村	3HS661-3HS662	300	砼	11.16	11.16	1205	0.3	脱节	3	
2653	板桥村	3HS661-3HS662	300	砼	11.16	11.16	1212	1.5	错口	2	
2654	板桥村	3HS722-3HS721	300	PE	1.59	1.59	1002	1.2	变形	3	
2655	板桥村	3HS889-3HS886	400	PE	7.33	7.33	1112	3.3	支管暗接	2	
2656	板桥村	3HS895-3HS889	400	PE	14.37	14.37	0507	0.8	障碍物	1	
2657	板桥村	3HS895-3HS889	400	PE	14.37	14.37	1212	2.2-4.5	变形	2	
2658	板桥村	3HS895-3HS905	300	PE	8.55	8.55	0507	0.2-8.4	沉积	1	
2659	板桥村	3HS1037-3HS1040	400	PE	6.57	6.57	1212	0.5	错口	3	
2660	板桥村	3HS1042-3HS1040	600	PE	14.58	14.58	1212	2.2	错口	4	
2661	板桥村	3HS1046-3HS1043	500	PE	9.02	9.02	1212	2.8	错口	4	
2662	板桥村	3HS1046-3HS1050	500	PE	12.23	12.23	0902	1.8-4.6	变形	2	
2663	板桥村	3HS1053-3HS1057	500	PE	13.14	13.14	1201	2.4	支管暗接	1	
2664	板桥村	3HS1079-3HS1074	500	PE	5.32	5.32	1212	1.1	错口	2	
2665	板桥村	3HS1108-3HS1137	300	PE	12.76	12.76	0507	0.1-11.5	沉积	1	
2666	板桥村	3HS1166-3HS1168	300	PE	6.35	6.35	0408	3.7-6.3	沉积	2	
2667	板桥村	3HS1223-3HS1219	300	PE	14.7	14.7	0408	0.3-14.4	沉积	2	
2668	板桥村	3HS1223-3HS1230	400	PE	10.9	10.9	0309	0.1-1.8	沉积	3	
2669	板桥村	3HS1223-3HS1230	400	PE	10.9	10.9	1005	1.6	错口	2	
2670	板桥村	3HS1230-3HS1223	400	PE	10.9	10.9	0507	0.1-2.1	沉积	1	
2671	板桥村	3HS1230-3HS1223	400	PE	10.9	10.9	1005	2.2	错口	2	
2672	板桥村	3HS1390-3HS1363	600	PE	13.65	13.65	1002	4.2	异物穿入	2	
2673	板桥村	3HS1395-3HS1402	400	PE	8.14	8.14	1212	1.1	错口	3	
2674	板桥村	3HS1402-3HS1405	400	PE	12.44	12.44	1212	0.3-12.1	起伏	2	
2675	板桥村	3HS1413-3HS1405	400	PE	6.74	6.74	0210	0.1-6.6	沉积	4	
2676	板桥村	3HS1413-3HS1423	400	PE	3.91	3.91	0309	0.1-3.8	沉积	3	
2677	板桥村	3HS1423-3HS1428	400	PE	6.6	6.6	0309	0.1-6.6	沉积	3	
2678	板桥村	3HS1432-3HS1437	300	PE	3.72	3.72	1001	0.5-2.3	变形	3	
2679	板桥村	3HS1437-3HS1440	300	PE	4.57	4.57	0408	0.2	障碍物	2	
2680	板桥村	3HS1448-3HS1451	300	PE	11.67	11.67	0408	0.2-1.8	沉积	2	
2681	板桥村	3HS1461-3HS1462	400	砼	52.61	52.61	1212	1.2	破裂	2	4.2m暗井
2682	板桥村	3HS1463-3WS1110	300	PE	11.58	11.58	0309	0.3	障碍物	3	
2683	板桥村	3HS1475-3HS1471	500	PE	14.86	14.86	0507	5.4	障碍物	2	
2684	板桥村	3HS1482-3HS1481	500	砼	12.04	12.04	0210	0.1-11.6	沉积	4	
2685	板桥村	3HS1484-3HS1482	500	砼	25.09	25.09	1002	0.2	结垢	2	
2686	板桥村	3HS1526-3HS1524	500	PE	9.36	9.36	0903	3.5-5.6	变形	4	
2687	板桥村	3HS1562-3HS1572	300	PE	5.52	5.52	0903	5.3	变形	3	
2688	板桥村	3HS1574-3HS1572	300	PE	8.48	8.48	0507	0.3-8.2	沉积	1	
2689	板桥村	3HS1595-3HS1593	400	PE	9.85	9.85	1212	0.4-1.8	变形	4	
2690	板桥村	3HS1627-3HS1623	500	PE	25.01	25.01	1212	0.4-11.6	变形	2	
2691	板桥村	3HS1627-3HS1632	500	砼	7.28	7.28	0308	0.3	障碍物	2	
2692	板桥村	3HS1631-3HS1627	600	砼	22.78	22.78	0507	0.2-22.5	沉积	1	
2693	板桥村	3HS1631-3HS1638	600	PE	26.11	26.11	0507	0.1-0.9	沉积	1	
2694	板桥村	3HS1631-3HS1638	600	PE	26.11	26.11	0304	7.1	异物穿入	1	
2695	板桥村	3HS1638-3HS1631	600	PE	26.11	26.11	0309	0.1-8.8	沉积	3	
2696	板桥村	3HS1638-3WS1204	500	PE	13.35	13.35	1212	0.6	变形	4	
2697	板桥村	3WS1204-3HS1638	500	PE	13.35	13.35	0210	0.3-6.5	沉积	4	
2698	板桥村	3HS1660-3HS1681	500	PE	2.41	2.41	0910	1	支管暗接	1	
2699	板桥村	3HS1805-3HS1809	300	PE	11.88	11.88	0102	1.3	支管暗接	1	
2700	板桥村	3HS1805-3HS1809	300	PE	11.88	11.88	0210	1.2-2.5	沉积	4	
2701	板桥村	3HS1836-3HS1837	300	PE	20.28	20.28	0401	0.5-0.8	变形	2	
2702	板桥村	3HS1985-4HS260	300	PE	6.14	6.14	0903	2.3-4.3	变形	4	
2703	板桥村	3HS1987-3HS1981	300	PE	18.28	18.28	1201	7.4	支管暗接	1	
2704	板桥村	3HS1994-3HS1988	600	PE	17.01	17.01	0507	1.5-17.0	沉积	1	
2705	板桥村	3HS2017-3HS2018	600	砼	6.95	6.95	1212	1.2	错口	2	
2706	板桥村	3HS2017-3HS2018	600	砼	6.95	6.95	1212	2.2	错口	2	
2707	板桥村	3HS2057-3HS2054	600	砼	14.62	14.62	0309	0.1-7.6	沉积	3	
2708	板桥村	3HS2057-3HS2085	600	砼	3.13	3.13	0210	0.4-3.1	沉积	4	
2709	板桥村	3HS2110-3HS2106	400	PE	7.84	7.84	1103	0.3-1.2	变形	2	
2710	板桥村	3HS2123-3HS2122	400	PE	5.33	5.33	0912	1.3	变形	2	
2711	板桥村	3HS2123-3HS2125	400	PE	5.68	5.68	1103	1.5-3.2	变形	3	
2712	板桥村	3HS2197-3HS2165	400	PE	13.5	13.5	1212	0.3-4.2	变形	2	
2713	板桥村	3HS2398-3HS2397	400	PE	12.14	12.14	0309	0.1-12.1	沉积	3	
2714	板桥村	3HS2398-3HS2400	400	PE	9.98	9.98	0006	0.2	障碍物	2	
2715	板桥村	3HS2398-3HS2400	400	PE	9.98	9.98	0804	0.1-2.5	结垢	1	
2716	板桥村	3HS2405-3HS2406	300	PE	2.3	2.3	0309	1.4-2.3	沉积	3	
2717	板桥村	3HS2405-3HS2407	300	PE	2.24	2.24	0507	0.1-1.0	腐蚀	3	
2718	板桥村	3WS1557-3WS1558	300	PE	10.62	10.62	0210	0.1-10.5	沉积	4	
2719	板桥村	3WS1621-3YS739	400	PE	3.64	3.64	1203	1.6	破裂	4	
2720	板桥村	3WS1707-3WS1796	300	PE	42.88	42.88	0903	0.2-12.5	结垢	1	
2721	板桥村	3WS1744-3WS1746	500	砼	17.76	17.76	1002	3.5	障碍物	3	
2722	板桥村	3WS1746-3WS1754	500	砼	15.34	15.34	1212	2.1	错口	4	变径
2723	板桥村	3WS1757-3WS1754	500	砼	17.37	17.37	1212	2.8	错口	4	
2724	板桥村	3WS1759-3YS817	300	砼	3.29	3.29	1212	1.4	错口	4	变径
2725	板桥村	3WS1761-3WS1759	500	砼	20.59	20.59	0903	1.2	异物穿入	3	
2726	板桥村	3WS1761-3WS1766	500	砼	20.98	20.98	0903	0.6	异物穿入	3	
2727	板桥村	3WS1790-3WS1767	500	砼	16.14	16.14	0507	0.1-16.1	沉积	1	
2728	板桥村	3WS1790-3WS1793	500	砼	15.72	15.72	0408	0.1-8.5	沉积	2	
2729	板桥村	3WS1793-3WS1790	500	砼	15.72	15.72	0210	3.5	障碍物	4	
2730	板桥村	3WS1793-3WS1802	400	砼	15.69	15.69	1212	1.2	残墙、坝根	4	
2731	板桥村	3WS1793-3WS1803	500	砼	18.81	18.81	1212	0.7	残墙、坝根	4	
2732	板桥村	3WS1803-3WS1793	500	砼	18.81	18.81	0012	1.2	支管暗接	1	
2733	板桥村	3WS1803-3WS1793	500	砼	18.81	18.81	0309	0.7-18.5	沉积	3	
2734	板桥村	3YS716-3YS719	400	砼	10.08	10.08	1212	1.3	错口	3	
2735	板桥村	3YS721-3YS724	400	砼	10.67	10.67	0102	2.0	支管暗接	1	
2736	板桥村	3YS724-3YS727	400	砼	31.49	31.49	0507	0.6-4.6	障碍物	1	
2737	板桥村	3YS727-3YS730	400	砼	17.18	17.18	0608	2.5	异物穿入	1	
2738	板桥村	3YS730-3YS727	400	砼	17.18	17.18	0308	0.8	结垢	1	
2739	板桥村	3YS730-3YS727	400	砼	17.18	17.18	1212	1.8	错口	2	
2740	板桥村	3YS737-3YS740	400	砼	6.27	6.27	1212	0.8-6.2	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2741	板桥村	3YS792-3YS860	500	砼	19.18	19.18	0910	5.4	支管暗接	1	
2742	板桥村	3YS826-3YS829	300	PE	25.94	25.94	0903	6.6	异物穿入	3	
2743	板桥村	3YS859-3YS860	500	砼	20.31	20.31	1212	1.2	错口	2	
2744	板桥村	3YS859-3YS860	500	砼	20.31	20.31	1212	2.2	错口	2	
2745	板桥村	4HS3-4HS90	300	砼	3.72	3.72	0309	0.6-2.3	沉积	3	
2746	板桥村	4HS3-4HS1213	400	PE	6.15	6.15	1012	2.6	破裂	3	
2747	板桥村	4HS26-4HS25	800	PE	8.63	8.63	0902	5.2	错口	2	
2748	板桥村	4HS49-4HS39	400	PE	26.82	26.82	0804	1.6	错口	2	
2749	板桥村	4HS49-4HS39	400	PE	26.82	26.82	1201	9.2	支管暗接	2	
2750	板桥村	4HS49-4HS54	300	PE	12.54	12.54	1201	9.2	支管暗接	1	
2751	板桥村	4HS49-4HS54	300	PE	12.54	12.54	1105	2.3	错口	2	
2752	板桥村	4HS58-4HS63	300	PE	3.55	3.55	0804	0.4	破裂	4	
2753	板桥村	4HS163-4HS165	300	PE	10.32	10.32	1202	4.6	破裂	3	
2754	板桥村	4HS205-4HS203	300	PE	4.73	4.73	1101	0.6-1.6	变形	2	
2755	板桥村	4HS205-4HS231	300	PE	7.87	7.87	0802	0.4-1.2	破裂	4	
2756	板桥村	4HS254-4HS253	400	PE	9.25	9.25	0103	0.4	支管暗接	1	
2757	板桥村	4HS291-4HS293	400	PE	10.71	10.71	1212	4.5-7.6	变形	2	
2758	板桥村	4HS305-4HS307	500	PE	16.06	16.06	1203	4.5	破裂	3	
2759	板桥村	4HS305-4HS351	800	PE	17.21	17.21	1002	0.4	破裂	3	
2760	板桥村	4HS394-4HS1216	600	PE	11.69	11.69	0910	1.0	破裂	3	
2761	板桥村	4HS551-4HS552	500	PE	11.82	11.82	0903	5.2	变形	2	
2762	板桥村	4HS552-4YS328	300	PE	4.3	4.3	1212	1.0	错口	4	变径
2763	板桥村	4HS662-4HS661	300	PE	14.11	14.11	0507	0.2-1.0	沉积	1	
2764	板桥村	4HS662-4HS661	300	PE	14.11	14.11	1002	1.2	变形	2	
2765	板桥村	4HS704-4HS812	800	PE	6.26	6.26	0210	0.3-1.6	沉积	4	
2766	板桥村	4HS715-4HS713	500	PE	11.92	11.92	1001	2.1	变形	2	
2767	板桥村	4HS816-4HS821	400	PE	3.32	3.32	0901	1.5	变形	2	
2768	板桥村	4HS816-4HS844	400	PE	13.51	13.51	0408	0.1-13.2	沉积	2	
2769	板桥村	4HS816-4WS1252	400	PE	20.48	20.48	0309	0.1-0.3	沉积	3	
2770	板桥村	4HS845-4HS844	400	PE	16.17	16.17	0309	0.1-16.1	沉积	3	
2771	板桥村	4HS845-4HS846	400	PE	12.83	12.83	0309	0.1-0.6	沉积	3	
2772	板桥村	4HS846-4HS845	400	PE	12.83	12.83	0903	0.1-0.5	变形	2	
2773	板桥村	4HS894-4HS892	400	PE	5.76	5.76	0507	0.1-5.6	沉积	1	
2774	板桥村	4HS894-4HS892	400	PE	5.76	5.76	1212	0.5-4.8	起伏	1	
2775	板桥村	4HS894-4HS893	300	PE	9.49	9.49	1212	0.3-1.4	起伏	1	
2776	板桥村	4HS894-4HS893	300	PE	9.49	9.49	1212	1.3-5.5	变形	4	
2777	板桥村	4HS894-4HS896	400	PE	7.6	7.6	1212	0.3-1.8	起伏	2	
2778	板桥村	4HS894-4HS896	400	PE	7.6	7.6	0309	2.2-4.6	变形	4	
2779	板桥村	4HS894-4HS899	400	PE	4.77	4.77	0507	1.0-4.3	沉积	1	
2780	板桥村	4HS894-4HS899	400	PE	4.77	4.77	1212	0.4-1.8	变形	2	
2781	板桥村	4HS894-4HS913	400	PE	18.85	18.85	1212	0.7-8.8	变形	2	
2782	板桥村	4HS914-4HS915	300	PE	11.96	11.96	1212	0.5-8.8	变形	3	
2783	板桥村	4HS914-4HS917	300	PE	2.98	2.98	1212	0.5-1.2	变形	2	
2784	板桥村	4HS914-4YS450	300	PE	4.49	4.49	1212	1.1-3.8	变形	2	
2785	板桥村	4HS918-4HS754	300	砼	20.39	20.39	1212	0.1-19.6	腐蚀	1	
2786	板桥村	4HS919-4HS918	300	砼	11.46	11.46	0607	0.2-0.8	障碍物	1	
2787	板桥村	4HS944-4HS662	400	PE	10.36	10.36	1212	6.6	错口	4	
2788	板桥村	4HS949-4HS948	400	PE	18.21	18.21	0508	2.8	变形	2	
2789	板桥村	4HS963-4HS964	400	PE	3.88	3.88	0508	1.2-3.4	结垢	2	
2790	板桥村	4HS974-4HS973	600	PE	22.86	22.86	1202	0.6	破裂	3	
2791	板桥村	4HS979-4HS980	300	砼	4.06	4.06	1212	1.2	错口	4	
2792	板桥村	4HS979-4HS980	300	砼	4.06	4.06	0408	0.1-1.2	障碍物	1	
2793	板桥村	4HS992-4HS985	400	砼	20.56	20.56	0903	2.4	破裂	4	
2794	板桥村	4HS1004-4HS1005	300	砼	4.11	4.11	0507	0.7-4.1	沉积	1	
2795	板桥村	4HS1009-4HS1010	400	砼	4.33	4.33	0803	3.6	破裂	4	
2796	板桥村	4HS1012-4HS1179	500	PE	28.26	28.26	0903	2.3-3.3	变形	4	
2797	板桥村	4HS1179-4HS1012	500	PE	28.26	28.26	0902	1.5-2.8	变形	2	
2798	板桥村	4HS1019-4HS1171	500	PE	13.94	13.94	1004	2.6	破裂	4	
2799	板桥村	4HS1021-4HS1144	300	PE	3.63	3.63	1212	0.6-2.0	变形	2	
2800	板桥村	4HS1021-4HS1144	300	PE	3.63	3.63	0309	2.0-3.6	沉积	3	
2801	板桥村	4HS1021-4HS1171	500	PE	6.73	6.73	1002	2.6	变形	3	
2802	板桥村	4HS1021-4YS548	300	PE	3.52	3.52	1212	1.1-3.1	变形	3	
2803	板桥村	4HS1026-4HS1019	600	PE	18.91	18.91	0105	6.0	树根	1	
2804	板桥村	4HS1052-4HS1059	300	PE	2.61	2.61	1103	1.4-2.3	变形	4	
2805	板桥村	4HS1087-4HS1086	400	PE	4.55	4.55	1203	1.1	变形	3	
2806	板桥村	4HS1135-4YS544	300	PE	2.06	2.06	0902	0.8	变形	4	
2807	板桥村	4HS1139-4HS1135	500	PE	12	12	0903	4.1-8.2	变形	3	
2808	板桥村	4HS1139-4HS1142	500	PE	8.22	8.22	0903	2.1-4.2	变形	4	
2809	板桥村	4HS1139-4YS545	300	PE	3.54	3.54	1003	0.8-1.7	变形	3	
2810	板桥村	4HS1166-4HS1165	300	PE	14.49	14.49	1212	1.5-3.3	变形	3	
2811	板桥村	4HS1172-4HS1048	500	PE	8.4	8.4	1002	1.5	变形	2	
2812	板桥村	4HS1195-4HS1191	500	PE	14.61	14.61	0701	0.7-2.1	变形	4	
2813	板桥村	4HS1195-4HS1196	300	PE	11.04	11.04	0612	1.3-2.8	变形	4	
2814	板桥村	4HS1208-4HS1207	300	PE	13.16	13.16	0902	0.5-1.1	变形	4	
2815	板桥村	4HS1212-4WS1476	500	PE	11.22	11.22	1002	1.5-2.5	变形	4	
2816	板桥村	4HS1230-4HS1226	1000	砼	34.88	34.88	0012	0.5-9.1	破裂	2	
2817	板桥村	4HS1231-4HS1235	1000	砼	29.1	29.1	0903	4.5-25.5	破裂	3	
2818	板桥村	4HS1235-4HS1231	1000	砼	29.1	29.1	1201	0.1-2.4	破裂	2	
2819	板桥村	4HS1232-4HS1231	1000	砼	26.34	26.34	0910	8.2	支管暗接	1	
2820	板桥村	4HS1235-4HS1230	1000	砼	31.16	31.16	0903	0.5-7.4	破裂	3	
2821	板桥村	4WS1422-4WS1421	500	PE	30.23	30.23	1212	3.6	错口	2	
2822	板桥村	4YS417-4YS414	1000	砼	30.85	30.85	0408	2.3	异物穿入	2	
2823	板桥村	28HS2 28HS3	5000X2000	砼	25.83	25.83	0609	8	支管暗接	1	
2824	板桥村	28HS3 28HS10	5000X2000	砼	16.89	16.89	0507	4-7	沉积	1	
2825	陈边村	1HS560-2HS255	500	砼	14.86	14.86	1212	1.0-1.2	错口	4	
2826	陈边村	1HS560-2HS255	500	砼	14.86	14.86	1212	0.1-1.1	腐蚀	1	
2827	陈边村	1HS703-1HS706	1000	砼	6.1	6.1	0001	1.8	支管暗接	1	
2828	陈边村	1HS1132-2HS992	500	砼	9.84	9.84	1212	1.2-1.5	破裂	4	
2829	陈边村	1HS1135-1HS1482	300	PE	10.95	10.95	1212	1.2-1.5	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2830	陈边村	1HS1414-1HS1412	400	砼	7.27	7.27	0507	1.3-1.4	结垢	2	
2831	陈边村	1HS1414-5HS21	500	砼	12.22	12.22	0309	0.2-12.2	沉积	4	
2832	陈边村	1HS1431-1HS1422	300	砼	6.45	6.45	0012	0.5-6.3	破裂	3	
2833	陈边村	1HS1959-1HS1901	400	砼	11.05	11.05	0507	0.2-10.95	沉积	2	
2834	陈边村	1HS2095-1HS2029	800	砼	8.58	8.58	1203	0.8-0.85	支管暗接	2	
2835	陈边村	1HS2095-1HS2029	800	砼	8.58	8.58	1102	1.1-1.2	破裂	3	
2836	陈边村	1WS239-1HS230	1000	砼	15.3	15.3	1206	2.9-5.8	树根	4	
2837	陈边村	2HS39-2HS35	300	砼	14.42	14.42	0408	0.2-14.4	沉积	2	
2838	陈边村	2HS39-2HS50	300	砼	14.87	14.87	0211	0.2-14.5	沉积	4	
2839	陈边村	2HS50-2HS53	300	砼	8.06	8.06	1212	0.1-0.2	障碍物	4	
2840	陈边村	2HS673-2HS682	300	砼	7.83	7.83	0309	4.5-5.5	障碍物	4	
2841	陈边村	2HS673-2HS682	300	砼	7.83	7.83	0704	4.88-4.92	错口	4	
2842	陈边村	2HS797-2HS794	300	PE	2.87	2.87	0406	1.2-1.25	障碍物	2	
2843	陈边村	2HS797-2HS794	300	PE	2.87	2.87	0009	1.1-1.13	支管暗接	1	
2844	陈边村	2WS6-2WS8	400	砼	8.32	8.32	0408	0.2-8.2	沉积	2	
2845	陈边村	2WS6-2WS9	300	砼	2.41	2.41	0309	0.2-2.4	沉积	4	
2846	陈边村	3HS139-3HS142	600	砼	7.6	7.6	1002	1.65-1.69	破裂	3	
2847	陈边村	5HS9-5HS8	600	砼	7.94	7.94	0408	0.2-7.9	沉积	3	
2848	陈边村	5HS9-5HS8	600	砼	7.94	7.94	0012	1.0-4.1	破裂	2	
2849	陈边村	5HS9-5HS33	600	砼	9.04	9.04	0408	0.2-8.9	沉积	3	
2850	陈边村	5YS2819-5YS2820	500	PE	31.32	31.32	1001	7.6-8.1	变形	2	
2851	陈边村	5YS2825-5YS2820	500	PE	31.32	31.32	0306	2.1-2.6	变形	1	双向检测
2852	陈边村	5YS2820-2YS2823	200	PE	15.21	15.21	0507	1.1-1.6	沉积	1	视频字幕终止井号实际为2YS2823
2853	陈边村	5YS2820-2YS2823	200	PE	15.21	15.21	1212	2.1-7.5	起伏	4	
2854	陈边村	5YS2824-5YS2822	300	PE	6.38	6.38	0902	0.8-2.1	变形	4	
2855	陈边村	5YS2822-2YS3099	300	PE	14.01	14.01	0507	0.1-1.5	沉积	1	
2856	陈边村	5YS2822-2YS3099	300	PE	14.01	14.01	0902	1.5-2.1	变形	1	
2857	陈边村	2YS3099-5YS2822	300	PE	14.01	14.01	0902	2.8-3.8	变形	3	双向检测
2858	陈边村	2YS2823-2YS3102	200	PE	11.26	11.26	0309	0.1-2.8	结垢	2	
2859	陈边村	2YS3099-2YS3106	300	PE	21.33	21.33	1212	0.1-3.2	沉积	4	
2860	陈边村	2YS3106-2YS3099	300	PE	21.33	21.33	0507	0.5-2.1	沉积	1	双向检测
2861	陈边村	2YS3106-2YS3108	300	PE	13.6	13.6	0912	5.1-5.6	变形	1	
2862	陈边村	2YS3106-2YS3108	300	PE	13.6	13.6	0507	4.8-6.8	沉积	1	
2863	陈边村	2YS3123-2YS3126	300	PE	56.2	56.2	1212	7.4-7.5	错口	4	
2864	陈边村	2YS3109-2YS3108	300	PE	10.93	10.93	0507	0.1-8.5	沉积	1	
2865	陈边村	2YS3109-2YS3108	300	PE	10.93	10.93	0903	2.5-3.5	变形	1	
2866	陈边村	2YS3109-2YS3111	300	PE	10.46	10.46	0507	0.1-9.5	沉积	1	
2867	陈边村	2YS3114-2YS3111	300	PE	13.12	13.12	0903	4.1-5.1	变形	3	
2868	陈边村	2YS3114-2YS3118	300	PE	24.5	24.5	0507	0.1-5.5	结垢	1	
2869	陈边村	2YS3118-2YS3114	300	PE	24.5	24.5	0507	0.1-4.1	结垢	1	双向检测
2870	陈边村	2YS3118-2YS3114	300	PE	24.5	24.5	1202	0.6-1.2	变形	1	
2871	陈边村	2YS3118-5YS2828	300	PE	20.29	20.29	0507	0.2-7.8	结垢	1	
2872	陈边村	2YS3118-5YS2828	300	PE	20.29	20.29	1212	5.1-7.1	变形	4	
2873	陈边村	5YS2828-2YS3118	300	PE	20.29	20.29	0408	0.1-3.5	沉积	2	双向检测
2874	陈边村	5YS2828-5YS2826	300	PE	6.56	6.56	0507	0.1-5.5	沉积	1	
2875	陈边村	5YS2828-5YS2826	300	PE	6.56	6.56	0903	1.5-2.5	变形	4	
2876	陈边村	5YS2825-5YS2826	300	PE	3.34	3.34	1206	0.8-0.9	错口	1	
2877	陈边村	5YS2829-5YS2825	500	PE	41.95	41.95	1212	4.1-8.1	起伏	1	
2878	陈边村	5YS2825-5YS2829	500	PE	41.95	41.95	1002	4.1-5.1	变形	2	双向检测
2879	陈边村	5YS2830-5YS2829	500	PE	41.95	41.95	1002	0.1-0.5	变形	1	双向检测
2880	陈边村	5YS2830-56YS34	500	PE	9.16	9.16	1002	1.6-4.1	变形	2	
2881	陈边村	5WS2811-5WS2813	300	PE	39.88	39.88	0507	0.1-0.6	沉积	1	
2882	陈边村	5WS2813-5WS2811	300	PE	39.88	39.88	1212	2.5-5.5	起伏	1	双向检测
2883	陈边村	5WS2811-5WS2812	300	PE	21.84	21.84	0903	1.8-3.5	变形	2	
2884	陈边村	5WS2811-5WS2809	300	PE	44.5	44.5	1212	1.6-2.6	变形	2	
2885	陈边村	5WS2809-5WS2811	300	PE	44.5	44.5	0507	3.6-4.6	沉积	1	双向检测
2886	陈边村	3HS363-3HS362	300X200	砼	1.48	1.48	0405	0.1-1.2	异物穿入	1	
2887	陈边村	3HS363-3HS362	300X200	砼	1.48	1.48	1206	0.3-1.1	破裂	3	
2888	陈边村	3HS139-3HS143	600	砼	6.87	6.87	0102	5.8-5.9	支管暗接	1	
2889	陈边村	3HS139-3HS141	300	砼	2.74	2.74	0507	0.1-2.4	沉积	1	
2890	陈边村	3HS177-3HS182	300	砼	10.06	10.06	0306	0.1-0.3	支管暗接	3	
2891	陈边村	3HS177-3HS182	300	砼	10.06	10.06	1202	0.1-0.4	异物穿入	1	
2892	陈边村	3HS153-3HS157	600	砼	2.64	2.64	0910	1.8-1.9	支管暗接	1	
2893	陈边村	3HS10-3HS9	300	砼	5.21	5.21	1101	3.1-3.2	支管暗接	2	
2894	陈边村	3HS5-3HS11	300	砼	1.17	1.17	0507	0.1-1.1	结垢	1	
2895	陈边村	3HS17-3HS18	200X200	砼	10.2	10.2	0105	0.2-1.5	破裂	3	
2896	陈边村	3HS17-3HS18	200X200	砼	10.2	10.2	1212	3.1-4.1	障碍物	4	
2897	陈边村	3HS55-3HS58	300	砼	5.87	5.87	0507	3.1-5.1	障碍物	1	
2898	陈边村	3HS55-3HS59	400	砼	5.98	5.98	0203	2.0-2.1	支管暗接	1	
2899	陈边村	3HS55-3HS60	300X300	砼	0.79	0.79	0205	0.1-0.6	破裂	2	
2900	陈边村	3HS66-3HS67	200X200	砼	7.71	7.71	0306	0.1-0.5	破裂	3	
2901	陈边村	3HS88-3HS87	300	PE	4.19	4.19	0507	2.5-4.1	结垢	2	视频字幕终止井号实际为
2902	陈边村	3HS96-3HS98	300X300	砼	5	5	0609	0.2-2.1	破裂	3	
2903	陈边村	3HS96-3HS98	300X300	砼	5	5	0309	1.5-2.5	结垢	2	
2904	陈边村	3HS92-3HS94	600	砼	5.03	5.03	0304	2.0-2.1	支管暗接	1	
2905	陈边村	3HS96-3HS97	300	砼	3.28	3.28	0507	0.2-1.2	沉积	1	
2906	陈边村	3HS95-3HS99	300X300	砼	4.1	4.1	0309	2.0-2.5	障碍物	4	
2907	陈边村	3HS120-3HS121	300X300	砼	7.93	7.93	0910	2.6-2.7	支管暗接	3	
2908	陈边村	3HS120-3HS121	300X300	砼	7.93	7.93	0507	0.1-3.5	障碍物	1	
2909	陈边村	5YS588-5HS589	600	砼	20.56	20.56	0507	4.8-5.8	沉积	1	视频字幕终止井号实际为5HS589
2910	陈边村	5YS588-5HS589	600	砼	20.56	20.56	1002	1.5-1.8	变形	1	
2911	陈边村	5HS558-5HS564	400	砼	7.88	7.88	0903	4.1-6.1	沉积	4	
2912	陈边村	5HS558-5HS563	300	砼	4.69	4.69	1212	0.8-1.8	障碍物	4	
2913	陈边村	5HS556-5HS557	600	砼	10.08	10.08	0408	0.1-6.1	沉积	2	
2914	陈边村	5HS556-5HS531	600	砼	8.98	8.98	0507	0.1-5.1	沉积	1	
2915	陈边村	5HS540-5HS541	600	砼	7.26	7.26	0203	2.2-2.3	支管暗接	1	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2916	陈边村	5HS531-1HS1462	600X600	砼	8.5	8.5	0408	0.2-8.1	沉积	2	视频字幕终止井号实际为 1HS1462
2917	陈边村	5HS531-1HS1462	600X600	砼	8.5	8.5	1206	0.1-8.1	异物穿入	1	
2918	陈边村	5HS271-5HS272	800	砼	9.28	9.28	0203	7.2-7.3	支管暗接	1	
2919	陈边村	5HS271-5HS272	800	砼	9.28	9.28	0507	0.2-1.2	障碍物	1	
2920	陈边村	5HS270-5HS319	800	砼	7.01	7.01	0506	0.2-0.5	沉积	1	
2921	陈边村	5HS344-5HS345	300	砼	2.96	2.96	0408	0.1-2.8	沉积	2	
2922	陈边村	5HS344-5HS345	300	砼	2.96	2.96	1202	1.5-1.6	支管暗接	1	
2923	陈边村	5HS183-5HS196	800	砼	18.16	18.16	1101	4.0-10.1	破裂	2	
2924	陈边村	5HS182-5HS196	800	砼	2.8	2.8	0507	1.1-1.6	障碍物	2	
2925	陈边村	5HS182-5HS154	800	砼	10.33	10.33	1101	0.5-10.1	破裂	2	
2926	陈边村	5HS182-5HS154	800	砼	10.33	10.33	0507	0.1-10.1	沉积	1	
2927	陈边村	5HS182-5HS184	800	砼	19.91	19.91	0507	0.2-10.1	障碍物	1	
2928	陈边村	5HS186-5HS178	300	砼	38.37	38.37	0408	1.8-2.1	结垢	1	
2929	陈边村	5HS186-5HS178	300	砼	38.37	38.37	0103	7.9-8.1	支管暗接	2	
2930	陈边村	5WS524-5WS522	400	砼	1.83	1.83	0903	0.2-1.7	结垢	1	
2931	陈边村	5HS523-5YS526	300	PVC	3.22	3.22	0507	0.8-2.5	障碍物	1	
2932	陈边村	56YS5-5HS528	1200	砼	21.75	21.75	0507	0.2-5.1	沉积	1	
2933	陈边村	56YS5-56YS4	1200	砼	21.21	21.21	0507	0.2-10.2	沉积	1	
2934	陈边村	56YS3-56YS4	1200	砼	22.85	22.85	0507	0.1-22.1	沉积	1	
2935	陈边村	56YS3-56YS4	1200	砼	22.85	22.85	0609	0.1-10.1	异物穿入	1	
2936	陈边村	56YS2-56YS25	1200	砼	39	39	0306	0.1-0.6	结垢	2	
2937	陈边村	56YS2-56YS25	1200	砼	39	39	1011	4.4-4.5	支管暗接	1	
2938	陈边村	56YS2-56YS25	1200	砼	39	39	0408	15.1-17.1	障碍物	2	
2939	陈边村	56WS22-5WS527	400	砼	30.9	30.9	1002	0.5-5.5	结垢	1	视频字幕终止井号实际为 5WS527
2940	陈边村	56WS21-56WS22	400	砼	30.9	30.9	1002	0.5-6.1	结垢	1	双向检测
2941	陈边村	56WS21-56WS20	400	砼	59.82	59.82	1002	2.1-5.1	结垢	1	
2942	陈边村	56WS20-56WS19	400	砼	78.69	78.69	1002	1.5-3.5	结垢	1	
2943	陈边村	56WS19-56WS20	400	砼	78.69	78.69	0903	0.2-1.2	结垢	1	双向检测
2944	陈边村	5HS113-5HS154	800	砼	10.52	10.52	0507	0.2-10.1	沉积	1	
2945	陈边村	5HS113-5HS154	800	砼	10.52	10.52	1212	4.0-4.1	错口	1	
2946	陈边村	5HS113-5HS33	800	砼	12.02	12.02	0608	0.3-0.5	障碍物	1	
2947	陈边村	5HS113-5HS33	800	砼	12.02	12.02	0507	0.1-11.5	沉积	1	
2948	陈边村	5HS113-5HS33	800	砼	12.02	12.02	1212	4.0-4.1	错口	1	
2949	陈边村	1HS1409-1HS1132	400	砼	6.86	6.86	1212	0.1-1.1	腐蚀	1	
2950	陈边村	1HS1409-1HS1132	400	砼	6.86	6.86	0507	0.1-5.5	沉积	1	
2951	陈边村	1HS1409-1HS1410	300	砼	9.54	9.54	0612	0.2-0.5	破裂	4	
2952	陈边村	1HS1409-1HS1410	300	砼	9.54	9.54	1212	2.1-2.2	错口	3	
2953	陈边村	2HS940-2HS941	250	PE	7.48	7.48	0507	0.1-0.5	结垢	1	
2954	陈边村	2HS940-2HS941	250	PE	7.48	7.48	0203	0.5-0.6	支管暗接	2	
2955	陈边村	2HS940-2HS939	250	PVC	1.34	1.34	0507	0.1-1.2	沉积	1	
2956	陈边村	2HS941-2HS942	250	PE	5.65	5.65	0309	0.2-1.2	结垢	4	
2957	陈边村	1HS703-1HS704	300	砼	2.64	2.64	0507	1.2-1.5	沉积	1	
2958	陈边村	1HS706-1HS898	800	砼	1.97	1.97	0102	1.1-1.2	支管暗接	1	视频字幕终止井号实际为 1HS1499
2959	陈边村	1HS706-1HS708	600	砼	4.6	4.6	0609	1.1-1.5	障碍物	2	
2960	陈边村	1HS943-1HS921	600	砼	5.15	5.15	1212	4.0-4.1	错口	2	
2961	陈边村	1HS1286-1HS1287	600	砼	4.52	4.52	0507	0.2-4.1	障碍物	1	
2962	陈边村	1HS1141-1HS946	600	砼	11.32	11.32	0507	9.1-10.5	障碍物	1	
2963	陈边村	1HS1141-1HS1288	600	砼	5.17	5.17	0203	1.0-1.1	支管暗接	1	
2964	陈边村	1HS1117-1HS1126	300	砼	3.41	3.41	0903	0.2-3.1	沉积	4	
2965	陈边村	1HS1117-1HS1499	300	砼	9.73	9.73	1212	0.2-8.1	结垢	2	视频字幕终止井号实际为 1HS1499
2966	陈边村	1HS1174-1HS1175	600	砼	8.47	8.47	0203	2.0-2.1	支管暗接	1	视频字幕终止井号实际为 1HS1175
2967	陈边村	1HS1190-1HS1175	600	砼	3.69	3.69	1212	2.0-2.1	错口	1	视频字幕终止井号实际为 1HS1175
2968	陈边村	1HS1197-1HS1203	600	砼	9.82	9.82	1011	7.1-7.2	支管暗接	1	
2969	陈边村	1HS1190-1HS1191	200X200	砼	1.13	1.13	0607	0.5-0.6	障碍物	1	
2970	陈边村	1HS1295-1HS1290	600	砼	7.17	7.17	1102	0.8-4.1	结垢	1	
2971	陈边村	1HS1295-1HS1296	300X300	砼	0.87	0.87	0408	0.1-0.7	障碍物	2	
2972	陈边村	1HS1431-1HS1433	300	砼	12.07	12.07	0903	0.2-3.5	结垢	1	
2973	陈边村	1HS1431-1HS1433	300	砼	12.07	12.07	0507	0.2-3.5	沉积	1	
2974	陈边村	1HS1431-1HS1432	200	砼	1.27	1.27	1212	0.2-1.2	沉积	4	
2975	陈边村	1HS1415-1HS1422	300	砼	4.45	4.45	0507	1.1-4.1	沉积	1	
2976	陈边村	1HS1415-1HS1423	300	砼	5.86	5.86	1212	1.0-1.1	错口	1	
2977	陈边村	1HS1415-1HS1423	300	砼	5.86	5.86	0507	1.1-3.1	障碍物	1	
2978	陈边村	1HS1415-1HS1489	400	砼	23.86	23.86	0507	0.1-10.1	沉积	1	
2979	陈边村	1HS1491-1HS1135	300	砼	6.6	6.6	0507	0.1-6.1	沉积	1	
2980	陈边村	1HS1491-1HS1792	300	砼	11.3	11.3	1212	0.2-5.5	沉积	4	
2981	陈边村	1HS1493-1HS1794	300	砼	7.68	7.68	1212	0.1-5.5	结垢	4	
2982	陈边村	1YS2053-1HS2052	400	砼	7.68	7.68	0507	2.5-4.5	沉积	1	
2983	陈边村	1YS2053-1HS2052	400	砼	7.68	7.68	1212	4.0-4.1	错口	1	
2984	陈边村	1HS2052-1HS2051	400	砼	9.08	9.08	1212	4.0-4.1	错口	4	视频字幕终止井号实际为 1HS2051
2985	陈边村	1HS2052-1HS2054	400	砼	10.01	10.01	0507	0.1-5.1	沉积	1	视频字幕终止井号实际为 1HS2054
2986	陈边村	2YS3067-2YS3076	300	砼	12.69	12.69	0507	0.3-2.5	沉积	1	
2987	陈边村	2YS3067-2YS3071	300	砼	7.21	7.21	0507	0.2-3.5	沉积	1	
2988	陈边村	2YS3067-2YS3071	300	砼	7.21	7.21	1212	2.0-2.1	错口	2	
2989	陈边村	2YS3067-2YS3071	300	砼	7.21	7.21	0306	0.1-0.5	破裂	2	
2990	陈边村	1HS2039-1HS2037	600	砼	10.56	10.56	1212	1.0-1.1	错口	1	
2991	陈边村	1HS2039-1HS2051	300	砼	14.58	14.58	1212	0.1-2.0	破裂	4	
2992	陈边村	1HS2039-1HS2041	300	砼	4.56	4.56	1212	0.5-2.5	沉积	4	
2993	陈边村	1HS2039-1HS2041	300	砼	4.56	4.56	1112	0.5-2.5	破裂	2	
2994	陈边村	2YS3004-1HS2115	150X400	砼	3.6	3.6	0507	0.1-3.1	障碍物	2	
2995	陈边村	2YS3005-1HS2116	150X400	砼	4.09	4.09	1212	0.1-2.1	腐蚀	1	
2996	陈边村	2YS3005-2HS3007	200	砼	8.58	8.58	1212	0.1-5.1	腐蚀	2	视频字幕起始井号实际为 2YS3005

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
2997	陈边村	1HS2113-1HS2115	600	砼	4.5	4.5	1201	0.2-4.1	破裂	2	
2998	陈边村	1HS2113-1HS2115	600	砼	4.5	4.5	0507	0.2-4.1	障碍物	1	
2999	陈边村	1HS2110-1HS2112	300	砼	2.38	2.38	1212	1.0-1.1	错口	1	
3000	陈边村	1WS2104-1YS1907	800	砼	4.49	4.49	0507	1.1-1.5	障碍物	1	
3001	陈边村	1WS2028-1WS2027	400	PE	4.34	4.34	1002	0.5-3.5	结垢	1	
3002	陈边村	1WS2028-1HS2095	800	砼	2.21	2.21	0507	0.3-1.3	沉积	1	
3003	陈边村	1HS2029-1HS2031	800	砼	10.6	10.6	1002	1.0-5.1	结垢	1	
3004	陈边村	1HS2031-1HS2029	800	砼	10.6	10.6	0911	1.1-1.2	支管暗接	2	双向检测
3005	陈边村	1HS2031-1HS2029	800	砼	10.6	10.6	1212	1.0-1.1	脱节	4	
3006	陈边村	1HS2031-1HS2029	800	砼	10.6	10.6	0203	1.5-1.6	支管暗接	2	
3007	陈边村	1HS2031-1HS2029	800	砼	10.6	10.6	0203	1.8-1.9	支管暗接	2	
3008	陈边村	1HS2029-1HS2030	300	砼	2.32	2.32	1003	0.5-0.6	破裂	3	
3009	陈边村	1HS2029-1HS2030	300	砼	2.32	2.32	0507	0.2-2.1	沉积	1	
3010	陈边村	1HS2092-1HS2093	300	砼	3.32	3.32	0903	0.2-1.5	腐蚀	2	
3011	陈边村	1HS2092-1HS2093	300	砼	3.32	3.32	1212	0.6-3.1	沉积	4	
3012	陈边村	1HS2031-1HS2032	300	砼	2.37	2.37	0903	0.1-1.1	破裂	4	
3013	陈边村	1HS2031-1HS2032	300	砼	2.37	2.37	1212	0.1-2.1	沉积	4	
3014	陈边村	1HS2031-1HS2033	300	砼	2.7	2.7	1212	0.2-2.5	沉积	4	
3015	陈边村	1HS2031-1HS2033	300	砼	2.7	2.7	1212	1.5-1.6	错口	1	
3016	陈边村	1HS2031-2HS3020	800	砼	8.6	8.6	0507	0.3-4.5	障碍物	1	视频字幕终止井号实际为 2HS3020
3017	陈边村	1HS2031-2HS3020	800	砼	8.6	8.6	0903	1.0-8.1	结垢	1	
3018	陈边村	1HS2034-2HS3020	800	砼	12.82	12.82	1212	0.2-2.1	腐蚀	1	视频字幕终止井号实际为 2HS3020
3019	陈边村	1HS2034-2HS3020	800	砼	12.82	12.82	0103	0.3-0.5	支管暗接	2	
3020	陈边村	1HS2034-2HS3020	800	砼	12.82	12.82	1012	2.0-2.2	支管暗接	3	
3021	陈边村	1HS2034-2HS3020	800	砼	12.82	12.82	0203	2.0-2.2	支管暗接	1	
3022	陈边村	1HS2034-1HS2035	300	砼	1.78	1.78	1212	0.2-1.5	腐蚀	1	
3023	陈边村	1HS2034-1HS2035	300	砼	1.78	1.78	0507	0.2-1.5	障碍物	1	
3024	陈边村	1HS2034-1HS2036	300	砼	3.25	3.25	0903	0.2-0.5	破裂	4	
3025	陈边村	1HS2034-1HS2036	300	砼	3.25	3.25	1212	0.2-3.1	沉积	4	
3026	陈边村	1HS2034-1HS2036	300	砼	3.25	3.25	1212	1.0-1.1	错口	1	
3027	陈边村	1HS2063-1HS2064	200	PVC	4.5	4.5	1202	0.5-0.6	支管暗接	2	
3028	陈边村	2HS3021-2HS3015	200X300	砼	12.35	12.35	0203	0.5-0.6	支管暗接	1	
3029	陈边村	2HS3021-2HS3015	200X300	砼	12.35	12.35	0507	1.1-6.1	障碍物	1	
3030	陈边村	2HS3021-2HS3015	200X300	砼	12.35	12.35	1201	6.1-6.2	支管暗接	1	
3031	陈边村	2YS3025-2HS3032	200X300	砼	9.93	9.93	1112	3.1-3.3	支管暗接	1	
3032	陈边村	2YS3025-2HS3032	200X300	砼	9.93	9.93	1112	3.5-3.6	支管暗接	2	
3033	陈边村	1WS1918-1WS2027	400	PE	13.06	13.06	0903	0.2-7.1	结垢	1	
3034	陈边村	1WS1918-1WS365	400	PE	17.05	17.05	0903	0.2-4.1	结垢	1	
3035	陈边村	1WS365-1WS5	600	砼	10.97	10.97	0903	0.2-5.5	结垢	1	
3036	陈边村	2WS1074-1WS365	600	砼	7.51	7.51	0903	0.2-6.8	结垢	1	
3037	陈边村	2WS1074-2WS1076	400	砼	5.65	5.65	0903	0.3-5.1	结垢	1	
3038	陈边村	2WS1074-2WS1071	400	砼	5.6	5.6	0903	0.5-2.5	结垢	1	
3039	陈边村	2WS1076-1HS1901	400	砼	27.98	27.98	1212	0.3-15.1	结垢	2	
3040	陈边村	1HS1959-1HS1897	400	砼	11.08	11.08	1212	0.1-9.5	腐蚀	1	
3041	陈边村	1HS1959-1HS1897	400	砼	11.08	11.08	0507	0.1-9.5	沉积	1	
3042	陈边村	2WS1083-2WS1084	500	砼	3.22	3.22	0507	0.5-0.6	障碍物	1	
3043	陈边村	2WS1089-2WS1092	400X400	砼	4.57	4.57	1212	1.8-3.5	障碍物	2	
3044	陈边村	2WS1098-2WS1092	400X400	砼	2.19	2.19	1206	0.1-0.5	障碍物	2	
3045	陈边村	2WS1099-2WS1100	400	砼	2.36	2.36	0506	0.5-0.6	破裂	3	
3046	陈边村	2WS1099-2WS1101	600	砼	7.42	7.42	0507	0.1-1.1	沉积	1	
3047	陈边村	2WS1101-2WS1110	300	砼	2.78	2.78	1212	0.4-0.6	破裂	4	视频字幕终止井号实际为 2WS1110
3048	陈边村	2HS1351-2HS1365	600	砼	9.32	9.32	0408	7.1-8.5	障碍物	3	
3049	陈边村	2HS1355-2HS1351	300	砼	3	3	1212	0.1-2.8	破裂	4	
3050	陈边村	2HS1355-2HS1351	300	砼	3	3	0507	0.1-2.8	障碍物	1	
3051	陈边村	2HS1354-2HS1351	200	砼	3.39	3.39	1212	1.0-1.1	错口	2	
3052	陈边村	2HS1354-2HS1351	200	砼	3.39	3.39	1212	1.0-3.1	起伏	4	
3053	陈边村	2HS1351-2YS1352	300	砼	2.52	2.52	1212	1.0-1.1	错口	1	视频字幕起始井号实际为 2HS1351
3054	陈边村	2HS1351-2YS1352	300	砼	2.52	2.52	0903	0.7-2.4	障碍物	4	
3055	陈边村	2HS1355-2HS1363	200	PVC	8.15	8.15	1112	1.2-1.3	支管暗接	1	
3056	陈边村	2HS1366-2HS1365	200	砼	2.54	2.54	1212	0.1-1.1	腐蚀	1	
3057	陈边村	2HS1366-2HS1365	200	砼	2.54	2.54	1212	1.0-1.1	错口	2	
3058	陈边村	2HS1366-2HS1369	250X400	砼	6.84	6.84	1101	0.2-0.3	支管暗接	2	
3059	陈边村	2HS1366-2HS1369	250X400	砼	6.84	6.84	1101	0.5-0.6	支管暗接	2	
3060	陈边村	2HS1369-2HS1371	250X400	砼	5.32	5.32	0507	0.1-0.5	障碍物	1	
3061	陈边村	2HS1379-2HS1395	200	砼	2.67	2.67	1212	1.5-1.6	错口	2	
3062	陈边村	2HS1379-2HS1376	250X400	砼	6.11	6.11	1002	2.9-3.1	支管暗接	3	
3063	陈边村	2HS1374-2HS1376	250X400	砼	6.24	6.24	1002	0.5-0.7	支管暗接	3	
3064	陈边村	2HS1192-2HS1193	200	砼	4.31	4.31	0507	1.1-2.1	沉积	1	
3065	陈边村	2HS1395-2HS1351	600	PE	10.61	10.61	0508	1.8-2.8	障碍物	3	
3066	陈边村	2HS1382-2HS1421	600	PE	10.24	10.24	1002	2.1-8.1	结垢	1	
3067	陈边村	2HS1382-2HS1383	300	砼	2.68	2.68	1212	0.1-2.5	障碍物	4	
3068	陈边村	2HS1382-2HS1409	300	砼	2.89	2.89	1212	0.2-2.5	破裂	4	
3069	陈边村	2HS1382-2HS1409	300	砼	2.89	2.89	0507	0.2-2.5	沉积	1	
3070	陈边村	2WS1105-2WS1104	500	砼	2.89	2.89	1212	2.0-2.1	错口	1	双向检测
3071	陈边村	1WS2055-2WS1105	500	砼	2.89	2.89	1212	2.0-2.1	错口	1	双向检测
3072	陈边村	1YS1997-1YS1998	200	PVC	12.89	12.89	0309	0.2-2.1	沉积	4	
3073	陈边村	1YS1998-1YS1997	200	PVC	12.89	12.89	0507	0.2-4.1	沉积	1	双向检测
3074	陈边村	2WS1112-2WS1111	400	砼	2.8	2.8	0903	0.2-2.5	结垢	1	
3075	陈边村	2WS1112-2WS1115	500	砼	17.71	17.71	0903	0.2-2.5	结垢	1	
3076	陈边村	2WS1112-2WS1115	500	砼	17.71	17.71	1212	4.0-4.1	错口	2	
3077	陈边村	2WS25-2WS29	400	砼	7.42	7.42	0903	0.2-2.5	结垢	1	
3078	陈边村	2WS25-2WS27	600	砼	29.63	29.63	0903	1.1-2.1	结垢	1	变径变材
3079	陈边村	2WS25-2WS27	600	砼	29.63	29.63	0309	2.5-3.5	障碍物	3	
3080	陈边村	2WS27-2WS25	600	砼	29.63	29.63	0507	0.2-10.5	沉积	1	双向检测
3081	陈边村	2WS27-2HS33	600	砼	11.95	11.95	1011	5.5-5.6	支管暗接	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3082	陈边村	2WS27-2HS33	600	砼	11.95	11.95	0507	0.2-10.5	沉积	1	
3083	陈边村	2WS27-2WS28	400	砼	2.75	2.75	0612	1.1-1.5	支管暗接	3	
3084	陈边村	2WS27-2YS36	300	砼	2.14	2.14	1212	0.1-2.1	腐蚀	1	
3085	陈边村	2WS27-2YS36	300	砼	2.14	2.14	1212	0.2-2.1	沉积	4	
3086	陈边村	2HS33-2HS34	600	砼	12.78	12.78	0507	1.5-3.5	沉积	1	
3087	陈边村	2HS33-2HS35	600	砼	8.76	8.76	0507	4.2-4.3	障碍物	1	
3088	陈边村	2HS162-2HS34	600	砼	18.05	18.05	1212	1.0-1.1	错口	3	
3089	陈边村	2HS162-2HS34	600	砼	18.05	18.05	0507	1.0-1.5	沉积	1	
3090	陈边村	2HS331-2HS337	300	砼	12.54	12.54	0203	4.0-4.1	支管暗接	1	
3091	陈边村	2HS331-2HS337	300	砼	12.54	12.54	0507	0.2-10.1	沉积	1	
3092	陈边村	2HS349-2HS350	300	砼	3.19	3.19	0507	2.0-2.8	障碍物	1	
3093	陈边村	2HS403-2HS412	250	PVC	8.37	8.37	0203	1.0-1.1	支管暗接	1	
3094	陈边村	2HS403-2HS404	250	PVC	4.59	4.59	1212	2.0-2.1	错口	4	
3095	陈边村	2HS385-2HS404	300	砼	11.96	11.96	1212	0.2-5.1	腐蚀	2	
3096	陈边村	2HS385-2HS386	300	砼	4.02	4.02	1212	0.2-3.6	腐蚀	1	
3097	陈边村	2HS388-2HS386	300	砼	5.86	5.86	1212	0.2-5.1	腐蚀	1	
3098	陈边村	2HS388-2HS401	300	砼	16.07	16.07	1212	0.1-1.1	破裂	4	
3099	陈边村	2HS388-2HS401	300	砼	16.07	16.07	0911	0.5-0.7	支管暗接	1	
3100	陈边村	2HS388-2HS401	300	砼	16.07	16.07	1212	1.2-8.1	腐蚀	3	
3101	陈边村	2HS388-2HS401	300	砼	16.07	16.07	0203	0.8-1.1	支管暗接	1	
3102	陈边村	2HS388-2HS401	300	砼	16.07	16.07	0203	2.7-2.8	支管暗接	1	
3103	陈边村	2HS388-2HS401	300	砼	16.07	16.07	0810	2.6-2.8	支管暗接	2	
3104	陈边村	2HS401-2HS388	300	砼	16.07	16.07	1212	0.1-3.1	腐蚀	3	双向检测
3105	陈边村	2HS401-2HS388	300	砼	16.07	16.07	0309	0.1-3.1	沉积	4	
3106	陈边村	2HS492-2HS509	200	PE	14.8	14.8	0408	1.8-2.8	变形	2	
3107	陈边村	56YS7-5HS528	1200	砼	59.1	59.1	0507	20.7	障碍物	1	
3108	陈边村	56YS9-56YS8	1200	砼	21.24	21.24	0507	4.1-8.1	障碍物	1	
3109	陈边村	56YS11-56YS10	1200	砼	21.11	21.11	0507	0.1-21.1	沉积	1	
3110	陈边村	56YS11-56YS12	1200	砼	27.23	27.23	0507	0.1-27.1	沉积	1	
3111	陈边村	56YS13-56YS14	1200	砼	23.84	23.84	0507	0.1-6.1	沉积	1	
3112	陈边村	1HS1754-1HS1765	300	砼	8.23	8.23	0308	4.1-4.2	错口	2	
3113	陈边村	1HS657-1HS658	300X300	砼	0.84	0.84	0507	0.1-0.8	障碍物	2	
3114	陈边村	1HS661-1HS658	300X300	砼	4.74	4.74	0001	2.14-2.19	支管暗接	2	
3115	陈边村	1HS670-1HS673	300X300	砼	12.7	12.7	0910	1.1-1.2	支管暗接	1	
3116	陈边村	2WS13-2WS8	300	砼	6.39	6.39	1212	4.1-4.13	错口	4	
3117	陈边村	2WS3-2WS6	400	砼	10.9	10.9	0612	4.11-4.13	错口	2	
3118	陈边村	2WS3-2WS1	500	砼	8.12	8.12	0507	0.1-8.1	沉积	1	
3119	陈边村	1WS4-2WS1	500	砼	6.92	6.92	1102	0.1-6.9	结垢	1	
3120	陈边村	1WS4-1WS376	300	砼	5.18	5.18	0507	4.8-4.9	障碍物	1	
3121	陈边村	1HS230-1HS232	300	砼	4.8	4.8	1105	1.2-1.23	错口	2	
3122	陈边村	1HS223-1HS224	300	砼	3.56	3.56	0309	0.2-3.5	沉积	3	
3123	陈边村	1HS223-1HS216	300	砼	10.24	10.24	0305	4.1-4.4	障碍物	1	
3124	陈边村	2WS1041-2WS1040	400	砼	10.24	10.24	1212	0.1	沉积	4	双向检测
3125	陈边村	2HS35-2HS38	600	砼	6.85	6.85	0012	0.3-6.7	破裂	2	
3126	陈边村	2YS58-2HS74	200X300	砼	3.72	3.72	0408	0.3-3.7	沉积	2	
3127	陈边村	2HS594-2HS228	300	PE	9.7	9.7	0003	2.88-2.93	支管暗接	1	
3128	陈边村	2HS649-2HS631	300	砼	7.18	7.18	1212	0.3-7.1	腐蚀	2	
3129	陈边村	2HS672-2HS585	300	砼	6.12	6.12	0703	3.45-3.48	错口	4	
3130	陈边村	2HS672-2HS585	300	砼	6.12	6.12	0309	2.44-4.44	障碍物	4	
3131	陈边村	1HS690-2HS1042	400	砼	11.52	11.52	0507	0.3-1.3	沉积	1	
3132	陈边村	1HS593-1HS581	400	砼	8.72	8.72	0012	1.7	支管暗接	1	
3133	陈边村	1HS593-1HS277	400	砼	8.83	8.83	0408	1.8	错口	2	
3134	陈边村	1HS277-1HS272	400	砼	8.85	8.85	1212	8.01-8.83	沉积	4	
3135	陈边村	1HS16-1HS263	500	砼	15.87	15.87	0812	7.9-8.3	支管暗接	1	
3136	陈边村	1HS16-1HS257	600	砼	9.56	9.56	0002	4.32-4.35	支管暗接	1	
3137	陈边村	1HS19-1HS18	300	PE	8.08	8.08	0507	0.1-1.0	障碍物	1	
3138	陈边村	1HS19-1HS18	300	PE	8.08	8.08	0203	7.8-7.9	支管暗接	1	
3139	陈边村	1HS19-1HS21	300	PE	8.24	8.24	1112	2.17-2.25	支管暗接	1	
3140	陈边村	1HS20-1HS34	300	PE	6.1	6.1	0708	4.21-4.28	支管暗接	1	
3141	陈边村	1HS67-1HS255	800	砼	6.92	6.92	0507	0.1-6.9	沉积	1	
3142	陈边村	1HS67-1HS68	300	砼	1.87	1.87	0309	1.2-1.8	沉积	4	
3143	陈边村	1HS75-1HS79	300	PE	7.81	7.81	0103	1.82-1.85	支管暗接	3	
3144	陈边村	1HS142-1HS125	800	砼	14.7	14.7	0010	3.51-3.55	支管暗接	1	
3145	陈边村	1HS157-1HS159	300	PE	7.12	7.12	0012	3.09	破裂	2	
3146	陈边村	1HS143-1HS144	300	砼	2.7	2.7	1212	0.2-2.6	腐蚀	2	
3147	陈边村	1HS599-1HS600	300	砼	1.24	1.24	0507	0.2-1.2	沉积	1	
3148	塘东村	06HS1_06HS3	800	砼	28.02	28.02	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3149	塘东村	06HS1_06HS3	800	砼	28.02	28.02	0705	0.1-10.1	树根	1	
3150	塘东村	06HS3_06HS1	800	砼	28.02	28.02	0705	0.1-4.6	树根	3	
3151	塘东村	06HS1_06HS10	800	砼	5.02	5.02	0507	0.1-4.6	沉积	2	
3152	塘东村	06HS211_06HS1008	1200	砼	8.55	8.55	0905	5.0-5.1	错口	1	
3153	塘东村	06HS102_06HS108	600	砼	26.73	26.73	0905	0.0-5.0	腐蚀	1	
3154	塘东村	06HS102_06HS108	600	砼	26.73	26.73	0805	1.5-1.6	错口	1	
3155	塘东村	06HS1090_06HS802	600	砼	10.65	10.65	1003	3.5-3.6	错口	2	
3156	塘东村	06HS113_06HS118	600	砼	16.82	16.82	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3157	塘东村	06HS113_06HS118	600	砼	16.82	16.82	0903	0.0-3.0	结垢	3	
3158	塘东村	06HS113_06HS115	250	砼	1.88	1.88	0706	0.1-1.9	腐蚀	2	
3159	塘东村	06HS119_06HS118	600	砼	2.25	2.25	0905	0.1-1.1	腐蚀	1	
3160	塘东村	06HS127_06HS119	400	砼	1.03	1.03	0507	0.1-0.6	沉积	3	
3161	塘东村	06HS119_06HS127	400	砼	1.03	1.03	0700	0.5-0.6	支管暗接	1	
3162	塘东村	06HS1201_06HS1229	400	PE	5.04	5.04	0603	3.5-4.0	错口	3	
3163	塘东村	06HS121_06HS123	300	砼	1.7	1.7	0111	1.5-1.7	障碍物	4	
3164	塘东村	06HS121_06HS123	300	砼	1.7	1.7	0705	0.0-1.5	腐蚀	1	
3165	塘东村	06HS1252_06HS1242	400	PE	3.86	3.86	0310	3.8-4.0	错口	2	
3166	塘东村	06HS1252_06HS1091	600	砼	15.96	15.96	1006	6.5-6.7	错口	2	
3167	塘东村	06HS1252_06HS1258	400	PE	8.6	8.6	0705	1.8-2.3	错口	3	
3168	塘东村	06HS121_06HS132	600	砼	28.92	28.92	0507	1.0-6.0	沉积	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3169	塘东村	06HS132_06HS121	600	砼	28.92	28.92	0905	5.5-5.7	错口	1	
3170	塘东村	06HS121_06HS132	600	砼	28.92	28.92	0805	0.1-6.6	结垢	3	
3171	塘东村	06HS132_06HS136	600	砼	20.88	20.88	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3172	塘东村	06HS132_06HS136	600	砼	20.88	20.88	0903	1.5-2.0	结垢	2	
3173	塘东村	06WS155_06HS156	300	PVC	3.95	3.95	0507	0.1-3.6	沉积	2	
3174	塘东村	06HS22_06HS16	800	砼	19.43	19.43	0507	0.0-8.0	沉积	1	
3175	塘东村	06HS22_06HS16	800	砼	19.43	19.43	0609	0.1-1.6	树根	1	
3176	塘东村	06HS1752_06HS1754	500	砼	4.01	4.01	1212	4.0-4.3	支管暗接	2	
3177	塘东村	06HS1752_06HS1754	500	砼	4.01	4.01	0601	2.0-2.3	错口	2	
3178	塘东村	06HS1752_06HS1754	500	砼	4.01	4.01	0507	0.0-3.5	沉积	2	
3179	塘东村	06HS176_06HS174	1000	砼	5.06	5.06	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3180	塘东村	06HS1765_06HS1766	300	砼	1.34	1.34	0805	0.1-1.3	腐蚀	2	
3181	塘东村	06HS27_06HS1769	200	PVC	17.02	17.02	0208	2.5-3.5	变形	4	
3182	塘东村	06HS1770_06HS1879	300	砼	9.61	9.61	0705	8.5-9.0	错口	2	
3183	塘东村	06HS1770_06HS1879	300	砼	9.61	9.61	0805	0.1-8.6	腐蚀	3	
3184	塘东村	06HS1776_06HS1780	250X250	砼	5.98	5.98	0906	0.1-5.6	腐蚀	3	
3185	塘东村	06HS1780_06HS1785	200X200	砼	2.8	2.8	0507	0.0-2.5	沉积	1	
3186	塘东村	06HS1803_06HS1804	200	PVC	0.64	0.64	0507	0.0-0.6	沉积	1	
3187	塘东村	06HS1803_06HS1804	200	PVC	0.64	0.64	1101	0.6-0.9	支管暗接	3	
3188	塘东村	06HS1815_06HS1808	200	PVC	7.43	7.43	0306	0.0-7.0	腐蚀	1	
3189	塘东村	06HS1869_06HS36	600	砼	11.57	11.57	0607	6.0-7.0	障碍物	1	
3190	塘东村	06HS1869_06HS36	600	砼	11.57	11.57	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3191	塘东村	06HS176_06HS187	1000	砼	7.16	7.16	0102	3.0-3.2	支管暗接	1	
3192	塘东村	06HS176_06HS187	1000	砼	7.16	7.16	0408	0.0-7.0	沉积	2	
3193	塘东村	06HS176_06HS187	1000	砼	7.16	7.16	1106	0.5-0.6	错口	1	
3194	塘东村	06HS1869_06HS1870	200	砼	2.88	2.88	0409	0.1-2.6	沉积	4	
3195	塘东村	06HS1869_06HS1870	200	砼	2.88	2.88	0705	0.1-2.6	腐蚀	2	
3196	塘东村	06HS1869_06HS1879	600	砼	11.7	11.7	0904	0.1-8.6	结垢	2	
3197	塘东村	06HS1869_06HS1879	600	砼	11.7	11.7	1101	8.5-8.6	支管暗接	1	
3198	塘东村	06HS188_06HS183	1000	砼	6.74	6.74	1206	2.5-2.6	错口	1	
3199	塘东村	06HS188_06HS183	1000	砼	6.74	6.74	0607	0.1-3.6	沉积	2	
3200	塘东村	06HS1879_06HS1889	600	砼	14.69	14.69	0703	0.0-6.0	腐蚀	1	
3201	塘东村	06HS1879_06HS1889	600	砼	14.69	14.69	1201	6.0-6.1	支管暗接	1	
3202	塘东村	06HS1879_06HS1889	600	砼	14.69	14.69	0601	8.0-8.3	错口	2	
3203	塘东村	06HS188_06HS190	800	砼	5.25	5.25	0904	0.5-5.0	腐蚀	2	
3204	塘东村	06HS188_06HS190	800	砼	5.25	5.25	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3205	塘东村	06HS188_06HS190	800	砼	5.25	5.25	0705	3.5-4.0	错口	1	
3206	塘东村	06HS1901_06HS1889	600	砼	12.57	12.57	0805	4.5-4.8	错口	2	
3207	塘东村	06HS1901_06HS1889	600	砼	12.57	12.57	0607	5.0-5.2	支管暗接	1	
3208	塘东村	06HS1901_06HS1914	600	砼	14.65	14.65	0806	5.0-5.3	错口	2	
3209	塘东村	06HS1901_06HS1914	600	砼	14.65	14.65	0102	5.0-5.1	渗漏	1	
3210	塘东村	06HS1927_06HS1923	300	砼	1.11	1.11	0804	0.0-1.0	腐蚀	1	
3211	塘东村	06HS1930_06HS1928	400	砼	10.91	10.91	0710	0.5-1.1	支管暗接	2	
3212	塘东村	06HS1952_06HS1955	400	PE	9.66	9.66	0903	6.5-7.0	变形	2	
3213	塘东村	06HS1980_06HS1981	400X400	砼	5.72	5.72	0607	0.1-1.6	沉积	1	
3214	塘东村	06HS2011_06WS109	500	砼	5.3	5.3	0905	0.5-3.0	结垢	2	
3215	塘东村	06HS2024_06HS2018	1200	砼	27.27	27.27	0607	0.0-3.0	沉积	1	
3216	塘东村	06HS2024_06HS2018	1200	砼	27.27	27.27	1003	4.0-4.5	错口	1	
3217	塘东村	06HS2024_06HS2031	1200	砼	39.15	39.15	1003	0.5-4.0	结垢	2	
3218	塘东村	06HS2031_06HS2024	1200	砼	39.15	39.15	1005	1.5-5.0	结垢	2	
3219	塘东村	06HS2031_06HS2035	1200	砼	14.94	14.94	1003	0.0-10.0	结垢	1	
3220	塘东村	06HS2054_06HS2059	250	PE	4.32	4.32	0905	1.0-4.0	结垢	1	
3221	塘东村	06HS2054_06HS2059	250	PE	4.32	4.32	0902	1.5-2.0	错口	2	
3222	塘东村	06HS2059_06HS2060	300	PE	14.79	14.79	0508	0.1-2.1	沉积	4	
3223	塘东村	06HS2054_06HS2061	250	砼	12.64	12.64	0705	0.0-10.0	腐蚀	1	
3224	塘东村	06HS2054_06HS2061	250	砼	12.64	12.64	0607	0.1-0.6	障碍物	2	
3225	塘东村	06HS2064_06HS2066	250	砼	6.96	6.96	0610	5.0-5.1	错口	1	
3226	塘东村	06HS2071_06HS2066	250	砼	2.55	2.55	1006	2.5-3.0	错口	4	
3227	塘东村	06HS2071_06HS2077	250	砼	20.69	20.69	0902	3.0-4.0	错口	2	
3228	塘东村	06HS2071_06HS2077	250	砼	20.69	20.69	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3229	塘东村	06HS211_06HS208	1200	砼	4.95	4.95	0905	0.0-4.5	结垢	2	
3230	塘东村	06HS211_06HS225	1200	砼	20.33	20.33	0507	3.0-6.0	沉积	1	
3231	塘东村	06HS211_06WS210	400	PVC	3.37	3.37	1003	0.1-1.6	腐蚀	3	
3232	塘东村	06HS232_06HS213	1200	砼	25.61	25.61	0310	0.0-8.0	腐蚀	1	
3233	塘东村	06HS213_06HS232	1200	砼	25.61	25.61	0507	2.5-8.0	沉积	1	
3234	塘东村	06HS232_06HS213	1200	砼	25.61	25.61	0507	0.1-8.6	沉积	2	
3235	塘东村	06HS22_06HS26	800	砼	23.08	23.08	0704	15.5-16.0	树根	1	
3236	塘东村	06HS26_06HS22	800	砼	23.08	23.08	0903	4.0-6.0	树根	1	
3237	塘东村	06HS213_06HS225	1200	砼	7.23	7.23	0203	3.5-3.7	支管暗接	1	
3238	塘东村	06HS213_06HS225	1200	砼	7.23	7.23	0506	0.1-4.6	沉积	2	
3239	塘东村	06HS232_06HS243	1350	砼	21.62	21.62	1212	0.1-7.6	沉积	2	
3240	塘东村	06HS243_06HS232	1350	砼	21.62	21.62	0507	0.1-9.6	沉积	2	
3241	塘东村	06HS243_06HS248	1350	砼	11.42	11.42	0409	0.1-5.7	沉积	3	
3242	塘东村	06HS251_06HS252	800	砼	13.23	13.23	0906	0.0-4.0	腐蚀	1	
3243	塘东村	06HS251_06HS252	800	砼	13.23	13.23	0705	2.5-2.7	错口	1	
3244	塘东村	06HS251_06HS254	250	砼	4.34	4.34	0705	0.0-4.0	腐蚀	1	
3245	塘东村	06HS251_06HS254	250	砼	4.34	4.34	0507	1.0-1.3	障碍物	1	
3246	塘东村	06HS251_06HS254	250	砼	4.34	4.34	0602	3.5-3.7	错口	2	
3247	塘东村	06HS26_06HS29	800	砼	6.6	6.6	0612	2.0-2.1	错口	1	
3248	塘东村	06HS26_06HS29	800	砼	6.6	6.6	1011	5.5-5.6	支管暗接	2	
3249	塘东村	06HS260_06HS268	300	砼	2.65	2.65	0705	0.0-2.5	腐蚀	1	
3250	塘东村	06HS260_06HS268	300	砼	2.65	2.65	0408	0.1-1.3	沉积	2	
3251	塘东村	06HS251_06HS268	800	砼	16.07	16.07	0705	0.0-8.0	腐蚀	1	
3252	塘东村	06HS27_06HS297	600	砼	3.96	3.96	0705	0.0-3.5	腐蚀	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3253	塘东村	06HS27_06HS297	600	砼	3.96	3.96	0102	3.9-4.0	支管暗接	2	
3254	塘东村	06HS270_06HS269	300	砼	2.82	2.82	1102	0.1-1.6	破裂	3	
3255	塘东村	06HS280_06HS275	800	砼	13.97	13.97	0507	0.5-1.5	沉积	1	
3256	塘东村	06HS280_06HS275	800	砼	13.97	13.97	1206	3.5-3.7	错口	2	
3257	塘东村	06HS282_06HS284	800	砼	2.36	2.36	0905	0.0-2.2	腐蚀	1	
3258	塘东村	06HS282_06HS284	800	砼	2.36	2.36	0710	0.5-0.8	支管暗接	1	
3259	塘东村	06HS281_06HS284	800	砼	1.92	1.92	0505	0.0-1.9	障碍物	1	
3260	塘东村	06HS281_06HS284	800	砼	1.92	1.92	0206	1.5-2.0	支管暗接	1	
3261	塘东村	06HS31_06HS29	800	砼	8.89	8.89	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3262	塘东村	06HS27_06HS295	500	砼	1.84	1.84	0708	1.8-2.3	支管暗接	1	
3263	塘东村	06HS27_06HS295	500	砼	1.84	1.84	0903	1.8-1.9	错口	1	
3264	塘东村	06HS3_06HS6	800	砼	6.83	6.83	0705	0.1-4.6	树根	4	
3265	塘东村	06HS300_06HS305	500	砼	2.21	2.21	0408	0.0-2.0	沉积	2	
3266	塘东村	06HS300_06HS305	500	砼	2.21	2.21	0806	0.1-2.2	腐蚀	3	
3267	塘东村	06HS300_06HS305	500	砼	2.21	2.21	0102	2.0-2.1	渗漏	2	
3268	塘东村	06HS31_06HS34	600	砼	7.03	7.03	0507	5.0-7.0	沉积	1	
3269	塘东村	06HS31_06HS34	600	砼	7.03	7.03	0905	0.1-4.6	腐蚀	3	
3270	塘东村	06HS31_06WS32	400	PE	2.75	2.75	0805	0.1-2.7	腐蚀	3	
3271	塘东村	06HS334_06HS341	800	砼	6.36	6.36	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3272	塘东村	06HS334_06HS341	800	砼	6.36	6.36	0104	3.5-3.8	支管暗接	1	
3273	塘东村	06HS334_06HS335	250	砼	2.56	2.56	1002	0.2-1.7	腐蚀	2	
3274	塘东村	06HS334_06HS336	500	砼	2.36	2.36	1003	0.1-2.3	腐蚀	3	
3275	塘东村	06HS334_06HS337	600	砼	14.26	14.26	0507	0.0-5.0	沉积	2	
3276	塘东村	06HS334_06HS337	600	砼	14.26	14.26	1003	0.1-3.6	结垢	1	
3277	塘东村	06HS347_06HS345	800	砼	9.66	9.66	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3278	塘东村	06HS347_06HS351	800	砼	6.89	6.89	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3279	塘东村	06HS347_06HS351	800	砼	6.89	6.89	0805	1.5-1.8	错口	2	
3280	塘东村	06HS347_06HS348	500	砼	2.54	2.54	0507	0.0-2.5	沉积	2	
3281	塘东村	06HS347_06HS348	500	砼	2.54	2.54	1101	1.1-1.3	破裂	2	
3282	塘东村	06HS31_06HS35	800	砼	4.69	4.69	0705	0.1-4.6	腐蚀	3	
3283	塘东村	06HS357_06HS356	250	砼	3.78	3.78	0507	0.0-3.5	沉积	2	
3284	塘东村	06HS357_06HS356	250	砼	3.78	3.78	1002	0.1-1.9	腐蚀	2	
3285	塘东村	06HS357_06HS361	800	砼	14.2	14.2	0507	0.0-8.0	沉积	2	
3286	塘东村	06HS359_06HS361	250	砼	4.19	4.19	1005	3.5-3.7	错口	2	
3287	塘东村	06HS359_06HS361	250	砼	4.19	4.19	0507	0.1-4.1	沉积	2	
3288	塘东村	06HS35_06HS36	600	砼	2.58	2.58	0507	0.0-2.5	沉积	2	
3289	塘东村	06HS35_06HS36	600	砼	2.58	2.58	0705	0.1-2.5	腐蚀	2	
3290	塘东村	06HS35_06HS36	600	砼	2.58	2.58	0405	2.2-2.3	支管暗接	2	
3291	塘东村	06HS367_06HS364	800	砼	10.92	10.92	0309	0.0-8.0	结垢	1	
3292	塘东村	06HS367_06HS369	800	砼	19.8	19.8	0309	0.0-5.0	腐蚀	1	
3293	塘东村	06HS357_06HS403	800	砼	17.68	17.68	0506	0.1-2.6	沉积	2	
3294	塘东村	06HS357_06HS403	800	砼	17.68	17.68	0409	0.0-5.0	腐蚀	1	
3295	塘东村	06HS406_06HS417	800	砼	13.34	13.34	0507	0.0-6.0	沉积	2	
3296	塘东村	06HS406_06HS417	800	砼	13.34	13.34	0705	0.3-0.4	错口	2	
3297	塘东村	06HS406_06HS410	800	砼	4.03	4.03	0710	0.2-0.5	支管暗接	1	
3298	塘东村	06HS406_06HS410	800	砼	4.03	4.03	0507	0.0-2.0	沉积	2	
3299	塘东村	06HS417_06HS415	300	砼	5.61	5.61	0705	0.0-5.6	腐蚀	1	
3300	塘东村	06HS280_06HS417	800	砼	17.7	17.7	0705	0.5-0.6	错口	2	
3301	塘东村	06HS282_06HS425	800	砼	1.23	1.23	1206	1.2-1.3	错口	1	
3302	塘东村	06HS446_06HS447	200	砼	6.57	6.57	0507	0.0-6.0	沉积	2	
3303	塘东村	06HS446_06HS447	200	砼	6.57	6.57	0705	0.1-3.6	腐蚀	2	
3304	塘东村	06HS446_06HS455	200	砼	15.14	15.14	0705	0.1-14.1	腐蚀	2	
3305	塘东村	06HS48_06HS46	800	砼	15.75	15.75	0611	7.5-7.7	渗漏	1	
3306	塘东村	06HS473_06HS686	500	砼	7.15	7.15	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3307	塘东村	06HS473_06HS686	500	砼	7.15	7.15	0705	0.1-2.6	腐蚀	3	
3308	塘东村	06HS48_06HS53	800	砼	13.4	13.4	0705	2.0-2.1	错口	1	
3309	塘东村	06HS48_06HS53	800	砼	13.4	13.4	1006	4.5-4.8	渗漏	1	
3310	塘东村	06HS54_06HS53	800	砼	27.05	27.05	0309	0.1-4.6	结垢	4	
3311	塘东村	06HS356_06HS553	300	砼	3.14	3.14	0507	0.0-3.0	沉积	2	
3312	塘东村	06HS356_06HS553	300	砼	3.14	3.14	0705	0.1-3.1	腐蚀	3	
3313	塘东村	06HS565_06HS476	250	PVC	11.82	11.82	1101	4.5-4.7	支管暗接	3	
3314	塘东村	06HS595_06HS565	250	PVC	9.14	9.14	0705	3.5-3.7	错口	2	
3315	塘东村	06HS63_06HS60	800	砼	22.75	22.75	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3316	塘东村	06HS63_06HS68	800	砼	14.51	14.51	0607	0.1-9.1	沉积	2	
3317	塘东村	06HS68_06WS67	800	砼	6.33	6.33	1003	0.0-3.0	腐蚀	1	
3318	塘东村	06HS68_06WS67	800	砼	6.33	6.33	0903	0.1-2.6	结垢	2	
3319	塘东村	06HS739_06HS683	800	砼	13.58	13.58	0507	0.0-8.0	沉积	1	
3320	塘东村	06HS739_06HS683	800	砼	13.58	13.58	0903	3.0-3.1	错口	1	
3321	塘东村	06HS739_06HS683	800	砼	13.58	13.58	1011	4.5-4.7	支管暗接	2	
3322	塘东村	06HS739_06HS728	800	砼	13.84	13.84	0507	0.0-8.0	沉积	1	
3323	塘东村	06HS739_06HS728	800	砼	13.84	13.84	0902	6.5-7.0	支管暗接	1	
3324	塘东村	06HS772_06HS768	800	砼	3.37	3.37	0105	3.0-3.3	支管暗接	2	
3325	塘东村	06HS772_06HS768	800	砼	3.37	3.37	0507	0.0-3.0	沉积	2	
3326	塘东村	06HS772_06HS768	800	砼	3.37	3.37	1002	3.3-3.6	异物穿入	2	
3327	塘东村	06HS769_06HS771	300	砼	8.03	8.03	0705	0.1-7.6	腐蚀	3	
3328	塘东村	06HS769_06HS771	300	砼	8.03	8.03	0507	0.1-7.1	沉积	2	
3329	塘东村	06HS772_06HS781	800	砼	16.36	16.36	0904	8.0-8.3	错口	2	
3330	塘东村	06HS789_06HS782	1000	砼	18.29	18.29	0506	0.1-3.6	浮渣	2	
3331	塘东村	06HS782_06HS784	800	PE	2.05	2.05	0910	2.0-2.2	支管暗接	1	
3332	塘东村	06HS782_06HS784	800	PE	2.05	2.05	0506	0.1-2.0	浮渣	2	
3333	塘东村	06HS793_06HS789	1200	砼	17.1	17.1	0507	0.0-17.0	沉积	1	
3334	塘东村	06HS793_06HS789	1200	砼	17.1	17.1	1003	6.0-6.2	错口	1	
3335	塘东村	06HS789_06HS790	800	砼	15.57	15.57	0805	0.1-4.6	结垢	3	
3336	塘东村	06HS789_06HS790	800	砼	15.57	15.57	0705	0.0-10.0	腐蚀	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3337	塘东村	06HS789_06HS790	800	砼	15.57	15.57	0507	0.0-14.0	沉积	2	
3338	塘东村	06HS793_06HS1008	1200	砼	14.92	14.92	0705	0.0-2.0	腐蚀	1	
3339	塘东村	06HS793_06HS1008	1200	砼	14.92	14.92	0607	0.2-1.7	沉积	2	
3340	塘东村	06HS793_06HS794	300	砼	3.54	3.54	0705	0.1-3.3	腐蚀	2	
3341	塘东村	06HS793_06HS795	300	砼	3.89	3.89	0705	0.1-3.6	腐蚀	3	
3342	塘东村	06HS797_06HS799	300	砼	19.87	19.87	0611	3.5-3.7	错口	3	
3343	塘东村	06HS797_06HS801	800	砼	23.25	23.25	0706	0.1-3.6	结垢	3	
3344	塘东村	06HS800_06HS802	600	砼	18.86	18.86	0509	0.0-6.0	腐蚀	1	
3345	塘东村	06HS827_06HS1128	800	PE	1.29	1.29	0905	0.0-1.2	结垢	1	
3346	塘东村	06HS827_06HS1128	800	PE	1.29	1.29	1201	1.2-1.4	支管暗接	2	
3347	塘东村	06HS827_06HS1128	800	PE	1.29	1.29	0506	0.1-1.2	浮渣	2	
3348	塘东村	06HS827_06HS833	800	PE	7.99	7.99	0705	0.1-4.6	腐蚀	2	
3349	塘东村	06HS827_06HS833	800	PE	7.99	7.99	0507	0.1-1.6	沉积	2	
3350	塘东村	06HS833_06HS840	200	PVC	4.41	4.41	0703	3.5-4.0	错口	2	
3351	塘东村	06HS833_06HS842	800	砼	5.71	5.71	0705	0.1-3.6	结垢	2	
3352	塘东村	06HS855_06HS847	800	砼	8.98	8.98	0706	0.1-8.6	腐蚀	2	
3353	塘东村	06HS855_06HS859	300	砼	2.4	2.4	0905	0.0-2.4	腐蚀	1	
3354	塘东村	06HS855_06HS862	800	砼	11.05	11.05	0905	0.1-4.6	结垢	2	
3355	塘东村	06HS873_06HS865	800	砼	17.38	17.38	0507	0.1-6.1	沉积	2	
3356	塘东村	06HS873_06HS875	600	砼	4.08	4.08	0910	3.5-3.6	支管暗接	1	
3357	塘东村	06HS873_06HS875	600	砼	4.08	4.08	0706	0.8-1.0	错口	2	
3358	塘东村	06HS873_06HS877	800	PE	5.98	5.98	0406	0.0-3.0	沉积	2	
3359	塘东村	06HS873_06HS877	800	PE	5.98	5.98	0705	3.5-4.0	错口	3	
3360	塘东村	06HS876_06HS879	500	砼	2.58	2.58	0705	0.0-2.5	腐蚀	1	
3361	塘东村	06HS876_06HS879	500	砼	2.58	2.58	0205	1.5-2.0	支管暗接	3	
3362	塘东村	06HS886_06HS887	400	砼	4.94	4.94	0309	0.1-0.3	错口	1	
3363	塘东村	06HS893_06HS887	800	PE	5.09	5.09	0206	3.5-3.8	支管暗接	1	
3364	塘东村	06HS893_06HS887	800	PE	5.09	5.09	0602	5.0-5.1	错口	1	
3365	塘东村	06HS893_06HS900	800	PE	2.89	2.89	0710	1.5-1.6	支管暗接	1	
3366	塘东村	06HS903_06HS902	300	砼	5.25	5.25	0905	0.0-3.0	腐蚀	1	
3367	塘东村	06HS903_06HS902	300	砼	5.25	5.25	0310	0.5-0.6	错口	1	
3368	塘东村	06HS913_06HS917	400	砼	5.09	5.09	0706	0.0-0.5	腐蚀	1	
3369	塘东村	06HS913_06HS917	400	砼	5.09	5.09	0209	0.5-0.7	错口	2	
3370	塘东村	06HS940_06HS947	400	砼	6.29	6.29	1201	0.0-0.5	破裂	1	
3371	塘东村	06HS940_06HS947	400	砼	6.29	6.29	0705	1.5-1.8	错口	2	
3372	塘东村	06HS102_06HS95	600	砼	25.63	25.63	0711	0.5-0.6	错口	1	
3373	塘东村	06HS95_06HS102	600	砼	25.63	25.63	0805	1.5-1.7	错口	1	
3374	塘东村	06HS95_06HS102	600	砼	25.63	25.63	0507	0.0-8.0	沉积	1	
3375	塘东村	06HS952_06HS950	800	砼	10.89	10.89	1002	3.5-4.0	异物穿入	3	
3376	塘东村	06HS952_06HS950	800	砼	10.89	10.89	1011	6.5-7.0	支管暗接	2	
3377	塘东村	06HS952_06HS950	800	砼	10.89	10.89	0603	6.2-6.7	错口	2	
3378	塘东村	06HS952_06HS954	800	砼	1.87	1.87	0705	1.8-1.9	错口	1	
3379	塘东村	06HS952_06HS954	800	砼	1.87	1.87	0612	1.2-1.5	渗漏	4	
3380	塘东村	06HS965_06HS963	600	砼	13.4	13.4	1112	2.5-2.6	支管暗接	1	
3381	塘东村	06HS970_06HS965	500	砼	11.76	11.76	0507	2.5-3.3	沉积	2	
3382	塘东村	06HS971_06HS970	300	砼	0.79	0.79	0507	0.0-0.8	沉积	1	
3383	塘东村	06HS972_06HS970	300	砼	1.12	1.12	0705	0.0-1.1	腐蚀	1	
3384	塘东村	06HS970_06HS972	300	砼	1.12	1.12	0507	1.0-1.2	沉积	1	
3385	塘东村	06HS970_06HS975	500	砼	7.46	7.46	0603	1.2-1.7	错口	2	
3386	塘东村	06HS970_06HS975	500	砼	7.46	7.46	0306	2.5-3.0	沉积	2	
3387	塘东村	06HS978_06HS984	400	PVC	3.63	3.63	1206	3.5-3.6	错口	1	
3388	塘东村	06WS117_06WS120	400	砼	13.48	13.48	0607	1.0-1.2	障碍物	1	
3389	塘东村	06WS1512_06WS220	300	砼	5.83	5.83	0703	1.5-2.5	错口	2	
3390	塘东村	06WS1518_06WS1515	200	砼	4.38	4.38	0601	4.1-4.3	错口	2	
3391	塘东村	06WS1518_06WS1515	200	砼	4.38	4.38	0904	0.1-4.3	腐蚀	2	
3392	塘东村	06WS1518_06WS1521	200	砼	4.38	4.38	0507	4.0-5.0	沉积	2	
3393	塘东村	06WS1518_06WS1521	200	砼	4.38	4.38	0904	0.0-4.0	腐蚀	2	
3394	塘东村	06WS155_06WS154	400	PVC	2.38	2.38	0705	0.1-2.3	腐蚀	2	
3395	塘东村	06WS2020_06WS2021	300	PE	8.11	8.11	1200	5.0-8.0	沉积	4	
3396	塘东村	06WS2020_06WS2021	300	PE	8.11	8.11	0903	1.5-2.0	变形	1	
3397	塘东村	06WS2020_06WS2026	500	砼	27.79	27.79	0603	1.5-1.6	错口	1	
3398	塘东村	06WS2029_06WS2030	500	砼	3.17	3.17	0309	0.1-3.1	沉积	4	
3399	塘东村	06WS2029_06WS2037	500	砼	15.98	15.98	0904	0.1-6.1	腐蚀	1	
3400	塘东村	06WS2037_06WS2038	400	PE	11.79	11.79	0706	0.1-3.1	结垢	1	
3401	塘东村	06WS2037_06WS2038	400	PE	11.79	11.79	0507	3.0-6.0	沉积	2	
3402	塘东村	06WS2056_06HS2059	250	PE	3.56	3.56	0507	0.1-1.1	沉积	3	
3403	塘东村	06WS2072_06WS2067	250	PE	2.63	2.63	0801	2.5-3.5	变形	4	
3404	塘东村	06WS2072_06WS2078	250	PE	21.12	21.12	0911	3.5-4.5	变形	1	
3405	塘东村	06WS155_06WS210	400	PVC	17.93	17.93	0903	0.1-6.6	结垢	2	
3406	塘东村	06WS218_06WS219	300	PVC	5.25	5.25	0507	0.1-5.2	浮渣	2	
3407	塘东村	06WS218_06WS220	300	砼	2.03	2.03	0706	0.0-2.0	腐蚀	1	
3408	塘东村	06WS218_06WS220	300	砼	2.03	2.03	1202	2.0-2.2	支管暗接	1	
3409	塘东村	06WS235_06WS233	200	砼	1.81	1.81	0210	0.0-1.8	沉积	4	
3410	塘东村	06WS235_06WS228	300	PE	14.39	14.39	0506	1.0-1.5	障碍物	1	
3411	塘东村	06WS244_06WS230	400	PE	34.06	34.06	0611	8.5-8.8	渗漏	4	
3412	塘东村	06WS244_06WS230	400	PE	34.06	34.06	0903	0.1-8.6	腐蚀	3	
3413	塘东村	06WS244_06WS245	500	砼	1.97	1.97	0704	0.1-1.9	腐蚀	3	
3414	塘东村	06WS40_06WS41	500	砼	11.7	11.7	0507	0.0-3.0	沉积	2	
3415	塘东村	06WS40_06WS41	500	砼	11.7	11.7	0805	0.1-5.6	腐蚀	2	
3416	塘东村	06WS533_06WS530	250	砼	12.07	12.07	0210	0.0-2.5	沉积	3	
3417	塘东村	06WS533_06WS547	250	砼	7.06	7.06	0308	0.1-5.1	沉积	4	
3418	塘东村	06WS550_06WS547	250	砼	7.34	7.34	1012	4.5-4.8	支管暗接	1	
3419	塘东村	06WS550_06WS547	250	砼	7.34	7.34	0806	0.1-5.6	腐蚀	3	
3420	塘东村	06WS550_06HS553	300	砼	3.92	3.92	1206	0.1-0.6	障碍物	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3421	塘东村	06WS550_06HS553	300	砼	3.92	3.92	0805	0.1-2.6	腐蚀	3	
3422	塘东村	06WS67_06WS109	800	砼	41.56	41.56	0507	0.1-2.2	障碍物	3	
3423	塘东村	06WS67_06WS109	800	砼	41.56	41.56	0905	0.0-12.0	腐蚀	1	
3424	塘东村	06WS73_06WS75	300	砼	10.44	10.44	0506	0.1-3.6	沉积	2	
3425	塘东村	06WS765_06WS767	300	砼	16.33	16.33	0705	0.1-12.1	腐蚀	3	
3426	塘东村	06WS9_06WS77	400	砼	17.94	17.94	0705	4.5-4.6	错口	1	
3427	塘东村	06HS789_06WS791	300	砼	5.54	5.54	0603	0.5-1.0	脱节	4	
3428	塘东村	06WS90_06WS91	300	砼	14.98	14.98	0903	3.5-4.0	变形	2	
3429	塘东村	06YS103_06HS102	300	砼	1.98	1.98	0805	0.5-0.6	错口	2	
3430	塘东村	06YS103_06HS102	300	砼	1.98	1.98	0607	0.1-1.6	沉积	2	
3431	塘东村	06YS110_06HS108	250	砼	4.75	4.75	0705	0.0-3.0	腐蚀	1	
3432	塘东村	06YS110_06HS108	250	砼	4.75	4.75	0508	0.1-3.6	沉积	4	
3433	塘东村	06HS113_06YS114	300	砼	4.86	4.86	0211	3.5-4.0	脱节	4	
3434	塘东村	06HS121_06YS124	300	砼	4.99	4.99	0409	0.1-4.6	沉积	4	
3435	塘东村	06YS13_06HS16	800	砼	11.01	11.01	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3436	塘东村	06YS13_06HS16	800	砼	11.01	11.01	0705	0.1-2.1	树根	2	
3437	塘东村	06HS132_06YS133	300	砼	2.12	2.12	0904	0.1-1.6	结垢	2	
3438	塘东村	06HS132_06YS135	200	PVC	4.47	4.47	0509	2.5-3.0	沉积	2	
3439	塘东村	06HS136_06YS137	300	砼	6.32	6.32	1200	1.0-3.0	沉积	4	
3440	塘东村	06YS1580_06YS1575	300	PVC	7.39	7.39	0609	0.1-2.6	障碍物	3	
3441	塘东村	06YS1584_06YS1609	300	PVC	10.24	10.24	0903	2.5-3.5	变形	2	
3442	塘东村	06YS1574_06YS1619	300	PVC	3.11	3.11	1102	2.5-3.0	变形	3	
3443	塘东村	06HS1_06YS2	200	砼	5.8	5.8	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3444	塘东村	06YS2022_06YS2023	200	PVC	24.16	24.16	0607	0.1-3.6	沉积	1	
3445	塘东村	06HS2064_06YS2065	250	砼	1.12	1.12	0705	0.0-1.1	腐蚀	1	
3446	塘东村	06HS2071_06YS2075	250	砼	0.93	0.93	0705	0.0-0.8	腐蚀	1	
3447	塘东村	06YS342_06HS343	200	砼	3.62	3.62	1200	3.6-4.6	沉积	4	
3448	塘东村	06YS342_06HS343	200	砼	3.62	3.62	1002	0.3-1.8	腐蚀	2	
3449	塘东村	06YS344_06HS345	200	砼	3.99	3.99	0903	0.0-3.0	腐蚀	1	
3450	塘东村	06YS344_06HS345	200	砼	3.99	3.99	0106	2.0-2.1	错口	1	
3451	塘东村	06YS349_06HS351	200	砼	2.27	2.27	0705	0.0-2.0	腐蚀	1	
3452	塘东村	06YS349_06HS351	200	砼	2.27	2.27	0705	0.1-2.2	结垢	3	
3453	塘东村	06YS39_06YS37	200	砼	3.94	3.94	0309	0.0-3.5	沉积	3	
3454	塘东村	06YS39_06YS37	200	砼	3.94	3.94	0805	0.1-3.6	腐蚀	2	
3455	塘东村	06YS373_06HS343	200	砼	2.82	2.82	1200	0.0-2.5	腐蚀	1	
3456	塘东村	06YS373_06HS343	200	砼	2.82	2.82	0603	1.5-2.0	脱节	4	
3457	塘东村	06YS37_06YS38	200	砼	7.26	7.26	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3458	塘东村	06YS37_06YS38	200	砼	7.26	7.26	0507	0.1-3.6	沉积	3	
3459	塘东村	06HS3_06YS4	300	砼	1.76	1.76	0507	0.0-1.0	树根	1	
3460	塘东村	06HS367_06YS404	250	砼	1.92	1.92	1101	1.8-2.1	破裂	3	
3461	塘东村	06HS367_06YS404	250	砼	1.92	1.92	0507	0.1-1.8	沉积	3	
3462	塘东村	06YS405_06HS361	250	砼	2.24	2.24	0903	0.0-2.2	腐蚀	1	
3463	塘东村	06YS405_06HS361	250	砼	2.24	2.24	1003	0.5-0.8	错口	3	
3464	塘东村	06YS407_06HS406	300	砼	7.62	7.62	0705	0.0-3.5	腐蚀	1	
3465	塘东村	06YS489_06YS496	500	砼	9.56	9.56	0705	2.5-2.6	错口	1	
3466	塘东村	06HS3_06YS5	200	砼	5.7	5.7	0309	0.1-5.6	树根	4	
3467	塘东村	06YS52_06YS51	200	砼	7.15	7.15	0210	0.1-4.6	树根	4	
3468	塘东村	06YS52_06HS53	300	砼	3.87	3.87	0705	3.8-4.1	错口	3	
3469	塘东村	06HS63_06YS65	200	砼	7.59	7.59	0507	0.1-3.6	沉积	3	
3470	塘东村	06HS827_06YS828	500	砼	2.67	2.67	0906	0.0-2.6	腐蚀	2	
3471	塘东村	06HS827_06YS828	500	砼	2.67	2.67	0509	0.1-2.6	腐蚀	3	
3472	塘东村	06HS893_06YS895	300	砼	1.11	1.11	0309	0.0-1.1	沉积	2	
3473	塘东村	06HS893_06YS895	300	砼	1.11	1.11	0705	0.1-1.1	腐蚀	1	
3474	塘东村	06HS893_06YS896	300	砼	2.4	2.4	0507	0.0-1.0	沉积	2	
3475	塘东村	06HS893_06YS897	300	砼	5.01	5.01	1200	1.1-2.1	障碍物	4	
3476	塘东村	06HS952_06YS951	250	砼	1.24	1.24	0507	0.0-1.2	沉积	2	
3477	塘东村	06HS95_06YS96	200	砼	1.7	1.7	0507	0.5-1.7	沉积	2	
3478	塘东村	5HS0753_5HS0751	600	砼	23.86	23.86	0507	3.0-6.0	沉积	1	
3479	塘东村	5HS0753_5HS0751	600	砼	23.86	23.86	0903	0.1-3.6	结垢	1	
3480	塘东村	5HS0753_5HS0754	400	砼	6.79	6.79	0705	2.1-2.6	脱节	4	
3481	塘东村	5HS0755_5HS0753	400	砼	10.34	10.34	0409	0.0-3.0	腐蚀	1	
3482	塘东村	5HS0753_5HS0755	400	砼	10.34	10.34	0805	2.0-2.5	脱节	1	
3483	塘东村	5HS0770_5HS0771	300	砼	4.18	4.18	0507	0.0-4.0	沉积	1	
3484	塘东村	5HS0771_5HS0770	300	砼	4.18	4.18	1006	2.8-2.9	错口	1	
3485	塘东村	5HS0771_5HS0773	400	砼	4.67	4.67	0806	3.0-3.5	错口	1	
3486	塘东村	5HS0814_5HS0819	600	砼	3.35	3.35	1005	3.2-3.4	错口	2	
3487	塘东村	5HS0814_5HS0816	400	PE	3.26	3.26	0507	0.1-3.2	沉积	1	
3488	塘东村	5HS0818_5HS0817	600	砼	16.25	16.25	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3489	塘东村	5HS0818_5HS0817	600	砼	16.25	16.25	0300	6.1-6.2	支管暗接	1	
3490	塘东村	5HS0818_5HS0817	600	砼	16.25	16.25	0903	6.0-6.1	错口	1	
3491	塘东村	5HS0818_5HS0820	300	砼	1.68	1.68	0705	0.0-1.6	腐蚀	3	
3492	塘东村	5HS0818_5HS0820	300	砼	1.68	1.68	0906	0.1-1.6	破裂	4	
3493	塘东村	5HS0818_5HS0823	400	砼	6.92	6.92	0705	0.0-5.0	腐蚀	2	
3494	塘东村	5HS0830_5HS0823	400	砼	19.98	19.98	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3495	塘东村	5HS0830_5HS0823	400	砼	19.98	19.98	0611	3.0-3.1	错口	1	
3496	塘东村	5HS0923_5HS0925	400	砼	9.24	9.24	0206	3.5-3.6	错口	1	
3497	塘东村	5HS0923_5HS0928	400	砼	15.53	15.53	0507	0.0-10.0	沉积	1	
3498	塘东村	5HS0941_5HS1834	200	PVC	3.4	3.4	0507	0.0-3.0	沉积	1	
3499	塘东村	5HS0941_5HS1834	200	PVC	3.4	3.4	0705	0.0-3.0	腐蚀	1	
3500	塘东村	5HS0928_5HS1110	400	砼	19.1	19.1	0905	2.5-3.0	错口	1	
3501	塘东村	5HS1110_5HS1111	300	砼	4.54	4.54	0705	0.0-4.5	腐蚀	3	
3502	塘东村	5HS1110_5HS1111	300	砼	4.54	4.54	0507	0.0-4.0	沉积	1	
3503	塘东村	5HS1112_5HS1110	400	砼	19.96	19.96	0903	3.0-3.1	错口	1	
3504	塘东村	5HS1113_5HS1112	300	砼	4.03	4.03	0705	0.0-1.0	破裂	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3505	塘东村	5HS1112_5HS1113	300	砼	4.03	4.03	0408	0.0-3.0	沉积	3	
3506	塘东村	5HS1112_5HS1120	400	砼	30.24	30.24	0209	0.0-5.0	腐蚀	1	
3507	塘东村	5HS1120_5HS1112	400	砼	30.24	30.24	0705	3.5-3.7	错口	2	
3508	塘东村	5HS1120_5HS1121	300	砼	3.93	3.93	0507	0.0-3.5	沉积	1	
3509	塘东村	5HS1120_5HS1121	300	砼	3.93	3.93	0705	0.0-3.5	腐蚀	3	
3510	塘东村	5HS1120_5HS1125	400	砼	28.33	28.33	0903	4.0-4.1	错口	1	
3511	塘东村	5HS1125_5HS1126	400	砼	7.52	7.52	0507	0.0-7.0	沉积	1	
3512	塘东村	5HS1125_5HS1126	400	砼	7.52	7.52	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3513	塘东村	5HS1125_5HS1126	400	砼	7.52	7.52	0705	2.0-2.3	错口	1	
3514	塘东村	5HS1127_5HS1126	400	砼	17.14	17.14	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3515	塘东村	5HS1127_5HS1126	400	砼	17.14	17.14	0705	0.1-5.6	腐蚀	3	
3516	塘东村	5HS1127_5HS1128	300	砼	2.08	2.08	0507	0.0-2.0	沉积	2	
3517	塘东村	5HS1127_5HS1128	300	砼	2.08	2.08	0705	0.0-2.0	腐蚀	3	
3518	塘东村	5HS1127_5HS1130	400	砼	12.87	12.87	0705	0.0-12.0	腐蚀	2	
3519	塘东村	5HS1127_5HS1130	400	砼	12.87	12.87	0507	0.0-3.5	沉积	1	
3520	塘东村	5HS1127_5HS1130	400	砼	12.87	12.87	1202	10.0-10.2	支管暗接	2	
3521	塘东村	5HS1130_5HS1131	300	砼	3.13	3.13	0705	0.0-1.0	破裂	4	
3522	塘东村	5HS1130_5HS1134	400	砼	19.94	19.94	0408	0.0-5.0	沉积	2	
3523	塘东村	5HS1209_5HS1208	800	砼	8.27	8.27	0506	5.0-7.0	沉积	1	
3524	塘东村	5HS1209_5HS1208	800	砼	8.27	8.27	0611	1.5-2.0	错口	2	
3525	塘东村	5HS1209_5HS1210	600	砼	5.54	5.54	1006	3.0-3.2	错口	2	
3526	塘东村	5HS1209_5HS1210	600	砼	5.54	5.54	1100	2.0-4.0	支管暗接	1	
3527	塘东村	5HS1209_5HS1210	600	砼	5.54	5.54	0210	0.0-5.0	腐蚀	1	
3528	塘东村	5HS1215_5HS1213	600	砼	5.14	5.14	0700	4.5-4.6	支管暗接	2	
3529	塘东村	5HS1215_5HS1213	600	砼	5.14	5.14	0701	3.5-3.8	错口	1	
3530	塘东村	5HS1215_5HS1227	600	砼	2.52	2.52	0508	0.0-2.5	沉积	2	
3531	塘东村	5HS1215_5HS1227	600	砼	2.52	2.52	0910	0.8-0.9	支管暗接	1	
3532	塘东村	5HS1215_5HS1227	600	砼	2.52	2.52	1203	1.5-1.8	破裂	3	
3533	塘东村	5HS1234_5HS1227	400	PE	11.04	11.04	0203	6.5-6.6	支管暗接	1	
3534	塘东村	5HS1292_5HS1289	400	砼	13.92	13.92	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3535	塘东村	5HS1292_5HS1289	400	砼	13.92	13.92	0103	0.8-1.0	支管暗接	1	
3536	塘东村	5HS1292_5HS1289	400	砼	13.92	13.92	0607	0.1-5.1	沉积	3	
3537	塘东村	5HS1292_5HS1307	400	砼	4.21	4.21	0904	0.0-4.0	腐蚀	1	
3538	塘东村	5HS1292_5HS1307	400	砼	4.21	4.21	0809	4.2-4.4	支管暗接	3	
3539	塘东村	5HS1292_5HS1307	400	砼	4.21	4.21	0507	0.1-3.9	沉积	3	
3540	塘东村	5HS1318_5HS1315	300	砼	4.61	4.61	0408	0.5-3.0	沉积	3	
3541	塘东村	5HS1319_5HS1318	400	砼	1.66	1.66	0408	0.1-1.6	沉积	3	
3542	塘东村	5HS1319_5HS1318	400	砼	1.66	1.66	0704	1.5-1.6	错口	1	
3543	塘东村	5HS1319_5HS1358	500	砼	2.16	2.16	0408	0.1-1.6	沉积	2	
3544	塘东村	5HS1319_5HS1358	500	砼	2.16	2.16	0903	1.5-1.8	异物穿入	2	
3545	塘东村	5HS1323_5HS1324	400	砼	6.95	6.95	0507	0.0-6.0	沉积	1	
3546	塘东村	5HS1323_5HS1324	400	砼	6.95	6.95	0903	1.5-1.6	错口	1	
3547	塘东村	5HS1341_5HS1340	500	砼	0.62	0.62	0203	0.5-0.7	支管暗接	1	
3548	塘东村	5HS1353_5HS1356	300	PE	3.61	3.61	0912	3.6-3.8	支管暗接	1	
3549	塘东村	5HS1366_5HS1363	600	砼	5.61	5.61	1206	4.0-4.2	错口	2	
3550	塘东村	5HS1366_5HS1363	600	砼	5.61	5.61	0102	4.5-4.7	支管暗接	1	
3551	塘东村	5HS1366_5HS1371	500	砼	4.82	4.82	0203	4.8-4.9	支管暗接	1	
3552	塘东村	5HS1397_5HS1391	500	砼	9.42	9.42	0912	5.0-6.0	支管暗接	1	
3553	塘东村	5HS1391_5HS1397	500	砼	9.42	9.42	0806	3.0-3.5	错口	3	
3554	塘东村	5HS1404_5HS1403	300	PE	0.95	0.95	0111	0.0-0.5	沉积	4	
3555	塘东村	5HS1417_5HS1416	500	砼	8.07	8.07	1201	6.5-7.0	支管暗接	1	
3556	塘东村	5HS1417_5HS1416	500	砼	8.07	8.07	0705	3.5-4.5	错口	3	
3557	塘东村	5HS1417_5HS1418	500	砼	1.47	1.47	0102	1.4-1.6	支管暗接	2	
3558	塘东村	5HS1417_5HS1418	500	砼	1.47	1.47	0805	1.4-1.6	错口	4	
3559	塘东村	5HS1427_5HS1429	500	砼	3.92	3.92	0507	0.0-3.0	腐蚀	2	
3560	塘东村	5HS1427_5HS1429	500	砼	3.92	3.92	0801	1.1-1.6	错口	3	
3561	塘东村	5HS1427_5HS1429	500	砼	3.92	3.92	0102	3.0-3.1	支管暗接	2	
3562	塘东村	5HS1427_5HS1431	500	砼	9.18	9.18	0810	2.5-2.8	支管暗接	3	
3563	塘东村	5HS1427_5HS1431	500	砼	9.18	9.18	0203	3.5-3.6	渗漏	2	
3564	塘东村	5HS1431_5HS1427	500	砼	9.18	9.18	0207	0.0-5.0	腐蚀	2	
3565	塘东村	5HS1447_5HS1446	500	砼	10.7	10.7	1206	1.5-2.0	脱节	4	
3566	塘东村	5HS1447_5HS1446	500	砼	10.7	10.7	0310	0.0-10.0	腐蚀	1	
3567	塘东村	5HS1472_5HS1471	500	砼	6.49	6.49	0705	3.4-3.9	错口	2	
3568	塘东村	5HS1404_5HS1483	300	PE	8.35	8.35	0102	7.5-7.7	支管暗接	1	
3569	塘东村	5HS1427_5HS1548	300	砼	8.34	8.34	0705	0.0-3.0	腐蚀	1	
3570	塘东村	5HS1427_5HS1548	300	砼	8.34	8.34	0903	4.5-4.7	异物穿入	2	
3571	塘东村	5HS1427_5HS1548	300	砼	8.34	8.34	0603	3.1-3.6	错口	2	
3572	塘东村	5HS1556_5HS1562	300	砼	3.49	3.49	0507	0.0-3.0	沉积	1	
3573	塘东村	5HS1564_5HS1562	300	砼	4.24	4.24	0705	0.0-4.0	腐蚀	1	
3574	塘东村	5HS1564_5HS1562	300	砼	4.24	4.24	0711	2.5-2.8	错口	2	
3575	塘东村	5HS1565_5HS1566	200	PVC	9.99	9.99	0508	3.0-8.0	沉积	1	
3576	塘东村	5HS1565_5HS1566	200	PVC	9.99	9.99	0906	0.1-3.6	腐蚀	3	
3577	塘东村	5HS1567_5HS1566	200	PVC	1.62	1.62	0805	0.0-1.6	腐蚀	1	
3578	塘东村	5HS1567_5HS1566	200	PVC	1.62	1.62	0607	0.1-1.6	沉积	2	
3579	塘东村	5HS1567_5HS1568	200	PVC	4.37	4.37	0904	0.0-4.3	腐蚀	2	
3580	塘东村	5HS1567_5HS1568	200	PVC	4.37	4.37	0507	0.1-3.6	沉积	2	
3581	塘东村	5HS1571_5HS1583	300	砼	8.27	8.27	0210	0.0-5.0	腐蚀	1	
3582	塘东村	5HS1571_5HS1583	300	砼	8.27	8.27	0705	1.8-2.3	错口	2	
3583	塘东村	5HS1571_5HS1583	300	砼	8.27	8.27	0507	0.1-4.6	沉积	3	
3584	塘东村	5HS1584_5HS1583	300	砼	7.44	7.44	0809	3.5-3.7	支管暗接	3	
3585	塘东村	5HS1584_5HS1583	300	砼	7.44	7.44	0905	2.5-2.8	错口	2	
3586	塘东村	5HS1590_5HS1591	300	砼	2.33	2.33	0408	0.0-2.3	腐蚀	2	
3587	塘东村	5HS1590_5HS1591	300	砼	2.33	2.33	0809	1.5-1.7	支管暗接	2	
3588	塘东村	5HS1594_5HS1591	300	砼	6.13	6.13	0509	0.0-5.0	腐蚀	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3589	塘东村	5HS1594_5HS1591	300	砼	6.13	6.13	0705	1.5-2.0	错口	3	
3590	塘东村	5HS1596_5HS1594	300	砼	8.42	8.42	0507	0.0-6.5	沉积	2	
3591	塘东村	5HS1596_5HS1594	300	砼	8.42	8.42	0705	0.1-3.6	腐蚀	2	
3592	塘东村	5HS1596_5HS1594	300	砼	8.42	8.42	0705	4.5-4.7	错口	1	
3593	塘东村	5HS1596_5HS1757	300	砼	2.52	2.52	0705	0.0-2.5	腐蚀	3	
3594	塘东村	5HS1596_5HS1757	300	砼	2.52	2.52	0507	0.1-2.5	沉积	3	
3595	塘东村	5HS1596_5HS1597	300	砼	0.82	0.82	0508	0.0-0.5	沉积	1	
3596	塘东村	5HS1596_5HS1597	300	砼	0.82	0.82	0903	0.0-0.5	腐蚀	2	
3597	塘东村	5HS1341_5HS1598	500	砼	10.91	10.91	1201	6.5-6.6	支管暗接	1	
3598	塘东村	5HS1605_5HS1600	500	砼	7.42	7.42	0703	2.5-2.6	错口	1	
3599	塘东村	5HS1605_5HS1600	500	砼	7.42	7.42	0607	0.1-6.6	沉积	3	
3600	塘东村	5HS1605_5HS1609	300	砼	1.24	1.24	0705	0.0-1.2	腐蚀	1	
3601	塘东村	5HS1605_5HS1609	300	砼	1.24	1.24	0507	0.1-1.2	异物穿入	3	
3602	塘东村	5HS1605_5HS1609	300	砼	1.24	1.24	1005	1.2-1.3	破裂	2	
3603	塘东村	5HS1605_5HS1611	500	PE	10.07	10.07	0507	0.1-8.6	沉积	2	
3604	塘东村	5HS1623_5HS1599	400	砼	7.96	7.96	0705	0.0-5.0	腐蚀	2	
3605	塘东村	5HS1623_5HS1599	400	砼	7.96	7.96	0507	0.2-5.2	沉积	2	
3606	塘东村	5HS1623_5HS1626	300	砼	5.94	5.94	0507	0.0-5.5	沉积	1	
3607	塘东村	5HS1623_5HS1626	300	砼	5.94	5.94	0910	5.5-5.7	支管暗接	2	
3608	塘东村	5HS1628_5HS1629	300	砼	1.71	1.71	0705	0.1-1.6	腐蚀	3	
3609	塘东村	5HS1628_5HS1629	300	砼	1.71	1.71	0507	0.1-1.6	沉积	3	
3610	塘东村	5HS1630_5HS1629	300	PVC	8.41	8.41	1202	6.5-6.7	支管暗接	2	
3611	塘东村	5HS1645_5HS1648	300	砼	2.06	2.06	0705	0.0-2.0	腐蚀	1	
3612	塘东村	5HS1645_5HS1648	300	砼	2.06	2.06	0809	0.8-1.0	支管暗接	1	
3613	塘东村	5HS1645_5HS1650	300	砼	8.53	8.53	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3614	塘东村	5HS1645_5HS1650	300	砼	8.53	8.53	0910	6.5-6.7	支管暗接	1	
3615	塘东村	5HS1655_5HS1654	300	砼	4.91	4.91	0706	0.1-4.6	腐蚀	3	
3616	塘东村	5HS1655_5HS1656	300	PVC	6.81	6.81	0705	0.1-4.6	腐蚀	3	
3617	塘东村	5HS1655_5HS1661	300	砼	4.64	4.64	0705	0.1-3.6	腐蚀	2	
3618	塘东村	5HS1670_5HS1664	300	砼	3	3	0706	0.1-3.0	腐蚀	3	
3619	塘东村	5HS1670_5HS1676	300	砼	7.62	7.62	0507	0.0-5.0	沉积	2	
3620	塘东村	5HS1670_5HS1676	300	砼	7.62	7.62	0705	0.1-4.6	腐蚀	3	
3621	塘东村	5HS1682_5HS1683	300	PE	4.83	4.83	0911	4.5-4.8	异物穿入	1	
3622	塘东村	5HS1684_5HS1683	400	PE	6.96	6.96	1206	1.5-2.0	脱节	4	
3623	塘东村	5HS1719_5HS1718	500	砼	8.69	8.69	0705	0.0-3.0	腐蚀	2	
3624	塘东村	5HS1719_5HS1718	500	砼	8.69	8.69	0507	0.1-2.6	沉积	3	
3625	塘东村	5HS1719_5HS1718	500	砼	8.69	8.69	0903	3.5-4.0	错口	3	
3626	塘东村	5HS1719_5HS1722	500	砼	1.28	1.28	0705	0.0-1.0	腐蚀	1	
3627	塘东村	5HS1719_5HS1722	500	砼	1.28	1.28	0705	1.2-1.7	错口	2	
3628	塘东村	5HS1746_5HS1745	300	砼	7.67	7.67	0905	0.0-3.0	破裂	3	
3629	塘东村	5HS1746_5HS1745	300	砼	7.67	7.67	0309	0.1-1.1	沉积	3	
3630	塘东村	5HS1751_5HS1750	300	砼	7.53	7.53	0408	0.1-5.1	沉积	3	
3631	塘东村	5HS1751_5HS1750	300	砼	7.53	7.53	0709	0.1-1.1	腐蚀	3	
3632	塘东村	5HS1751_5HS1752	300	砼	2.98	2.98	0211	0.1-2.1	腐蚀	2	
3633	塘东村	5HS1784_5HS1785	300	砼	8.33	8.33	0306	0.1-2.6	沉积	2	
3634	塘东村	5HS1784_5HS1785	300	砼	8.33	8.33	0705	0.1-2.9	腐蚀	3	
3635	塘东村	5HS1792_5HS1791	300	砼	4.27	4.27	0204	1.5-2.3	破裂	3	
3636	塘东村	5HS1792_5HS1793	300	砼	2.53	2.53	0507	2.0-2.5	沉积	1	
3637	塘东村	5HS1792_5HS1795	300	砼	3.71	3.71	1006	3.5-3.6	错口	2	
3638	塘东村	5HS1801_5HS1800	300	PE	2.34	2.34	0507	0.0-2.0	沉积	2	
3639	塘东村	5HS1817_5HS1811	1000	砼	19.35	19.35	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3640	塘东村	5HS1812_5HS1811	1000	砼	12.11	12.11	0705	4.0-4.2	错口	2	
3641	塘东村	5HS1811_5HS1812	1000	砼	12.11	12.11	1102	3.5-3.6	渗漏	1	
3642	塘东村	5HS1811_5HS1813	400	砼	5.68	5.68	0612	4.5-5.0	渗漏	3	
3643	塘东村	5HS1811_5HS1813	400	砼	5.68	5.68	1112	4.8-4.9	支管暗接	1	
3644	塘东村	5HS1813_5HS1814	400	砼	17.35	17.35	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3645	塘东村	5HS1813_5HS1814	400	砼	17.35	17.35	1112	2.5-2.6	支管暗接	3	
3646	塘东村	5HS1813_5HS1814	400	砼	17.35	17.35	0610	2.3-2.8	错口	1	
3647	塘东村	5HS1815_5HS1814	300	砼	16.04	16.04	0507	0.0-6.0	沉积	2	
3648	塘东村	5HS1815_5HS1814	300	砼	16.04	16.04	0805	0.1-4.6	腐蚀	2	
3649	塘东村	5HS1815_5HS1816	300	砼	7.82	7.82	0408	0.0-6.0	沉积	2	
3650	塘东村	5HS1815_5HS1816	300	砼	7.82	7.82	0604	2.5-3.0	错口	2	
3651	塘东村	5HS1815_5HS1816	300	砼	7.82	7.82	0805	0.1-6.6	腐蚀	3	
3652	塘东村	5HS1817_5HS1838	1000	砼	54.11	54.11	1206	1.5-1.8	错口	3	
3653	塘东村	5HS1818_5HS1819	600	砼	13.33	13.33	0506	0.1-3.6	沉积	1	
3654	塘东村	5HS1820_5HS1736	300	砼	10.56	10.56	1112	3.5-3.7	支管暗接	2	
3655	塘东村	5HS1820_5HS1821	300	砼	8.79	8.79	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3656	塘东村	5HS1822_5HS1823	300	砼	7.97	7.97	0904	4.0-4.1	错口	1	
3657	塘东村	5HS1824_5HS1823	300	砼	7.88	7.88	0507	0.0-6.0	沉积	1	
3658	塘东村	5HS1824_5HS1823	300	砼	7.88	7.88	0705	2.5-2.6	错口	2	
3659	塘东村	5HS1824_5HS1825	300	砼	7.66	7.66	0507	1.5-5.0	沉积	3	
3660	塘东村	5HS1826_5HS1825	300	砼	7.64	7.64	0507	0.1-1.6	沉积	3	
3661	塘东村	5HS1840_5HS1676	400	PE	3.72	3.72	0705	0.1-3.3	腐蚀	3	
3662	塘东村	5HS1840_5HS1841	400	PE	2.3	2.3	0705	0.1-2.2	腐蚀	3	
3663	塘东村	5WS2198_5WS2197	300	PE	9.2	9.2	0905	0.1-4.6	结垢	2	
3664	塘东村	5WS2198_5WS2199	300	PE	15.31	15.31	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3665	塘东村	5HS1684_5WS2389	100	PVC	1.57	1.57	1002	0.5-0.6	异物穿入	1	
3666	塘东村	5HS1684_5WS2389	100	PVC	1.57	1.57	0205	0.5-0.8	支管暗接	2	
3667	塘东村	5HS1684_5WS2389	100	PVC	1.57	1.57	1112	0.1-0.2	渗漏	1	
3668	塘东村	5WS2402_5WS2404	300	PE	13.49	13.49	0905	0.0-6.0	结垢	2	
3669	塘东村	5WS2402_5WS2404	300	PE	13.49	13.49	0903	4.5-5.0	变形	4	
3670	塘东村	5WS2423_5WS2422	500	PE	32.68	32.68	0507	0.1-2.6	沉积	4	
3671	塘东村	5WS2425_5WS2423	500	PE	11.06	11.06	0902	0.1-2.1	腐蚀	2	
3672	塘东村	5WS2439_5WS2441	300	PE	17.51	17.51	0903	3.5-4.0	变形	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3673	塘东村	5WS2442_5WS2446	300	PE	13.18	13.18	0903	1.5-2.5	变形	4	
3674	塘东村	5WS2424_5WS2446	300	PE	22.61	22.61	0903	6.5-6.7	变形	2	
3675	塘东村	5YS2467_06HS337	400	砼	4.93	4.93	1002	0.5-4.0	结垢	2	
3676	塘东村	5YS2471_5YS2467	400	砼	12.77	12.77	1002	1.8-4.3	结垢	1	
3677	塘东村	5YS2471_5YS2473	400	砼	12.88	12.88	0904	1.2-4.7	腐蚀	1	
3678	塘东村	5YS2475_5YS2473	400	砼	14.83	14.83	0710	1.5-1.6	错口	1	
3679	塘东村	5YS2475_5YS2477	400	砼	16.16	16.16	1003	0.1-2.6	树根	3	
3680	塘东村	5YS2479_5YS2477	300	砼	24.28	24.28	1209	2.5-2.6	错口	1	
3681	塘东村	5YS2479_5YS2502	400	砼	7.25	7.25	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3682	塘东村	5YS2479_5YS2502	400	砼	7.25	7.25	0105	2.1-2.6	错口	1	
3683	塘东村	5YS2479_5YS2480	300	砼	10.69	10.69	0903	3.5-3.6	错口	2	
3684	塘东村	5YS2483_5YS2497	300	砼	5.52	5.52	0905	2.5-2.6	错口	1	
3685	塘东村	5YS2485_5HS0751	400	砼	10.93	10.93	0609	4.5-5.0	错口	1	
3686	塘东村	5YS2467_5YS2485	300	砼	28.61	28.61	0903	0.2-5.7	结垢	1	
3687	塘东村	5YS2485_5YS2467	300	砼	28.61	28.61	0610	3.5-3.6	异物穿入	1	
3688	塘东村	5YS2485_5YS2486	300	砼	9.93	9.93	0903	5.5-6.0	错口	1	
3689	塘东村	5YS2503_5YS2502	300	砼	2.13	2.13	0705	1.4-2.4	错口	2	
3690	塘东村	5YS2510_5YS2508	300	砼	7.17	7.17	1004	1.5-2.0	错口	2	
3691	塘东村	5YS2510_5YS2512	300	砼	9.66	9.66	0705	5.0-6.0	错口	4	
3692	塘东村	5YS2510_5YS2512	300	砼	9.66	9.66	0507	5.0-7.0	沉积	2	
3693	塘东村	5YS2510_5YS2516	300	砼	3.79	3.79	0207	1.1-1.6	障碍物	3	
3694	塘东村	5YS2528_5HS0830	300	砼	4.46	4.46	0110	4.0-5.0	沉积	4	
3695	塘东村	5HS0830_5YS2529	300	砼	3.66	3.66	0903	1.0-3.0	腐蚀	1	
3696	塘东村	5HS0830_5YS2529	300	砼	3.66	3.66	0511	3.5-3.8	错口	2	
3697	塘东村	5HS0923_5YS2555	300	砼	4.67	4.67	0507	0.0-1.0	沉积	1	
3698	塘东村	5HS0923_5YS2555	300	砼	4.67	4.67	0601	4.0-4.2	错口	2	
3699	塘东村	5HS0924_5YS2561	300	砼	2.09	2.09	1200	2.0-2.1	残墙、坝根	4	
3700	塘东村	5YS2562_5HS0928	300	砼	1.66	1.66	0902	0.0-1.5	腐蚀	1	
3701	塘东村	5HS0928_5YS2563	300	砼	4.35	4.35	0905	4.0-4.2	错口	2	
3702	塘东村	5HS1110_5YS2593	300	砼	1.72	1.72	0103	1.2-1.5	脱节	3	
3703	塘东村	5HS1110_5YS2593	300	砼	1.72	1.72	0903	0.0-1.7	腐蚀	1	
3704	塘东村	5HS1112_5YS2594	300	砼	2	2	1212	0.0-1.5	腐蚀	2	
3705	塘东村	5HS1120_5YS2595	300	砼	1.79	1.79	0905	1.0-1.5	脱节	4	
3706	塘东村	5YS2597_5HS1125	300	砼	4.34	4.34	0706	0.1-3.1	腐蚀	3	
3707	塘东村	5YS2652_5HS1729	300	砼	1.52	1.52	1006	0.0-1.0	障碍物	4	
3708	塘东村	5YS2652_5YS2653	300	砼	6.45	6.45	0408	0.0-5.5	沉积	3	
3709	塘东村	5YS2656_5HS1819	300	砼	7.98	7.98	0905	0.0-5.0	腐蚀	1	
3710	塘东村	5YS2656_5HS1819	300	砼	7.98	7.98	0611	4.5-4.7	错口	1	
3711	塘东村	5YS2656_5YS2657	300	砼	13.67	13.67	1101	11.0-12.0	支管暗接	1	
3712	塘东村	5YS2656_5YS2657	300	砼	13.67	13.67	1003	10.0-10.2	错口	2	
3713	塘东村	5YS2658_5YS2657	300	砼	10.5	10.5	0705	0.0-8.0	腐蚀	1	
3714	塘东村	5YS2658_5YS2657	300	砼	10.5	10.5	1101	8.0-8.2	支管暗接	2	
3715	塘东村	5YS2658_5YS2660	300	砼	8.64	8.64	0612	5.0-5.1	错口	1	
3716	塘东村	5YS2658_5YS2660	300	砼	8.64	8.64	1101	8.0-8.3	支管暗接	1	
3717	塘东村	6HS4015_6HS4010	400	砼	34.67	34.67	0705	0.5-5.5	腐蚀	1	
3718	塘东村	6HS4017_6HS4016	500	砼	10.91	10.91	0111	6.0-7.0	沉积	1	
3719	塘东村	6HS4015_6HS4018	400	砼	18.55	18.55	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3720	塘东村	6HS4018_6HS4015	400	砼	18.55	18.55	0610	8.0-9.0	脱节	3	
3721	塘东村	6HS4019_6HS4020	600	砼	5.42	5.42	1005	5.0-6.0	错口	2	
3722	塘东村	6HS4019_6HS4020	600	砼	5.42	5.42	0710	3.0-4.0	支管暗接	1	
3723	塘东村	6HS4024_6HS4025	600	砼	4.12	4.12	0507	0.0-4.0	沉积	1	
3724	塘东村	6HS4019_6HS4025	600	砼	10.32	10.32	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3725	塘东村	6HS4028_6HS4027	400	砼	3.71	3.71	1005	2.0-3.0	错口	2	
3726	塘东村	6HS4028_6HS4027	400	砼	3.71	3.71	0705	0.0-3.5	腐蚀	1	
3727	塘东村	6HS4031_6HS4027	400	砼	24.53	24.53	0507	0.5-6.5	沉积	2	
3728	塘东村	6HS4043_6HS4044	300	砼	28.8	28.8	1003	3.5-4.5	变形	2	
3729	塘东村	6HS4043_6HS4044	300	砼	28.8	28.8	0102	5.5-6.0	支管暗接	1	
3730	塘东村	6HS4043_6HS4046	300	PVC	31.24	31.24	0507	0.0-10.0	沉积	1	
3731	塘东村	6HS4043_6HS4046	300	PVC	31.24	31.24	0912	2.5-3.0	变形	2	
3732	塘东村	6HS4043_6HS4046	300	PVC	31.24	31.24	0911	3.5-4.0	支管暗接	2	
3733	塘东村	6HS4048_6HS4051	400	PE	12.53	12.53	1003	8.0-8.5	变形	1	
3734	塘东村	6HS4052_6HS4051	400	PE	18.22	18.22	0901	5.5-6.5	支管暗接	1	
3735	塘东村	6HS4053_6HS4052	300	PE	27.89	27.89	1002	3.5-4.5	变形	2	
3736	塘东村	6HS4054_6HS4023	300	PE	2.99	2.99	1002	2.5-2.6	异物穿入	2	
3737	塘东村	6HS4054_6HS4057	150	PVC	9.2	9.2	1003	0.0-8.0	结垢	1	
3738	塘东村	6HS4058_6HS4057	150	PVC	6.06	6.06	0309	0.5-2.5	沉积	4	
3739	塘东村	6HS4060_6HS4069	300	砼	2.69	2.69	1002	0.5-2.5	破裂	1	
3740	塘东村	6HS4060_6HS4069	300	砼	2.69	2.69	0507	0.0-2.6	沉积	2	
3741	塘东村	6HS4060_6HS4061	300	PE	17.15	17.15	0904	2.0-3.0	错口	2	
3742	塘东村	6HS4060_6HS4061	300	PE	17.15	17.15	0507	1.0-3.0	沉积	1	
3743	塘东村	6HS4063_6HS4061	300	PE	13.19	13.19	0903	0.5-8.5	结垢	3	
3744	塘东村	6HS4062_6HS4064	200	PE	1.92	1.92	0408	0.1-1.6	沉积	3	
3745	塘东村	6HS4062_6HS4065	200	PE	8.29	8.29	0906	3.0-4.0	错口	2	
3746	塘东村	6HS4063_6HS4066	300	PE	2.69	2.69	1002	0.1-2.6	结垢	2	
3747	塘东村	6HS4063_6HS4066	300	PE	2.69	2.69	0507	0.0-2.5	沉积	2	
3748	塘东村	6HS4067_6HS4069	300	砼	21.77	21.77	0507	0.1-3.1	沉积	2	
3749	塘东村	6HS4067_6HS4069	300	砼	21.77	21.77	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3750	塘东村	6HS4080_6HS4081	200	PE	6.77	6.77	0209	5.0-6.0	错口	3	
3751	塘东村	6HS4083_6HS4082	200	PE	5.59	5.59	0705	5.0-6.0	结垢	2	
3752	塘东村	6HS4085_6HS4080	300	PE	24.32	24.32	0903	0.5-0.8	错口	3	
3753	塘东村	6HS4088_6HS4085	300	PE	13.28	13.28	0705	2.0-3.0	错口	4	
3754	塘东村	6HS4090_6HS4089	200	PE	10.92	10.92	1002	1.0-9.0	结垢	2	
3755	塘东村	6HS4090_6HS4089	200	PE	10.92	10.92	0507	0.0-8.0	沉积	1	
3756	塘东村	6HS4088_6HS4092	300	PE	25.98	25.98	0903	4.0-5.0	错口	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3757	塘东村	6HS4092_6HS4088	300	PE	25.98	25.98	0903	1.0-2.0	错口	1	
3758	塘东村	6HS4095_6HS4100	400	砼	20.14	20.14	0507	3.0-8.0	沉积	1	
3759	塘东村	6HS4095_6HS4100	400	砼	20.14	20.14	1101	8.0-10.0	支管暗接	1	
3760	塘东村	6HS4100_6HS4095	400	砼	20.14	20.14	0903	6.0-6.1	错口	1	
3761	塘东村	6HS4100_6HS4101	400	砼	31.09	31.09	1006	8.5-9.0	错口	1	
3762	塘东村	6HS4100_6HS4101	400	砼	31.09	31.09	0102	9.5-10.0	支管暗接	1	
3763	塘东村	6HS4101_6HS4100	400	砼	31.09	31.09	0705	3.0-3.1	错口	1	
3764	塘东村	6HS4101_6HS4103	400	砼	30.82	30.82	0706	6.0-6.1	错口	1	
3765	塘东村	6HS4103_6HS4105	400	砼	28.73	28.73	0702	6.0-6.1	错口	1	
3766	塘东村	6HS4103_6HS4105	400	砼	28.73	28.73	1201	5.0-5.1	支管暗接	1	
3767	塘东村	6HS4105_6HS4107	400	砼	30.11	30.11	1011	15.0-16.0	支管暗接	2	
3768	塘东村	6HS4105_6HS4107	400	砼	30.11	30.11	0711	5.5-6.5	错口	2	
3769	塘东村	6HS4107_6HS4105	400	砼	30.11	30.11	1112	15.5-16.5	支管暗接	2	
3770	塘东村	6HS4107_6HS4109	500	砼	23.29	23.29	1005	4.0-4.1	错口	1	
3771	塘东村	6HS4110_6HS4111	600	砼	1.04	1.04	0705	0.1-1.1	腐蚀	2	
3772	塘东村	6HS4107_6HS4112	400	砼	14.65	14.65	0612	2.5-3.5	错口	2	
3773	塘东村	6HS4112_6HS4107	400	砼	14.65	14.65	1005	6.0-6.1	错口	1	
3774	塘东村	6HS4116_6HS4113	400	砼	29.86	29.86	0601	3.0-3.1	错口	1	
3775	塘东村	6HS4116_6HS4113	400	砼	29.86	29.86	1101	5.5-6.0	支管暗接	3	
3776	塘东村	6HS4116_6HS4117	400	砼	29.65	29.65	1003	6.0-7.0	错口	1	
3777	塘东村	6HS4117_6HS4116	400	砼	29.65	29.65	1011	12.0-12.1	支管暗接	1	
3778	塘东村	6HS4117_6HS4116	400	砼	29.65	29.65	0609	0.0-8.0	腐蚀	3	
3779	塘东村	6HS4117_6HS4119	400	砼	22.2	22.2	0705	0.0-8.0	腐蚀	2	
3780	塘东村	6HS4117_6HS4119	400	砼	22.2	22.2	1101	15.0-15.5	支管暗接	2	
3781	塘东村	6HS4120_6HS4121	300	砼	14.92	14.92	0705	0.0-3.0	腐蚀	2	
3782	塘东村	6HS4120_6HS4121	300	砼	14.92	14.92	0610	3.5-4.0	异物穿入	2	
3783	塘东村	6HS4120_6HS4121	300	砼	14.92	14.92	0602	3.0-3.5	错口	3	
3784	塘东村	6HS4110_6HS4121	300	砼	1.1	1.1	0210	0.0-1.0	腐蚀	1	
3785	塘东村	6HS4110_6HS4121	300	砼	1.1	1.1	0602	1.0-1.5	错口	2	
3786	塘东村	6HS4122_6HS4124	400	砼	13	13	0903	0.0-8.0	腐蚀	2	
3787	塘东村	6HS4124_6HS4122	400	砼	13	13	1206	2.5-3.5	错口	3	
3788	塘东村	6HS4122_6HS4123	300	砼	13.15	13.15	1003	0.0-6.0	腐蚀	2	
3789	塘东村	6HS4124_6HS4126	400X400	砼	10.21	10.21	0507	0.0-10.0	沉积	2	
3790	塘东村	6HS4125_6HS4124	400	砼	12.46	12.46	1003	4.0-4.2	错口	2	
3791	塘东村	6HS4125_6HS4124	400	砼	12.46	12.46	0408	0.0-8.0	沉积	2	
3792	塘东村	6HS4124_6HS4125	400	砼	12.46	12.46	0308	0.0-3.0	异物穿入	1	
3793	塘东村	6HS4127_6HS4125	400	砼	12.73	12.73	0602	2.5-3.0	错口	2	
3794	塘东村	6HS4127_6HS4128	300	砼	8.48	8.48	1006	3.0-3.2	错口	2	
3795	塘东村	6HS4127_6HS4128	300	砼	8.48	8.48	0103	2.5-3.0	支管暗接	1	
3796	塘东村	6HS4129_6HS4128	300	砼	10.57	10.57	1006	3.5-4.0	错口	1	
3797	塘东村	6HS4130_6HS4129	300	砼	17.19	17.19	0903	4.0-4.1	错口	1	
3798	塘东村	6HS4130_6HS4131	300	砼	6.14	6.14	0507	0.0-6.0	沉积	1	
3799	塘东村	6HS4130_6HS4131	300	砼	6.14	6.14	0602	4.5-5.5	错口	3	
3800	塘东村	6HS4131_6HS4132	300	砼	9.59	9.59	0507	0.0-9.0	沉积	2	
3801	塘东村	6HS4131_6HS4132	300	砼	9.59	9.59	1005	5.0-5.1	错口	1	
3802	塘东村	6HS4133_6HS4132	300	砼	10.92	10.92	0903	6.0-6.1	错口	1	
3803	塘东村	6HS4133_6HS4132	300	砼	10.92	10.92	0102	4.8-5.3	异物穿入	1	
3804	塘东村	6HS4130_6HS4135	300	砼	9.71	9.71	1103	0.0-6.0	腐蚀	1	
3805	塘东村	6HS4140_6HS4139	300	砼	16.67	16.67	1004	0.0-6.0	错口	1	
3806	塘东村	6HS4139_6HS4141	300	砼	8.72	8.72	0903	3.5-4.5	错口	2	
3807	塘东村	6HS4145_6HS4147	300	砼	16.13	16.13	0903	4.0-4.1	错口	1	
3808	塘东村	6HS4145_6HS4146	300	砼	3.98	3.98	1003	2.5-3.0	错口	2	
3809	塘东村	6HS4152_6HS4150	300	砼	20.85	20.85	0705	4.0-4.1	错口	1	
3810	塘东村	6HS4156_6HS4160	400	砼	8.74	8.74	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3811	塘东村	6HS4156_6HS4160	400	砼	8.74	8.74	0702	1.5-2.5	错口	2	
3812	塘东村	6HS4144_6HS4161	400	砼	20.94	20.94	0106	9.0-10.0	障碍物	3	
3813	塘东村	6HS4133_6HS4162	300	砼	7.77	7.77	0610	7.0-7.3	障碍物	2	
3814	塘东村	6HS4133_6HS4162	300	砼	7.77	7.77	1206	6.5-6.6	错口	1	
3815	塘东村	6HS4131_6HS4164	300	砼	11.07	11.07	1201	8.0-9.0	支管暗接	1	
3816	塘东村	6HS4131_6HS4164	300	砼	11.07	11.07	0902	6.5-7.5	错口	2	
3817	塘东村	6HS4165_6HS4164	300	砼	30.21	30.21	1006	5.0-5.1	错口	1	
3818	塘东村	6HS4164_6HS4165	300	砼	30.21	30.21	0705	0.0-8.0	腐蚀	1	
3819	塘东村	6HS4164_6HS4165	300	砼	30.21	30.21	0810	8.0-9.0	错口	1	
3820	塘东村	6HS4165_6HS4166	300	砼	10.86	10.86	0203	3.5-4.3	支管暗接	1	
3821	塘东村	6HS4165_6HS4166	300	砼	10.86	10.86	0409	0.0-6.0	腐蚀	1	
3822	塘东村	6HS4167_6HS4166	300	砼	8.98	8.98	1003	6.0-7.0	错口	1	
3823	塘东村	6HS4167_6HS4166	300	砼	8.98	8.98	0507	0.0-6.0	沉积	1	
3824	塘东村	6HS4167_6HS4168	300	砼	9.43	9.43	0507	0.0-6.0	沉积	1	
3825	塘东村	6HS4167_6HS4168	300	砼	9.43	9.43	0903	6.0-7.0	错口	1	
3826	塘东村	6HS4170_6HS4168	300	砼	8.81	8.81	0904	8.0-8.1	错口	1	
3827	塘东村	6HS4170_6HS4168	300	砼	8.81	8.81	0507	0.0-8.0	沉积	2	
3828	塘东村	6HS4171_6HS4170	300	砼	3.83	3.83	0408	0.0-3.5	沉积	2	
3829	塘东村	6HS4171_6HS4172	300	砼	8.09	8.09	0408	0.0-3.0	沉积	3	
3830	塘东村	6HS4173_6HS4175	300	砼	5.01	5.01	0705	0.1-5.0	腐蚀	3	
3831	塘东村	6HS4173_6HS4175	300	砼	5.01	5.01	0309	0.0-5.0	沉积	4	
3832	塘东村	6HS4174_6HS4175	300	砼	2.21	2.21	0408	0.0-2.0	沉积	4	
3833	塘东村	6HS4174_6HS4175	300	砼	2.21	2.21	0705	0.0-2.0	腐蚀	1	
3834	塘东村	6HS4176_6HS4175	300	砼	3.47	3.47	0507	0.1-3.1	沉积	4	
3835	塘东村	6HS4171_6HS4176	300	砼	10.67	10.67	0309	0.1-3.1	障碍物	4	
3836	塘东村	6HS4180_6HS4182	400	PE	27.65	27.65	0705	8.0-8.1	错口	1	
3837	塘东村	6WS4034_6WS4004	800	PE	37.1	37.1	0904	0.0-8.0	结垢	2	
3838	塘东村	6WS4019_6WS4020	400	砼	11.73	11.73	0705	0.0-8.0	腐蚀	1	
3839	塘东村	6WS4019_6WS4020	400	砼	11.73	11.73	0309	0.0-8.0	沉积	3	
3840	塘东村	6WS4019_6WS4021	300	砼	4.66	4.66	0805	0.0-3.0	腐蚀	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3841	塘东村	6WS4019_6WS4021	300	砼	4.66	4.66	0309	0.0-4.5	沉积	3	
3842	塘东村	6WS4019_6WS4022	400	砼	1.47	1.47	0804	0.0-1.4	腐蚀	1	
3843	塘东村	6WS4019_6WS4022	400	砼	1.47	1.47	0309	0.0-1.4	沉积	4	
3844	塘东村	6WS4019_6WS4022	400	砼	1.47	1.47	1105	1.4-1.5	错口	1	
3845	塘东村	6WS4024_6WS4023	300	砼	1.77	1.77	0210	0.0-1.5	沉积	4	
3846	塘东村	6WS4024_6WS4023	300	砼	1.77	1.77	1002	0.0-1.5	腐蚀	1	
3847	塘东村	6WS4024_6WS4025	300	砼	8.77	8.77	1002	0.0-1.0	腐蚀	1	
3848	塘东村	6WS4034_6WS4044	800	PE	27.88	27.88	1003	0.5-3.5	结垢	2	
3849	塘东村	6WS4037_6WS4035	200	PE	4.04	4.04	0111	0.5-3.5	沉积	4	
3850	塘东村	6WS4037_6WS4035	200	PE	4.04	4.04	0705	0.0-3.0	腐蚀	2	
3851	塘东村	6WS4037_6WS4038	300	砼	19.12	19.12	0705	0.1-3.1	腐蚀	2	
3852	塘东村	6WS4038_6WS4037	300	砼	19.12	19.12	0903	0.0-8.0	腐蚀	1	
3853	塘东村	6WS4037_6WS4038	300	砼	19.12	19.12	0702	8.0-8.2	错口	2	
3854	塘东村	6WS4038_6WS4037	300	砼	19.12	19.12	0507	0.0-8.0	沉积	2	
3855	塘东村	6WS4037_6WS4039	300	砼	3.36	3.36	0706	0.0-3.0	腐蚀	3	
3856	塘东村	6WS4037_6WS4039	300	砼	3.36	3.36	0905	3.2-3.4	错口	2	
3857	塘东村	6WS4037_6WS4039	300	砼	3.36	3.36	0410	3.2-3.7	沉积	3	
3858	塘东村	6WS4044_6WS4046	800	PE	17.52	17.52	1003	0.5-3.5	结垢	2	
3859	塘东村	6WS4047_6WS4046	300	PE	3.45	3.45	0309	2.5-3.5	沉积	2	
3860	塘东村	6WS4049_6WS4047	300	PE	8.21	8.21	1004	3.0-8.0	腐蚀	2	
3861	塘东村	6WS4049_6WS4050	300	PE	8.08	8.08	1001	5.0-6.0	变形	3	
3862	塘东村	6WS4049_6WS4050	300	PE	8.08	8.08	0903	0.0-5.0	腐蚀	2	
3863	塘东村	6WS4056_6WS4057	800	PE	3	3	0507	0.1-2.1	沉积	1	
3864	塘东村	6WS4059_6WS4061	400	砼	70.73	70.73	0705	0.0-8.0	腐蚀	2	
3865	塘东村	6WS4061_6WS4059	400	砼	70.73	70.73	0510	0.0-3.0	腐蚀	1	
3866	塘东村	6WS4059_6WS4060	300	砼	5.12	5.12	0705	0.0-5.0	腐蚀	2	
3867	塘东村	6WS4063_6WS4061	400	PE	11.44	11.44	0705	3.0-5.0	腐蚀	2	
3868	塘东村	6WS4061_6WS4062	300	砼	6.28	6.28	0906	0.0-6.1	腐蚀	2	
3869	塘东村	6WS4064_6WS4063	400	PE	30.7	30.7	0902	2.0-3.0	变形	4	
3870	塘东村	6WS4064_6WS4094	600	砼	9.01	9.01	0705	0.1-3.1	腐蚀	1	
3871	塘东村	6WS4063_6WS4065	400	PE	5.78	5.78	1205	3.0-4.0	错口	3	
3872	塘东村	6WS4063_6WS4066	200	PE	5.86	5.86	1002	3.5-4.5	起伏	4	
3873	塘东村	6WS4059_6WS4068	400	砼	11.25	11.25	0705	0.1-6.6	腐蚀	3	
3874	塘东村	6WS4069_6WS4068	400	砼	8.67	8.67	0507	0.0-1.0	沉积	1	
3875	塘东村	6WS4069_6WS4068	400	砼	8.67	8.67	0705	0.0-5.0	腐蚀	2	
3876	塘东村	6WS4069_6WS4070	300	砼	4.73	4.73	0705	0.0-4.5	腐蚀	1	
3877	塘东村	6WS4069_6WS4070	300	砼	4.73	4.73	1209	3.5-4.0	错口	4	
3878	塘东村	6WS4069_6WS4071	300	砼	5.43	5.43	1005	4.0-4.1	错口	1	
3879	塘东村	6WS4069_6WS4071	300	砼	5.43	5.43	0507	1.1-5.4	沉积	2	
3880	塘东村	6WS4069_6WS4072	400	砼	40	40	0609	6.5-6.8	支管暗接	2	
3881	塘东村	6WS4069_6WS4072	400	砼	40	40	0705	0.1-7.6	腐蚀	2	
3882	塘东村	6WS4064_6WS4092	300	砼	24.34	24.34	0610	0.0-1.0	变形	1	
3883	塘东村	6WS4064_6WS4092	300	砼	24.34	24.34	0904	0.0-3.0	结垢	2	
3884	塘东村	6WS4095_6WS4094	600	砼	1.07	1.07	0203	1.0-1.2	支管暗接	1	
3885	塘东村	6WS4106_6WS4104	800	砼	7.68	7.68	1002	2.5-3.5	变形	3	
3886	塘东村	6WS4107_6WS4106	800	砼	18.58	18.58	0705	0.0-4.0	腐蚀	1	
3887	塘东村	6WS4107_6WS4106	800	砼	18.58	18.58	0903	0.5-1.5	破裂	3	
3888	塘东村	6WS4107_6WS4106	800	砼	18.58	18.58	0106	8.5-9.0	错口	1	
3889	塘东村	6WS4107_6WS4110	800	砼	8.03	8.03	0705	0.1-7.6	腐蚀	1	
3890	塘东村	6WS4106_6WS4108	300	PE	18.52	18.52	0603	3.5-4.5	错口	2	
3891	塘东村	6WS4108_6WS4109	300	PE	13.82	13.82	1001	6.5-7.0	变形	2	
3892	塘东村	6WS4111_6WS4105	800	砼	22.34	22.34	0408	0.0-8.0	沉积	2	
3893	塘东村	6WS4111_6WS4105	800	砼	22.34	22.34	0906	8.0-8.2	错口	2	
3894	塘东村	6WS4111_6WS4113	800	砼	9.01	9.01	1005	0.1-2.6	腐蚀	2	
3895	塘东村	6WS4111_6WS4113	800	砼	9.01	9.01	0702	2.5-3.5	错口	1	
3896	塘东村	6WS4112_6WS4114	400	PE	14.79	14.79	0203	6.5-6.6	支管暗接	1	
3897	塘东村	6WS4114_6WS4118	400	PE	15	15	1002	9.5-10.0	变形	2	
3898	塘东村	6WS4114_6WS4118	400	PE	15	15	0605	13.0-13.5	错口	1	
3899	塘东村	6WS4113_6WS4119	400	砼	23.26	23.26	0610	2.5-5.5	错口	2	
3900	塘东村	6WS4113_6WS4119	400	砼	23.26	23.26	0507	0.1-8.1	沉积	2	
3901	塘东村	6WS4111_6WS4120	400	砼	17.12	17.12	0705	0.0-2.0	腐蚀	1	
3902	塘东村	6WS4111_6WS4120	400	砼	17.12	17.12	1005	3.5-4.0	错口	1	
3903	塘东村	6WS4124_6WS4125	600	PE	1.97	1.97	0507	0.0-1.8	沉积	2	
3904	塘东村	6WS4130_6WS4126	400	砼	25.18	25.18	1206	3.5-4.0	错口	1	
3905	塘东村	6WS4130_6WS4131	400	砼	24.82	24.82	0705	5.0-5.5	错口	2	
3906	塘东村	6WS4132_6WS4134	700	PE	4.17	4.17	1006	4.1-4.6	错口	1	
3907	塘东村	6WS4134_6WS4136	300	PE	16.18	16.18	0309	1.5-6.5	沉积	3	
3908	塘东村	6WS4138_6WS4131	400	砼	33.13	33.13	0507	0.0-5.0	沉积	2	
3909	塘东村	6WS4138_6WS4131	400	砼	33.13	33.13	0309	6.8-7.8	障碍物	3	
3910	塘东村	6WS4139_6WS4138	300	PE	16.9	16.9	1002	8.5-9.0	变形	2	
3911	塘东村	6WS4135_6WS4140	600	砼	27.14	27.14	1002	2.5-2.6	错口	1	
3912	塘东村	6WS4138_6WS4140	400	砼	12.12	12.12	0409	0.0-8.0	沉积	1	
3913	塘东村	6WS4140_6WS4138	400	砼	12.12	12.12	0905	2.1-5.6	腐蚀	3	
3914	塘东村	6WS4140_6WS4141	400	PE	8.52	8.52	0706	0.5-1.5	变形	1	
3915	塘东村	6WS4139_6WS4142	200	PE	14.88	14.88	1101	7.5-7.6	支管暗接	1	
3916	塘东村	6WS4139_6WS4143	300	PE	9.04	9.04	0507	0.0-8.0	沉积	2	
3917	塘东村	6WS4139_6WS4143	300	PE	9.04	9.04	1001	1.5-2.0	变形	2	
3918	塘东村	6WS4139_6WS4143	300	PE	9.04	9.04	0103	8.5-8.8	支管暗接	2	
3919	塘东村	6WS4139_6WS4143	300	PE	9.04	9.04	0606	1.0-1.1	错口	2	
3920	塘东村	6WS4145_6WS4144	300	PE	7.91	7.91	1003	3.0-3.5	异物穿入	2	
3921	塘东村	6WS4145_6WS4144	300	PE	7.91	7.91	0508	2.0-2.3	障碍物	4	
3922	塘东村	6WS4150_6WS4157	400	砼	10.36	10.36	0910	6.5-6.8	支管暗接	2	
3923	塘东村	6WS4150_6WS4157	400	砼	10.36	10.36	0902	6.0-6.1	错口	1	
3924	塘东村	6WS4150_6WS4151	400	砼	13.4	13.4	0102	8.5-8.6	支管暗接	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
3925	塘东村	6WS4150_6WS4151	400	砼	13.4	13.4	0903	0.0-6.0	腐蚀	1	
3926	塘东村	6WS4152_6WS4151	400	砼	12.7	12.7	0310	0.0-8.0	沉积	4	
3927	塘东村	6WS4154_6WS4152	300	砼	11.42	11.42	0903	0.0-3.0	腐蚀	2	
3928	塘东村	6WS4154_6WS4152	300	砼	11.42	11.42	0410	0.1-8.6	沉积	4	
3929	塘东村	6WS4154_6WS4152	300	砼	11.42	11.42	0911	6.5-6.7	支管暗接	1	
3930	塘东村	6WS4154_6WS4155	300	砼	5.17	5.17	1112	3.5-3.6	渗漏	2	
3931	塘东村	6WS4154_6WS4155	300	砼	5.17	5.17	0507	1.1-2.6	沉积	2	
3932	塘东村	6WS4154_6WS4156	300	砼	11.97	11.97	0407	0.0-10.0	沉积	1	
3933	塘东村	6WS4154_6WS4156	300	砼	11.97	11.97	0705	0.0-10.0	腐蚀	3	
3934	塘东村	6WS4157_6WS4159	400	砼	14.91	14.91	0408	0.0-10.0	浮渣	3	
3935	塘东村	6WS4157_6WS4158	400	砼	35.63	35.63	0705	0.0-3.0	腐蚀	1	
3936	塘东村	6WS4159_6WS4160	400	砼	15.42	15.42	0506	2.0-2.5	障碍物	2	
3937	塘东村	6WS4159_6WS4160	400	砼	15.42	15.42	0705	0.0-6.0	腐蚀	1	
3938	塘东村	6WS4163_6WS4162	300	PE	6.26	6.26	0903	4.5-5.0	变形	4	
3939	塘东村	6WS4163_6WS4164	300	PE	7.05	7.05	1002	6.5-7.0	变形	2	
3940	塘东村	6WS4038_6WS4165	300	砼	8.95	8.95	0210	0.0-8.0	腐蚀	1	
3941	塘东村	6WS4038_6WS4166	300	砼	15.09	15.09	1002	3.0-4.0	错口	1	
3942	塘东村	6WS4167_6WS4166	300	砼	15.67	15.67	0308	0.0-8.0	腐蚀	2	
3943	塘东村	6WS4167_6WS4168	300	砼	24.12	24.12	0805	0.1-2.1	腐蚀	3	
3944	塘东村	6WS4167_6WS4169	300	砼	6.51	6.51	0705	0.1-4.1	腐蚀	2	
3945	塘东村	6WS4167_6WS4169	300	砼	6.51	6.51	0507	0.0-6.5	沉积	1	
3946	塘东村	6WS4173_06WS2030	600	砼	5.82	5.82	0705	0.0-5.0	腐蚀	1	
3947	塘东村	6WS4173_06WS2030	600	砼	5.82	5.82	0408	0.0-5.0	沉积	2	
3948	塘东村	6WS4173_6WS4174	250	PE	4.94	4.94	1006	0.0-4.0	腐蚀	1	
3949	塘东村	6WS4179_6WS4173	400	砼	25.23	25.23	0805	0.1-5.6	腐蚀	1	
3950	塘东村	6WS4177_6WS4181	200	砼	2.25	2.25	1101	1.5-2.0	支管暗接	2	
3951	塘东村	6WS4177_6WS4181	200	砼	2.25	2.25	1101	1.8-2.8	变形	4	
3952	塘东村	6WS4177_6WS4181	200	砼	2.25	2.25	0408	2.0-3.0	沉积	2	
3953	塘东村	6WS4177_6WS4183	400	砼	15.89	15.89	0407	0.0-6.0	腐蚀	1	
3954	塘东村	6WS4177_6WS4183	400	砼	15.89	15.89	0903	5.5-6.0	错口	2	
3955	塘东村	6WS4184_6WS4183	400	砼	16.45	16.45	0705	0.0-4.5	腐蚀	2	
3956	塘东村	6WS4184_6WS4185	250	砼	4.14	4.14	1200	0.0-4.0	腐蚀	2	
3957	塘东村	6WS4184_6WS4185	250	砼	4.14	4.14	0507	0.0-3.0	沉积	1	
3958	塘东村	6WS4186_6WS4184	400	砼	15.71	15.71	0309	0.0-3.0	腐蚀	2	
3959	塘东村	6WS4186_6WS4187	250	砼	6.06	6.06	1203	4.5-4.8	支管暗接	2	
3960	塘东村	6WS4186_6WS4187	250	砼	6.06	6.06	1200	0.0-5.9	腐蚀	3	
3961	塘东村	6WS4186_6WS4189	400	砼	11.61	11.61	0705	6.5-6.6	错口	1	
3962	塘东村	6WS4186_6WS4189	400	砼	11.61	11.61	0705	0.1-7.6	腐蚀	2	
3963	塘东村	6WS4173_6WS4195	400	砼	72.21	72.21	1200	2.0-3.0	沉积	4	
3964	塘东村	6WS4195_6WS4173	400	砼	72.21	72.21	0605	6.5-7.0	错口	4	
3965	塘东村	6WS4195_6WS4173	400	砼	72.21	72.21	0705	0.0-3.0	腐蚀	1	
3966	塘东村	6WS4173_6WS4195	400	砼	72.21	72.21	1101	6.5-7.0	破裂	3	
3967	塘东村	6WS4195_6WS4197	500	砼	53.43	53.43	0408	0.0-5.0	沉积	3	
3968	塘东村	6WS4195_6WS4197	500	砼	53.43	53.43	0903	6.5-8.0	错口	2	
3969	塘东村	6WS4197_6WS4199	300	砼	10.84	10.84	0310	1.0-2.0	沉积	4	
3970	塘东村	6WS4201_6WS4202	300	砼	36.47	36.47	0601	5.5-5.6	错口	2	
3971	塘东村	6WS4202_6WS4201	300	砼	36.47	36.47	0507	0.0-8.0	沉积	2	
3972	塘东村	6WS4202_6WS4203	500	砼	4.63	4.63	0903	4.5-4.6	错口	1	
3973	塘东村	6WS4202_6WS4204	500	砼	32.43	32.43	0507	0.0-5.0	沉积	1	
3974	塘东村	6WS4202_6WS4204	500	砼	32.43	32.43	1003	5.5-6.0	变形	4	
3975	塘东村	6WS4204_6WS4202	500	砼	32.43	32.43	0903	3.5-4.0	错口	2	
3976	塘东村	6WS4204_6WS4205	400	砼	60.44	60.44	0903	5.0-5.2	错口	2	
3977	塘东村	6WS4204_6WS4205	400	砼	60.44	60.44	0603	2.5-3.0	脱节	4	
3978	塘东村	6WS4195_6WS4205	400	砼	32.57	32.57	1106	3.5-4.0	错口	3	
3979	塘东村	6WS4214_6WS4050	300	PE	19.2	19.2	1002	0.5-3.5	结垢	2	
3980	塘东村	6WS4215_6WS4032	200	PVC	7.3	7.3	0507	0.0-6.0	沉积	1	
3981	塘东村	6WS4217_6WS4218	300	砼	0.85	0.85	0507	0.5-0.8	沉积	1	
3982	塘东村	6WS4218_6WS4224	400	砼	3.29	3.29	1005	3.0-4.0	错口	1	
3983	塘东村	6WS4218_6WS4224	400	砼	3.29	3.29	0507	0.0-3.0	沉积	1	
3984	塘东村	6WS4217_6WS4219	300	砼	15.3	15.3	0309	2.0-2.5	沉积	3	
3985	塘东村	6WS4217_6WS4219	300	砼	15.3	15.3	1003	3.5-4.5	错口	2	
3986	塘东村	6WS4217_6WS4219	300	砼	15.3	15.3	1205	6.0-7.0	支管暗接	3	
3987	塘东村	6WS4220_6WS4217	300	砼	10.7	10.7	0507	0.0-1.0	沉积	2	
3988	塘东村	6WS4220_6WS4217	300	砼	10.7	10.7	1102	3.0-4.0	破裂	3	
3989	塘东村	6WS4214_6WS4223	300	PE	12.6	12.6	0903	5.0-10.0	结垢	2	
3990	塘东村	6WS4223_6WS4224	300	PE	6.97	6.97	0903	0.0-6.5	结垢	2	
3991	塘东村	6WS4223_6WS4224	300	PE	6.97	6.97	1206	6.9-7.9	错口	2	
3992	塘东村	6WS4225_6WS4224	300	砼	15.6	15.6	0703	0.5-0.6	错口	1	
3993	塘东村	6WS4225_6WS4226	300	PE	5.02	5.02	0507	0.0-5.0	沉积	2	
3994	塘东村	6WS4225_6WS4226	300	PE	5.02	5.02	1001	3.0-4.0	变形	2	
3995	塘东村	6WS4227_6WS4228	200	PE	3.87	3.87	0901	3.5-4.5	变形	3	
3996	塘东村	6WS4240_6WS4233	200	PE	10.76	10.76	0705	0.0-8.0	结垢	2	
3997	塘东村	6WS4240_6WS4233	200	PE	10.76	10.76	0507	0.0-8.0	沉积	2	
3998	塘东村	6WS4233_6WS4236	200	PE	7.44	7.44	0605	0.0-3.0	腐蚀	2	
3999	塘东村	6WS4233_6WS4237	200	PE	17.86	17.86	0705	0.0-12.0	腐蚀	3	
4000	塘东村	6WS4237_6WS4233	200	PE	17.86	17.86	0605	0.0-10.0	腐蚀	3	
4001	塘东村	6WS4240_6WS4242	300	PE	6.99	6.99	0507	0.0-6.5	沉积	3	
4002	塘东村	6WS4240_6WS4242	300	PE	6.99	6.99	1005	0.0-6.0	结垢	2	
4003	塘东村	6WS4240_6WS4241	200	PE	19.95	19.95	0309	0.8-8.8	沉积	4	
4004	塘东村	6WS4242_6WS4243	300	PE	73.46	73.46	1002	2.0-3.0	变形	2	
4005	塘东村	6WS4243_6WS4242	300	PE	73.46	73.46	1003	1.0-7.0	腐蚀	1	
4006	塘东村	6WS4243_6WS4244	300	PE	33.16	33.16	1003	0.0-5.0	腐蚀	2	
4007	塘东村	6WS4054_6WS4246	200	PVC	20.61	20.61	0507	0.1-8.1	沉积	2	
4008	塘东村	6WS4247_6WS4246	200	PVC	23.55	23.55	0508	0.0-3.0	沉积	4	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4009	塘东村	6WS4248_6WS4247	200	PVC	10.77	10.77	0507	0.0-10.0	沉积	1	
4010	塘东村	6WS4248_6WS4251	200	PVC	19.42	19.42	1002	4.0-5.0	接口材料脱落	1	
4011	塘东村	6WS4257_6WS4260	200	PVC	12.35	12.35	1103	2.0-4.0	结垢	2	
4012	塘东村	6WS4265_6WS4261	200	PVC	14.11	14.11	1004	0.0-8.0	腐蚀	1	
4013	塘东村	6YS4002_6YS4001	600	砼	15.58	15.58	0408	0.0-8.0	沉积	3	
4014	塘东村	6YS4003_6YS4002	600	砼	7.6	7.6	0408	0.1-7.1	沉积	3	
4015	塘东村	6YS4073_6YS4013	400	PE	34.61	34.61	1205	6.5-7.0	变形	3	
4016	塘东村	6YS4017_6YS4013	300	PE	11.84	11.84	1005	8.5-9.0	错口	2	
4017	塘东村	6YS4017_6YS4018	200	PE	1.82	1.82	0804	1.2-1.7	错口	1	
4018	塘东村	6YS4019_6YS4017	300	PE	9.94	9.94	0905	7.5-8.5	错口	3	
4019	塘东村	6YS4021_6YS4019	300	PE	11.9	11.9	1002	8.5-9.5	变形	2	
4020	塘东村	6YS4021_6YS4022	200	PE	1.86	1.86	1006	1.5-2.0	错口	1	
4021	塘东村	6YS4021_6YS4023	300	PE	9.08	9.08	0601	8.5-9.0	错口	3	
4022	塘东村	6YS4025_6YS4023	300	PE	10.01	10.01	1006	5.5-6.0	错口	1	
4023	塘东村	6YS4028_6YS4025	300	PE	9.53	9.53	1006	8.5-9.0	错口	3	
4024	塘东村	6YS4030_6YS4028	300	PE	9.56	9.56	1206	8.0-9.0	错口	3	
4025	塘东村	6YS4030_6YS4028	300	PE	9.56	9.56	0507	5.0-6.0	沉积	1	
4026	塘东村	6YS4030_6YS4031	200	PE	2.19	2.19	0902	2.0-3.0	错口	1	
4027	塘东村	6YS4032_6YS4033	150	PVC	3	3	0903	0.5-1.5	异物穿入	3	
4028	塘东村	6YS4032_6YS4033	150	PVC	3	3	0507	0.0-3.0	沉积	2	
4029	塘东村	6YS4034_6YS4035	200	PE	2.26	2.26	0507	0.0-2.0	沉积	1	
4030	塘东村	6YS4039_6YS4041	300	PE	9.29	9.29	0102	8.5-9.5	渗漏	2	
4031	塘东村	6YS4041_6YS4043	300	PE	10.32	10.32	0209	8.5-9.0	错口	4	
4032	塘东村	6YS4050_6YS4049	300	PE	13.81	13.81	0610	9.5-10.0	错口	1	
4033	塘东村	6YS4056_6YS4050	300	PE	17.32	17.32	1206	6.5-7.0	错口	1	
4034	塘东村	6YS4051_6YS4050	200	PE	5.92	5.92	0705	1.5-3.5	错口	2	
4035	塘东村	6YS4057_6YS4056	200	PE	2.64	2.64	0012	1.5-2.0	错口	2	
4036	塘东村	6YS4060_6YS4064	300	PE	9.58	9.58	0507	0.0-8.0	沉积	1	
4037	塘东村	6YS4064_6YS4060	300	PE	9.58	9.58	0705	5.0-5.1	错口	1	
4038	塘东村	6YS4060_6YS4062	200	PE	4.99	4.99	1012	4.5-4.7	变形	1	
4039	塘东村	6YS4073_6YS4068	300	PE	17.67	17.67	1206	3.5-4.0	错口	1	
4040	塘东村	6YS4074_6YS4073	400	PE	13.79	13.79	1206	2.0-2.1	错口	1	
4041	塘东村	6YS4074_6YS4073	400	PE	13.79	13.79	0507	0.0-6.0	沉积	1	
4042	塘东村	6YS4074_6YS4075	400	PE	14.79	14.79	1004	12.0-13.0	变形	1	
4043	塘东村	6YS4074_6YS4075	400	PE	14.79	14.79	0408	0.0-8.0	沉积	2	
4044	塘东村	6YS4077_6YS4075	400	PE	20.27	20.27	1002	6.5-7.0	变形	3	
4045	塘东村	6YS4077_6YS4079	400	PE	16.69	16.69	1001	0.8-0.9	变形	1	
4046	塘东村	6YS4082_6YS4081	400	PE	17.5	17.5	1011	5.0-5.1	变形	1	
4047	塘东村	6YS4085_6YS4086	1000	砼	22.54	22.54	1206	6.5-7.0	错口	3	
4048	塘东村	6YS4085_6YS4087	600	砼	2.35	2.35	1200	2.0-2.1	沉积	4	
4049	塘东村	6YS4089_6YS4090	200	PE	6.9	6.9	1102	6.5-7.0	变形	3	
4050	塘东村	6WS4106_6YS4092	600	PE	4.06	4.06	1011	4.0-4.1	变形	1	
4051	塘东村	6YS4100_6YS4102	800	砼	14.88	14.88	1005	8.0-8.1	错口	1	
4052	塘东村	6YS4100_6YS4102	800	砼	14.88	14.88	0408	0.0-8.0	沉积	3	
4053	塘东村	6YS4104_6YS4091	300	PE	14.61	14.61	1003	1.0-4.0	变形	4	
4054	塘东村	6YS4105_6YS4104	300	PE	12.19	12.19	0507	0.0-5.0	沉积	1	
4055	塘东村	6YS4105_6YS4104	300	PE	12.19	12.19	1101	2.5-3.0	破裂	2	
4056	塘东村	6YS4105_6YS4104	300	PE	12.19	12.19	0612	8.5-9.5	错口	2	
4057	塘东村	6YS4105_6YS4106	300	PE	20.85	20.85	1206	6.0-6.1	错口	1	
4058	塘东村	6YS4105_6YS4106	300	PE	20.85	20.85	0601	4.5-5.5	变形	2	
4059	塘东村	6YS4106_6YS4107	200	PE	1.95	1.95	0703	1.9-2.4	错口	1	
4060	塘东村	6YS4106_6YS4108	300	PE	12.82	12.82	0712	1.5-2.5	变形	2	
4061	塘东村	6YS4082_6YS4112	400	PE	9.77	9.77	0611	7.5-8.0	错口	2	
4062	塘东村	6YS4112_6YS4116	400	PE	18.57	18.57	1102	7.5-8.0	变形	2	
4063	塘东村	6YS4125_6YS4120	200	PE	3.21	3.21	0507	0.1-3.1	沉积	2	
4064	塘东村	6YS4130_6YS4128	200	PE	5.32	5.32	0705	3.5-4.0	错口	1	
4065	塘东村	6YS4129_6YS4130	200	PE	4.11	4.11	1006	4.0-4.5	错口	1	
4066	塘东村	6YS4126_6YS4130	500	PE	17.07	17.07	1002	9.5-10.0	变形	2	
4067	塘东村	6YS4129_6YS4131	200	PE	4.5	4.5	0507	0.1-4.1	沉积	2	
4068	塘东村	6YS4130_6YS4134	500	PE	10.9	10.9	0905	4.5-5.0	错口	4	
4069	塘东村	6YS4134_6YS4139	500	PE	26	26	1012	3.5-3.6	变形	2	
4070	塘东村	6YS4134_6YS4139	500	PE	26	26	0705	3.5-4.0	错口	2	
4071	塘东村	6YS4145_6YS4143	200	PE	4.73	4.73	0507	0.0-4.5	沉积	1	
4072	塘东村	6YS4145_6YS4144	200	PE	2.82	2.82	0607	0.0-2.8	沉积	1	
4073	塘东村	6YS4139_6YS4146	200	PE	24.83	24.83	1001	7.5-8.0	变形	3	
4074	塘东村	6YS4146_6YS4139	200	PE	24.83	24.83	1006	4.5-5.5	错口	1	
4075	塘东村	6YS4146_6YS4147	200	PE	4.32	4.32	1200	3.0-3.1	错口	1	
4076	塘东村	6YS4146_6YS4148	500	PE	20.35	20.35	1200	1.0-1.1	错口	1	
4077	塘东村	6YS4148_6YS4150	200	PE	3.54	3.54	0507	1.5-3.5	沉积	1	
4078	塘东村	6YS4151_6YS4150	200	PE	4.05	4.05	0507	1.5-2.5	沉积	1	
4079	塘东村	6YS4153_6YS4148	500	PE	14.63	14.63	1002	8.5-9.5	变形	4	
4080	塘东村	6YS4154_6YS4153	400	PE	23.82	23.82	1203	3.5-4.0	破裂	2	
4081	塘东村	6YS4154_6YS4153	400	PE	23.82	23.82	1003	8.5-9.5	变形	3	
4082	塘东村	6YS4154_6YS4157	200X100	砼	14.86	14.86	1200	0.5-1.5	障碍物	4	
4083	塘东村	6YS4158_6YS4154	400	PE	12.42	12.42	0603	8.5-9.0	错口	3	
4084	塘东村	6YS4158_6YS4164	300	PE	6.63	6.63	0508	0.0-6.0	沉积	1	
4085	塘东村	6YS4164_6YS4165	200	PE	7.25	7.25	0903	0.0-6.0	结垢	1	
4086	塘东村	6YS4158_6YS4222	400	PE	9.55	9.55	1002	8.5-9.5	变形	2	
4087	塘东村	6YS4222_6YS4224	400	PE	18.3	18.3	1003	6.5-7.0	变形	3	
4088	塘东村	6YS4224_6YS4225	200	PE	8.41	8.41	1200	0.0-8.0	沉积	1	
4089	塘东村	6YS4224_6YS4227	300	PE	11.42	11.42	1002	8.5-9.5	变形	3	
4090	塘东村	6YS4227_6YS4228	250	PE	7.27	7.27	0507	2.0-6.0	沉积	3	
4091	塘东村	6YS4231_6YS4232	200	PE	1.35	1.35	0309	1.2-1.7	沉积	3	
4092	塘东村	6YS4231_6YS4232	200	PE	1.35	1.35	0906	1.2-1.4	错口	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4093	塘东村	6YS4224_6YS4237	300	PE	19.01	19.01	1003	6.5-7.0	变形	3	
4094	塘东村	6YS4239_6YS4237	300	PE	14.7	14.7	1001	9.5-10.5	变形	2	
4095	塘东村	6YS4239_6YS4241	200	PE	6.13	6.13	1002	5.8-6.3	变形	3	
4096	塘东村	6YS4249_6YS4248	300	PE	18.94	18.94	1002	7.5-8.5	变形	2	
4097	塘东村	6YS4255_6YS4254	200	PE	6.78	6.78	0408	0.1-4.1	沉积	4	
4098	塘东村	6YS4256_6YS4258	200	PE	16.01	16.01	0603	4.0-4.2	错口	1	
4099	塘东村	6YS4263_6YS4261	200	PE	8.3	8.3	0705	5.0-5.1	错口	1	
4100	塘东村	6HS4180_6YS4265	300	PE	5.69	5.69	1002	3.0-4.0	变形	3	
4101	塘东村	6YS4266_6HS4181	200	PE	11.28	11.28	0905	0.0-8.0	腐蚀	1	
4102	塘东村	6YS4266_6HS4181	200	PE	11.28	11.28	1201	8.0-8.1	支管暗接	1	
4103	塘东村	6YS4266_6HS4181	200	PE	11.28	11.28	1006	5.0-5.1	错口	1	
4104	塘东村	6YS4269_6YS4266	200	砼	12.17	12.17	0106	5.0-5.2	错口	1	
4105	塘东村	6YS4271_6YS4268	300	砼	18	18	0508	3.0-5.0	沉积	1	
4106	塘东村	6YS4278_6YS4276	300	砼	6.94	6.94	1003	0.5-4.5	腐蚀	2	
4107	塘东村	6YS4274_6YS4280	200	PE	11.21	11.21	0507	0.1-3.1	沉积	2	
4108	塘东村	6YS4286_6YS4290	300	PE	19.23	19.23	0104	2.5-3.0	支管暗接	2	
4109	塘东村	6YS4286_6YS4290	300	PE	19.23	19.23	1002	2.5-3.5	变形	4	
4110	塘东村	6YS4303_6HS4051	200	PE	7.65	7.65	1006	6.5-7.5	错口	2	
4111	塘东村	6YS4304_6HS4052	200	PE	10.54	10.54	1012	3.0-10.0	变形	3	
4112	塘东村	6YS4310_6YS4308	300	PE	10.6	10.6	1003	8.5-9.0	变形	4	
4113	塘东村	6YS4310_6YS4314	300	PE	9.51	9.51	0507	0.0-8.0	沉积	1	
4114	塘东村	6YS4316_6YS4317	200	PE	4.17	4.17	0409	2.5-3.0	错口	2	
4115	塘东村	6YS4316_6YS4320	300	PE	11.48	11.48	1002	7.5-8.0	变形	2	
4116	塘东村	6YS4320_6YS4323	300	PE	5.19	5.19	0507	0.0-5.0	沉积	1	
4117	塘东村	6YS4324_6YS4325	300	PE	11.03	11.03	0903	8.5-9.5	变形	3	
4118	塘东村	6YS4325_6YS4326	200	PE	8.36	8.36	1003	5.5-6.5	变形	3	
4119	塘东村	6YS4325_6YS4328	300	PE	38.9	38.9	0307	4.5-5.0	错口	1	
4120	塘东村	6YS4328_6YS4325	300	PE	38.9	38.9	0705	4.0-4.5	错口	1	
4121	塘东村	6YS4331_6YS4332	200	PE	7.9	7.9	1003	3.5-5.5	树根	1	
4122	塘东村	6YS4331_6YS4335	200	PE	14.75	14.75	0804	3.5-4.0	结垢	1	
4123	塘东村	6YS4338_6YS4336	200	PE	9.6	9.6	1002	8.0-8.5	变形	2	
4124	塘东村	6YS4338_6YS4337	200	PE	12.19	12.19	0903	4.5-5.5	变形	4	
4125	塘东村	6YS4338_6YS4339	300	PE	25.44	25.44	0803	3.5-4.5	变形	4	
4126	塘东村	6YS4256_6YS4347	200	PE	6.65	6.65	1103	6.0-7.0	变形	3	
4127	塘东村	5WS2425_6WS4000	600	PE	1.78	1.78	0408	0.0-1.7	沉积	3	
4128	塘东村	06HS2032_6HS3995	400	PE	12.73	12.73	1001	8.5-9.0	变形	1	
4129	塘东村	6HS4072_6HS4076	300	PE	1.2	1.2	0507	0.1-1.1	沉积	1	
4130	塘东村	6HS4143_6HS4186	400	砼	1.45	1.45	0609	0.8-1.8	障碍物	3	
4131	塘东村	6HS4143_6HS4186	400	砼	1.45	1.45	1112	1.4-1.5	支管暗接	1	
4132	塘东村	6HS4016_6WS4037	300	砼	3.6	3.6	1001	0.8-3.3	结垢	1	
4133	塘东村	6YS4359_6YS4358	300	砼	5.87	5.87	0507	1.0-5.0	沉积	1	
4134	塘东村	6YS4359_6YS4360	300	砼	5.24	5.24	0103	5.0-5.1	支管暗接	1	
4135	塘东村	6YS4359_6YS4360	300	砼	5.24	5.24	0507	1.2-3.0	沉积	1	
4136	塘东村	6YS4359_6YS4360	300	砼	5.24	5.24	0602	5.2-5.5	错口	3	
4137	塘东村	6YS4360_6YS4364	300	砼	14.56	14.56	1005	6.0-6.1	错口	1	
4138	塘东村	6YS4365_6YS4360	300	砼	4.4	4.4	0705	3.0-3.1	错口	1	
4139	塘东村	6HS4127_6YS4411	400	砼	9.79	9.79	0508	4.5-6.0	沉积	2	
4140	塘东村	6HS4127_6YS4411	400	砼	9.79	9.79	1003	3.5-4.5	错口	1	
4141	塘东村	6YS4411_6YS4421	300	砼	0.73	0.73	0407	0.1-0.6	沉积	2	
4142	塘东村	06HS108_06HS102	600	砼	26.73	26.73	0507	0.0-1.0	浮渣	1	
4143	塘东村	06HS102_06HS104	300	砼	4.36	4.36	0703	3.0-3.5	破裂	2	
4144	塘东村	06HS102_06HS104	300	砼	4.36	4.36	0705	0.0-4.0	腐蚀	1	
4145	塘东村	06HS108_06HS113	600	砼	17.92	17.92	0605	1.0-1.2	错口	2	
4146	塘东村	06HS108_06HS113	600	砼	17.92	17.92	0507	0.0-15.0	沉积	2	
4147	塘东村	06HS108_06HS113	600	砼	17.92	17.92	0903	3.0-5.0	结垢	3	
4148	塘东村	06HS108_06HS109	250	砼	1.75	1.75	0507	0.0-1.7	沉积	2	
4149	塘东村	06HS108_06HS109	250	砼	1.75	1.75	1002	0.0-1.5	腐蚀	3	
4150	塘东村	06HS121_06HS120	600	砼	23.91	23.91	0705	1.0-7.0	结垢	3	
4151	塘东村	06HS121_06HS120	600	砼	23.91	23.91	0507	0.0-8.0	沉积	2	
4152	塘东村	06HS136_06HS132	600	砼	20.88	20.88	0508	0.0-5.0	沉积	2	
4153	塘东村	06HS136_06HS132	600	砼	20.88	20.88	0903	3.0-4.0	结垢	2	
4154	塘东村	06HS136_06HS141	600	砼	17.23	17.23	0507	0.0-3.0	沉积	1	
4155	塘东村	06HS136_06HS141	600	砼	17.23	17.23	0903	2.0-3.0	结垢	2	
4156	塘东村	06HS144_06HS146	1200	砼	5.1	5.1	0705	2.0-2.5	脱节	4	
4157	塘东村	06HS144_06HS146	1200	砼	5.1	5.1	0307	0.0-0.5	障碍物	4	
4158	塘东村	06HS1927_06HS1931	300	砼	7.9	7.9	0905	4.0-4.2	错口	2	
4159	塘东村	06HS1927_06HS1931	300	砼	7.9	7.9	0706	0.0-6.0	腐蚀	1	
4160	塘东村	06HS1994_06HS1993	600	砼	21.59	21.59	1006	12.0-12.3	错口	3	
4161	塘东村	06HS1994_06HS1993	600	砼	21.59	21.59	0408	0.0-12.0	沉积	2	
4162	塘东村	06HS1994_06HS1993	600	砼	21.59	21.59	0905	0.0-15.0	腐蚀	1	
4163	塘东村	06HS1994_06HS1997	300	砼	8.35	8.35	0507	0.0-8.0	沉积	1	
4164	塘东村	06HS1994_06HS1997	300	砼	8.35	8.35	0705	3.0-3.2	错口	2	
4165	塘东村	06HS1994_06HS1997	300	砼	8.35	8.35	1005	0.0-6.0	腐蚀	2	
4166	塘东村	06HS1997_06HS1998	300	砼	8.62	8.62	1200	2.0-2.1	错口	1	
4167	塘东村	06HS2031_06HS2032	400	PE	6.36	6.36	1003	0.0-2.0	变形	4	
4168	塘东村	06HS144_06HS214	1200	砼	19.17	19.17	0905	2.0-2.3	错口	3	
4169	塘东村	06HS144_06HS214	1200	砼	19.17	19.17	0408	0.0-6.0	沉积	2	
4170	塘东村	06HS211_06HS214	1200	砼	26.41	26.41	1200	2.0-3.0	沉积	4	
4171	塘东村	06HS211_06HS214	1200	砼	26.41	26.41	1003	1.5-1.6	错口	1	
4172	塘东村	06HS211_06HS214	1200	砼	26.41	26.41	0705	0.0-4.0	结垢	1	
4173	塘东村	06HS276_06HS275	250	砼	3.58	3.58	0705	0.5-1.5	破裂	1	
4174	塘东村	06HS276_06HS275	250	砼	3.58	3.58	1206	3.0-3.1	错口	1	
4175	塘东村	06HS357_06HS358	500	砼	2.58	2.58	0309	0.0-2.5	沉积	3	
4176	塘东村	06HS362_06HS364	250	砼	3.31	3.31	0705	1.0-1.3	错口	3	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4177	塘东村	06HS362_06HS364	250	砼	3.31	3.31	0705	0.0-3.0	腐蚀	1	
4178	塘东村	06HS54_06WS57	800	砼	5.99	5.99	0507	0.0-5.0	沉积	1	
4179	塘东村	06HS54_06WS57	800	砼	5.99	5.99	0706	2.0-3.0	结垢	4	
4180	塘东村	06HS54_06HS55	800	砼	13.9	13.9	0609	0.0-4.0	沉积	2	
4181	塘东村	06HS54_06HS55	800	砼	13.9	13.9	0706	2.0-2.2	错口	2	
4182	塘东村	06HS54_06HS55	800	砼	13.9	13.9	0705	0.0-10.0	结垢	1	
4183	塘东村	06WS67_06HS68	800	砼	6.33	6.33	0603	0.0-1.0	树根	3	
4184	塘东村	06WS67_06HS68	800	砼	6.33	6.33	1201	3.0-3.1	渗漏	2	
4185	塘东村	06WS67_06HS68	800	砼	6.33	6.33	0507	0.0-5.0	沉积	2	
4186	塘东村	06HS78_06HS10	600	砼	17.15	17.15	0309	0.0-10.0	沉积	4	
4187	塘东村	06HS78_06HS10	600	砼	17.15	17.15	0903	0.0-6.0	腐蚀	2	
4188	塘东村	06HS81_06HS78	600	砼	12.73	12.73	0408	0.0-6.0	沉积	3	
4189	塘东村	06HS81_06HS78	600	砼	12.73	12.73	0903	4.0-4.1	错口	1	
4190	塘东村	06HS985_06HS992	500	砼	13.33	13.33	0703	2.0-2.2	错口	2	
4191	塘东村	06HS985_06HS986	400	PVC	1.42	1.42	0709	1.4-1.5	支管暗接	1	
4192	塘东村	06HS985_06HS986	400	PVC	1.42	1.42	0507	0.0-1.4	浮渣	1	
4193	塘东村	06HS985_06HS991	500	砼	2.55	2.55	1201	1.5-1.6	支管暗接	1	
4194	塘东村	06HS985_06HS991	500	砼	2.55	2.55	0705	0.5-0.7	错口	2	
4195	塘东村	06HS985_06HS991	500	砼	2.55	2.55	0507	1.0-1.5	浮渣	1	
4196	塘东村	06WS2014_06WS2008	500	砼	36.04	36.04	0905	0.0-5.0	腐蚀	1	
4197	塘东村	06WS2020_06WS2014	500	砼	15.14	15.14	0507	0.0-5.0	沉积	1	
4198	塘东村	06WS2030_06WS2026	500	砼	37.45	37.45	1101	0.0-8.0	浮渣	3	
4199	塘东村	06HS251_06WS259	300	砼	2.55	2.55	0702	0.0-2.5	错口	3	
4200	塘东村	06HS251_06WS259	300	砼	2.55	2.55	0507	2.0-2.5	沉积	2	
4201	塘东村	06HS251_06WS259	300	砼	2.55	2.55	0904	0.0-2.5	腐蚀	2	
4202	塘东村	06WS62_06WS57	800	砼	20.67	20.67	0705	0.0-10.0	腐蚀	1	
4203	塘东村	06WS62_06WS109	800	砼	72.36	72.36	0904	0.0-10.0	腐蚀	2	
4204	塘东村	06HS2024_06YS2025	300	砼	4.92	4.92	0306	2.5-3.3	沉积	2	
4205	塘东村	06HS2024_06YS2025	300	砼	4.92	4.92	0601	3.0-3.5	错口	2	
4206	塘东村	06HS2024_06YS2025	300	砼	4.92	4.92	0904	0.0-4.5	腐蚀	1	
4207	塘东村	06YS2039_06YS2040	300	砼	7.26	7.26	0408	0.0-4.0	沉积	3	
4208	塘东村	06YS2051_06YS2052	300	砼	7.5	7.5	0209	0.0-5.0	沉积	4	
4209	塘东村	06YS2051_06YS2052	300	砼	7.5	7.5	1203	0.0-5.0	破裂	1	
4210	塘东村	06HS211_06YS216	300	砼	4.32	4.32	0309	0.0-3.0	沉积	4	
4211	塘东村	06HS251_06YS253	300	砼	3.11	3.11	1002	0.0-3.0	腐蚀	1	
4212	塘东村	06HS367_06YS365	300	砼	5.9	5.9	0408	0.0-3.0	沉积	3	
4213	塘东村	5HS1092_5HS1089	300X200	砼	7.62	7.62	0705	0.0-6.0	腐蚀	3	
4214	塘东村	5HS1097_5HS1094	300X200	砼	5.21	5.21	1202	4.0-4.3	支管暗接	2	
4215	塘东村	5HS1366_5HS1367	100	PVC	1.19	1.19	1200	1.1-1.3	沉积	4	
4216	塘东村	5HS1366_5HS1367	100	PVC	1.19	1.19	1101	1.0-1.2	支管暗接	2	
4217	塘东村	5HS1366_5HS1367	100	PVC	1.19	1.19	0705	0.0-1.1	腐蚀	2	
4218	塘东村	5HS1517_5HS1514	300	PE	3.51	3.51	0705	1.0-1.1	错口	2	
4219	塘东村	5HS1517_5HS1514	300	PE	3.51	3.51	1011	3.0-3.2	支管暗接	2	
4220	塘东村	5HS1535_5HS1520	200	PVC	4.08	4.08	0709	0.5-0.6	错口	1	
4221	塘东村	5HS1535_5HS1520	200	PVC	4.08	4.08	0309	0.0-4.0	沉积	2	
4222	塘东村	5HS1784_5HS1780	400	砼	1.83	1.83	0805	0.0-1.5	支管暗接	1	
4223	塘东村	5HS1784_5HS1780	400	砼	1.83	1.83	0507	0.0-1.8	沉积	1	
4224	塘东村	5HS1784_5HS1798	400	砼	4.87	4.87	0705	0.0-4.8	腐蚀	2	
4225	塘东村	5HS1784_5HS1798	400	砼	4.87	4.87	0309	0.5-0.7	错口	2	
4226	塘东村	5HS1784_5HS1798	400	砼	4.87	4.87	0507	0.0-1.5	沉积	1	
4227	塘东村	5HS1786_5HS1784	300	PE	9.98	9.98	0106	1.0-1.2	错口	2	
4228	塘东村	5YS2506_5YS2504	300	砼	16.71	16.71	0207	3.0-3.2	错口	2	
4229	塘东村	5YS2506_5YS2504	300	砼	16.71	16.71	0901	0.5-1.5	结垢	1	
4230	塘东村	5YS2506_5YS2508	300	砼	13	13	0507	0.0-6.0	沉积	1	
4231	塘东村	5YS2517_5HS0751	300	砼	3.94	3.94	1101	0.0-3.0	腐蚀	1	
4232	塘东村	5YS2556_5HS0923	300	砼	1.4	1.4	0905	0.0-1.0	腐蚀	1	
4233	塘东村	6WS4047_6WS4046	300	PE	3.45	3.45	1106	3.0-3.5	破裂	4	
4234	塘东村	6WS4047_6WS4048	100	PVC	5.13	5.13	0311	3.0-5.0	沉积	4	
4235	塘东村	6WS4108_6WS4109	300	PE	13.82	13.82	1206	3.0-3.2	错口	2	
4236	塘东村	6YS4004_6YS4005	400	砼	24.99	24.99	0507	0.0-15.0	沉积	2	
4237	塘东村	6YS4004_6YS4005	400	砼	24.99	24.99	0705	6.0-6.5	错口	4	
4238	塘东村	6YS4106_6YS4108	300	PE	12.82	12.82	0904	3.0-4.0	变形	4	
4239	塘东村	6HS4048_6YS4289	300	PE	3.76	3.76	0911	3.5-4.0	支管暗接	3	
4240	塘东村	6HS4048_6YS4289	300	PE	3.76	3.76	0612	3.0-3.3	错口	3	
4241	塘西村	06HS2044_06HS2041	2700X2200	砼	3.62	3.62	0607	0.1-2.6	沉积	1	
4242	塘西村	06HS2047_06HS2050	2700X2200	砼	5.67	5.67	1002	4.5-5.0	异物穿入	1	
4243	塘西村	06HS2078_06HS2050	2700X2200	砼	15.21	15.21	1002	6.5-8.0	异物穿入	2	
4244	塘西村	06HS2044_06HS2060	2700X2200	砼	5.47	5.47	0507	0.1-3.6	沉积	1	
4245	塘西村	06HS2078_06HS2045	2700X2200	砼	10.15	10.15	1002	6.5-7.0	异物穿入	2	
4246	塘西村	06WS2042_06WS2037	500	砼	11.59	11.59	0704	0.5-0.6	错口	1	
4247	塘西村	06WS2042_06WS2049	500	砼	42.06	42.06	0705	0.5-0.6	错口	1	
4248	塘西村	06WS2049_06WS2042	500	砼	42.06	42.06	0611	1.1-1.2	错口	1	
4249	塘西村	06YS2039_06HS2041	300	砼	3.11	3.11	0607	0.1-2.6	沉积	1	
4250	塘西村	06YS2051_06HS2050	300	砼	2.95	2.95	0607	0.1-2.6	沉积	1	
4251	塘西村	07HS10057_07HS10026	400	PE	6.89	6.89	0705	5.5-6.0	脱节	4	
4252	塘西村	07HS10039_07HS10046	400	PE	6.97	6.97	1101	4.5-4.7	支管暗接	3	
4253	塘西村	07HS10047_07HS10046	100	PVC	2.3	2.3	0611	0.1-1.1	障碍物	3	
4254	塘西村	07HS10057_07HS10063	400	PE	10.13	10.13	0705	0.1-3.6	结垢	1	
4255	塘西村	07HS10128_07HS10063	400	PE	14.96	14.96	0903	0.1-5.6	结垢	2	
4256	塘西村	07HS10085_07HS10091	400	PE	3.91	3.91	1005	3.9-4.2	错口	2	
4257	塘西村	07HS10098_07HS10102	400	PE	9.05	9.05	0910	3.5-3.7	支管暗接	1	
4258	塘西村	07HS10098_07HS10101	400	PE	1.49	1.49	0607	0.1-1.3	沉积	1	
4259	塘西村	07HS10085_07HS10102	400	PE	1.81	1.81	0204	1.8-2.0	支管暗接	1	
4260	塘西村	07HS10085_07HS10102	400	PE	1.81	1.81	0607	0.1-1.8	沉积	1	
4261	塘西村	07HS10373_07HS10106	1600X1200	砼	17.04	17.04	0904	0.2-1.4	异物穿入	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4262	塘西村	07HS10123 07HS10122	1600X1200	砼	14.87	14.87	0607	0.5-3.0	沉积	2	
4263	塘西村	07HS10128 07HS10167	400	PE	13	13	0904	0.1-6.6	结垢	1	
4264	塘西村	07HS10143 07HS10151	400	PE	4.9	4.9	0911	4.9-5.1	支管暗接	1	
4265	塘西村	07HS10143 07HS10151	400	PE	4.9	4.9	0607	0.1-4.6	浮渣	2	
4266	塘西村	07HS10160 07HS10159	400	PE	7.58	7.58	0706	3.5-3.7	错口	2	
4267	塘西村	07HS10160 07HS10159	400	PE	7.58	7.58	0607	0.5-7.0	沉积	2	
4268	塘西村	07HS10190 07HS10186	400	PE	7.87	7.87	1001	4.5-5.0	接口材料脱落	2	
4269	塘西村	07HS10209 07HS10207	400	PE	1.27	1.27	1004	0.1-1.2	结垢	1	
4270	塘西村	07HS10209 07HS10210	600	PE	1.77	1.77	0711	0.1-1.7	腐蚀	2	
4271	塘西村	07HS10214 07HS10210	300	PE	9.42	9.42	0611	3.5-3.7	错口	2	
4272	塘西村	07HS10214 07HS10221	300	PE	7.3	7.3	0607	0.1-6.6	沉积	1	
4273	塘西村	07HS10246 07HS10254	400	PE	12.91	12.91	1001	3.5-3.7	支管暗接	1	
4274	塘西村	07HS10254 07HS10270	400	PE	10.37	10.37	0607	0.1-4.6	沉积	1	
4275	塘西村	07HS10275 07HS10270	400	PE	11.02	11.02	0607	0.1-6.6	浮渣	2	
4276	塘西村	07HS10292 07HS10289	400	PE	6.14	6.14	0102	4.5-4.7	支管暗接	1	
4277	塘西村	07HS10338 07HS10332	400	PE	12.25	12.25	1103	5.0-7.0	支管暗接	1	
4278	塘西村	07HS10338 07HS10332	400	PE	12.25	12.25	0210	2.0-2.1	错口	1	
4279	塘西村	07WS11451 07HS10345	400	PE	2.47	2.47	0705	0.1-2.1	结垢	1	
4280	塘西村	07HS10346 07HS10349	300	PE	11.3	11.3	0003	5.0-5.1	渗漏	2	
4281	塘西村	07HS10346 07HS10349	300	PE	11.3	11.3	1205	5.0-5.1	错口	1	
4282	塘西村	07WS10506 07HS10351	600	砼	1.79	1.79	1112	1.0-1.1	支管暗接	1	
4283	塘西村	07HS10283 07HS10355	400	PE	3.62	3.62	0612	2.0-2.1	错口	4	
4284	塘西村	07HS10373 07HS10394	1600X1200	砼	7.44	7.44	0103	5.0-7.0	支管暗接	1	
4285	塘西村	07WS10377 07HS10373	400	PE	12.48	12.48	0804	0.1-5.1	结垢	1	
4286	塘西村	07HS10373 07WS10377	400	PE	12.48	12.48	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4287	塘西村	07HS10400 07HS10394	1600X1200	砼	30.19	30.19	0408	0.1-5.1	沉积	1	
4288	塘西村	07HS10400 07HS10394	1600X1200	砼	30.19	30.19	0811	0.1-1.1	支管暗接	1	
4289	塘西村	07HS10400 07HS10401	1600X1200	砼	7.32	7.32	1003	2.0-7.0	支管暗接	1	
4290	塘西村	07HS10410 07HS10409	1600X1200	砼	9.66	9.66	0811	0.1-5.1	异物穿入	1	
4291	塘西村	07HS10410 07HS10409	1600X1200	砼	9.66	9.66	0811	5.0-5.1	支管暗接	1	
4292	塘西村	07HS10410 07HS11518	1600X1200	砼	12.87	12.87	1003	0.1-5.1	异物穿入	1	
4293	塘西村	07HS10416 07HS10413	300	PE	10.28	10.28	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4294	塘西村	07HS10432 07HS10416	300	PE	15.9	15.9	1201	5.0-5.1	支管暗接	1	
4295	塘西村	07HS10436 07HS10478	600	PE	7.21	7.21	1112	5.0-5.1	支管暗接	1	
4296	塘西村	07HS10485 07HS10487	300	PE	14.27	14.27	0204	5.0-5.2	支管暗接	1	
4297	塘西村	07HS10485 07HS10487	300	PE	14.27	14.27	1105	5.0-5.1	错口	1	
4298	塘西村	07HS10495 07HS10496	300	砼	11.18	11.18	0611	1.0-1.1	错口	1	
4299	塘西村	07HS10498 07HS10496	300	砼	8.86	8.86	0705	0.1-5.1	结垢	1	
4300	塘西村	07WS10497 07HS10498	300	PE	2.22	2.22	0904	0.1-2.1	错口	1	
4301	塘西村	07HS10495 07HS10509	300	砼	3.87	3.87	0705	0.1-3.1	腐蚀	1	
4302	塘西村	07HS10522 07HS10547	300	PE	18.26	18.26	0912	0.5-1.5	破裂	3	
4303	塘西村	07HS10593 07HS10592	500	砼	2.37	2.37	0802	0.1-2.1	腐蚀	1	
4304	塘西村	07HS10593 07HS10597	500	砼	8.59	8.59	1103	0.1-5.1	结垢	1	
4305	塘西村	07HS10589 07HS10610	500	砼	20.49	20.49	0803	0.1-5.1	腐蚀	1	
4306	塘西村	07HS10619 07HS10622	400	PE	6.66	6.66	0307	0.1-1.1	沉积	1	
4307	塘西村	07HS10708 07HS10709	200	砼	5.29	5.29	1200	0.1-5.1	腐蚀	1	
4308	塘西村	07HS10708 07HS10715	500	砼	7.64	7.64	0408	0.1-5.1	沉积	1	
4309	塘西村	07HS10708 07HS10715	500	砼	7.64	7.64	1002	4.0-5.0	变形	2	
4310	塘西村	07HS10718 07HS10716	200	砼	4.1	4.1	0804	0.1-2.1	腐蚀	1	
4311	塘西村	07HS10719 07HS10720	200	砼	4.42	4.42	0104	2.0-2.1	错口	1	
4312	塘西村	07HS10749 07HS10744	300	PE	7.19	7.19	0111	2.0-2.1	错口	1	
4313	塘西村	07HS10749 07HS10744	300	PE	7.19	7.19	0102	1.0-1.2	支管暗接	1	
4314	塘西村	07HS10776 07HS10760	400	PE	6.13	6.13	1105	3.0-3.1	错口	1	
4315	塘西村	07HS10776 07HS10779	400	PE	2.15	2.15	0903	1.0-1.1	破裂	2	
4316	塘西村	07HS10776 07HS10777	300	PE	7.17	7.17	0705	1.0-1.2	脱节	2	
4317	塘西村	07HS10778 07HS10777	300	PE	10.71	10.71	1101	0.1-2.1	沉积	4	
4318	塘西村	07HS10779 07HS10780	400	PE	6.42	6.42	1204	3.0-3.1	错口	1	
4319	塘西村	07HS10791 07HS10787	400	PE	2.05	2.05	0911	0.5-0.7	支管暗接	3	
4320	塘西村	07HS10810 07HS10803	400	PE	8.5	8.5	1011	5.0-6.0	支管暗接	1	
4321	塘西村	07HS10847 07HS10837	300	PE	6.4	6.4	0910	5.0-5.1	支管暗接	1	
4322	塘西村	07HS10849 07HS10834	300	PE	6.07	6.07	0901	1.0-3.0	支管暗接	1	
4323	塘西村	07HS10877 07HS10875	300	PE	8.06	8.06	0210	1.0-1.1	错口	1	
4324	塘西村	07HS10877 07HS10875	300	PE	8.06	8.06	0102	3.0-4.0	支管暗接	1	
4325	塘西村	07HS10877 07HS10912	100	PVC	2.58	2.58	0507	0.1-2.1	沉积	1	
4326	塘西村	07HS10877 07HS10912	100	PVC	2.58	2.58	1002	0.1-2.1	结垢	1	
4327	塘西村	07HS10877 07HS10912	100	PVC	2.58	2.58	0002	1.0-1.1	渗漏	1	
4328	塘西村	07HS10929 07HS10928	400	PE	4.73	4.73	0102	1.0-1.1	支管暗接	1	
4329	塘西村	07HS10929 07HS10938	400	PE	8.23	8.23	1102	1.0-2.0	破裂	3	
4330	塘西村	07HS10929 07HS10938	400	PE	8.23	8.23	0901	5.0-6.0	支管暗接	1	
4331	塘西村	07HS10966 07HS10960	300	PE	7.18	7.18	0309	0.1-5.1	浮渣	2	
4332	塘西村	07HS10980 07HS10984	600	PE	10.82	10.82	0901	5.0-6.0	支管暗接	1	
4333	塘西村	07HS10432 07HS10996	600	PE	5.22	5.22	0804	2.0-2.1	错口	1	
4334	塘西村	07HS10432 07HS10996	600	PE	5.22	5.22	1201	4.0-4.1	支管暗接	1	
4335	塘西村	07HS10980 07HS11003	400	PE	4	4	0905	2.0-2.1	错口	1	
4336	塘西村	07HS11051 07HS11003	400	PE	6.55	6.55	0103	3.0-3.1	支管暗接	1	
4337	塘西村	07HS11115 07HS11100	300	PE	12.03	12.03	1201	2.0-2.1	变形	1	
4338	塘西村	07HS11127 07HS11126	200X200	砼	0.99	0.99	1204	0.5-0.7	支管暗接	2	
4339	塘西村	07HS11127 07HS11128	100	PVC	3.06	3.06	0109	0.1-1.1	沉积	4	
4340	塘西村	07HS11177 07HS11178	400	PE	6.96	6.96	1011	5.0-5.1	支管暗接	1	
4341	塘西村	07HS11177 07HS11178	400	PE	6.96	6.96	0408	4.0-6.0	沉积	1	
4342	塘西村	07HS11189 07HS11182	300	PE	5.34	5.34	0408	0.1-5.1	沉积	2	
4343	塘西村	07HS11200 07HS11189	300	PE	5.84	5.84	0105	1.0-2.0	破裂	4	
4344	塘西村	07HS11192 07HS11189	300	PE	1.44	1.44	0304	1.0-1.1	支管暗接	1	
4345	塘西村	07HS11192 07HS11189	300	PE	1.44	1.44	0408	0.1-5.1	沉积	2	
4346	塘西村	07HS11192 07HS11202	300	PE	10.78	10.78	1012	1.0-1.1	支管暗接	1	
4347	塘西村	07HS11259 07HS10940	300	PE	10.48	10.48	1011	5.0-5.1	支管暗接	1	
4348	塘西村	07HS11288 07HS11433	400	PE	8.87	8.87	1202	1.0-1.1	支管暗接	1	
4349	塘西村	07HS11299 07HS11304	400	PE	10.35	10.35	0105	2.0-2.1	错口	1	
4350	塘西村	07HS11299 07HS11304	400	PE	10.35	10.35	1101	6.0-6.1	支管暗接	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4351	塘西村	07HS11321 07HS11322	300	PE	1.86	1.86	0309	1.0-1.1	异物穿入	1	
4352	塘西村	07HS11322 07HS11324	400	PE	10.1	10.1	0801	1.0-1.1	错口	1	
4353	塘西村	07HS11351 07HS11362	400	PE	14.52	14.52	0102	5.0-5.1	支管暗接	1	
4354	塘西村	07HS11405 07HS11404	400	PE	6.21	6.21	0911	1.0-1.1	支管暗接	1	
4355	塘西村	07HS11411 07HS11405	400	PE	7.88	7.88	1201	5.0-5.1	支管暗接	1	
4356	塘西村	07HS11411 07HS11415	400	PE	8.84	8.84	0812	5.0-5.1	错口	1	
4357	塘西村	07HS11433 07HS11441	600	PE	6.17	6.17	1002	4.0-4.1	支管暗接	1	
4358	塘西村	07HS11439 07HS11436	400	PE	5.64	5.64	1101	1.0-1.1	支管暗接	1	
4359	塘西村	07HS11439 07HS11436	400	PE	5.64	5.64	1200	1.0-1.1	脱节	1	
4360	塘西村	07HS11453 07HS11519	1600X1200	砼	37.72	37.72	0205	0.1-10.1	异物穿入	1	
4361	塘西村	07HS11453 07HS11518	1600X1200	砼	16.52	16.52	0709	0.1-5.1	异物穿入	1	
4362	塘西村	08HS7843 07HS11521	800	PE	78.37	78.37	1002	0.1-1.1	结垢	1	
4363	塘西村	07HS11527 07HS11526	400	PE	3.84	3.84	0704	0.1-3.1	结垢	1	
4364	塘西村	07HS10708 07HS11535	400	PE	5.95	5.95	0309	0.1-5.1	沉积	4	
4365	塘西村	07HS9645 07HS9643	300	PE	8.9	8.9	0507	0.1-3.6	沉积	2	
4366	塘西村	07HS9646 07HS9650	800	砼	17.45	17.45	1006	1.5-1.7	错口	1	
4367	塘西村	07HS9860 07HS9858	600	砼	8.26	8.26	0905	0.1-3.6	腐蚀	1	
4368	塘西村	07HS9858 07HS9859	600	PE	1.83	1.83	0705	1.5-2.0	脱节	4	
4369	塘西村	07HS9860 07HS9865	600	砼	6.65	6.65	0607	0.1-3.6	沉积	1	
4370	塘西村	07HS9864 07HS9865	600	砼	8.73	8.73	0711	6.5-6.9	支管暗接	2	
4371	塘西村	07HS9864 07HS9865	600	砼	8.73	8.73	0607	0.1-3.6	沉积	1	
4372	塘西村	07HS9645 07HS9865	300	PE	30.66	30.66	0903	0.1-4.6	结垢	1	
4373	塘西村	07HS9864 07HS9868	400	PE	13.15	13.15	0102	4.5-4.6	支管暗接	1	
4374	塘西村	07HS9868 07HS9870	400	PE	13.15	13.15	1011	4.5-4.7	支管暗接	2	
4375	塘西村	07HS9868 07HS9870	400	PE	13.15	13.15	0603	3.2-3.4	错口	1	
4376	塘西村	07HS9870 07HS9872	400	PE	2.26	2.26	0309	6.5-7.0	脱节	4	
4377	塘西村	07HS9872 07HS9858	600	PE	21.81	21.81	0607	0.1-3.9	沉积	1	
4378	塘西村	07WS11465 07HS9882	300	PE	21.08	21.08	0705	0.1-3.6	结垢	1	
4379	塘西村	07HS9906 07HS9899	500	砼	9.59	9.59	0903	4.5-4.7	异物穿入	2	
4380	塘西村	07HS9906 07HS9899	500	砼	9.59	9.59	0607	0.1-3.6	沉积	1	
4381	塘西村	07HS9917 07HS9923	600	PE	9.89	9.89	0910	6.5-6.7	支管暗接	1	
4382	塘西村	07HS9933 07HS9938	600	PE	8.64	8.64	1206	4.5-4.7	错口	2	
4383	塘西村	07HS9964 07HS9966	500	PE	4.85	4.85	0607	0.1-3.6	浮渣	1	
4384	塘西村	07HS9969 07HS9966	500	PE	6.62	6.62	0708	5.5-5.7	支管暗接	3	
4385	塘西村	07HS9969 07HS9966	500	PE	6.62	6.62	1201	4.6-4.7	渗漏	2	
4386	塘西村	07HS9969 07HS9966	500	PE	6.62	6.62	0607	0.1-5.9	沉积	1	
4387	塘西村	07HS9974 07HS9969	300	PE	10.23	10.23	0312	0.1-5.1	障碍物	4	
4388	塘西村	07WS10107 07WS10103	300	PE	2.64	2.64	0804	0.1-2.1	结垢	1	
4389	塘西村	07WS10121 07WS10107	300	PE	35.98	35.98	1101	0.1-5.1	结垢	1	
4390	塘西村	07WS10117 07WS10114	200	PE	7.7	7.7	0705	0.1-3.1	结垢	1	
4391	塘西村	07WS10114 07WS10115	200	PVC	5.27	5.27	0408	0.1-3.1	沉积	1	
4392	塘西村	07WS10114 07WS10115	200	PVC	5.27	5.27	0804	0.1-3.1	结垢	1	
4393	塘西村	07WS10121 07WS10117	300	PE	2.2	2.2	0804	0.1-2.1	结垢	1	
4394	塘西村	07WS10117 07WS10118	200	PVC	8.39	8.39	1002	0.1-2.1	结垢	1	
4395	塘西村	07WS10121 07WS9665	300	PE	23.05	23.05	1001	0.1-5.1	结垢	1	
4396	塘西村	07WS9665 07WS10121	300	PE	23.05	23.05	0904	0.1-5.1	结垢	1	
4397	塘西村	07WS10376 07WS10374	300	PE	7.51	7.51	0705	0.1-5.1	结垢	1	
4398	塘西村	07WS10376 07WS10377	300	PE	9.04	9.04	1003	0.1-3.1	结垢	1	
4399	塘西村	07WS11459 07WS10377	400	PE	73.49	73.49	1101	0.1-3.1	结垢	1	
4400	塘西村	07WS10377 07WS11459	400	PE	73.49	73.49	0210	0.1-5.1	沉积	4	
4401	塘西村	07WS10397 07WS10396	300	PE	8.61	8.61	0705	0.1-5.1	结垢	1	
4402	塘西村	07WS10376 07WS10397	300	PE	30.27	30.27	1101	0.1-5.1	结垢	1	
4403	塘西村	07WS10397 07WS10376	300	PE	30.27	30.27	1002	0.1-5.1	结垢	1	
4404	塘西村	07WS10397 07WS10398	300	PE	3.75	3.75	1200	0.1-3.1	结垢	1	
4405	塘西村	07WS10403 07WS10402	300	PE	6.92	6.92	0408	0.1-5.1	沉积	1	
4406	塘西村	07WS10403 07WS10402	300	PE	6.92	6.92	0903	0.1-5.1	结垢	1	
4407	塘西村	07WS10397 07WS10403	300	PE	14.14	14.14	1003	0.1-5.1	结垢	1	
4408	塘西村	07WS10403 07WS10404	300	PE	16.26	16.26	1101	2.0-4.0	结垢	1	
4409	塘西村	07WS10404 07WS10411	300	PE	23.39	23.39	0903	0.1-5.1	结垢	1	
4410	塘西村	07WS10497 07WS10493	400	PE	17.16	17.16	0805	0.1-5.1	结垢	1	
4411	塘西村	07WS10506 07WS10497	400	PE	10.74	10.74	0804	0.1-5.1	结垢	1	
4412	塘西村	07WS10598 07HS10597	300	PE	8.56	8.56	1002	1.0-2.0	变形	2	
4413	塘西村	07WS11451 07WS11450	400	PE	31.36	31.36	0903	0.1-5.1	结垢	1	
4414	塘西村	07WS11452 07WS11451	400	PE	34.01	34.01	0507	0.1-3.1	沉积	1	
4415	塘西村	07WS11452 07WS11451	400	PE	34.01	34.01	0903	0.1-5.1	结垢	1	
4416	塘西村	07WS11451 07WS11452	400	PE	34.01	34.01	0804	0.1-5.1	结垢	1	
4417	塘西村	07WS11454 07WS11452	400	PE	34.33	34.33	0804	0.1-5.1	结垢	1	
4418	塘西村	07WS10377 07WS11455	400	PE	93.17	93.17	0804	0.1-3.1	结垢	1	
4419	塘西村	07WS10376 07WS11458	300	PE	4.67	4.67	0408	0.1-2.1	沉积	1	
4420	塘西村	07WS10376 07WS11458	300	PE	4.67	4.67	1101	3.0-3.1	残墙、坝根	4	
4421	塘西村	07WS11459 07WS9667	400	PE	5.12	5.12	0012	3.0-3.1	渗漏	3	
4422	塘西村	07WS11459 07WS9667	400	PE	5.12	5.12	1002	0.1-5.1	结垢	1	
4423	塘西村	07WS11459 07WS11460	300	PE	2.29	2.29	0405	2.0-2.2	支管暗接	1	
4424	塘西村	07WS11459 07WS11460	300	PE	2.29	2.29	1004	0.1-2.1	结垢	1	
4425	塘西村	07WS9662 07WS11464	400	PE	6.2	6.2	1002	0.1-5.1	结垢	2	
4426	塘西村	07WS11469 07HS11468	300	PE	5.03	5.03	1200	0.1-1.1	障碍物	4	
4427	塘西村	07HS11476 07WS11477	500	PE	6.82	6.82	1200	6.0-6.1	残墙、坝根	4	
4428	塘西村	07HS11476 07WS11477	500	PE	6.82	6.82	0304	2.0-2.1	错口	1	
4429	塘西村	07WS9370 07WS11512	300	砼	4.6	4.6	1104	2.0-2.1	错口	1	
4430	塘西村	07WS11522 07WS11524	500	砼	12.94	12.94	0205	1.0-1.1	错口	1	
4431	塘西村	07WS11542 07WS11543	300	砼	17.15	17.15	0705	1.0-1.2	脱节	2	
4432	塘西村	07WS11552 07WS11543	300	PE	1.53	1.53	0804	0.1-1.1	结垢	1	
4433	塘西村	07WS9027 07WS9065	500	砼	4.57	4.57	0902	0.1-5.1	腐蚀	1	
4434	塘西村	07WS9042 07WS9048	500	砼	10.44	10.44	0408	1.0-3.0	浮渣	1	
4435	塘西村	07WS9042 07WS9043	500	砼	12.49	12.49	0309	2.0-2.1	错口	1	
4436	塘西村	07WS9548 07WS9059	1000	砼	20.53	20.53	0104	2.0-2.1	错口	1	
4437	塘西村	07WS9059 07WS9061	500	砼	12.19	12.19	0903	1.0-1.1	错口	2	
4438	塘西村	07WS9059 07WS9061	500	砼	12.19	12.19	0903	0.1-5.1	腐蚀	1	
4439	塘西村	07WS9059 07WS9071	500	砼	13.91	13.91	0904	1.0-1.1	错口	2	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4440	塘西村	07WS9071 07WS9072	300	砼	7.67	7.67	0704	0.1-5.1	腐蚀	1	
4441	塘西村	07WS9071 07WS9072	300	砼	7.67	7.67	1103	2.0-2.1	错口	1	
4442	塘西村	07WS9071 07WS9073	300	砼	6.2	6.2	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4443	塘西村	07WS9071 07WS9073	300	砼	6.2	6.2	1002	4.0-5.0	异物穿入	1	
4444	塘西村	07WS9071 07WS9073	300	砼	6.2	6.2	0912	5.0-5.2	支管暗接	1	
4445	塘西村	07WS9071 07WS9085	400	砼	8.11	8.11	0804	0.1-5.1	腐蚀	1	
4446	塘西村	07WS9141 07WS9136	300	砼	8.41	8.41	0905	0.1-5.1	腐蚀	2	
4447	塘西村	07WS9141 07WS9136	300	砼	8.41	8.41	0701	4.0-4.1	错口	1	
4448	塘西村	07WS9140 07WS9141	500	砼	9.05	9.05	1205	2.0-2.1	错口	1	
4449	塘西村	07WS9140 07WS9141	500	砼	9.05	9.05	0902	0.1-5.1	腐蚀	1	
4450	塘西村	07WS9141 07WS9143	300	砼	5.53	5.53	1002	2.0-2.1	错口	1	
4451	塘西村	07WS9141 07WS9144	300	砼	5.99	5.99	0701	2.0-2.1	错口	1	
4452	塘西村	07WS9141 07WS9147	400	砼	17.62	17.62	0703	0.1-5.1	腐蚀	1	
4453	塘西村	07WS9147 07WS9148	300	砼	5.19	5.19	0904	0.1-5.1	腐蚀	1	
4454	塘西村	07WS9147 07WS9151	300	砼	3.97	3.97	0902	2.0-2.1	错口	1	
4455	塘西村	07WS9147 07WS9151	300	砼	3.97	3.97	0111	2.0-3.0	沉积	4	
4456	塘西村	07WS9147 07WS9154	400	砼	15.33	15.33	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4457	塘西村	07WS9190 07WS9193	300	砼	5.12	5.12	0802	4.0-4.1	错口	2	
4458	塘西村	07WS9194 07WS9196	300	砼	5.16	5.16	1200	0.5-2.5	沉积	4	
4459	塘西村	07WS9199 07WS9200	300	砼	5.11	5.11	0701	2.0-2.2	脱节	4	
4460	塘西村	07WS9206 07WS9207	300	砼	5.34	5.34	0705	1.0-4.0	破裂	1	
4461	塘西村	07WS9206 07WS9207	300	砼	5.34	5.34	0703	4.0-4.1	错口	2	
4462	塘西村	07WS9203 07WS9207	400	砼	15.33	15.33	0903	0.1-5.1	腐蚀	1	
4463	塘西村	07WS9210 07WS9212	300	砼	5.41	5.41	1200	0.1-3.1	腐蚀	1	
4464	塘西村	07WS9210 07WS9212	300	砼	5.41	5.41	0712	4.0-4.1	错口	1	
4465	塘西村	07WS9217 07WS9212	400	砼	5.16	5.16	0705	0.1-2.1	腐蚀	1	
4466	塘西村	07WS9217 07WS9212	400	砼	5.16	5.16	0701	2.0-2.1	错口	1	
4467	塘西村	07WS9217 07WS9218	200	PVC	11.47	11.47	1101	4.0-6.0	沉积	4	
4468	塘西村	07WS9220 07WS9212	300	砼	3.53	3.53	1200	0.1-3.1	腐蚀	1	
4469	塘西村	07WS9217 07WS9222	300	砼	9.37	9.37	0705	0.1-5.1	沉积	2	
4470	塘西村	07WS9217 07WS9222	300	砼	9.37	9.37	0207	0.1-5.1	支管暗接	1	
4471	塘西村	07WS9217 07WS9229	300	砼	9.51	9.51	1004	1.0-4.0	破裂	4	
4472	塘西村	07WS9217 07WS9229	300	砼	9.51	9.51	0510	0.1-5.1	支管暗接	2	
4473	塘西村	07WS9232 07WS9207	300	砼	3.69	3.69	0705	0.1-3.1	腐蚀	1	
4474	塘西村	07WS9235 07WS9200	300	砼	3.37	3.37	0103	0.1-1.1	破裂	1	
4475	塘西村	07WS9235 07WS9200	300	砼	3.37	3.37	0703	2.0-2.2	脱节	3	
4476	塘西村	07WS9238 07WS9196	300	砼	3.47	3.47	1205	0.2-1.2	破裂	1	
4477	塘西村	07WS9238 07WS9196	300	砼	3.47	3.47	0106	2.0-2.1	错口	1	
4478	塘西村	07WS9251 07WS9305	400	砼	6.07	6.07	0903	0.1-5.1	结垢	1	
4479	塘西村	07WS9255 07WS9261	300	砼	4.92	4.92	1105	2.0-2.1	错口	2	
4480	塘西村	07WS9251 07WS9261	400	砼	9.97	9.97	1002	0.1-5.1	结垢	1	
4481	塘西村	07WS9262 07WS9264	300	砼	4.85	4.85	0712	2.0-2.1	错口	3	
4482	塘西村	07WS9272 07WS9271	400	砼	5.08	5.08	1205	2.0-2.1	错口	1	
4483	塘西村	07WS9272 07WS9276	400	砼	11.05	11.05	0309	5.0-6.0	障碍物	3	
4484	塘西村	07WS9279 07WS9280	300	砼	4.91	4.91	0804	0.1-2.1	结垢	4	
4485	塘西村	07WS9279 07WS9280	300	砼	4.91	4.91	0408	0.1-2.1	沉积	1	
4486	塘西村	07WS9285 07WS9280	400	砼	6	6	0903	0.1-5.1	腐蚀	1	
4487	塘西村	07WS9291 07WS9276	300	砼	3.91	3.91	0611	2.0-2.1	错口	1	
4488	塘西村	07WS9294 07WS9271	300	砼	3.61	3.61	0507	0.1-2.1	沉积	1	
4489	塘西村	07WS9297 07WS9264	300	砼	3.81	3.81	0712	2.0-2.1	错口	1	
4490	塘西村	07WS9299 07WS9261	300	砼	3.84	3.84	1200	2.0-2.1	脱节	1	
4491	塘西村	07WS9140 07WS9305	1000	砼	43.92	43.92	0011	5.0-5.1	渗漏	2	
4492	塘西村	07WS9306 07WS9305	400	砼	9.97	9.97	1002	0.1-5.1	结垢	1	
4493	塘西村	07WS9306 07WS9307	300	砼	4.47	4.47	1200	0.1-2.1	腐蚀	1	
4494	塘西村	07WS9306 07WS9307	300	砼	4.47	4.47	0106	1.0-1.1	错口	1	
4495	塘西村	07WS9306 07WS9328	300	砼	5.17	5.17	0704	0.1-5.1	腐蚀	1	
4496	塘西村	07WS9306 07WS9331	300	砼	5.46	5.46	0804	0.1-5.1	腐蚀	1	
4497	塘西村	07WS9306 07WS9331	300	砼	5.46	5.46	1103	4.0-4.1	错口	1	
4498	塘西村	07WS9344 07WS9305	1000	砼	37.47	37.47	1105	1.0-1.1	错口	1	
4499	塘西村	07WS9344 07WS9347	500	砼	5.31	5.31	0711	4.0-4.1	错口	1	
4500	塘西村	07WS9344 07WS9348	400	砼	7.14	7.14	1200	0.1-2.1	沉积	1	
4501	塘西村	07WS9344 07WS9348	400	砼	7.14	7.14	0804	0.1-1.1	腐蚀	1	
4502	塘西村	07WS9344 07WS9349	1000	砼	9.08	9.08	0105	1.0-1.1	错口	1	
4503	塘西村	07WS9349 07WS9351	500	砼	9.92	9.92	0905	1.0-1.1	错口	1	
4504	塘西村	07WS9355 07WS9363	300	砼	6.48	6.48	1200	0.2-5.2	沉积	4	
4505	塘西村	07WS9355 07WS9364	500	砼	17.48	17.48	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4506	塘西村	07WS9370 07WS9364	500	砼	19.68	19.68	1206	1.0-1.1	错口	1	
4507	塘西村	07WS9370 07WS9371	300	砼	3.71	3.71	1101	2.0-2.1	错口	1	
4508	塘西村	07WS9390 07WS9395	300	砼	6.53	6.53	0408	0.1-3.1	沉积	3	
4509	塘西村	07WS9395 07WS9397	300	砼	8.62	8.62	0309	0.1-3.1	沉积	3	
4510	塘西村	07WS9401 07WS9408	300	砼	13.62	13.62	0804	0.1-3.1	腐蚀	1	
4511	塘西村	07WS9401 07WS9408	300	砼	13.62	13.62	0408	0.1-3.1	沉积	2	
4512	塘西村	07WS9443 07WS9422	300	PE	8.23	8.23	0902	2.0-4.0	变形	3	
4513	塘西村	07WS9443 07WS9422	300	PE	8.23	8.23	0811	2.0-2.1	错口	1	
4514	塘西村	07WS9422 07WS9424	300	PE	11.1	11.1	1101	1.0-2.0	变形	1	
4515	塘西村	07WS9431 07WS9424	300	PE	8.74	8.74	0805	1.0-1.1	错口	1	
4516	塘西村	07WS9450 07WS9445	300	PE	21.12	21.12	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4517	塘西村	07WS9451 07WS9450	300	PE	12.49	12.49	0705	2.0-3.0	变形	1	
4518	塘西村	07WS9457 07WS9454	300	PE	18.78	18.78	1202	1.0-1.1	支管暗接	1	
4519	塘西村	07WS9463 07WS9464	200	PVC	2.44	2.44	1200	1.0-2.0	沉积	4	
4520	塘西村	07WS9473 07WS9478	200	PVC	12.08	12.08	1002	1.0-2.0	变形	1	
4521	塘西村	07WS9482 07WS9485	300	PE	6.65	6.65	1003	3.0-6.0	变形	3	
4522	塘西村	07WS9482 07WS9484	200	PE	4.35	4.35	0903	3.0-4.0	变形	4	
4523	塘西村	07WS9485 07WS9486	300	PE	4.24	4.24	0507	0.1-3.1	沉积	1	
4524	塘西村	07WS9476 07WS9486	800	砼	15.16	15.16	1012	5.0-5.2	支管暗接	1	
4525	塘西村	07WS9476 07WS9486	800	砼	15.16	15.16	1200	5.0-5.1	残墙、坝根	4	
4526	塘西村	07WS9485 07WS9487	300	PE	6.45	6.45	1004	1.0-6.0	变形	1	
4527	塘西村	07WS9495 07WS9498	300	PE	2.87	2.87	1102	1.0-2.0	变形	1	
4528	塘西村	07WS9518 07WS9522	300	PE	10.71	10.71	0901	4.0-4.1	错口	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4529	塘西村	07WS9532 07WS9542	300	PE	14.27	14.27	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4530	塘西村	07WS9532 07WS9542	300	PE	14.27	14.27	1101	5.0-5.1	支管暗接	2	
4531	塘西村	07WS9532 07WS9542	300	PE	14.27	14.27	1202	4.0-5.0	变形	1	
4532	塘西村	07WS9542 07WS9544	300	PE	13.12	13.12	0408	0.1-2.1	障碍物	3	
4533	塘西村	07WS9542 07WS9544	300	PE	13.12	13.12	1203	0.1-1.1	变形	1	
4534	塘西村	07HS9557 07WS9548	1000	砼	2.99	2.99	1001	2.0-3.0	变形	1	
4535	塘西村	07WS9042 07WS9554	300	砼	5.75	5.75	0105	0.1-5.1	破裂	1	
4536	塘西村	07WS9582 07WS9596	300	砼	36.41	36.41	0705	0.1-5.1	腐蚀	3	
4537	塘西村	07WS9582 07WS9584	300	砼	3.68	3.68	0804	0.1-2.1	腐蚀	3	
4538	塘西村	07WS9582 07WS9586	300	砼	8.41	8.41	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4539	塘西村	07WS9582 07WS9586	300	砼	8.41	8.41	0111	4.0-5.0	沉积	4	
4540	塘西村	07WS9648 07WS9652	200	PVC	13.6	13.6	1200	3.0-5.0	沉积	4	
4541	塘西村	07WS9657 07WS9653	300	PE	11.95	11.95	0703	0.1-5.1	腐蚀	3	
4542	塘西村	07WS9653 07WS9654	200	PVC	17.19	17.19	1200	5.0-7.0	沉积	4	
4543	塘西村	07WS9657 07WS9658	300	PE	4.69	4.69	0705	0.1-3.1	腐蚀	3	
4544	塘西村	07WS9658 07WS9647	400	PE	36.78	36.78	0309	0.1-5.1	沉积	4	
4545	塘西村	07WS9658 07WS9647	400	PE	36.78	36.78	0903	0.1-5.1	结垢	2	
4546	塘西村	07WS9662 07WS9663	300	PE	6.69	6.69	1002	0.1-5.1	结垢	2	
4547	塘西村	07WS9658 07WS9663	400	PE	31.25	31.25	0309	0.1-5.1	沉积	4	
4548	塘西村	07WS9665 07WS9667	300	PE	4.23	4.23	1101	0.5-3.5	结垢	1	
4549	塘西村	07WS9665 07WS9666	300	PE	8.72	8.72	1002	0.1-5.1	结垢	2	
4550	塘西村	07WS9687 07WS9668	300	砼	6.26	6.26	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4551	塘西村	07WS9687 07WS9668	300	砼	6.26	6.26	0905	2.0-2.1	错口	2	
4552	塘西村	07WS9687 07WS9668	300	砼	6.26	6.26	0507	1.0-6.0	沉积	1	
4553	塘西村	07WS9668 07WS9671	300	砼	2.73	2.73	0705	0.1-2.1	腐蚀	1	
4554	塘西村	07WS9668 07WS9671	300	砼	2.73	2.73	0408	2.0-3.0	沉积	1	
4555	塘西村	07WS9683 07WS9681	300X300	砼	2.13	2.13	1201	1.0-1.1	支管暗接	1	
4556	塘西村	07WS9683 07WS9681	300X300	砼	2.13	2.13	1002	1.5-1.6	异物穿入	2	
4557	塘西村	07WS9683 07WS9684	300X300	砼	5.69	5.69	0507	1.0-3.0	沉积	1	
4558	塘西村	07WS9687 07WS9688	300	砼	7.18	7.18	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4559	塘西村	07WS9691 07WS9696	300	砼	24.61	24.61	1101	0.1-5.1	沉积	4	
4560	塘西村	07WS9691 07WS9696	300	砼	24.61	24.61	1201	0.1-1.1	结垢	1	
4561	塘西村	07WS9695 07WS9663	400	PE	26.57	26.57	1002	0.1-5.1	结垢	1	
4562	塘西村	07WS9706 07WS9710	400	砼	11.61	11.61	0804	0.1-2.1	腐蚀	1	
4563	塘西村	07WS9761 07WS9744	600	砼	29.25	29.25	1105	2.0-2.1	错口	1	
4564	塘西村	07WS9761 07WS9744	600	砼	29.25	29.25	1201	3.0-3.1	支管暗接	1	
4565	塘西村	07WS9761 07WS9764	600	砼	17.6	17.6	0105	5.0-5.1	错口	2	
4566	塘西村	07WS9761 07WS9764	600	砼	17.6	17.6	0903	7.0-7.1	残墙、坝根	4	
4567	塘西村	07WS9761 07WS9762	200	砼	18.04	18.04	0408	3.0-8.0	沉积	3	
4568	塘西村	07WS9761 07WS9762	200	砼	18.04	18.04	1200	0.1-5.1	腐蚀	3	
4569	塘西村	07WS9764 07WS9769	600	砼	3.48	3.48	0102	1.0-1.1	错口	1	
4570	塘西村	07WS11474 07WS9777	300	PE	44.46	44.46	0702	2.0-2.1	障碍物	1	
4571	塘西村	07WS11474 07WS9777	300	PE	44.46	44.46	1001	2.0-7.0	变形	1	
4572	塘西村	07WS9803 07WS9800	300	PE	7.03	7.03	1002	1.0-3.0	变形	2	
4573	塘西村	07WS9816 07WS9800	300	PE	9.09	9.09	0705	0.1-3.1	结垢	1	
4574	塘西村	07WS9822 07WS9821	300	砼	11.93	11.93	1200	0.1-2.1	沉积	4	
4575	塘西村	07WS9822 07WS9827	300	PE	15.64	15.64	0105	2.0-2.1	错口	1	
4576	塘西村	07YS10381 07YS10379	400	砼	3.42	3.42	1200	1.0-1.1	脱节	1	
4577	塘西村	07YS10382 07YS10380	300	砼	5.28	5.28	0903	0.1-2.1	腐蚀	1	
4578	塘西村	07YS10382 07YS10380	300	砼	5.28	5.28	0308	1.0-1.1	错口	1	
4579	塘西村	07YS10383 07YS10384	300X300	砼	14.99	14.99	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4580	塘西村	07YS10384 07YS10385	300X300	砼	30.6	30.6	0309	0.1-5.1	沉积	2	
4581	塘西村	07YS10383 07YS10386	300X300	砼	28.31	28.31	0309	0.1-10.1	沉积	3	
4582	塘西村	07YS10387 07YS10381	300	砼	12.2	12.2	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4583	塘西村	07YS10387 07YS10388	300	砼	11.46	11.46	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4584	塘西村	07YS10392 07YS10391	300	砼	7.78	7.78	1207	0.1-2.1	树根	3	
4585	塘西村	07YS10392 07YS10393	300	砼	11.81	11.81	1200	0.1-1.1	树根	4	
4586	塘西村	07YS11418 07YS11416	200	砼	4.76	4.76	0804	0.1-3.1	腐蚀	1	
4587	塘西村	07YS11421 07YS11419	200	砼	4.78	4.78	0507	0.1-2.1	沉积	1	
4588	塘西村	07YS11422 07YS11424	200	砼	4.71	4.71	1002	4.0-4.1	错口	1	
4589	塘西村	07YS11422 07YS11424	200	砼	4.71	4.71	0507	1.0-4.0	沉积	1	
4590	塘西村	07YS11422 07YS11425	500	砼	24.95	24.95	0601	5.0-5.1	错口	1	
4591	塘西村	07YS11425 07YS11426	200	砼	1.75	1.75	0507	1.0-2.0	沉积	1	
4592	塘西村	07HS11466 07YS11467	500	PE	5.32	5.32	0210	4.0-5.0	沉积	1	
4593	塘西村	07WS11481 07YS11482	200	PVC	4.3	4.3	1002	1.0-2.0	变形	3	
4594	塘西村	07YS11487 07HS9557	500	砼	15.67	15.67	0811	2.0-2.1	接口材料脱落	1	
4595	塘西村	07YS11487 07YS11491	500	砼	33.54	33.54	0802	2.0-2.1	错口	1	
4596	塘西村	07YS11491 07YS11487	500	砼	33.54	33.54	0408	2.0-2.1	错口	1	
4597	塘西村	07YS11491 07YS11494	500	砼	38	38	1002	2.0-2.1	错口	1	
4598	塘西村	07YS11494 07YS11497	500	砼	24.04	24.04	0305	1.0-1.1	错口	1	
4599	塘西村	07YS11497 07YS11498	300	PE	7.63	7.63	1101	2.0-2.1	破裂	2	
4600	塘西村	07YS11503 07YS11500	500	砼	30.86	30.86	0105	2.0-2.1	错口	1	
4601	塘西村	07YS11503 07YS11506	500	砼	28.55	28.55	0711	2.0-2.1	错口	1	
4602	塘西村	07YS9622 07YS11513	400	PE	7.88	7.88	1102	2.0-4.0	变形	1	
4603	塘西村	07YS9622 07YS11513	400	PE	7.88	7.88	0902	2.0-2.1	错口	1	
4604	塘西村	07YS11541 07HS11468	500	PE	3.5	3.5	0507	0.1-3.1	沉积	1	
4605	塘西村	07HS10123 07YS11548	600	砼	3.14	3.14	0309	0.1-1.1	沉积	4	
4606	塘西村	07YS11549 07YS11550	200	PE	1.01	1.01	0210	0.1-1.1	沉积	4	
4607	塘西村	07YS9613 07YS11551	400	PE	4.65	4.65	0611	1.0-1.3	支管暗接	2	
4608	塘西村	07YS9014 07YS9013	500	砼	14.79	14.79	1002	0.1-5.1	结垢	1	
4609	塘西村	07YS9014 07YS9013	500	砼	14.79	14.79	0408	0.1-5.1	浮渣	1	
4610	塘西村	07YS9066 07YS9069	300	PE	2.66	2.66	0705	1.0-1.1	脱节	1	
4611	塘西村	07YS9066 07YS9069	300	PE	2.66	2.66	0711	2.0-2.2	支管暗接	1	
4612	塘西村	07YS9138 07YS9139	400	PE	1.94	1.94	0810	1.0-1.2	支管暗接	1	
4613	塘西村	07YS9138 07YS9146	300	砼	9.97	9.97	0309	2.0-3.0	沉积	4	
4614	塘西村	07YS9176 07YS9166	200	PE	7.24	7.24	1001	2.0-3.0	变形	1	
4615	塘西村	07YS9178 07YS9176	300	PE	17.13	17.13	1001	1.0-2.0	变形	1	
4616	塘西村	07YS9178 07YS9180	300	PE	15.47	15.47	1101	0.1-5.1	结垢	1	
4617	塘西村	07YS9184 07YS9182	300	PE	4.31	4.31	1101	1.0-3.0	结垢	1	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4618	塘西村	07YS9185 07YS9014	500	PE	47.91	47.91	1101	5.0-6.0	变形	1	
4619	塘西村	07YS9213 07YS9215	300	PE	4.12	4.12	1011	2.0-2.1	接口材料脱落	1	
4620	塘西村	07YS9252 07YS9185	400	PE	42.25	42.25	1101	3.0-3.1	变形	1	
4621	塘西村	07YS9252 07YS9254	300	PE	4.16	4.16	0711	3.0-3.1	结垢	1	
4622	塘西村	07YS9258 07YS9265	300	PE	6.99	6.99	1207	5.0-5.1	错口	1	
4623	塘西村	07YS9321 07YS9324	300	PE	16.1	16.1	1112	5.0-5.1	支管暗接	1	
4624	塘西村	07YS9321 07YS9323	200	PE	7.88	7.88	1001	1.0-2.0	变形	1	
4625	塘西村	07YS9329 07YS9334	300	PE	6.12	6.12	1011	0.1-1.1	变形	1	
4626	塘西村	07YS9329 07YS9334	300	PE	6.12	6.12	0210	0.1-5.1	浮渣	2	
4627	塘西村	07WS9370 07YS9385	300	砼	5.67	5.67	0801	5.0-5.1	错口	1	
4628	塘西村	07YS9388 07YS9386	300	PE	7.69	7.69	1101	2.0-3.0	变形	1	
4629	塘西村	07YS9406 07YS9412	300	PE	12.36	12.36	0106	1.0-1.1	错口	1	
4630	塘西村	07YS9423 07YS9428	300	PE	8.25	8.25	0607	1.0-1.1	接口材料脱落	2	
4631	塘西村	07YS9475 07YS9462	300	PE	30.89	30.89	1101	2.0-3.0	变形	1	
4632	塘西村	07YS9475 07YS9481	300	PE	5.5	5.5	1101	3.0-4.0	变形	1	
4633	塘西村	07YS9481 07YS9490	300	PE	15.06	15.06	1101	2.0-3.0	变形	1	
4634	塘西村	07YS9491 07YS9501	300	PE	8.99	8.99	1001	3.0-4.0	变形	1	
4635	塘西村	07YS9541 07YS9547	300	PE	15.77	15.77	1001	5.0-6.0	变形	1	
4636	塘西村	07HS9557 07YS9549	400	PE	5.36	5.36	1001	1.0-3.0	变形	1	
4637	塘西村	07YS9622 07YS9621	400	PE	6.77	6.77	0507	0.1-1.1	异物穿入	1	
4638	塘西村	07YS9622 07YS9621	400	PE	6.77	6.77	1112	3.0-3.1	支管暗接	3	
4639	塘西村	07HS9655 07YS9656	300	砼	1.11	1.11	0103	1.0-1.1	破裂	2	
4640	塘西村	07HS9655 07YS9656	300	砼	1.11	1.11	0805	1.0-1.1	错口	1	
4641	塘西村	07YS9709 07YS9656	300	砼	9.26	9.26	0903	1.0-2.0	变形	4	
4642	塘西村	07YS9716 07YS9722	400	PE	1.62	1.62	1011	1.0-1.1	支管暗接	1	
4643	塘西村	07YS9730 07YS9726	400	PE	11.28	11.28	1101	5.0-6.0	支管暗接	1	
4644	塘西村	07YS9776 07YS9778	300	PE	8.89	8.89	0501	0.1-1.1	障碍物	4	
4645	塘西村	07YS9622 07YS9778	300	PE	4.82	4.82	0109	0.1-1.1	异物穿入	1	
4646	塘西村	07YS9801 07YS9812	300	PE	10.09	10.09	0803	1.0-1.1	错口	1	
4647	塘西村	07YS9776 07YS9812	300	PE	13.3	13.3	1105	2.0-2.1	错口	1	
4648	塘西村	07YS9819 07YS9817	300	PE	8.91	8.91	1101	0.1-1.1	变形	1	
4649	塘西村	07YS9823 07YS9825	300	PE	15.83	15.83	1112	1.0-2.0	变形	1	
4650	塘西村	07YS9823 07YS9825	300	PE	15.83	15.83	0710	2.0-2.1	脱节	1	
4651	塘西村	08HS10002 08HS10004	300	PE	8.65	8.65	0911	1.0-1.2	支管暗接	1	
4652	塘西村	08HS9695 08HS10033	600	砼	7.71	7.71	0203	2.0-2.1	支管暗接	1	
4653	塘西村	08HS10053 08HS10049	600	砼	13.59	13.59	1205	2.0-2.1	错口	1	
4654	塘西村	08HS9875 08HS10053	600	砼	14.53	14.53	0711	1.0-1.1	错口	1	
4655	塘西村	08HS10053 08HS10055	400	砼	2.01	2.01	0903	1.0-1.5	脱节	4	
4656	塘西村	08HS10053 08HS10055	400	砼	2.01	2.01	0210	1.0-2.0	沉积	4	
4657	塘西村	08HS10122 08HS10062	400	砼	6.39	6.39	0705	0.1-3.1	腐蚀	1	
4658	塘西村	08HS10122 08HS10062	400	砼	6.39	6.39	0701	0.1-6.1	异物穿入	1	
4659	塘西村	08HS9875 08HS10072	500	PE	4.39	4.39	0711	0.1-3.1	异物穿入	1	
4660	塘西村	08HS10102 08HS10106	400	PE	11.56	11.56	1201	1.0-1.1	破裂	2	
4661	塘西村	08HS9875 08HS10122	400	砼	1.53	1.53	0705	0.1-1.1	腐蚀	2	
4662	塘西村	08HS9875 08HS10122	400	砼	1.53	1.53	0507	0.1-1.1	障碍物	1	
4663	塘西村	08HS7635 08HS7913	400	PE	32.92	32.92	0309	0.1-2.1	浮渣	2	
4664	塘西村	08HS7635 08HS7913	400	PE	32.92	32.92	1002	0.1-2.1	腐蚀	1	
4665	塘西村	08HS7913 08HS7635	400	PE	32.92	32.92	0701	1.0-1.1	错口	1	
4666	塘西村	08HS7913 08HS7635	400	PE	32.92	32.92	0408	0.1-5.1	沉积	2	
4667	塘西村	08HS7637 08HS7636	300X300	砼	19.11	19.11	0407	0.1-3.1	沉积	1	
4668	塘西村	08HS7637 08HS7635	300	砼	2.59	2.59	0705	0.1-2.1	腐蚀	1	
4669	塘西村	08HS7843 08HS7867	800	砼	53.49	53.49	1002	0.5-10.5	结垢	1	
4670	塘西村	08HS7843 08HS7846	300	PE	6.02	6.02	0810	1.0-2.0	支管暗接	1	
4671	塘西村	08HS7846 08HS7857	400	PE	19.84	19.84	1101	2.0-3.0	变形	1	
4672	塘西村	08HS7875 08HS7861	400	PE	46.53	46.53	0408	0.5-10.5	沉积	1	
4673	塘西村	08HS7861 08HS7875	400	PE	46.53	46.53	1101	3.0-4.0	变形	1	
4674	塘西村	08HS7875 08HS7888	400	PE	34.2	34.2	0507	0.5-10.5	沉积	1	
4675	塘西村	08HS7913 08HS7914	400	砼	21.69	21.69	0804	0.5-2.5	腐蚀	1	
4676	塘西村	08HS7919 08HS7914	400	砼	13.16	13.16	0705	0.5-5.5	腐蚀	1	
4677	塘西村	08HS7919 08HS7914	400	砼	13.16	13.16	0902	2.0-3.0	错口	1	
4678	塘西村	08HS7919 08HS7923	400	砼	22.17	22.17	0804	0.1-2.1	腐蚀	1	
4679	塘西村	08HS7919 08HS7923	400	砼	22.17	22.17	0203	3.0-4.0	渗漏	3	
4680	塘西村	08HS7919 08HS7923	400	砼	22.17	22.17	1201	3.0-4.0	支管暗接	1	
4681	塘西村	08HS7929 08HS7923	400	砼	20.03	20.03	1003	5.0-6.0	错口	2	
4682	塘西村	08HS7929 08HS7932	400	砼	19.64	19.64	0106	2.0-3.0	异物穿入	1	
4683	塘西村	08HS7932 08HS7934	400	砼	7.75	7.75	0705	0.5-5.5	腐蚀	2	
4684	塘西村	08HS7639 08HS7941	400	砼	4.88	4.88	0705	2.0-3.0	错口	2	
4685	塘西村	08HS8460 08HS7961	500	PE	11.99	11.99	1011	5.0-5.1	支管暗接	1	
4686	塘西村	08HS7962 08HS7973	300X300	砼	0.99	0.99	0309	0.2-0.7	浮渣	1	
4687	塘西村	08HS7974 08HS7969	300X300	砼	0.59	0.59	0911	0.5-0.7	支管暗接	2	
4688	塘西村	08HS7978 08HS7974	400X300	砼	7.82	7.82	1101	2.0-3.0	破裂	3	
4689	塘西村	08HS7978 08HS7974	400X300	砼	7.82	7.82	0507	0.5-5.5	沉积	2	
4690	塘西村	08HS8007 08HS8004	400	PE	3.32	3.32	0705	0.5-2.5	腐蚀	3	
4691	塘西村	08HS8007 08HS8004	400	PE	3.32	3.32	1101	0.5-2.5	异物穿入	1	
4692	塘西村	08HS8020 08HS8017	400	PE	4.66	4.66	0010	3.0-4.0	渗漏	2	
4693	塘西村	08HS8020 08HS8017	400	PE	4.66	4.66	1001	3.0-4.0	变形	1	
4694	塘西村	08HS8092 08HS8054	400	PE	9.82	9.82	0902	2.0-4.0	变形	2	
4695	塘西村	08HS8055 08HS7961	400	PE	9.67	9.67	1101	2.0-3.0	变形	1	
4696	塘西村	08HS8055 08HS8064	400	PE	8.81	8.81	1201	5.0-6.0	支管暗接	1	
4697	塘西村	08HS8075 08HS8084	400	PE	4.46	4.46	1112	2.0-3.0	支管暗接	1	
4698	塘西村	08HS8092 08HS8086	400	PE	8.82	8.82	1201	5.0-5.1	支管暗接	1	
4699	塘西村	08HS8118 08HS8110	400	PE	9.81	9.81	1201	7.0-8.0	支管暗接	1	
4700	塘西村	08HS8118 08HS8134	400	PE	8.78	8.78	1012	1.0-2.0	支管暗接	1	
4701	塘西村	08HS8147 08HS8146	400	PE	4.3	4.3	1203	1.0-1.1	破裂	2	
4702	塘西村	08HS8147 08HS8155	400	PE	4.93	4.93	1012	2.0-3.0	渗漏	1	
4703	塘西村	08HS8164 08HS8160	400	PE	8.86	8.86	0205	5.0-5.1	错口	1	
4704	塘西村	08HS8117 08HS8176	400	PE	0.93	0.93	1001	0.5-1.5	破裂	2	
4705	塘西村	08HS8235 08HS8180	400	PE	6.85	6.85	0903	4.0-5.0	变形	4	
4706	塘西村	08HS8235 08HS8180	400	PE	6.85	6.85	0507	2.0-3.0	沉积	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4707	塘西村	08HS8176 08HS8181	400	PE	8.45	8.45	0507	2.0-3.0	障碍物	1	
4708	塘西村	08HS8230 08HS8221	400	PE	8.73	8.73	1002	2.0-3.0	变形	1	
4709	塘西村	08HS8235 08HS8230	400	PE	6.75	6.75	1101	1.0-2.0	变形	1	
4710	塘西村	08HS8241 08HS8180	200	PE	1.37	1.37	1001	1.0-2.0	变形	2	
4711	塘西村	08HS8269 08HS8262	400	PE	8.89	8.89	0801	1.0-2.0	错口	1	
4712	塘西村	08HS8269 08HS8262	400	PE	8.89	8.89	1011	3.0-4.0	支管暗接	1	
4713	塘西村	08HS8269 08HS8274	400	PE	8.69	8.69	0705	0.1-5.1	结垢	1	
4714	塘西村	08HS8269 08HS8274	400	PE	8.69	8.69	0012	3.0-3.1	渗漏	1	
4715	塘西村	08HS8269 08HS8270	200	PE	1.07	1.07	0507	0.1-1.1	沉积	1	
4716	塘西村	08HS8296 08HS8335	500	PE	1.22	1.22	0102	1.0-1.1	支管暗接	1	
4717	塘西村	08HS8314 08HS8313	400	PE	4.28	4.28	0102	2.0-3.0	渗漏	1	
4718	塘西村	08HS8296 08HS8324	400	PE	9.68	9.68	0309	0.1-1.1	沉积	3	
4719	塘西村	08HS8296 08HS8324	400	PE	9.68	9.68	0801	1.0-1.1	错口	1	
4720	塘西村	08HS8335 08HS8110	500	PE	10.82	10.82	0705	2.0-2.1	错口	1	
4721	塘西村	08HS8335 08HS8110	500	PE	10.82	10.82	0102	1.0-1.2	支管暗接	1	
4722	塘西村	08HS8296 08HS8337	500	PE	12.89	12.89	0102	1.0-1.1	破裂	2	
4723	塘西村	08HS8296 08HS8337	500	PE	12.89	12.89	1002	5.0-5.1	异物穿入	1	
4724	塘西村	08HS8337 08HS8338	200	PE	1.44	1.44	1200	0.2-1.2	障碍物	4	
4725	塘西村	08HS8337 08HS8341	400	PE	9.71	9.71	1012	0.5-1.5	破裂	2	
4726	塘西村	08HS8337 08HS8341	400	PE	9.71	9.71	0912	5.0-6.0	支管暗接	2	
4727	塘西村	08HS8341 08HS8348	400	PE	8.76	8.76	1101	5.0-6.0	变形	1	
4728	塘西村	08HS8342 08HS8297	500	PE	11.79	11.79	0809	5.0-5.1	支管暗接	1	
4729	塘西村	08HS8342 08HS8297	500	PE	11.79	11.79	0102	5.0-6.0	渗漏	2	
4730	塘西村	08HS8353 08HS8348	400	PE	8.96	8.96	0803	1.0-1.1	错口	2	
4731	塘西村	08HS8353 08HS8348	400	PE	8.96	8.96	1002	3.0-3.2	支管暗接	1	
4732	塘西村	08HS8342 08HS8372	400	PE	9.99	9.99	1001	2.0-3.0	破裂	3	
4733	塘西村	07HS11476 08HS8384	500	PE	39.17	39.17	1002	1.0-3.0	结垢	1	
4734	塘西村	08HS8393 08HS8116	700X800	砼	17.26	17.26	1101	1.0-1.1	异物穿入	1	
4735	塘西村	08HS8410 08HS8408	400	PE	5.22	5.22	0507	0.1-5.1	沉积	1	
4736	塘西村	08HS8410 08HS8408	400	PE	5.22	5.22	0811	3.0-3.2	支管暗接	3	
4737	塘西村	08HS8410 08HS8413	400	PE	2.6	2.6	0408	0.1-2.1	沉积	2	
4738	塘西村	08HS8410 08HS8413	400	PE	2.6	2.6	1202	2.0-2.2	支管暗接	3	
4739	塘西村	08HS8415 08HS8414	400	PE	7.65	7.65	1001	2.0-3.0	变形	1	
4740	塘西村	08HS8415 08HS8414	400	PE	7.65	7.65	1200	2.0-4.0	沉积	4	
4741	塘西村	08HS8415 08HS8459	400	PE	9.13	9.13	0912	1.0-1.2	破裂	2	
4742	塘西村	08HS8415 08HS8459	400	PE	9.13	9.13	0110	0.1-1.1	结垢	2	
4743	塘西村	08HS8415 08HS8459	400	PE	9.13	9.13	0102	2.0-2.1	支管暗接	1	
4744	塘西村	08HS8415 08HS8416	200	PE	0.82	0.82	0408	0.1-1.1	沉积	1	
4745	塘西村	08HS8448 08HS8429	400	PE	17.48	17.48	1200	0.1-2.1	沉积	4	
4746	塘西村	08HS8433 08HS8393	400	PE	9.43	9.43	0805	1.0-1.1	错口	1	
4747	塘西村	08HS8439 08HS8443	400	PE	4.94	4.94	1002	1.0-1.1	错口	1	
4748	塘西村	08HS8439 08HS8441	400	PE	4.17	4.17	0805	3.0-4.0	脱节	1	
4749	塘西村	08HS8378 08HS8462	400	PE	8.6	8.6	1002	0.5-5.5	结垢	1	
4750	塘西村	08HS8342 08HS8526	500	PE	12.33	12.33	1011	2.0-3.0	支管暗接	1	
4751	塘西村	08HS8554 08HS8569	400	PE	8.9	8.9	0310	5.0-6.0	异物穿入	1	
4752	塘西村	08HS8554 08HS8583	400	PE	4.84	4.84	1011	2.0-3.0	支管暗接	1	
4753	塘西村	08HS8555 08HS8526	400	PE	9.79	9.79	1200	1.0-2.0	脱节	1	
4754	塘西村	08HS8563 08HS8569	400	PE	8.67	8.67	0107	3.0-4.0	异物穿入	1	
4755	塘西村	08HS8337 08HS8578	500	PE	12.05	12.05	0901	1.0-2.0	错口	1	
4756	塘西村	08HS8578 08HS8583	400	PE	4.87	4.87	0912	0.2-1.2	破裂	2	
4757	塘西村	08HS8578 08HS8583	400	PE	4.87	4.87	0102	2.0-3.0	支管暗接	1	
4758	塘西村	08HS8593 08HS8592	400	PE	3.22	3.22	0911	1.0-3.0	变形	2	
4759	塘西村	08HS8621 08HS8617	400	PE	4.68	4.68	0102	1.0-2.0	支管暗接	1	
4760	塘西村	08HS8621 08HS8624	400	PE	8.09	8.09	1001	2.0-3.0	变形	1	
4761	塘西村	08HS8630 08HS8624	400	PE	8.73	8.73	1201	6.0-6.1	支管暗接	1	
4762	塘西村	08HS8630 08HS8624	400	PE	8.73	8.73	1201	1.0-2.0	变形	1	
4763	塘西村	08HS8648 08HS8644	400	PE	8.62	8.62	1102	1.0-2.0	变形	2	
4764	塘西村	08HS8648 08HS8644	400	PE	8.62	8.62	1201	2.0-3.0	支管暗接	1	
4765	塘西村	08HS8648 08HS8644	400	PE	8.62	8.62	0206	2.0-3.0	异物穿入	2	
4766	塘西村	08HS8656 08HS8648	400	PE	12.1	12.1	1011	1.0-2.0	支管暗接	2	
4767	塘西村	08HS8656 08HS8648	400	PE	12.1	12.1	0702	5.0-6.0	错口	3	
4768	塘西村	08HS8656 08HS8805	500	PE	12.53	12.53	0105	5.0-5.1	脱节	1	
4769	塘西村	08HS8676 08HS9067	600	砼	29.05	29.05	1011	2.0-3.0	支管暗接	1	
4770	塘西村	08HS9067 08HS8676	600	砼	29.05	29.05	0102	5.0-6.0	渗漏	1	
4771	塘西村	08HS8709 08HS8719	300	砼	13.12	13.12	0705	0.5-5.5	腐蚀	2	
4772	塘西村	08HS8748 08HS8745	500	PE	3.37	3.37	1101	2.0-3.0	支管暗接	3	
4773	塘西村	08HS8763 08HS8780	400	PE	21.24	21.24	0803	2.0-3.0	变形	4	
4774	塘西村	08HS8780 08HS8785	400	PE	12.7	12.7	0910	1.0-2.0	支管暗接	1	
4775	塘西村	08HS8788 08HS8785	400	PE	8.78	8.78	0911	2.0-2.2	支管暗接	1	
4776	塘西村	08HS8788 08HS8790	400	PE	0.69	0.69	1011	0.5-0.6	支管暗接	1	
4777	塘西村	08HS8792 08HS8790	400	PE	8.28	8.28	0102	1.0-1.1	支管暗接	1	
4778	塘西村	08HS8792 08HS8797	400	PE	1.87	1.87	1001	1.0-2.0	变形	1	
4779	塘西村	08HS8792 08HS8797	400	PE	1.87	1.87	1202	0.1-1.1	支管暗接	1	
4780	塘西村	08HS8337 08HS8801	400	PE	3.26	3.26	0103	0.5-0.7	支管暗接	1	
4781	塘西村	08HS8337 08HS8801	400	PE	3.26	3.26	1102	2.0-3.0	变形	1	
4782	塘西村	08HS8810 08HS8809	400	PE	3.41	3.41	0010	2.0-3.0	渗漏	1	
4783	塘西村	08HS8810 08HS8811	300	PE	1.3	1.3	1202	0.5-1.0	支管暗接	2	
4784	塘西村	08HS8810 08HS8818	400	PE	8.82	8.82	1103	2.0-2.1	支管暗接	1	
4785	塘西村	08HS8810 08HS8818	400	PE	8.82	8.82	1205	1.0-1.1	错口	1	
4786	塘西村	08HS8825 08HS8838	400	PE	3.04	3.04	0507	0.1-2.1	沉积	1	
4787	塘西村	08HS8825 08HS8838	400	PE	3.04	3.04	1202	2.0-2.1	支管暗接	1	
4788	塘西村	08HS8851 08HS8847	400	PE	3.56	3.56	1102	1.0-2.0	变形	1	
4789	塘西村	08HS8851 08HS8861	400	PE	6.68	6.68	1101	1.0-2.0	变形	1	
4790	塘西村	08HS8870 08HS8866	200	PVC	1.2	1.2	1001	0.1-1.1	支管暗接	3	
4791	塘西村	08HS8870 08HS8862	400	PE	9.65	9.65	1201	2.0-2.1	支管暗接	1	
4792	塘西村	08HS8870 08HS8872	200	PVC	1.3	1.3	1101	0.2-1.2	支管暗接	3	
4793	塘西村	08HS8870 08HS8879	400	PE	10.64	10.64	1102	3.0-5.0	变形	2	
4794	塘西村	08HS8882 08HS8805	400	PE	11.99	11.99	0804	3.0-4.0	变形	4	
4795	塘西村	08HS8882 08HS8879	400	PE	4.61	4.61	1002	2.0-3.0	错口	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4796	塘西村	08HS8805 08HS8888	200	PE	1.88	1.88	1002	1.0-2.0	变形	4	
4797	塘西村	08HS8805 08HS8890	200	PE	1.72	1.72	0801	1.0-2.0	变形	1	
4798	塘西村	08HS8909 08HS8661	600	PE	1.86	1.86	1101	1.0-2.0	错口	1	
4799	塘西村	08HS8676 08HS8910	600	砼	10.65	10.65	0103	5.0-6.0	支管暗接	1	
4800	塘西村	08HS8917 08HS8912	600	砼	11.8	11.8	0105	1.0-2.0	渗漏	1	
4801	塘西村	08HS8917 08HS8912	600	砼	11.8	11.8	0309	0.5-2.5	腐蚀	1	
4802	塘西村	08HS8936 08HS8940	300	PE	2.42	2.42	0309	1.0-2.0	浮渣	2	
4803	塘西村	08HS8526 08HS8938	500	PE	12.37	12.37	0011	5.0-6.0	渗漏	2	
4804	塘西村	08HS8947 08HS8944	300	PE	2.22	2.22	0903	1.0-1.1	错口	4	
4805	塘西村	08HS8947 08HS8954	300	PE	8.84	8.84	1001	0.1-5.1	结垢	1	
4806	塘西村	08HS8967 08HS8938	300	PE	9.98	9.98	1200	0.1-2.1	沉积	4	
4807	塘西村	08HS8975 08HS8938	400	PE	9.49	9.49	0911	2.0-2.1	支管暗接	1	
4808	塘西村	08HS8975 08HS8976	200	PE	0.96	0.96	0408	0.1-1.1	沉积	1	
4809	塘西村	08HS8975 08HS8978	400	PE	8.83	8.83	1101	5.0-5.1	支管暗接	1	
4810	塘西村	08HS8982 08HS8978	400	PE	8.81	8.81	1002	5.0-5.2	支管暗接	1	
4811	塘西村	08HS8982 08HS8988	400	PE	8.74	8.74	0903	1.0-2.0	变形	1	
4812	塘西村	08HS8982 08HS8988	400	PE	8.74	8.74	0011	5.0-5.1	渗漏	1	
4813	塘西村	08HS8982 08HS8988	400	PE	8.74	8.74	1201	5.0-6.0	支管暗接	1	
4814	塘西村	08HS9006 08HS9012	400	PE	6.93	6.93	0102	3.0-4.0	支管暗接	1	
4815	塘西村	08HS9023 08HS9030	400	PE	8.69	8.69	1201	3.0-3.1	破裂	1	
4816	塘西村	08HS9033 08HS9032	400	PE	6.7	6.7	1112	4.0-5.0	变形	1	
4817	塘西村	08HS9046 08HS9045	400	PE	5.3	5.3	1104	1.0-2.0	错口	1	
4818	塘西村	08HS9046 08HS9045	400	PE	5.3	5.3	1011	4.0-4.1	支管暗接	1	
4819	塘西村	08HS9046 08HS9045	400	PE	5.3	5.3	0509	4.0-5.0	沉积	2	
4820	塘西村	08HS8732 08HS9073	300	PE	12.35	12.35	0309	0.1-5.1	沉积	3	
4821	塘西村	08HS9093 08HS9114	200	PE	9.82	9.82	1003	2.0-2.1	错口	1	
4822	塘西村	08HS9198 08HS9200	300	PE	7.83	7.83	0203	1.0-2.0	支管暗接	1	
4823	塘西村	08HS9199 08HS9200	300	PE	2.02	2.02	1200	2.0-2.1	脱节	2	
4824	塘西村	08HS9199 08HS9200	300	PE	2.02	2.02	1003	2.0-2.1	支管暗接	1	
4825	塘西村	08HS9219 08HS9215	300	PE	3.42	3.42	1012	2.0-2.1	支管暗接	1	
4826	塘西村	08HS9240 08HS9242	300	PE	2.22	2.22	1012	0.1-1.1	破裂	1	
4827	塘西村	08HS9240 08HS9242	300	PE	2.22	2.22	0508	0.1-1.1	沉积	1	
4828	塘西村	08HS9249 08HS9244	300	PE	7.38	7.38	1101	1.0-1.1	破裂	2	
4829	塘西村	08HS9275 08HS9252	200	PVC	2	2	1200	0.1-1.1	障碍物	4	
4830	塘西村	07HS11439 08HS9260	300	PE	4.07	4.07	0103	0.5-0.7	支管暗接	1	
4831	塘西村	08HS9260 08HS9263	300	PE	1.38	1.38	1112	1.0-1.1	破裂	2	
4832	塘西村	08HS9275 08HS9272	300	PE	5.13	5.13	0911	2.0-2.1	支管暗接	1	
4833	塘西村	08HS9260 08HS9281	300	PE	8.07	8.07	0703	1.0-1.1	错口	2	
4834	塘西村	08HS9260 08HS9281	300	PE	8.07	8.07	0204	3.0-3.1	支管暗接	1	
4835	塘西村	08HS9312 08HS9307	400	PE	11.35	11.35	1202	0.5-0.6	支管暗接	1	
4836	塘西村	08HS9325 08HS9320	400	PE	10.48	10.48	0703	1.0-1.1	错口	1	
4837	塘西村	08HS9325 08HS9320	400	PE	10.48	10.48	0911	1.0-1.1	支管暗接	1	
4838	塘西村	08HS9325 08HS9366	400	PE	5.95	5.95	0901	0.1-1.1	破裂	1	
4839	塘西村	08HS9446 08HS9445	500	PE	12.36	12.36	0903	2.0-2.1	错口	1	
4840	塘西村	08HS9446 08HS9296	500	PE	14.59	14.59	1004	2.0-2.1	错口	1	
4841	塘西村	08HS9454 08HS9578	400	PE	1.22	1.22	0911	1.0-1.1	破裂	2	
4842	塘西村	08HS9455 08HS9563	400	PE	1.14	1.14	0911	1.0-1.1	破裂	2	
4843	塘西村	08HS9455 08HS9456	400	PE	10.33	10.33	0911	1.0-1.1	支管暗接	1	
4844	塘西村	08HS9455 08HS9456	400	PE	10.33	10.33	0705	1.0-1.1	错口	1	
4845	塘西村	08HS9445 08HS9462	400	PE	2.2	2.2	0103	1.0-1.1	支管暗接	1	
4846	塘西村	08HS9445 08HS9462	400	PE	2.2	2.2	1002	0.5-1.5	变形	2	
4847	塘西村	08HS9486 08HS9484	150	PE	1.1	1.1	0811	1.0-1.1	支管暗接	1	
4848	塘西村	08HS9486 08HS9484	150	PE	1.1	1.1	0911	1.0-2.0	变形	1	
4849	塘西村	08HS9562 08HS9451	400	PE	11.58	11.58	1200	1.0-1.1	脱节	1	
4850	塘西村	08HS9562 08HS9451	400	PE	11.58	11.58	0911	1.0-1.2	支管暗接	1	
4851	塘西村	08HS9455 08HS9564	400	PE	12.4	12.4	1200	0.2-5.2	沉积	4	
4852	塘西村	08HS9578 08HS9581	400	PE	8.96	8.96	0903	5.0-6.0	变形	4	
4853	塘西村	08HS9586 08HS9701	500	PE	2.67	2.67	0408	0.1-1.1	沉积	1	
4854	塘西村	08HS9640 08HS9631	600	PE	13.42	13.42	0910	4.0-4.1	渗漏	1	
4855	塘西村	08HS9640 08HS9631	600	PE	13.42	13.42	1005	2.0-2.1	错口	1	
4856	塘西村	08HS9640 08HS9641	300	PE	2.72	2.72	1200	0.5-2.5	沉积	4	
4857	塘西村	08HS9701 08HS9695	600	PE	1.72	1.72	1101	1.0-2.0	变形	1	
4858	塘西村	08HS9586 08HS9702	300	PE	1.55	1.55	0903	0.1-1.1	结垢	1	
4859	塘西村	08HS9586 08HS9702	300	PE	1.55	1.55	1001	1.0-1.1	错口	1	
4860	塘西村	08HS9586 08HS9711	500	PE	18.45	18.45	0705	0.1-5.1	结垢	1	
4861	塘西村	08HS9822 08HS9821	400	PE	2.44	2.44	1102	1.0-2.0	变形	1	
4862	塘西村	08HS9822 08HS9821	400	PE	2.44	2.44	1203	2.0-2.1	破裂	2	
4863	塘西村	08HS9903 08HS9828	400	PE	9.71	9.71	1201	4.0-5.0	支管暗接	1	
4864	塘西村	08HS9828 08HS9829	400	PE	11.45	11.45	1101	2.0-3.0	起伏	4	
4865	塘西村	08HS9822 08HS9850	300	PE	13.56	13.56	0512	1.0-2.0	沉积	4	
4866	塘西村	08HS9875 08HS10119	600	砼	15.21	15.21	0703	0.1-2.1	腐蚀	1	
4867	塘西村	08WS7203 08WS7202	300	砼	11.73	11.73	0705	0.1-1.1	腐蚀	2	
4868	塘西村	08WS7215 08WS7203	300	砼	9.29	9.29	1200	0.1-2.1	沉积	4	
4869	塘西村	08WS7203 08WS7216	300	砼	2.75	2.75	1200	0.1-2.1	沉积	4	
4870	塘西村	08WS7215 08WS7214	300	砼	8.18	8.18	0309	0.1-5.1	沉积	4	
4871	塘西村	08WS7221 08WS7216	400	砼	8.98	8.98	0903	0.1-5.1	腐蚀	1	
4872	塘西村	08WS7221 08WS7216	400	砼	8.98	8.98	0309	0.1-2.1	沉积	3	
4873	塘西村	08WS7216 08WS7223	300	砼	14.16	14.16	0903	0.1-5.1	腐蚀	1	
4874	塘西村	08WS7230 08WS7212	200	砼	13.01	13.01	0408	0.2-2.2	沉积	2	
4875	塘西村	08WS7230 08WS7212	200	砼	13.01	13.01	0903	1.0-6.0	腐蚀	3	
4876	塘西村	08WS7230 08WS7232	200	砼	6.08	6.08	0408	1.0-3.0	沉积	3	
4877	塘西村	08WS7252 08WS7249	300	砼	2.58	2.58	0804	0.1-2.1	腐蚀	1	
4878	塘西村	08WS7252 08WS7251	400	砼	1.17	1.17	0902	1.0-1.1	错口	1	
4879	塘西村	08WS7252 08WS7243	300	砼	6.61	6.61	0705	0.1-1.1	腐蚀	1	
4880	塘西村	08WS7254 08WS7255	300	砼	22.29	22.29	0804	0.1-3.1	腐蚀	3	
4881	塘西村	08WS7254 08WS7255	300	砼	22.29	22.29	1101	2.0-3.0	结垢	1	
4882	塘西村	08WS7252 08WS7255	400	砼	4.54	4.54	1200	0.1-1.1	腐蚀	2	
4883	塘西村	08WS7252 08WS7255	400	砼	4.54	4.54	0211	1.0-1.1	错口	4	
4884	塘西村	08WS7271 08WS7272	400	砼	20.75	20.75	0611	2.0-2.1	错口	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4885	塘西村	08WS7271 08WS7272	400	砼	20.75	20.75	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4886	塘西村	08WS7271 08WS7275	300	砼	7.44	7.44	0702	1.0-1.1	脱节	1	
4887	塘西村	08WS7271 08WS7275	300	砼	7.44	7.44	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4888	塘西村	08WS7282 08WS7295	300	砼	5.43	5.43	0105	2.0-2.1	错口	1	
4889	塘西村	08WS7307 08WS7309	400	砼	5.23	5.23	0507	0.2-1.2	结垢	1	
4890	塘西村	08WS7307 08WS7309	400	砼	5.23	5.23	0805	1.0-1.5	脱节	4	
4891	塘西村	08WS7307 08WS7309	400	砼	5.23	5.23	0011	3.0-3.2	渗漏	3	
4892	塘西村	08WS7307 08WS7313	200	砼	6.21	6.21	0705	0.1-1.1	腐蚀	3	
4893	塘西村	08WS7307 08WS7313	200	砼	6.21	6.21	0609	1.0-2.0	障碍物	2	
4894	塘西村	08WS7318 08WS7319	200	砼	20.56	20.56	0109	0.5-2.5	沉积	4	
4895	塘西村	08WS7321 08WS7323	200	砼	10.67	10.67	1002	2.0-3.0	结垢	1	
4896	塘西村	08WS7321 08WS7330	200	砼	13.48	13.48	0903	2.0-2.1	错口	1	
4897	塘西村	08WS7321 08WS7330	200	砼	13.48	13.48	0309	2.0-4.0	浮渣	2	
4898	塘西村	08WS7330 08WS7338	300	砼	16.08	16.08	0910	2.0-2.1	接口材料脱落	1	
4899	塘西村	08WS7361 08WS7343	300	砼	8.71	8.71	0803	0.1-5.1	腐蚀	1	
4900	塘西村	08WS7361 08WS7343	300	砼	8.71	8.71	0903	2.0-2.1	错口	1	
4901	塘西村	08WS7368 08WS7361	300	砼	24.35	24.35	1105	2.0-3.0	错口	1	
4902	塘西村	08WS7396 08WS7397	300	砼	9.32	9.32	0902	2.0-2.1	错口	1	
4903	塘西村	08WS7254 08WS7418	200	砼	3.14	3.14	0903	0.1-2.1	腐蚀	1	
4904	塘西村	08WS7417 08WS7433	200	砼	8.47	8.47	1003	0.1-2.1	破裂	1	
4905	塘西村	08WS7417 08WS7433	200	砼	8.47	8.47	1200	2.0-4.0	沉积	4	
4906	塘西村	08WS7437 08WS7494	300	PE	13.17	13.17	1200	0.5-5.5	沉积	4	
4907	塘西村	08WS7417 08WS7438	200	砼	8.25	8.25	1200	1.0-3.0	沉积	4	
4908	塘西村	08WS7483 08WS7459	500	砼	13.44	13.44	0308	0.1-5.1	浮渣	2	
4909	塘西村	08WS7459 08WS7472	200	砼	17.73	17.73	1200	0.1-2.1	腐蚀	1	
4910	塘西村	08WS7459 08WS7472	200	砼	17.73	17.73	1200	2.0-7.0	树根	4	
4911	塘西村	08WS7459 08WS7473	200	砼	15.38	15.38	0705	0.1-5.1	腐蚀	2	
4912	塘西村	08WS7459 08WS7473	200	砼	15.38	15.38	1205	3.0-4.0	错口	1	
4913	塘西村	08WS7459 08WS7473	200	砼	15.38	15.38	1200	5.0-5.1	残墙、坝根	4	
4914	塘西村	08WS7459 08WS7474	200	PVC	12.3	12.3	1200	0.1-2.1	结垢	1	
4915	塘西村	08WS7437 08WS7483	500	砼	29.49	29.49	0408	0.1-5.1	沉积	1	
4916	塘西村	08WS7437 08WS7483	500	砼	29.49	29.49	0804	1.0-6.0	结垢	2	
4917	塘西村	08WS7483 08WS7484	200	砼	18.33	18.33	0703	2.0-2.1	错口	2	
4918	塘西村	08WS7483 08WS7484	200	砼	18.33	18.33	0507	1.0-2.0	沉积	1	
4919	塘西村	08WS7483 08WS7486	200	砼	12.9	12.9	1004	1.0-1.1	错口	4	
4920	塘西村	08WS7483 08WS7486	200	砼	12.9	12.9	0507	1.0-2.0	障碍物	1	
4921	塘西村	08WS7831 08WS7494	300	PE	7.89	7.89	0309	2.0-3.0	起伏	2	
4922	塘西村	08WS7747 08WS7501	300	砼	9.93	9.93	1200	0.1-2.1	腐蚀	3	
4923	塘西村	08WS7515 08WS7512	300	砼	3.73	3.73	0705	0.5-2.5	腐蚀	3	
4924	塘西村	08WS7515 08WS7517	500	砼	2.9	2.9	1101	1.0-2.0	支管暗接	1	
4925	塘西村	08WS7530 08WS7516	500	砼	6.05	6.05	0705	0.1-2.1	腐蚀	1	
4926	塘西村	08WS7519 08WS7517	500	砼	2.51	2.51	0705	0.5-2.5	腐蚀	2	
4927	塘西村	08WS7519 08WS7516	500	砼	13.61	13.61	0705	0.5-10.5	腐蚀	2	
4928	塘西村	08WS7519 08WS7516	500	砼	13.61	13.61	1202	2.0-3.0	渗漏	1	
4929	塘西村	08WS7546 08WS7530	500	砼	17.04	17.04	0705	0.1-5.1	腐蚀	2	
4930	塘西村	08WS7531 08WS7533	300	砼	10.09	10.09	0705	0.1-3.1	腐蚀	2	
4931	塘西村	08WS7536 08WS7534	300	砼	19.84	19.84	0705	0.1-2.1	腐蚀	2	
4932	塘西村	08WS7569 08WS7546	500	砼	21.96	21.96	0903	1.0-1.1	错口	1	
4933	塘西村	08WS7546 08WS7549	200	砼	3.46	3.46	0111	0.1-2.1	沉积	4	
4934	塘西村	08WS7546 08WS7549	200	砼	3.46	3.46	1200	0.1-3.1	腐蚀	3	
4935	塘西村	08WS7553 08WS7551	300	砼	13.78	13.78	0705	0.1-5.1	腐蚀	3	
4936	塘西村	08WS7551 08WS7552	200	砼	4.69	4.69	1200	0.1-2.1	腐蚀	1	
4937	塘西村	08WS7551 08WS7552	200	砼	4.69	4.69	1003	1.0-1.2	脱节	2	
4938	塘西村	08WS7564 08WS7553	300	砼	13.8	13.8	0705	0.1-5.1	腐蚀	3	
4939	塘西村	08WS7551 08WS7554	300	砼	8.47	8.47	0309	2.0-3.0	沉积	3	
4940	塘西村	08WS7551 08WS7554	300	砼	8.47	8.47	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4941	塘西村	08WS7564 08WS7560	300	砼	1.88	1.88	0705	0.1-1.1	腐蚀	3	
4942	塘西村	08WS7563 08WS7586	500	砼	26.36	26.36	0507	0.1-1.1	沉积	1	
4943	塘西村	08WS7586 08WS7563	500	砼	26.36	26.36	0801	1.0-1.1	错口	1	
4944	塘西村	08WS7576 08WS7571	300	砼	3.9	3.9	0105	1.0-1.1	错口	1	
4945	塘西村	08WS7576 08WS7571	300	砼	3.9	3.9	0803	0.1-1.1	腐蚀	1	
4946	塘西村	08WS7576 08WS7578	300	砼	4.47	4.47	0903	0.1-2.1	腐蚀	3	
4947	塘西村	08WS7576 08WS7578	300	砼	4.47	4.47	0408	1.0-3.0	障碍物	3	
4948	塘西村	08WS7525 08WS7586	500	砼	15.59	15.59	0507	0.1-5.1	浮渣	2	
4949	塘西村	08WS7586 08WS7587	200	砼	2.75	2.75	0804	0.5-1.5	错口	2	
4950	塘西村	08WS7525 08WS7591	500	砼	15.73	15.73	0408	0.1-2.1	沉积	2	
4951	塘西村	08WS7525 08WS7591	500	砼	15.73	15.73	0805	0.1-2.1	腐蚀	1	
4952	塘西村	08WS7525 08WS7591	500	砼	15.73	15.73	0903	2.0-3.0	残墙、坝根	3	
4953	塘西村	08WS7616 08WS7611	200	PVC	31	31	1200	1.0-3.0	沉积	4	
4954	塘西村	08WS7616 08WS7617	300	PE	23.33	23.33	0111	0.5-2.5	障碍物	4	
4955	塘西村	08HS7635 08WS7640	300	砼	6.37	6.37	0210	0.5-2.5	浮渣	2	
4956	塘西村	08WS7656 08WS7657	400	PE	16.31	16.31	1005	0.5-5.5	破裂	3	
4957	塘西村	08WS7656 08WS7658	400	PE	24.03	24.03	1101	2.0-3.0	破裂	1	
4958	塘西村	08WS7661 08WS7663	300	PE	3.15	3.15	0612	1.0-2.0	破裂	3	
4959	塘西村	08WS7661 08WS7662	300	PE	22.56	22.56	0804	1.0-1.1	错口	1	
4960	塘西村	08WS7732 08WS7690	300	砼	9.46	9.46	1200	0.5-2.5	沉积	4	
4961	塘西村	08WS7687 08WS7698	400	砼	18.13	18.13	1101	0.5-5.5	结垢	1	
4962	塘西村	08WS7726 08WS7727	200	PE	13.11	13.11	1101	1.0-3.0	变形	1	
4963	塘西村	08WS7732 08WS7721	300	砼	18.52	18.52	1200	0.5-2.5	沉积	4	
4964	塘西村	08WS7732 08WS7737	300	砼	9.85	9.85	0705	2.0-3.0	脱节	3	
4965	塘西村	08WS7732 08WS7737	300	砼	9.85	9.85	0705	0.5-2.5	腐蚀	1	
4966	塘西村	08WS7501 08WS7744	300	砼	6.95	6.95	0903	2.0-3.0	错口	1	
4967	塘西村	08WS7501 08WS7744	300	砼	6.95	6.95	1200	0.5-5.5	腐蚀	1	
4968	塘西村	08WS7772 08YS7767	500	砼	18.48	18.48	0801	0.5-5.5	腐蚀	1	
4969	塘西村	08WS7772 08WS7774	500	砼	13.32	13.32	0901	0.5-2.5	腐蚀	1	
4970	塘西村	08WS7772 08WS7775	300	砼	16.63	16.63	0903	0.1-1.1	腐蚀	1	
4971	塘西村	08WS7786 08WS7794	500	砼	4.14	4.14	0507	1.0-2.0	障碍物	1	
4972	塘西村	08WS7786 08WS7794	500	砼	4.14	4.14	1200	2.0-3.0	残墙、坝根	4	
4973	塘西村	08WS7811 08WS7810	400	砼	14.28	14.28	0705	0.5-5.5	腐蚀	1	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
4974	塘西村	08HS7843 08WS7845	300	PE	3.42	3.42	0111	0.5-2.5	障碍物	4	
4975	塘西村	08HS8917 08WS8918	600	砼	2.2	2.2	0102	0.2-0.7	支管暗接	2	
4976	塘西村	08HS8917 08WS8918	600	砼	2.2	2.2	1200	0.5-1.5	沉积	4	
4977	塘西村	08HS8732 08WS9070	200	PE	13.35	13.35	0408	0.1-5.1	沉积	2	
4978	塘西村	08WS9152 08WS9110	200	PVC	10.45	10.45	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
4979	塘西村	08YS7256 08YS7257	400	砼	5.26	5.26	0705	1.0-1.2	脱节	2	
4980	塘西村	08YS7259 08YS7257	400	砼	5.25	5.25	0901	2.0-2.1	错口	1	
4981	塘西村	08YS7276 08YS7287	200	PE	5.71	5.71	1201	0.1-2.1	破裂	1	
4982	塘西村	08YS7287 08YS7294	200	PE	13.85	13.85	1001	1.0-2.0	变形	1	
4983	塘西村	08YS7287 08YS7294	200	PE	13.85	13.85	0507	1.0-2.0	障碍物	1	
4984	塘西村	08YS7333 08YS7335	300	PE	0.92	0.92	0507	0.1-1.1	沉积	1	
4985	塘西村	08WS7337 08YS7340	300	砼	6.91	6.91	0711	3.0-3.1	错口	1	
4986	塘西村	08WS7337 08YS7340	300	砼	6.91	6.91	0408	3.0-5.0	沉积	1	
4987	塘西村	08YS7385 08YS7383	200	砼	7.54	7.54	0901	1.0-1.1	错口	1	
4988	塘西村	08YS7385 08YS7383	200	砼	7.54	7.54	0408	0.1-2.1	沉积	1	
4989	塘西村	08YS7384 08YS7383	200	砼	9.3	9.3	0712	2.0-2.1	错口	1	
4990	塘西村	08YS7385 08YS7387	200	砼	6.54	6.54	0309	2.0-3.0	浮渣	1	
4991	塘西村	08YS7385 08YS7386	200	砼	8.8	8.8	0408	0.1-5.1	沉积	1	
4992	塘西村	08YS7388 08YS7387	200	砼	8.49	8.49	0211	0.5-2.5	沉积	1	
4993	塘西村	08YS7390 08YS7389	200	PE	8.04	8.04	1204	1.0-1.1	错口	1	
4994	塘西村	08YS7390 08YS7389	200	PE	8.04	8.04	0210	3.0-4.0	沉积	4	
4995	塘西村	08YS7399 08YS7391	300	PE	10.76	10.76	1011	2.0-2.2	支管暗接	1	
4996	塘西村	08YS7392 08YS7340	300	砼	11.19	11.19	0711	2.0-2.1	错口	1	
4997	塘西村	08YS7392 08YS7393	300	砼	12.03	12.03	0001	0.1-2.1	破裂	1	
4998	塘西村	08YS7411 08YS7413	200	砼	5.84	5.84	1200	1.0-3.0	沉积	4	
4999	塘西村	08YS7479 08YS7439	200	砼	4.88	4.88	0309	1.0-4.0	沉积	3	
5000	塘西村	08YS7469 08YS7440	200	PE	17.34	17.34	0507	0.2-5.2	沉积	1	
5001	塘西村	08YS7457 08YS7448	200	砼	13.9	13.9	0309	0.2-2.2	沉积	3	
5002	塘西村	08YS7457 08YS7448	200	砼	13.9	13.9	0811	1.0-1.1	错口	1	
5003	塘西村	08YS7450 08YS7449	300	砼	3.72	3.72	0507	0.1-3.1	沉积	1	
5004	塘西村	08YS7450 08YS7449	300	砼	3.72	3.72	0903	0.5-3.5	结垢	2	
5005	塘西村	08YS7455 08YS7492	400	砼	32.55	32.55	1206	2.0-2.1	树根	1	
5006	塘西村	08YS7492 08YS7455	400	砼	32.55	32.55	1101	2.0-2.1	错口	1	
5007	塘西村	08YS7457 08YS7462	200	砼	3.75	3.75	0210	1.0-2.0	沉积	4	
5008	塘西村	08YS7457 08YS7462	200	砼	3.75	3.75	0705	0.1-2.1	腐蚀	1	
5009	塘西村	08YS7475 08YS7462	200	砼	7.44	7.44	0408	0.1-5.1	沉积	2	
5010	塘西村	08YS7475 08YS7477	200	砼	5.78	5.78	0408	0.1-2.1	沉积	2	
5011	塘西村	08WS7487 08YS7477	200	砼	6.49	6.49	1200	0.1-1.1	腐蚀	3	
5012	塘西村	08YS7480 08YS7478	400	砼	5.76	5.76	0801	1.0-1.1	错口	1	
5013	塘西村	08YS7480 08YS7478	400	砼	5.76	5.76	0912	5.0-5.1	支管暗接	2	
5014	塘西村	08YS7455 08YS7481	400	砼	21.96	21.96	1104	2.0-2.1	错口	1	
5015	塘西村	08WS7483 08YS7482	200	砼	3.97	3.97	1004	1.0-1.1	错口	3	
5016	塘西村	08YS7488 08YS7489	200	砼	4.65	4.65	0702	1.0-1.1	错口	1	
5017	塘西村	08YS7488 08YS7489	200	砼	4.65	4.65	0306	2.0-3.0	障碍物	1	
5018	塘西村	08YS7489 08YS7490	200	砼	7.05	7.05	0507	0.2-3.2	沉积	1	
5019	塘西村	08YS7490 08YS7506	200	PE	4.1	4.1	0507	0.1-2.1	沉积	1	
5020	塘西村	08YS7492 08YS7508	400	砼	14.76	14.76	1101	0.1-1.1	腐蚀	1	
5021	塘西村	08YS7471 08YS7498	400	砼	16.3	16.3	1011	2.0-2.2	支管暗接	2	
5022	塘西村	08YS7488 08YS7503	200	砼	8.15	8.15	0801	2.0-2.1	错口	1	
5023	塘西村	08YS7503 08YS7504	200	砼	8.78	8.78	0705	0.1-2.1	腐蚀	2	
5024	塘西村	08YS7505 08YS7506	200	砼	17.08	17.08	0210	0.1-1.1	沉积	4	
5025	塘西村	08YS7455 08YS7506	200	PE	6.07	6.07	0408	3.0-4.0	沉积	1	
5026	塘西村	08YS7505 08YS7507	200	砼	17.53	17.53	1200	0.0-2.0	沉积	4	
5027	塘西村	08YS7508 08YS7509	400	砼	11.57	11.57	1205	4.0-4.1	错口	1	
5028	塘西村	08YS7538 08YS7537	200	PE	19.77	19.77	0902	1.0-2.0	变形	4	
5029	塘西村	08YS7538 08YS7537	200	PE	19.77	19.77	0408	1.0-3.0	沉积	2	
5030	塘西村	08YS7539 08YS7543	300	砼	12.3	12.3	1101	4.0-4.2	支管暗接	3	
5031	塘西村	08YS7539 08YS7540	300	砼	30.24	30.24	1004	2.0-2.1	错口	1	
5032	塘西村	08YS7598 08YS7543	300	砼	10.26	10.26	1101	5.0-6.0	支管暗接	3	
5033	塘西村	08YS7562 08YS7547	300	砼	24.3	24.3	1101	2.0-2.1	错口	1	
5034	塘西村	08YS7550 08YS7548	200	砼	5.55	5.55	0309	0.2-5.2	沉积	3	
5035	塘西村	08YS7550 08YS7547	150	砼	3.58	3.58	0805	1.0-1.1	错口	1	
5036	塘西村	08YS7550 08YS7547	150	砼	3.58	3.58	0705	0.1-3.1	腐蚀	2	
5037	塘西村	08YS7585 08YS7562	300	砼	25.76	25.76	0104	2.0-2.1	错口	1	
5038	塘西村	08YS7581 08YS7580	200	砼	8.84	8.84	0507	0.2-5.2	沉积	1	
5039	塘西村	08YS7581 08YS7580	200	砼	8.84	8.84	0810	1.0-1.1	错口	1	
5040	塘西村	08YS7581 08YS7585	200	PE	2.73	2.73	0105	1.0-1.1	错口	1	
5041	塘西村	08YS7581 08YS7589	200	砼	3.84	3.84	0705	0.5-3.5	腐蚀	1	
5042	塘西村	08YS7594 08YS7595	200	砼	1.43	1.43	0407	0.1-1.1	沉积	1	
5043	塘西村	08YS7625 08YS7624	300	砼	4.21	4.21	1200	0.0-2.0	沉积	4	
5044	塘西村	08YS7718 08YS7719	200	砼	6.4	6.4	1200	1.0-2.0	脱节	3	
5045	塘西村	08YS7718 08YS7719	200	砼	6.4	6.4	0903	0.5-1.5	破裂	1	
5046	塘西村	08YS7729 08YS7730	300	砼	6.11	6.11	0309	0.5-5.5	沉积	3	
5047	塘西村	08YS7731 08YS7718	300	砼	15.88	15.88	1002	0.5-5.5	腐蚀	1	
5048	塘西村	08YS7731 08YS7733	300	砼	5.85	5.85	0209	0.5-5.5	腐蚀	3	
5049	塘西村	08YS7731 08YS7735	200	PVC	5.52	5.52	1105	1.0-2.0	变形	4	
5050	塘西村	08YS7740 08YS7742	300	砼	14.19	14.19	0308	0.5-2.5	沉积	2	
5051	塘西村	08YS7740 08YS7742	300	砼	14.19	14.19	0803	0.2-10.2	腐蚀	1	
5052	塘西村	08YS7743 08YS7755	200	砼	7.24	7.24	1203	2.0-3.0	错口	2	
5053	塘西村	08YS7756 08YS7507	300	砼	14.31	14.31	0507	0.1-3.1	沉积	1	
5054	塘西村	08YS7756 08YS7507	300	砼	14.31	14.31	0503	3.0-4.0	错口	1	
5055	塘西村	08YS7776 08YS7777	200	PE	7.24	7.24	1203	1.0-2.0	错口	1	
5056	塘西村	08YS7776 08YS7779	300	PE	14.85	14.85	0003	3.0-3.1	错口	1	
5057	塘西村	08YS7783 08YS7788	300	PE	9.38	9.38	1202	5.0-6.0	变形	1	
5058	塘西村	08YS7788 08YS7789	300	PE	25.22	25.22	0306	3.0-4.0	错口	1	
5059	塘西村	08YS7804 08YS7807	200	PE	8.24	8.24	1102	1.0-2.0	变形	1	
5060	塘西村	08YS7903 08HS7643	200	PE	1.6	1.6	0705	0.5-1.5	结垢	1	
5061	塘西村	08YS8727 08YS8737	500	PE	21.64	21.64	1011	1.0-3.0	支管暗接	1	
5062	塘西村	08YS8737 08YS8727	500	PE	21.64	21.64	1202	3.0-4.0	支管暗接	1	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
5063	塘西村	08YS8727 08YS8729	200	PE	0.5	0.5	0412	0.2-0.4	沉积	3	
5064	塘西村	08YS8727 08YS8729	200	PE	0.5	0.5	1205	0.2-0.4	支管暗接	2	
5065	塘西村	08YS8737 08YS8743	500	PE	9.42	9.42	1002	2.0-3.0	变形	2	
5066	塘西村	08YS8737 08YS8743	500	PE	9.42	9.42	0001	3.0-4.0	渗漏	2	
5067	塘西村	08YS8737 08YS8743	500	PE	9.42	9.42	1011	3.0-4.0	支管暗接	1	
5068	塘西村	08YS8737 08YS8739	200	PE	0.52	0.52	1200	0.2-0.5	沉积	4	
5069	塘西村	08HS8851 08YS8855	200	PE	0.95	0.95	1200	0.2-0.5	沉积	4	
5070	塘西村	08YS9078 08YS9079	200	砼	4.95	4.95	0310	0.5-2.5	沉积	4	
5071	塘西村	08YS9078 08YS9079	200	砼	4.95	4.95	0903	2.0-2.1	错口	2	
5072	塘西村	08YS9078 08YS9079	200	砼	4.95	4.95	1112	2.0-2.2	支管暗接	1	
5073	塘西村	08YS9084 08YS9094	200	砼	27.34	27.34	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5074	塘西村	08YS9084 08YS9094	200	砼	27.34	27.34	0902	0.1-2.1	腐蚀	1	
5075	塘西村	08YS9088 08YS9089	200	砼	8.74	8.74	0702	0.1-3.1	腐蚀	1	
5076	塘西村	08YS9146 08WS9152	200	砼	0.91	0.91	0705	0.1-0.6	腐蚀	1	
5077	塘西村	08YS9147 08YS9146	200	砼	9.98	9.98	0408	0.1-5.1	沉积	2	
5078	塘西村	5HS1694 5HS1697	400	砼	10.23	10.23	1206	1.5-1.7	错口	1	
5079	塘西村	5HS1694 5HS1695	600	砼	9.29	9.29	0603	1.5-1.6	错口	1	
5080	塘西村	5HS1696 5HS1697	400	砼	6.64	6.64	1005	2.5-2.6	错口	1	
5081	塘西村	5HS1701 5HS1698	400	砼	11.2	11.2	0903	1.5-1.6	错口	1	
5082	塘西村	5HS1698 5HS1699	200	砼	3.07	3.07	0507	0.1-2.6	沉积	2	
5083	塘西村	5HS1701 5HS1702	200	砼	3.8	3.8	0309	0.1-3.1	腐蚀	3	
5084	塘西村	5HS1701 5HS1702	200	砼	3.8	3.8	0711	0.5-0.6	错口	1	
5085	塘西村	5HS1703 5HS1701	400	砼	19.68	19.68	0409	0.1-3.1	腐蚀	1	
5086	塘西村	5HS1703 5HS1701	400	砼	19.68	19.68	0611	6.5-7.0	错口	1	
5087	塘西村	5HS1704 5HS1703	300	PVC	5.04	5.04	0612	4.9-5.4	错口	4	
5088	塘西村	5HS1704 5HS1703	300	PVC	5.04	5.04	1004	0.1-3.6	腐蚀	1	
5089	塘西村	5HS1708 5HS1709	500	砼	42.24	42.24	0307	1.1-1.3	错口	2	
5090	塘西村	5HS1718 5HS1717	2000X1500	砼	8.36	8.36	1011	1.5-1.7	支管暗接	1	
5091	塘西村	5HS1728 5HS1718	2700X1600	砼	0.62	0.62	1011	0.6-0.8	支管暗接	1	
5092	塘西村	5HS1719 5HS1720	300	砼	28.99	28.99	0804	0.1-5.1	腐蚀	2	
5093	塘西村	5HS1719 5HS1720	300	砼	28.99	28.99	0903	0.1-5.6	结垢	3	
5094	塘西村	5HS1723 5HS1719	300	砼	7.49	7.49	0705	1.5-1.6	错口	1	
5095	塘西村	5HS1724 5HS1723	300	砼	8.35	8.35	0705	3.5-3.6	错口	1	
5096	塘西村	5HS1711 5HS1727	300	砼	7.92	7.92	0507	0.1-4.6	沉积	2	
5097	塘西村	5HS1694 5WS2397	200	砼	3.59	3.59	0408	0.1-3.5	腐蚀	3	
5098	塘西村	5HS1696 5WS2399	200	砼	2.98	2.98	0210	0.1-1.6	沉积	4	
5099	塘西村	5HS1701 5YS2641	200	砼	3.21	3.21	0903	0.8-1.3	脱节	4	
5100	塘西村	5HS1708 5YS2648	200	砼	4.31	4.31	0207	0.5-0.6	异物穿入	1	
5101	塘西村	5HS1708 5YS2649	300	砼	15.08	15.08	0307	0.1-1.6	沉积	3	
5102	塘西村	5HS1708 5YS2649	300	砼	15.08	15.08	1204	0.5-0.6	错口	1	
5103	塘西村	06HS2045 06HS2078	2700X2200	砼	10.15	10.15	1002	5.0-5.1	异物穿入	1	
5104	塘西村	07HS10298 07HS10299	150	PVC	1.45	1.45	0711	1.0-1.1	错口	1	
5105	塘西村	07HS10447 07HS10444	400	PE	8.48	8.48	1205	2.0-2.1	错口	2	
5106	塘西村	07HS10614 07HS10619	400	PE	12.45	12.45	1011	1.0-1.1	支管暗接	2	
5107	塘西村	07HS10778 07HS10777	300	PE	10.71	10.71	1200	1.0-1.1	脱节	4	
5108	塘西村	07HS10847 07HS10852	300	PE	7.59	7.59	0507	0.1-1.1	沉积	1	
5109	塘西村	07HS10858 07HS10856	200X200	砼	4.81	4.81	0911	3.0-3.2	支管暗接	2	
5110	塘西村	07HS10928 07HS10929	400	PE	4.73	4.73	0705	2.0-2.1	错口	4	
5111	塘西村	07HS10956 07HS10955	600	PE	8.93	8.93	0702	3.0-3.1	错口	4	
5112	塘西村	07HS10966 07HS10974	300	PE	2.55	2.55	1002	0.1-2.1	结垢	1	
5113	塘西村	07HS10975 07HS10974	300	PE	6.07	6.07	0309	0.1-5.1	沉积	3	
5114	塘西村	07HS11040 07HS11047	400	PE	8.96	8.96	0709	2.0-2.1	接口材料脱落	2	
5115	塘西村	07HS11164 07HS9921	600	PE	0.79	0.79	0310	0.2-0.7	沉积	4	
5116	塘西村	07HS11180 07HS11178	300	PE	11.25	11.25	0507	1.0-6.0	浮渣	1	
5117	塘西村	07HS11180 07HS11178	300	PE	11.25	11.25	1011	5.0-5.1	支管暗接	1	
5118	塘西村	07HS11202 07HS11207	300	PE	10.99	10.99	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5119	塘西村	07HS11202 07HS11207	300	PE	10.99	10.99	0705	2.0-2.1	脱节	2	
5120	塘西村	07HS11202 07HS11207	300	PE	10.99	10.99	1201	5.0-5.1	支管暗接	2	
5121	塘西村	07HS11288 07HS11296	400	PE	3.35	3.35	0903	2.0-3.0	破裂	4	
5122	塘西村	07HS11370 07HS11362	400	PE	9.54	9.54	0203	1.0-1.1	支管暗接	1	
5123	塘西村	07HS11370 07HS11362	400	PE	9.54	9.54	0905	2.0-2.1	错口	4	
5124	塘西村	07HS11378 07HS11376	200X200	砼	7.3	7.3	0108	5.0-5.1	错口	1	
5125	塘西村	07HS10791 07HS11379	400	PE	11.87	11.87	1101	0.1-0.2	异物穿入	1	
5126	塘西村	07HS11433 07HS11436	400	PE	5.92	5.92	1002	0.2-0.4	异物穿入	1	
5127	塘西村	07HS11433 07HS11436	400	PE	5.92	5.92	0203	4.0-4.1	支管暗接	1	
5128	塘西村	07HS11525 07HS11521	800	PE	13.23	13.23	0902	0.1-5.1	结垢	1	
5129	塘西村	07HS9655 07HS9650	800	砼	24.09	24.09	0203	1.0-1.2	破裂	2	
5130	塘西村	07HS9655 07HS9650	800	砼	24.09	24.09	1101	4.0-4.2	异物穿入	2	
5131	塘西村	07HS9655 07HS9650	800	砼	24.09	24.09	0903	2.0-2.1	错口	2	
5132	塘西村	07HS10002 07HS9997	400	PE	7.39	7.39	1011	5.0-5.1	支管暗接	1	
5133	塘西村	07WS10506 07WS11450	400	PE	7.72	7.72	0805	0.1-5.1	结垢	1	
5134	塘西村	07WS11455 07WS11454	400	PE	18.14	18.14	1101	0.1-10.1	结垢	1	
5135	塘西村	07WS11455 07WS10377	400	PE	93.17	93.17	1001	0.1-10.1	结垢	1	
5136	塘西村	07WS11455 07WS11456	200	PVC	1.26	1.26	1003	1.0-1.2	变形	4	
5137	塘西村	07WS11522 07HS11525	400	PE	3.29	3.29	1206	0.1-3.1	异物穿入	1	
5138	塘西村	07WS9027 07WS9031	500	砼	9.09	9.09	0904	0.1-5.1	结垢	1	
5139	塘西村	07WS9140 07WS9059	1000	砼	39.78	39.78	0001	5.0-5.1	渗漏	2	
5140	塘西村	07WS9141 07WS9142	300	砼	6.13	6.13	1200	0.1-5.1	腐蚀	2	
5141	塘西村	07WS9141 07WS9142	300	砼	6.13	6.13	0309	1.0-3.0	沉积	2	
5142	塘西村	07WS9140 07WS9187	500	砼	7.15	7.15	0705	2.0-2.1	脱节	2	
5143	塘西村	07WS9203 07WS9200	500	砼	4.26	4.26	0705	2.0-2.1	脱节	2	
5144	塘西村	07WS9415 07WS9408	300	砼	17.94	17.94	1002	0.1-2.1	腐蚀	1	
5145	塘西村	07WS9415 07WS9417	300	砼	6.79	6.79	1200	0.1-3.1	沉积	4	
5146	塘西村	07WS9451 07WS9454	300	PE	15.26	15.26	1003	1.0-4.0	结垢	1	
5147	塘西村	07WS9454 07WS9451	300	PE	15.26	15.26	0903	2.0-3.0	变形	4	
5148	塘西村	07WS9454 07WS9451	300	PE	15.26	15.26	1002	0.1-3.1	结垢	1	
5149	塘西村	07WS9487 07WS9485	300	PE	6.45	6.45	0703	0.1-5.1	变形	4	
5150	塘西村	07WS9485 07WS9487	300	PE	6.45	6.45	0705	1.0-6.0	变形	1	
5151	塘西村	07WS9487 07WS9492	300	PE	13.82	13.82	1004	1.0-4.0	变形	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
5152	塘西村	07WS9518 07WS9507	300	PE	21.95	21.95	0408	0.1-5.1	沉积	2	
5153	塘西村	07WS9634 07WS9647	300	PE	11.29	11.29	0705	0.1-10.1	腐蚀	3	
5154	塘西村	07WS9671 07WS9668	300	砼	2.73	2.73	1201	2.0-2.2	支管暗接	1	
5155	塘西村	07WS9694 07WS9695	300	PE	4.12	4.12	1102	0.1-3.1	沉积	4	
5156	塘西村	07YS10384 07YS10383	300X300	砼	14.99	14.99	1200	0.1-0.2	残墙、坝根	4	
5157	塘西村	07YS11545 07YS11544	200	PE	2.17	2.17	0408	1.0-2.0	障碍物	2	
5158	塘西村	07YS11554 07HS11526	400	PE	3.91	3.91	1200	0.1-3.1	结垢	1	
5159	塘西村	07HS9557 07YS9013	500	砼	7.36	7.36	1200	0.2-1.2	沉积	4	
5160	塘西村	07YS9066 07YS9122	400	PE	18.37	18.37	0903	3.0-4.0	变形	4	
5161	塘西村	07YS9122 07YS9139	400	PE	15.86	15.86	0804	3.0-6.0	变形	4	
5162	塘西村	07YS9184 07YS9185	400	PE	8.86	8.86	1101	3.0-4.0	变形	1	
5163	塘西村	07YS9311 07YS9317	300	PE	8.49	8.49	1004	1.0-4.0	变形	4	
5164	塘西村	07YS9184 07YS9334	400	PE	42.48	42.48	1002	5.0-7.0	变形	3	
5165	塘西村	07YS9350 07YS9346	400	PE	16.37	16.37	0902	1.0-6.0	变形	4	
5166	塘西村	07YS9346 07YS9350	400	PE	16.37	16.37	0705	3.0-3.1	脱节	1	
5167	塘西村	07YS9350 07YS9354	300	PE	5.19	5.19	0903	2.0-3.0	变形	4	
5168	塘西村	07YS9470 07YS9350	400	PE	27.94	27.94	0804	2.0-3.0	异物穿入	3	
5169	塘西村	07YS9541 07YS9531	300	PE	12.65	12.65	0902	0.1-1.1	变形	1	
5170	塘西村	07YS9664 07YS9697	600	砼	7.48	7.48	0705	5.0-5.1	脱节	1	
5171	塘西村	07YS9730 07YS9732	300	PE	12.94	12.94	0902	3.0-6.0	变形	4	
5172	塘西村	07YS9739 07YS9732	300	PE	12.88	12.88	1103	5.0-6.0	变形	3	
5173	塘西村	07YS9732 07YS9739	300	PE	12.88	12.88	1001	5.0-6.0	变形	4	
5174	塘西村	07YS9817 07YS9801	300	PE	10.64	10.64	0508	0.1-3.1	沉积	1	
5175	塘西村	08HS10057 08HS10055	400	砼	7.19	7.19	0111	0.1-2.1	沉积	4	
5176	塘西村	08HS10088 08HS10084	500	PE	11.2	11.2	0805	1.0-1.1	错口	4	
5177	塘西村	08HS10112 08HS10119	600	砼	13.63	13.63	0204	2.0-2.2	支管暗接	1	
5178	塘西村	08HS7846 08HS7840	400	PE	22.76	22.76	0705	3.0-4.0	变形	3	
5179	塘西村	08HS7936 08HS7941	400	砼	25.04	25.04	0804	0.1-5.1	腐蚀	1	
5180	塘西村	08HS7936 08HS7941	400	砼	25.04	25.04	0903	5.0-6.0	破裂	4	
5181	塘西村	08HS7936 08HS7941	400	砼	25.04	25.04	0106	1.0-1.1	异物穿入	1	
5182	塘西村	07HS11526 08HS8116	500	砼	11.96	11.96	0507	0.1-3.1	沉积	1	
5183	塘西村	08HS8178 08HS8044	500	PE	8.28	8.28	0103	1.0-1.1	支管暗接	1	
5184	塘西村	08HS8178 08HS8044	500	PE	8.28	8.28	0705	2.0-2.1	错口	1	
5185	塘西村	08HS8249 08HS8292	400	PE	9.32	9.32	0203	2.0-2.2	支管暗接	1	
5186	塘西村	08HS8249 08HS8292	400	PE	9.32	9.32	0507	0.1-2.1	沉积	1	
5187	塘西村	08HS8358 08HS8359	200X200	砼	9.89	9.89	1011	7.0-7.1	支管暗接	1	
5188	塘西村	08HS8408 08HS8406	400	PE	5.62	5.62	1101	3.0-3.1	支管暗接	1	
5189	塘西村	08HS8550 08HS8541	400	PE	8.64	8.64	1004	1.0-1.1	错口	1	
5190	塘西村	08HS8602 08HS8596	400	PE	7.89	7.89	1005	5.0-5.1	错口	1	
5191	塘西村	08HS8634 08HS8642	400	PE	2.6	2.6	1101	1.0-2.0	变形	1	
5192	塘西村	08HS8634 08HS8642	400	PE	2.6	2.6	1102	2.0-2.5	支管暗接	2	
5193	塘西村	08HS8656 08HS8805	500	PE	12.53	12.53	1001	3.0-6.0	变形	2	
5194	塘西村	08HS8805 08HS8656	500	PE	12.53	12.53	1112	3.0-3.1	渗漏	2	
5195	塘西村	08HS8676 08HS8677	400	砼	11.23	11.23	0705	1.0-6.0	腐蚀	1	
5196	塘西村	08HS8719 08HS10127	600	砼	14.81	14.81	0711	2.0-2.1	错口	1	
5197	塘西村	08HS8340 08HS8730	400	PE	17.59	17.59	0306	2.0-3.0	变形	1	
5198	塘西村	08HS8730 08HS8656	500	PE	12.93	12.93	0710	1.0-2.0	变形	1	
5199	塘西村	08HS8730 08HS8656	500	PE	12.93	12.93	0712	4.0-4.1	脱节	1	
5200	塘西村	08HS8586 08HS8802	500	PE	11.61	11.61	0911	2.0-2.1	错口	1	
5201	塘西村	08HS8917 08HS8919	600	砼	22.54	22.54	0408	0.1-5.1	沉积	2	
5202	塘西村	08HS9046 08HS9054	400	PE	8.8	8.8	1101	2.0-2.1	支管暗接	1	
5203	塘西村	08HS9196 07HS9851	600	PE	17.31	17.31	1101	5.0-5.1	异物穿入	1	
5204	塘西村	08HS9212 08HS9213	300	PE	2.52	2.52	1011	0.1-0.2	支管暗接	1	
5205	塘西村	08HS9212 08HS9213	300	PE	2.52	2.52	0507	1.0-2.0	浮渣	1	
5206	塘西村	08HS9227 08HS9235	300	PE	3	3	1001	1.0-2.0	破裂	3	
5207	塘西村	08HS9227 08HS9235	300	PE	3	3	0508	1.0-3.0	沉积	1	
5208	塘西村	08HS9281 08HS9276	300	PE	3.65	3.65	0011	1.0-1.1	渗漏	1	
5209	塘西村	08HS9296 08HS10018	500	PE	8.73	8.73	1202	2.0-3.0	变形	1	
5210	塘西村	08WS9300 08HS9306	400	PE	15.17	15.17	1001	2.0-3.0	变形	1	
5211	塘西村	08HS9312 08HS9307	400	PE	11.35	11.35	0102	1.0-1.1	支管暗接	1	
5212	塘西村	08WS9300 08HS9338	400	PE	9.18	9.18	0901	1.0-2.0	破裂	3	
5213	塘西村	08WS9300 08HS9338	400	PE	9.18	9.18	1103	2.0-3.0	变形	4	
5214	塘西村	08HS9354 08HS9491	400	PE	9.53	9.53	1002	2.0-3.0	变形	1	
5215	塘西村	08HS9354 08HS9491	400	PE	9.53	9.53	0102	2.0-2.2	支管暗接	1	
5216	塘西村	08HS9452 08HS9328	400	PE	12.89	12.89	0103	0.5-0.7	支管暗接	1	
5217	塘西村	08HS9456 08HS9354	400	PE	12.79	12.79	1003	5.0-6.0	变形	3	
5218	塘西村	08HS9354 08HS9456	400	PE	12.79	12.79	0803	1.0-1.1	错口	2	
5219	塘西村	08HS9455 08HS9456	400	PE	10.33	10.33	0409	0.1-3.1	沉积	2	
5220	塘西村	08HS9455 08HS9456	400	PE	10.33	10.33	0902	0.5-0.7	异物穿入	2	
5221	塘西村	08HS9496 08HS9354	400	PE	9.73	9.73	1003	3.0-8.0	变形	4	
5222	塘西村	08HS9518 08HS9617	400	PE	9.88	9.88	0912	1.0-1.2	支管暗接	2	
5223	塘西村	08HS9446 08HS9581	400	PE	1.14	1.14	1003	0.5-1.5	变形	4	
5224	塘西村	08HS9296 08HS9601	400	PE	8.86	8.86	0903	1.0-3.0	变形	4	
5225	塘西村	08HS9607 08HS9585	400	PE	5.43	5.43	0810	2.0-2.2	支管暗接	3	
5226	塘西村	08HS9631 08HS9196	600	PE	10.08	10.08	1203	2.0-3.0	破裂	3	
5227	塘西村	08HS9640 08HS9642	300	PE	1.78	1.78	1001	1.0-2.0	变形	4	
5228	塘西村	08HS9669 08HS9670	300	PE	9.2	9.2	0102	5.0-5.1	支管暗接	2	
5229	塘西村	08HS9684 08HS9640	600	PE	17.75	17.75	0912	1.0-2.0	破裂	3	
5230	塘西村	08HS9684 08HS9698	600	PE	8.51	8.51	1103	3.0-4.0	变形	2	
5231	塘西村	08HS9684 08HS9698	600	PE	8.51	8.51	0309	2.0-4.0	沉积	3	
5232	塘西村	08HS9701 08HS9698	600	PE	5.72	5.72	0804	4.0-4.1	脱节	4	
5233	塘西村	08HS9747 08HS9750	400	PE	1.88	1.88	1009	1.0-1.1	脱节	1	
5234	塘西村	08HS9747 08HS9750	400	PE	1.88	1.88	1101	1.2-1.4	破裂	3	
5235	塘西村	08HS9769 08HS9771	400	PE	11.6	11.6	1101	1.0-1.1	支管暗接	1	
5236	塘西村	08HS9769 08HS9771	400	PE	11.6	11.6	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5237	塘西村	08HS9769 08HS9787	400	PE	12.77	12.77	1200	1.0-4.0	沉积	4	
5238	塘西村	08HS9788 08HS9798	400	PE	8.89	8.89	1202	1.0-1.2	支管暗接	3	
5239	塘西村	08HS9788 08HS9798	400	PE	8.89	8.89	0507	0.1-2.1	沉积	1	
5240	塘西村	08HS9806 08HS9747	400	PE	8.24	8.24	1201	2.0-2.1	支管暗接	3	

序号	道路名称	录像文件	管径 (mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
5241	塘西村	08HS9806 08HS9747	400	PE	8.24	8.24	0705	1.0-1.1	破裂	2	
5242	塘西村	08HS10088 08HS9982	500	PE	15.11	15.11	1205	2.0-2.1	脱节	4	
5243	塘西村	08HS10088 08HS9982	500	PE	15.11	15.11	1011	0.1-0.3	支管暗接	1	
5244	塘西村	08HS9985 08HS9941	400	PE	8.36	8.36	0904	2.0-5.0	变形	4	
5245	塘西村	08WS7215 08WS7513	300	砼	8.67	8.67	0408	3.0-4.0	浮渣	1	
5246	塘西村	08WS7417 08WS7254	300	砼	10.02	10.02	1200	2.0-3.0	沉积	4	
5247	塘西村	08WS7417 08WS7254	300	砼	10.02	10.02	0705	0.1-2.1	腐蚀	1	
5248	塘西村	08WS7487 08WS7483	300	砼	11.34	11.34	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
5249	塘西村	08WS7487 08WS7483	300	砼	11.34	11.34	0903	2.0-2.1	错口	1	
5250	塘西村	08WS7556 08WS7501	300	砼	6.83	6.83	1200	0.1-2.1	腐蚀	1	
5251	塘西村	08WS7556 08WS7501	300	砼	6.83	6.83	0703	1.0-1.1	错口	1	
5252	塘西村	08WS7501 08WS7747	300	砼	9.93	9.93	1204	1.0-2.0	破裂	3	
5253	塘西村	08WS7531 08WS7516	300	砼	9.19	9.19	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
5254	塘西村	08WS7532 08WS7531	300	砼	11.07	11.07	0705	0.1-5.1	腐蚀	3	
5255	塘西村	08WS7532 08WS7536	300	砼	7.81	7.81	0705	0.1-5.1	腐蚀	3	
5256	塘西村	08WS7556 08WS7576	300	砼	19.8	19.8	1101	1.0-1.1	错口	1	
5257	塘西村	08WS7564 08WS7563	300	砼	5.56	5.56	0705	0.1-5.1	腐蚀	2	
5258	塘西村	08WS7564 08WS7563	300	砼	5.56	5.56	0904	2.0-2.1	错口	2	
5259	塘西村	08WS7570 08WS7564	300	砼	5.7	5.7	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
5260	塘西村	08WS7570 08WS7571	300	砼	5.87	5.87	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
5261	塘西村	08WS7570 08WS7571	300	砼	5.87	5.87	0911	3.0-3.1	错口	1	
5262	塘西村	08WS7629 08WS7630	400	PE	15.65	15.65	1200	1.0-6.0	沉积	4	
5263	塘西村	08WS7663 08WS7657	300	砼	14.85	14.85	1001	1.0-3.0	变形	3	
5264	塘西村	08WS7663 08WS7657	300	砼	14.85	14.85	1001	3.0-4.0	破裂	3	
5265	塘西村	08WS7668 08WS7669	400	PE	12.29	12.29	0902	2.0-4.0	变形	4	
5266	塘西村	08WS7687 08WS7688	300	砼	21.67	21.67	0705	0.5-5.5	结垢	3	
5267	塘西村	08WS7823 08WS7726	300	砼	31.86	31.86	0705	0.1-10.1	腐蚀	3	
5268	塘西村	08WS7749 08WS7487	300	砼	48.4	48.4	0309	0.1-3.1	沉积	4	
5269	塘西村	08WS7749 08WS7747	300	砼	8.77	8.77	0705	0.1-5.1	腐蚀	1	
5270	塘西村	08WS7749 08WS7747	300	砼	8.77	8.77	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5271	塘西村	08WS7773 08WS7772	300	砼	6.26	6.26	0309	0.1-5.1	沉积	3	
5272	塘西村	08WS7786 08WS7774	500	砼	18.18	18.18	1103	1.0-1.3	支管暗接	1	
5273	塘西村	08WS7786 08WS7792	300	PE	21.26	21.26	0308	2.0-2.1	错口	2	
5274	塘西村	08WS7811 08WS7813	300	砼	4.9	4.9	0809	0.1-0.3	支管暗接	1	
5275	塘西村	08WS7811 08WS7813	300	砼	4.9	4.9	0210	1.0-2.0	沉积	4	
5276	塘西村	08WS7811 08WS7814	300	砼	3.84	3.84	1200	0.1-3.1	沉积	4	
5277	塘西村	08WS7823 08WS7792	300	PE	10.18	10.18	0705	0.1-5.1	腐蚀	3	
5278	塘西村	08WS7904 08HS7643	200	PVC	8.7	8.7	0705	0.1-5.1	结垢	2	
5279	塘西村	08WS7904 08WS7909	200	PVC	4.17	4.17	0705	0.1-3.1	结垢	1	
5280	塘西村	08WS7904 08WS7909	200	PVC	4.17	4.17	0408	0.1-3.1	沉积	1	
5281	塘西村	08HS8719 08WS8718	400	砼	9.86	9.86	1002	1.0-2.0	破裂	4	
5282	塘西村	08WS9300 08WS9310	400	PE	0.83	0.83	1001	0.2-1.2	变形	4	
5283	塘西村	08YS7206 08YS7225	300	砼	12.85	12.85	0408	0.1-5.1	沉积	2	
5284	塘西村	08YS7206 08YS7225	300	砼	12.85	12.85	0804	1.0-1.1	脱节	2	
5285	塘西村	08YS7259 08YS7201	400	砼	37.85	37.85	0507	1.0-6.0	沉积	1	
5286	塘西村	08YS7259 08YS7201	400	砼	37.85	37.85	0105	4.0-4.1	错口	3	
5287	塘西村	08YS7260 08YS7259	200	PVC	1.81	1.81	0507	0.1-1.1	沉积	1	
5288	塘西村	08YS7276 08YS7270	200	PVC	8.64	8.64	1102	5.0-6.0	变形	1	
5289	塘西村	08YS7316 08YS7315	200	PE	10.56	10.56	0309	0.1-5.1	沉积	3	
5290	塘西村	08YS7325 08YS7333	200	PE	11.97	11.97	0408	2.0-5.0	沉积	2	
5291	塘西村	08YS7411 08YS7260	300	砼	3.84	3.84	0408	0.1-3.1	沉积	2	
5292	塘西村	08YS7411 08YS7260	300	砼	3.84	3.84	0004	2.0-2.1	错口	1	
5293	塘西村	08YS7411 08YS7416	300	砼	13.95	13.95	0903	0.1-5.1	结垢	3	
5294	塘西村	08YS7411 08YS7416	300	砼	13.95	13.95	0408	0.1-5.1	沉积	2	
5295	塘西村	08YS7416 08YS7434	300	砼	8.02	8.02	0804	0.1-5.1	结垢	2	
5296	塘西村	08YS7416 08YS7434	300	砼	8.02	8.02	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5297	塘西村	08YS7434 08YS7416	300	砼	8.02	8.02	0804	0.1-5.1	结垢	3	
5298	塘西村	08YS7434 08YS7416	300	砼	8.02	8.02	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5299	塘西村	08YS7442 08YS7434	300	砼	12.63	12.63	0804	0.1-5.1	结垢	2	
5300	塘西村	08YS7442 08YS7434	300	砼	12.63	12.63	0507	0.1-5.1	沉积	1	
5301	塘西村	08YS7434 08YS7442	300	砼	12.63	12.63	0210	0.1-5.1	沉积	4	
5302	塘西村	08YS7434 08YS7442	300	砼	12.63	12.63	1002	0.1-5.1	腐蚀	2	
5303	塘西村	08YS7442 08YS7449	300	砼	5.19	5.19	0804	1.0-4.0	结垢	1	
5304	塘西村	08YS7442 08YS7449	300	砼	5.19	5.19	0507	0.1-3.1	沉积	1	
5305	塘西村	08YS7522 08YS7523	200	PVC	11.01	11.01	1105	2.0-5.0	变形	3	
5306	塘西村	08YS7545 08YS7595	300	PE	3.81	3.81	0407	1.0-2.0	沉积	1	
5307	塘西村	08YS7683 08YS7680	300	砼	9.71	9.71	1003	0.1-2.1	腐蚀	2	
5308	塘西村	08YS7683 08YS7680	300	砼	9.71	9.71	1200	2.0-4.0	沉积	4	
5309	塘西村	08YS7683 08YS7680	300	砼	9.71	9.71	1101	1.0-1.2	支管暗接	1	
5310	塘西村	08YS7703 08YS7705	100	PVC	6.86	6.86	0408	1.0-3.0	沉积	2	
5311	塘西村	08YS7712 08YS7718	300	PE	35.48	35.48	1200	0.1-1.1	沉积	4	
5312	塘西村	08YS7718 08YS7720	300	砼	19	19	1200	0.1-1.1	沉积	1	
5313	塘西村	08YS7729 08YS7824	300	砼	15.83	15.83	1002	2.0-5.0	变形	1	
5314	塘西村	08YS7824 08YS7729	300	砼	15.83	15.83	1200	0.1-1.1	沉积	4	
5315	塘西村	08YS7755 08YS7743	200	砼	7.24	7.24	0910	1.0-1.1	支管暗接	2	
5316	塘西村	08YS7764 08YS7666	400	PE	14.94	14.94	1101	2.0-3.0	变形	2	
5317	塘西村	08YS7764 08YS7776	300	PE	19.78	19.78	1102	2.0-7.0	变形	1	
5318	塘西村	08YS7824 08YS7789	300	PE	8.75	8.75	1200	0.1-1.1	沉积	4	
5319	塘西村	08HS7639 08YS7942	200	PE	2.12	2.12	0705	0.1-2.1	腐蚀	2	
5320	塘西村	08YS8243 08HS8180	200	PVC	1.48	1.48	0507	0.1-1.1	沉积	1	
5321	塘西村	08YS7594 08YS8724	200	砼	5.69	5.69	1101	1.0-4.0	结垢	1	
5322	塘西村	08YS9080 08YS9142	200	砼	4.31	4.31	0901	0.1-3.1	腐蚀	1	
5323	塘西村	08YS9080 08YS9142	200	砼	4.31	4.31	0306	3.0-3.1	错口	1	
5324	塘西村	08YS9086 08YS9083	200	砼	6.78	6.78	0507	0.1-2.1	沉积	1	
5325	塘西村	08YS9080 08YS9094	200	砼	8.48	8.48	0106	2.0-2.1	错口	2	
5326	塘西村	5HS1730 5HS1729	2000X1500	砼	6.24	6.24	0308	2.0-2.2	异物穿入	2	
5327	塘西村	5HS1732 5HS1731	2000X1500	砼	4.32	4.32	0308	3.0-3.1	异物穿入	2	
5328	塘西村	5HS1734 5HS1738	2000X1500	砼	7.1	7.1	0710	2.0-3.0	支管暗接	1	
5329	塘西村	5HS1736 5HS1735	300	砼	9.23	9.23	0705	1.0-1.1	脱节	1	

序号	道路名称	录像文件	管径(mm)	管材	施工管长 (m)	检测长度 (m)	环向位置	缺陷距离	缺陷名称	缺陷等级	备注
5330	塘西村	5WS2413 5HS1737	400	砼	0.96	0.96	0804	0.1-1.1	结垢	1	
5331	塘西村	5HS1742 5HS1739	2000X1500	砼	4.04	4.04	1103	3.0-3.2	支管暗接	1	
5332	塘西村	5HS1752 5HS1749	2700X2000	砼	11.23	11.23	0507	1.0-6.0	沉积	1	
5333	塘西村	5HS1751 5HS1750	300	砼	7.53	7.53	0705	0.1-3.1	腐蚀	1	
5334	塘西村	5HS1751 5HS1750	300	砼	7.53	7.53	0111	0.1-6.0	沉积	4	
5335	塘西村	5HS1752 5HS1753	2700X2000	砼	29.91	29.91	1002	5.0-5.1	异物穿入	1	
5336	塘西村	5HS1755 5HS1754	300	砼	7.65	7.65	0309	0.1-5.1	沉积	3	
5337	塘西村	5HS1736 5HS1820	300	砼	10.56	10.56	1101	2.0-2.1	支管暗接	1	
5338	塘西村	5WS2404 5HS1720	300	PE	7.26	7.26	0408	1.0-4.0	浮渣	2	
5339	塘西村	5WS2405 5WS2407	500	PE	31.97	31.97	0507	0.2-5.2	浮渣	1	
5340	塘西村	5WS2407 5WS2405	500	PE	31.97	31.97	0705	0.5-10.5	结垢	1	
5341	塘西村	5WS2405 5WS2406	500	PE	6.34	6.34	1002	0.1-5.1	结垢	1	
5342	塘西村	5WS2412 5WS2407	500	PE	19.2	19.2	0705	1.0-6.0	结垢	1	
5343	塘西村	5WS2407 5WS2408	300	PE	3.6	3.6	0803	0.1-3.1	结垢	2	
5344	塘西村	5WS2412 5WS2419	500	PE	31.1	31.1	0805	1.0-6.0	结垢	1	
5345	塘西村	5WS2419 5WS2412	500	PE	31.1	31.1	0705	0.1-5.1	结垢	1	
5346	塘西村	5WS2413 5WS2412	300	PE	6.11	6.11	0804	1.0-4.0	结垢	3	
5347	塘西村	5WS2419 5WS2422	500	PE	29.95	29.95	0705	1.0-6.0	结垢	2	
5348	塘西村	5WS2419 5WS2420	400	PE	1.78	1.78	0705	0.1-1.1	结垢	2	
5349	塘西村	5WS2419 5WS2421	300	PE	8.1	8.1	0804	0.1-5.1	结垢	1	
5350	塘西村	5YS2643 5HS1705	200	砼	3.26	3.26	0210	0.1-3.1	沉积	4	
5351	塘西村	5YS2645 5HS1706	200	砼	4.89	4.89	0705	0.1-1.1	障碍物	4	
5352	塘西村	5YS2647 5HS1707	200	砼	7.68	7.68	0507	0.1-3.1	沉积	1	
5353	塘西村	5YS2651 5HS1725	300	砼	7.42	7.42	0705	0.1-5.1	结垢	1	
5354	塘西村	6HS4004 6HS4005	600	砼	7.45	7.45	1002	1.0-1.1	异物穿入	2	
5355	塘西村	6HS4008 6HS4006	600	砼	24.45	24.45	0702	3.0-3.1	错口	1	
5356	塘西村	6HS4010 6HS4011	400	砼	30.59	30.59	0705	0.1-10.1	结垢	1	
5357	塘西村	6HS4010 6HS4015	400	砼	34.67	34.67	0904	0.1-3.1	结垢	2	
5358	塘西村	07WS10537 07WS10528	400	PE	12.25	12.25	0705	0-12.2	结垢	3	
5359	塘西村	07WS10537 07WS10528	400	PE	12.25	12.25	0309	12.2	障碍物	3	
5360	塘西村	07WS10537 07WS10540	400	PE	7.2	7.2	0804	0-3	结垢	1	
5361	塘西村	07WS10537 07WS10540	400	PE	7.2	7.2	0804	5.7-6.7	结垢	3	
5362	塘西村	07WS10540 07WS10541	400	PE	1.9	1.9	0804	0-1.9	结垢	1	
5363	塘西村	07WS10555 07WS10541	400	PE	12.41	12.41	0804	0-12.4	结垢	1	
5364	塘西村	07WS10556 07WS10555	400	PE	14.78	14.78	0804	0-6	结垢	2	
5365	塘西村	07WS10556 07WS10558	400	PE	6.16	6.16	0804	0-5	结垢	1	
5366	塘西村	07WS10556 07WS10558	400	PE	6.16	6.16	0705	45052	结垢	4	
5367	塘西村	07WS10558 07WS10563	400	PE	6.61	6.61	0309	0-6.6	沉积	3	
5368	塘西村	07WS10558 07WS10563	400	PE	6.61	6.61	0804	0-6.6	结垢	2	
5369	塘西村	07WS10563 07WS10568	400	PE	18.7	18.7	0309	0-6	障碍物	4	
5370	塘西村	07WS10563 07WS10568	400	PE	18.7	18.7	0804	6.7-18.7	结垢	2	
5371	塘西村	07WS10568 07HS10571	200	PVC	2.41	2.41	0804	0-0.5	结垢	1	
5372	塘西村	07WS10568 07HS10571	200	PVC	2.41	2.41	1212	0.5	错口	3	

附件2：排水管道状况评估表

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度（m）	材质	埋深（m）		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1	南村村	7HS4435_7HS4436	300	3.56	砼	0.85	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	南村村	7HS4435_7HS7651	500	14.98	PE	1.56	1.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3	南村村	7HS4533_7HS4534	800X800	2.48	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	南村村	7HS4533_7HS7650	800X800	5.38	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	南村村	7HS5130_7HS5129	600	8.46	砼	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6	南村村	7HS7649_7HS4443	250	4.22	PVC	1.10	0.70	2.00	2.00	II	0.47	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.24	0.08	没有明显需要处理的缺陷
7	南村村	7HS7649_7HS7650	500	8.32	PE	1.30	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	南村村	7HS7651_7HS7649	500	12.16	PE	1.60	1.65	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
9	南村村	7HS7651_7HS7652	200X200	3.86	砼	0.80	0.50	2.00	2.00	II	0.26	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
10	南村村	7HS7651_7HS7654	300	1.29	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	南村村	7HS7844_7HS7846	200	14.97	PVC	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	南村村	7HS7844_7HS7949	200	4.98	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	南村村	8HS169_8HS178	400	11.13	砼	0.74	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	南村村	8HS171_8HS661	300	4.79	砼	0.74	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	南村村	8HS171_8HS665	300	2.40	砼	0.64	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	南村村	8HS171_8HS692	300	5.41	砼	0.75	0.74	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.26	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
17	南村村	8HS172_8HS720	300	2.05	砼	0.63	0.62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	南村村	8HS172_8HS722	300	1.27	砼	0.73	0.73	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	南村村	8HS172_8HS759	300	7.73	砼	0.73	0.75	5.00	5.00	III	0.13	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
20	南村村	8HS173_8HS771	400	12.25	砼	0.80	0.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	南村村	8HS173_8HS783	300	2.00	砼	0.65	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	南村村	8HS173_8HS850	500	6.89	砼	0.80	0.81	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	南村村	8HS174_8HS866	300	2.32	砼	0.60	0.45	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.43	0.08	没有明显需要处理的缺陷
24	南村村	8HS174_8HS1106	500	3.40	砼	0.80	0.81	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	南村村	8HS177_8HS233	400	5.64	砼	1.05	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	南村村	8HS177_8HS242	400	9.04	砼	1.24	1.29	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
27	南村村	8HS179_8HS178	400	6.31	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	南村村	8HS179_8HS188	400	6.08	砼	0.60	0.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	南村村	8HS180_8HS191	400	4.12	砼	0.67	0.62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	南村村	8HS180_8HS194	400	8.08	砼	0.67	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	南村村	8HS181_8HS182	400	11.44	砼	0.86	0.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
32	南村村	8HS181_8HS194	400	11.21	砼	0.86	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
33	南村村	8HS237_8HS242	400	9.11	砼	1.23	1.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
34	南村村	8HS237_8HS254	500	3.59	砼	1.23	1.20	2.00	2.00	II	0.28	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
35	南村村	8HS237_8HS389	500	20.16	PE	1.33	1.44	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.26	0.40	没有明显需要处理的缺陷
36	南村村	8HS253_8HS254	300	23.49	砼	0.60	1.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.38	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
37	南村村	8HS253_8YS284	200	0.87	砼	0.55	0.57	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
38	南村村	8HS864_8HS1102	300	5.19	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
39	南村村	8HS864_8HS1188	500	6.62	砼	0.85	0.84	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
40	南村村	8HS864_8HS1463	500	7.36	砼	1.18	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
41	南村村	8HS865_8HS1113	500	2.60	砼	0.93	0.82	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	南村村	8HS865_8HS1188	500	5.28	砼	0.83	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	南村村	8HS1101_8HS1058	300	2.06	砼	0.63	0.54	0.50	0.50	I	0.49	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
44	南村村	8HS1101_8HS1102	300	6.10	砼	0.75	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
45	南村村	8HS1101_8HS1214	300	5.23	砼	0.75	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
46	南村村	8HS1197_8HS1194	500	21.44	砼	1.07	0.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.23	0.40	没有明显需要处理的缺陷
47	南村村	8HS1197_8HS1476	500	17.58	砼	1.07	0.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.11	0.40	没有明显需要处理的缺陷
48	南村村	8HS1197_8HS1528	300	18.74	砼	1.07	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
49	南村村	8HS1215_8HS1214	300	7.67	PE	0.60	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
50	南村村	8HS1215_8HS1219	300	4.55	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
51	南村村	8HS1223_8HS1225	300	2.05	砼	0.68	0.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.49	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
52	南村村	8HS1223_8HS1240	300	7.01	砼	0.75	0.76	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
53	南村村	8HS1226_8HS1287	400	2.24	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
54	南村村	8HS1226_8HS1560	500	12.99	砼	1.05	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
55	南村村	8HS1289_8HS1559	500	7.30	砼	0.85	1.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
56	南村村	8HS1289_8HS1563	300	2.17	砼	0.50	0.50	2.00	2.00	II	0.46	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
57	南村村	8HS1289_8YS1561	300	1.56	砼	0.62	0.54	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.96	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
58	南村村	8HS1486_8HS1499	300	23.63	砼	1.10	0.97	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
59	南村村	8HS1486_8HS1528	300	7.81	砼	1.05	1.09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
60	南村村	8HS1499_8HS1507	300	6.51	砼	0.97	0.96	0.50	0.50	I	0.15	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
61	南村村	8HS1510_8HS1507	300	10.57	砼	0.76	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
62	南村村	8HS1510_8HS1517	300	32.90	砼	0.76	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
63	南村村	8HS1517_8HS1518	300	3.94	砼	0.66	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
64	南村村	8HS1749_8HS1945	500	15.73	砼	1.35	1.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
65	南村村	8HS1997_8HS1749	500	36.94	砼	1.65	1.60	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
66	南村村	8HS1749_8HS2044	500	28.96	砼	1.60	1.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
67	南村村	8HS1749_8WS1995	300	7.29	砼	1.20	1.10	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
68	南村村	8HS1750_8HS1289	500	11.26	砼	0.89	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
69	南村村	8HS1750_8HS1753	300	1.74	砼	0.70	0.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
70	南村村	8HS1750_8YS1751	200	1.56	砼	0.67	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
71	南村村	8HS1784_8HS1750	500	10.34	砼	0.87	0.89	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
72	南村村	8HS1784_8HS1788	300	1.05	砼	0.80	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
73	南村村	8HS1784_8HS1957	500	15.00	砼	0.93	1.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
74	南村村	8HS1784_8YS1786	300	3.88	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.26	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
75	南村村	8HS1790_8HS1795	300	5.69	PE	0.40	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
76	南村村	8HS1790_8HS1787	300	4.02	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
77	南村村	8HS1790_8YS1793	300	9.28	PE	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
78	南村村	8HS1795_8HS1797	300	13.18	PE	0.45	0.43	3.00	3.00	II	0.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
79	南村村	8HS1894_8HS1639	400	3.85	砼	0.65	0.52	3.00	3.00	II	0.26	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
80	南村村	8HS1896_8HS1894	300	3.57	砼	0.97	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
81	南村村	8HS1896_8HS2044	500	5.63	砼	1.38	1.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
82	南村村	8HS1896_8HS2053	500	22.98	砼	1.38	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
83	南村村	8HS1943_8YS1944	300	2.73	砼	0.72	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
84	南村村	8HS1943_8HS1934	300	1.97	砼	0.67	0.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.51	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
85	南村村	8HS1943_8HS1945	500	5.43	砼	1.10	1.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
86	南村村	8HS1943_8HS1948	500	4.78	砼	1.10	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
87	南村村	8HS1954_8HS1948	500	7.03	砼	1.03	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
88	南村村	8HS1954_8HS1955	200	1.13	砼	0.70	0.55	0.50	0.50	I	0.97	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
89	南村村	8HS1954_8HS1957	500	3.57	砼	1.03	1.01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
90	南村村	8HS1997_8HS2016	500	26.02	砼	1.65	1.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
91	南村村	8HS2016_8HS2017	500	4.06	砼	1.72	1.73	/	/	/	/	/	/	7.50	10.00	IV	0.49	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
92	南村村	8HS2017_8HS2018	400	15.59	PE	1.73	1.83	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
93	南村村	8HS2017_8HS6829	600	9.41	砼	1.35	1.65	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.11	0.08	没有明显需要处理的缺陷
94	南村村	8HS2018_8HS2019	400	12.45	PE	1.83	2.00	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
95	南村村	8HS2047_8HS2088	500	4.27	砼	1.10	1.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
96	南村村	8HS2047_8HS2101	500	7.21	砼	1.10	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
97	南村村	8HS2096_8HS2101	300	1.23	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
98	南村村	8HS2097_8HS2099	500	11.65	砼	1.10	1.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
99	南村村	8HS2097_8HS2292	500	24.15	砼	1.10	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
100	南村村	8HS2097_8HS2293	300	2.45	砼	0.80	0.58	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.41	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
101	南村村	8HS2097_8YS2289	300	3.25	砼	0.80	0.63	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.52	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
102	南村村	8HS2098_8HS2099	500	12.67	砼	1.10	1.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
103	南村村	8HS2098_8HS2101	500	16.11	砼	1.14	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
104	南村村	8HS2098_8HS2106	300	2.60	砼	0.80	0.60	0.50	0.50	I	0.38	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
105	南村村	8HS2098_8YS2109	400X300	8.14	砼	1.10	0.82	2.00	2.00	II	0.18	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
106	南村村	8HS2285_8HS2286	300	3.34	砼	0.86	1.00	5.00	5.00	III	0.30	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.30	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
107	南村村	8HS2285_8HS2287	300	2.69	PE	0.68	0.65	10.00	10.00	IV	0.37	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
108	南村村	8HS2285_8HS2288	300	20.46	砼	0.70	0.70	10.00	10.00	IV	0.05	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
109	南村村	8HS2290_8HS2303	500	39.32	砼	1.18	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
110	南村村	8HS2290_8HS2307	500	5.08	砼	1.07	0.97	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.39	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
111	南村村	8HS2290_8HS2309	300	3.16	砼	0.65	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
112	南村村	8HS2290_8HS2317	600	8.76	砼	1.07	1.18	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.11	0.40	没有明显需要处理的缺陷
113	南村村	8HS2292_8HS2298	300	2.06	砼	0.75	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
114	南村村	8HS2292_8HS2303	500	12.15	砼	1.07	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
115	南村村	8HS2303_8YS2304	300	2.07	砼	0.75	0.55	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.48	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
116	南村村	8HS2307_8HS5678	500	8.66	砼	0.97	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
117	南村村	8HS2307_7HS5880	200	3.14	砼	0.68	0.65	1.00	1.00	I	0.32	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
118	南村村	8HS2308_8HS2315	600	14.55	砼	1.20	1.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
119	南村村	8HS2308_8HS2317	600	2.02	砼	1.20	1.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
120	南村村	8HS2314_8HS5303	800	14.82	砼	1.38	1.46	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
121	南村村	8HS5630_8HS2314	600	22.95	砼	1.30	1.38	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
122	南村村	8HS2315_8HS5650	600	24.68	砼	1.23	1.24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
123	南村村	8HS2315_8WS5672	300	5.18	砼	0.75	0.56	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.39	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
124	南村村	8HS2315_8WS5673	300	5.46	砼	0.65	0.53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
125	南村村	8HS2324_8HS2224	200X200	6.05	砼	0.60	0.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
126	南村村	8HS2324_8HS2335	400	10.84	砼	0.75	0.61	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
127	南村村	8HS2325_8HS2326	300	5.02	砼	0.52	0.58	10.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
128	南村村	8HS2426_8HS2424	400	18.28	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
129	南村村	8HS2426_8HS2440	200X300	4.96	砼	0.45	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
130	南村村	8HS2464_8HS2424	400	2.47	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
131	南村村	8HS2609_8HS2647	400	3.82	PE	1.50	1.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
132	南村村	8HS2609_8HS3940	400	26.11	PE	1.75	2.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
133	南村村	8HS2673_8HS2686	400	8.02	PE	0.83	1.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
134	南村村	8HS2673_8HS2672	300	20.70	PE	1.12	0.95	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
135	南村村	8HS2673_8HS2698	300	1.97	砼	0.73	0.65	0.50	0.50	I	0.51	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
136	南村村	8HS2676_8HS2671	400	10.59	PE	1.66	1.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
137	南村村	8HS2676_8HS2865	400	4.50	砼	1.41	1.28	2.00	2.00	II	0.22	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
138	南村村	8HS2676_8HS7052	400	4.77	PE	1.66	1.57	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.57	0.40	没有明显需要处理的缺陷
139	南村村	8HS2679_8HS2678	400	31.79	PE	1.35	1.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.47	0.40	没有明显需要处理的缺陷
140	南村村	8HS2678_8HS3192	500	6.11	砼	1.42	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
141	南村村	8HS2679_8HS3165	400X400	10.04	砼	1.35	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
142	南村村	8HS2679_8HS7052	400	12.44	PE	1.35	1.57	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
143	南村村	8HS2830_8HS2609	400	1.85	PE	1.55	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
144	南村村	8HS2830_8HS2648	1200	3.56	砼	1.95	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
145	南村村	8HS2830_8HS3926	400	36.11	PE	1.75	2.00	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
146	南村村	8HS2830_8YS2650	1200	28.90	砼	1.95	2.10	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.17	0.40	没有明显需要处理的缺陷
147	南村村	8HS2831_8HS3926	400	34.80	PE	2.15	2.00	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.03	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
148	南村村	8HS2831_8HS7020	400	12.90	PE	2.15	2.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
149	南村村	8HS2833_8HS2835	400	16.32	PE	2.35	2.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
150	南村村	8HS2833_8HS3940	400	28.31	PE	2.35	2.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
151	南村村	8HS2835_8HS2836	400	1.88	PE	1.10	0.70	10.00	10.00	IV	0.53	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
152	南村村	8HS2835_8HS2846	400	11.07	PE	1.10	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
153	南村村	8HS2847_8HS2846	400	4.53	PE	0.98	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
154	南村村	8HS2849_8HS2847	400	11.32	PE	1.00	0.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
155	南村村	8HS2849_8WS3965	100	5.22	PVC	0.52	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
156	南村村	8HS3027_8HS3266	500	10.00	砼	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
157	南村村	8HS3027_8HS3278	500	12.80	砼	1.25	1.16	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.20	0.40	没有明显需要处理的缺陷
158	南村村	8HS3027_8HS3530	500	18.44	砼	1.10	1.18	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
159	南村村	8HS3027_8YS3272	300	2.61	PE	0.50	0.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
160	南村村	8HS3192_8HS3188	500	2.25	砼	1.30	1.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
161	南村村	8HS3193_8HS3192	500	1.49	砼	1.10	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
162	南村村	8HS3193_8HS3194	500	2.73	砼	1.24	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
163	南村村	8HS3318_8HS3536	500	7.52	砼	1.37	1.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
164	南村村	8HS3318_8HS3540	400	3.92	砼	1.00	0.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
165	南村村	8HS3318_8HS3580	600	1.22	砼	1.37	1.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
166	南村村	8HS3530_8HS3536	500	17.78	砼	1.18	1.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
167	南村村	8HS3540_8HS3586	300	2.67	砼	0.62	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
168	南村村	8HS3576_8HS3824	200	1.98	砼	0.70	0.55	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.96	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
169	南村村	8HS3576_8HS3825	200	3.26	砼	0.42	0.45	0.50	0.50	I	0.31	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.89	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
170	南村村	8HS3576_8HS3841	600	12.78	砼	1.02	1.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
171	南村村	8HS3577_8HS3594	600	6.72	砼	1.32	1.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
172	南村村	8HS3577_8HS3600	400	2.17	砼	0.80	0.65	2.00	2.00	II	0.46	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象， 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
173	南村村	8HS3577_8HS3601	200	1.96	砼	0.80	0.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
174	南村村	8HS3577_8HS3618	600	9.36	砼	1.32	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
175	南村村	8HS3622_8HS3618	600	7.15	砼	1.05	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
176	南村村	8HS3622_8HS3623	200	2.44	砼	0.85	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.57	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
177	南村村	8HS3622_8HS3869	600	8.00	砼	1.05	1.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
178	南村村	8HS3752_8HS3750	300	5.57	砼	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
179	南村村	8HS3752_8HS3751	300	1.52	砼	0.70	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
180	南村村	8HS3753_8HS3800	400	12.00	砼	0.65	0.66	5.00	5.00	III	0.29	4.10	结构在短期内可能会发生破坏， 应尽快修复	5.00	5.00	III	0.50	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
181	南村村	8HS3753_8HS3822	300	9.06	砼	0.65	0.51	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.55	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
182	南村村	8HS3869_8HS3841	600	7.81	砼	1.08	1.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
183	南村村	8HS3869_8HS3871	400	2.04	砼	0.80	0.65	10.00	10.00	IV	0.49	7.60	结构已经发生或即将发生破坏， 应立即修复	0.50	0.50	I	0.74	0.40	没有明显需要处理的缺陷
184	南村村	8HS3869_8HS3874	200	3.31	砼	0.78	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
185	南村村	8HS4037_8HS3170	400	2.48	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
186	南村村	8HS4037_8HS4040	400	19.62	砼	1.15	0.91	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
187	南村村	8HS4037_8HS4050	400	8.30	PE	1.15	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
188	南村村	8HS4038_8HS4534	400	6.74	PE	0.65	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
189	南村村	8HS4038_8HS4543	200	1.16	砼	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
190	南村村	8HS4038_8HS4544	200	6.50	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.38	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
191	南村村	8HS4039_8HS4421	400	7.42	PE	1.93	1.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
192	南村村	8HS4040_8HS4449	200	5.45	砼	0.62	0.40	1.50	3.00	II	0.37	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
193	南村村	8HS4040_8HS4459	400	1.96	砼	0.81	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
194	南村村	8HS4040_8HS4534	400	11.09	PE	0.92	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
195	南村村	8HS4050_8HS4051	200	4.67	PVC	0.45	0.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
196	南村村	8HS4050_8HS4055	400	5.16	PE	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
197	南村村	8HS4080_8HS4055	400	7.00	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
198	南村村	8HS4080_8HS4083	400	14.07	PE	1.10	1.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
199	南村村	8HS4083_8HS4086	400	7.77	PE	1.23	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
200	南村村	8HS4086_8HS4092	400	11.55	PE	1.25	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
201	南村村	8HS4086_8WS4089	100	1.63	PVC	0.30	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
202	南村村	8HS4092_8HS4141	400	10.25	PE	1.20	1.26	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
203	南村村	8HS4161_8HS4175	400	20.57	PE	1.18	1.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
204	南村村	8HS4161_8YS4162	200	1.30	砼	0.92	0.80	/	/	/	/	/	/	2.50	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
205	南村村	8HS4175_8HS4211	200	10.76	PVC	0.76	0.50	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.09	0.08	没有明显需要处理的缺陷
206	南村村	8HS4175_8HS4221	200	1.70	PVC	1.13	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
207	南村村	8HS4175_8HS4267	400	12.30	PE	1.26	1.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
208	南村村	8HS4267_8HS4269	400	2.41	PE	1.26	1.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
209	南村村	8HS4267_8HS4374	400	19.67	PE	1.38	1.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
210	南村村	8HS4365_8HS4372	400X400	10.08	砼	0.90	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
211	南村村	8HS4374_8HS4380	400	8.16	PE	1.10	1.08	5.00	5.00	III	0.12	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
212	南村村	8HS4374_8HS4421	400	10.19	PE	1.39	1.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
213	南村村	8HS4374_8YS4375	400	1.63	PE	1.13	1.00	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.98	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
214	南村村	8HS4433_8HS4721	1200	29.62	砼	2.30	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
215	南村村	8HS4433_HS4007	1200	28.66	砼	2.30	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
216	南村村	8HS4433_8WS4431	300	6.55	砼	0.85	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.23	0.40	没有明显需要处理的缺陷
217	南村村	8HS4449_8HS4533	200	1.92	砼	0.42	0.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
218	南村村	8HS4449_8WS4450	200	6.83	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
219	南村村	8HS4456_8HS4458	200	8.74	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
220	南村村	8HS4456_8HS4533	200	8.42	砼	0.40	0.42	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
221	南村村	8HS4460_8HS4459	200	2.15	砼	0.52	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
222	南村村	8HS4561_8HS4624	500	5.94	砼	1.10	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
223	南村村	8HS4561_8HS4626	200	2.11	砼	0.90	0.60	0.50	1.00	I	1.00	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
224	南村村	8HS4561_8HS4694	400	10.30	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
225	南村村	8HS4562_8HS4552	400	21.98	砼	1.14	0.82	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
226	南村村	8HS4562_8HS4570	400	2.50	砼	0.86	0.90	5.00	5.00	III	0.40	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
227	南村村	8HS4562_8HS4571	200	2.22	砼	0.82	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
228	南村村	8HS4562_8HS4589	400	10. 51	砼	0. 89	0. 93	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
229	南村村	8HS4596_8HS4589	400	2. 77	砼	0. 88	0. 93	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
230	南村村	8HS4596_8HS4605	400	14. 76	砼	0. 98	0. 95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
231	南村村	8HS4596_8YS4597	200	2. 44	砼	0. 74	0. 62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
232	南村村	8HS4605_8HS4615	500	12. 14	砼	0. 95	1. 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
233	南村村	8HS4605_8HS4613	200	1. 67	砼	0. 80	0. 65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
234	南村村	8HS4605_8YS4603	200	3. 16	砼	0. 80	0. 62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
235	南村村	8HS4615_8HS4365	200	2. 66	砼	0. 95	0. 80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
236	南村村	8HS4615_8HS4620	300	2. 16	砼	0. 73	0. 71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
237	南村村	8HS4615_8HS4624	500	6. 92	砼	1. 05	1. 05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
238	南村村	8HS4705_8HS4695	1200	29. 65	砼	2. 20	2. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
239	南村村	8HS4705_HS8240	300	4. 79	砼	1. 80	1. 20	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 46	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
240	南村村	8HS4705_8HS4707	300	6. 36	砼	1. 38	0. 85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
241	南村村	8HS4721_8WS4720	300	6. 63	砼	1. 15	0. 70	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 98	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
242	南村村	8HS4721_HS3323	300	2. 79	砼	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 97	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
243	南村村	8HS4732_7HS7844	300	5. 39	砼	1. 05	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
244	南村村	8HS4732_8HS5154	800	19. 13	砼	1. 65	1. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
245	南村村	8HS4732_8HS5309	800	19. 02	砼	1. 65	1. 55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
246	南村村	8HS4732_8WS5161	300	3. 86	砼	1. 05	0. 76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
247	南村村	8HS4734_8HS4737	1000	4. 07	砼	2. 10	2. 09	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 25	9. 05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
248	南村村	8HS4734_8WS4743	300	4. 33	砼	1. 35	1. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
249	南村村	8HS4734_8YS4733	150	5. 43	PVC	1. 10	0. 82	10. 00	10. 00	IV	0. 18	7. 60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
250	南村村	8HS4734_8YS4735	500	2. 74	砼	1. 40	1. 45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
251	南村村	8HS4734_8YS4736	500	5. 65	砼	1. 50	1. 35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
252	南村村	8HS4748_8HS4738	1000	8. 26	砼	2. 07	2. 09	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 12	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
253	南村村	8HS4748_8HS5154	800	18. 95	砼	2. 07	1. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
254	南村村	8HS4748_8WS4746	200	5. 28	砼	1. 10	0. 65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
255	南村村	8HS4748_8WS5144	300	4. 57	砼	1. 20	0. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
256	南村村	8HS4997_8HS4695	1200	16. 50	砼	2. 26	2. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
257	南村村	8HS4997_8HS4998	200	6. 32	砼	1. 17	0. 65	2. 00	2. 00	II	0. 16	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2. 00	2. 00	II	0. 76	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
258	南村村	8HS4997_HS8232	400	3. 42	砼	1. 58	1. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
259	南村村	8HS4997_8HS5003	1200	25. 60	砼	2. 00	2. 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
260	南村村	8HS5003_YS8187	300	3. 36	砼	1. 68	1. 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
261	南村村	8HS5003_HS8207	400	17. 69	砼	1. 63	1. 30	2. 00	2. 00	II	0. 06	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10. 00	10. 00	IV	0. 06	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
262	南村村	8HS5003_8HS5007	1200	27. 46	砼	2. 10	2. 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
263	南村村	8HS5003_8YS5005	300	6. 44	砼	1. 40	0. 95	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 99	4. 90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
264	南村村	8HS5007_HS8203	300	3. 54	砼	1. 63	1. 38	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 28	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
265	南村村	8HS5007_8HS5009	300	6.67	砼	1.15	0.95	/	/	/	/	/	/	7.50	10.00	IV	0.45	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
266	南村村	8HS5007_8HS5020	1200	25.61	砼	2.10	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
267	南村村	8HS5020_8HS5019	300	6.53	砼	1.30	0.82	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
268	南村村	8HS5020_8HS5026	1200	22.48	砼	1.90	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
269	南村村	8HS5020_8WS5022	300	11.38	砼	1.30	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.94	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
270	南村村	8HS5020_8YS5023	300	3.01	砼	1.37	1.10	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.83	0.40	没有明显需要处理的缺陷
271	南村村	8HS5154_8WS5156	300	4.03	砼	1.15	0.88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
272	南村村	8HS5154_8YS5157	300	5.65	砼	1.15	0.55	2.00	2.00	II	0.18	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.55	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
273	南村村	8HS5303_8HS5309	800	18.98	砼	1.46	1.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
274	南村村	8HS5303_8WS5310	200	3.89	砼	1.10	0.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
275	南村村	8HS5303_8WS5311	200	4.91	砼	1.05	0.75	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.20	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
276	南村村	8HS5309_7HS7948	200	5.00	砼	1.12	0.80	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
277	南村村	8HS5309_8WS5322	200	4.01	砼	1.10	0.75	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
278	南村村	8HS5593_8HS2672	300	6.77	砼	0.75	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
279	南村村	8HS5593_8HS5603	200X200	6.08	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
280	南村村	8HS5630_7HS5489	300	4.33	砼	0.92	0.65	2.00	2.00	II	0.23	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
281	南村村	8HS5630_8HS5632	300	5.24	砼	0.86	0.50	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
282	南村村	8HS5630_8HS5634	600	15.08	砼	1.30	1.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
283	南村村	8HS5634_7HS5537	300	3.88	砼	0.91	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
284	南村村	8HS5634_8WS5637	300	5.03	砼	0.85	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
285	南村村	8HS5644_7HS5631	300	4.07	砼	0.76	0.55	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.25	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
286	南村村	8HS5644_8HS5649	600	16.88	砼	1.23	1.24	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
287	南村村	8HS5644_8WS5648	200	5.39	砼	0.75	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.19	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
288	南村村	8HS5649_7HS5775	300	4.00	砼	0.87	0.70	3.50	7.00	IV	0.50	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
289	南村村	8HS5649_8HS2466	600	7.04	砼	1.24	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
290	南村村	8HS5649_8WS5655	200	5.42	砼	0.83	0.65	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.37	0.40	没有明显需要处理的缺陷
291	南村村	8HS5650_7HS5813	300	3.98	砼	0.78	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.50	0.40	没有明显需要处理的缺陷
292	南村村	8HS5650_8HS2466	600	9.92	砼	1.24	1.25	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
293	南村村	8HS5650_8WS5663	300	4.97	砼	0.75	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
294	南村村	8HS5678_8HS5707	300	5.57	砼	1.00	0.92	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
295	南村村	8HS5678_8HS5848	500	5.36	砼	1.03	1.05	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
296	南村村	8HS5679_8HS5680	600	10.81	砼	1.07	1.05	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.46	0.40	没有明显需要处理的缺陷
297	南村村	8HS5679_8HS5837	200	1.96	砼	0.77	0.52	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.97	0.08	没有明显需要处理的缺陷
298	南村村	8HS5679_8HS5843	500	3.14	砼	1.07	1.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
299	南村村	8HS5680_7HS5858	200	1.24	砼	0.77	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
300	南村村	8HS5680_8HS5681	500	12.50	砼	1.05	1.01	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.40	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
301	南村村	8HS5680_8HS5832	200	1.45	砼	0.73	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
302	南村村	8HS6816_8HS6824	600	30.71	砼	3.45	3.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
303	南村村	8HS6824_8HS2019	400	14.75	PE	3.38	3.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
304	南村村	8HS6824_8HS6828	600	16.66	砼	3.35	3.32	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
305	南村村	8HS6830_8HS6828	600	29.87	砼	3.22	3.32	0.50	0.50	I	0.44	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
306	南村村	8HS6831_8HS6830	600	16.28	砼	3.21	3.22	3.50	10.00	IV	0.18	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
307	南村村	8HS6831_8HS6832	300	3.56	砼	1.25	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
308	南村村	8HS6831_8HS6835	600	16.37	砼	3.21	3.21	1.25	2.50	II	0.12	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
309	南村村	8HS6836_8HS6835	600	23.28	PE	3.05	3.21	5.00	5.00	III	0.04	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
310	南村村	8HS6836_8HS6839	400	1.83	砼	1.10	1.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
311	南村村	8HS6836_8HS6847	600	28.31	PE	3.05	3.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
312	南村村	8HS6825_8HS6847	600	23.83	PE	3.08	3.07	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
313	南村村	8HS7020_8HS7019	400	10.61	PE	2.32	2.34	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
314	南村村	8WS1994_8HS1749	300	9.73	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
315	南村村	8WS1994_8WS1998	300	4.65	砼	1.10	1.05	1.25	2.50	II	1.00	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
316	南村村	8YS284_8YS285	200	9.64	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
317	南村村	8YS1506_8HS1518	300	13.93	砼	0.45	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
318	南村村	8YS1506_8YS1521	200	1.41	PVC	0.44	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
319	南村村	8YS2000_8HS1999	300	3.11	砼	0.75	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
320	南村村	8YS2000_8YS2002	200	3.49	砼	0.70	0.67	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.43	0.40	没有明显需要处理的缺陷
321	南村村	8YS2337_8YS2423	250X200	6.02	砼	0.30	0.45	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
322	南村村	8YS2437_8YS2436	250X200	9.16	砼	0.60	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
323	南村村	8YS2437_8YS2438	250X200	1.83	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
324	南村村	8YS2339_8YS2423	250X200	4.97	砼	0.55	0.45	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
325	南村村	8YS2339_8YS2436	250X200	0.82	砼	0.55	0.55	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	1.00	0.08	没有明显需要处理的缺陷
326	南村村	8YS2435_8YS2463	250X200	8.43	砼	0.35	0.40	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
327	南村村	8YS2435_8YS3745	250X200	11.91	砼	0.35	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
328	南村村	8YS2462_8YS2438	250X200	13.66	砼	0.45	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
329	南村村	8YS2462_8YS2463	250X200	6.62	砼	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
330	南村村	8YS2649_8YS2650	1200	41.61	砼	1.95	2.10	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.02	5.20	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
331	南村村	8YS3925_8YS2649	200	7.51	PVC	0.45	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
332	南村村	8YS2649_8YS6990	1200	32.33	砼	2.68	2.51	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
333	南村村	8YS2651_8YS5396	300	16.87	砼	1.48	1.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
334	南村村	8YS3150_8YS3270	300X300	4.13	砼	1.00	1.00	2.00	2.00	II	0.61	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.36	0.40	没有明显需要处理的缺陷
335	南村村	8YS3150_8YS3274	300X200	2.72	砼	0.40	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
336	南村村	8YS3150_8YS3529	300X300	17.21	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
337	南村村	8YS3183_8YS3181	300X300	7.09	砼	0.67	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
338	南村村	8YS3183_8YS3184	300X300	8.80	砼	0.84	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
339	南村村	8YS3265_8YS3184	300X300	9.23	砼	0.90	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
340	南村村	8YS3265_8YS3270	300X300	7.59	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
341	南村村	8YS3272_8YS3271	300	5.83	砼	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
342	南村村	8YS3272_8YS3534	300	4.84	砼	0.60	0.62	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
343	南村村	8YS3273_8YS3537	300X300	11.29	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
344	南村村	8YS3591_8YS3273	300X300	14.66	砼	0.96	1.00	5.00	5.00	III	0.07	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
345	南村村	8YS3529_8YS3537	300X300	13.63	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
346	南村村	8YS3531_8YS3532	300	15.55	砼	0.67	0.65	3.00	3.00	II	0.06	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
347	南村村	8YS3531_8YS3533	300	4.94	砼	0.67	0.65	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
348	南村村	8YS3590_8YS3592	300X300	4.60	砼	0.90	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
349	南村村	8YS3590_8YS3599	300X300	2.01	砼	0.90	1.00	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
350	南村村	8YS3591_8YS3592	300X300	1.38	砼	0.96	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
351	南村村	8YS3614_8YS3599	300X300	9.90	砼	0.96	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
352	南村村	8YS3614_8YS3867	300X300	15.24	砼	0.96	0.89	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
353	南村村	8YS3746_8YS3797	250X200	19.89	砼	0.69	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
354	南村村	8YS3746_8YS3808	300X300	1.53	砼	0.63	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
355	南村村	8YS3746_8YS3815	250X200	5.57	砼	0.69	0.71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
356	南村村	8YS3747_8YS3745	250X200	2.71	砼	0.61	0.60	5.00	5.00	III	0.74	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
357	南村村	8YS3747_8YS3787	250X200	4.36	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
358	南村村	8YS3787_8YS3789	250X200	5.05	砼	0.62	0.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
359	南村村	8YS3792_8YS3791	200	1.08	PVC	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
360	南村村	8YS3792_8YS3789	250X200	7.16	砼	0.64	0.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
361	南村村	8YS3792_8YS3797	250X200	7.30	砼	0.64	0.65	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
362	南村村	8YS3808_8YS3809	300X300	1.95	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
363	南村村	8YS3836_8YS3815	300X300	9.12	砼	0.75	0.71	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
364	南村村	8YS3837_8YS3575	300X300	4.56	砼	0.72	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
365	南村村	8YS3837_8YS3836	300X300	5.52	砼	0.72	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
366	南村村	8YS3867_8YS3575	300X300	7.75	砼	0.89	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
367	南村村	8YS3925_8YS3924	200	2.47	PVC	0.34	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
368	南村村	8YS4426_8YS4420	300X500	9.68	砼	1.12	1.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
369	南村村	8YS4426_8YS4429	300X500	10.37	砼	1.09	1.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
370	南村村	8YS4429_8YS4430	100	1.27	PVC	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
371	南村村	8YS4429_8YS4717	300X500	25.94	砼	1.08	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
372	南村村	YS294_YS295	100	1.17	PVC	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
373	南村村	YS294_YS296	250X900	20.06	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
374	南村村	YS294_YS292	250X700	10.32	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
375	南村村	YS301_YS300	250X900	0.61	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
376	南村村	YS297_YS298	250X900	1.76	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
377	南村村	YS299_YS300	250X900	7.51	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
378	南村村	YS299_YS298	250X900	1.29	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
379	南村村	8YS4446_8YS4048	300X300	1.65	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
380	南村村	8YS4446_8YS4447	300X300	14.66	砼	0.50	0.48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
381	南村村	8YS4447_8YS4448	100X100	0.75	砼	0.30	0.25	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	1.00	0.08	没有明显需要处理的缺陷
382	南村村	8YS4447_8YS4451	300X300	9.39	砼	0.48	0.47	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
383	南村村	8YS4451_8YS4455	100X100	1.14	砼	0.30	0.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
384	南村村	8YS4451_8YS4546	300X300	10.18	砼	0.47	0.40	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
385	南村村	8YS4546_8YS4547	200X100	1.18	砼	0.40	0.35	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.93	0.08	没有明显需要处理的缺陷
386	南村村	8YS4546_8YS4550	300X300	16.78	砼	0.40	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
387	南村村	8YS4550_8YS4549	300X300	0.93	砼	0.39	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
388	南村村	8YS4568_8YS4567	300X300	8.03	砼	0.46	0.43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
389	南村村	8YS4572_8YS4568	300X300	7.76	砼	0.45	0.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
390	南村村	8YS4572_8YS4588	300X300	11.63	砼	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
391	南村村	8YS4583_8HS4571	300	3.33	砼	1.10	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
392	南村村	8YS4583_8YS5465	300	21.24	砼	0.90	0.86	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
393	南村村	8YS4588_8YS4590	150	0.59	PVC	0.25	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
394	南村村	8YS4588_8YS4616	300X300	28.93	砼	0.45	0.53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
395	南村村	8YS4616_8YS4617	200X100	1.02	砼	0.25	0.23	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.98	0.08	没有明显需要处理的缺陷
396	南村村	8YS4616_8YS4618	300X300	13.55	砼	0.53	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
397	南村村	8YS4618_8YS4692	300X300	10.18	砼	0.56	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
398	南村村	8YS4696_8YS4692	300X300	8.91	砼	0.86	0.58	5.00	5.00	III	0.34	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
399	南村村	8YS4696_8YS4699	300X500	15.13	砼	0.86	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
400	南村村	YS284_YS285	200	1.82	PVC	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
401	南村村	YS284_YS283	250X300	17.83	砼	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
402	南村村	YS287_YS284	250X400	8.23	砼	0.40	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.27	0.40	没有明显需要处理的缺陷
403	南村村	YS287_YS286	200	1.64	PVC	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
404	南村村	YS288_YS287	250X400	8.86	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
405	南村村	YS288_YS289	200	1.42	PVC	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
406	南村村	YS288_YS290	250X500	15.62	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
407	南村村	8YS4715_8YS4718	300X500	10.19	砼	0.80	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
408	南村村	8YS7040_8YS4715	300X500	11.51	砼	0.75	0.80	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
409	南村村	8YS4717_8YS4718	300X500	4.19	砼	0.92	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
410	南村村	YS290_YS291	200	1.18	PVC	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
411	南村村	YS290_YS292	250X700	17.65	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
412	南村村	8YS4735_8YS5141	300X500	7.14	砼	1.45	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
413	南村村	8YS4739_8YS4736	300X500	2.11	砼	1.35	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
414	南村村	8YS4739_8YS4744	300X500	7.82	砼	1.23	1.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
415	南村村	8YS4744_8YS4745	200	1.00	PVC	0.42	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
416	南村村	8YS4744_8YS5163	300X500	37.99	砼	1.14	0.87	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
417	南村村	8YS4796_8YS3809	300X300	6.38	砼	0.45	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
418	南村村	8YS4796_8YS4797	300X300	6.72	砼	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
419	南村村	8YS4802_8YS4797	300X300	10.10	砼	0.56	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
420	南村村	8YS4802_8YS5266	300X300	8.20	砼	0.56	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
421	南村村	8YS5142_8YS5141	300X500	7.90	砼	1.18	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
422	南村村	8YS5142_8YS5143	200	0.82	PVC	0.32	0.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
423	南村村	8YS5142_8YS5145	300X500	9.13	砼	1.03	0.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
424	南村村	8YS5152_8YS5145	300X500	7.50	砼	1.05	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
425	南村村	8YS5152_8YS5153	300X500	1.18	砼	0.93	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
426	南村村	8YS5152_8YS5155	200	1.24	PVC	0.30	0.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
427	南村村	8YS5153_8YS5158	300X500	7.97	砼	1.12	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
428	南村村	8YS5159_8YS5158	300X500	10.41	砼	0.92	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
429	南村村	8YS5159_8YS5160	150	0.53	PVC	0.32	0.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
430	南村村	8YS5159_8YS5324	300X500	8.67	砼	0.92	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
431	南村村	8YS5164_8YS5163	300X500	3.36	砼	0.87	0.87	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
432	南村村	8YS5164_8YS5165	200	1.26	PVC	0.46	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
433	南村村	8YS5316_8YS5164	300X500	16.78	砼	0.72	0.87	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
434	南村村	8YS5270_8YS5266	300X300	7.95	砼	0.61	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
435	南村村	8YS5270_8YS5273	300X300	9.48	砼	0.61	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
436	南村村	8YS5273_8YS5281	300X300	4.75	砼	0.60	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
437	南村村	8YS5274_8YS5194	300X300	3.03	砼	0.59	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
438	南村村	8YS5274_8YS5281	300X300	2.51	砼	0.69	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
439	南村村	8YS5282_8YS5281	200X200	4.89	砼	0.30	0.30	0.50	0.50	I	0.20	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
440	南村村	8YS5304_8YS5140	300X500	13.95	砼	0.56	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
441	南村村	8YS5304_8YS5305	200	0.75	PVC	0.30	0.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
442	南村村	8YS5304_8YS5308	300X500	10.70	砼	0.56	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
443	南村村	8YS5312_8YS4741	300X500	13.61	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
444	南村村	8YS5312_8YS5313	300X500	1.06	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
445	南村村	8YS5312_8YS5314	200	0.89	PVC	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
446	南村村	8YS5313_8YS5315	300X500	17.53	砼	0.70	0.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
447	南村村	8YS5315_8YS5316	300X500	2.29	砼	0.72	0.79	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
448	南村村	8YS5316_8YS5317	200	1.08	PVC	0.42	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
449	南村村	8YS5320_8YS5308	300X500	6.98	砼	0.90	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
450	南村村	8YS5321_8YS5320	300X500	1.93	砼	0.92	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
451	南村村	8YS5321_8YS5323	200	1.41	PVC	0.42	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
452	南村村	8YS5321_8YS5324	300X500	9.66	砼	0.92	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
453	南村村	8YS5411_8YS5413	300	16.89	砼	0.75	0.69	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
454	南村村	8YS5411_8YS5429	300	2.13	砼	1.30	1.16	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
455	南村村	8YS6986_8YS5411	1200	30.68	砼	2.28	2.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.08	0.40	没有明显需要处理的缺陷
456	南村村	8YS6989_8YS5411	1200	36.34	砼	2.34	2.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
457	南村村	8YS5627_8YS4741	300X500	10.13	砼	0.52	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
458	南村村	8YS5627_8YS5628	300X500	14. 59	砼	0. 52	0. 52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
459	南村村	8YS5628_8YS5631	150	1. 54	PVC	0. 42	0. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
460	南村村	8YS5628_8YS5639	300X500	16. 51	砼	0. 52	0. 52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
461	南村村	8YS5636_8YS5140	300X300	31. 33	砼	0. 56	0. 66	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 32	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
462	南村村	8YS5636_8YS5642	300X300	15. 48	砼	0. 56	0. 45	2. 00	2. 00	II	0. 06	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0. 50	0. 50	I	0. 13	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
463	南村村	8YS5639_8YS5640	200	1. 05	PVC	0. 36	0. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
464	南村村	8YS5639_8YS5645	300X300	16. 88	砼	0. 52	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
465	南村村	8YS5643_8YS5642	300X300	10. 13	砼	0. 44	0. 45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
466	南村村	8YS5643_8YS5653	300X300	12. 35	砼	0. 44	0. 43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
467	南村村	8YS5645_8YS5646	150	1. 33	PVC	0. 35	0. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
468	南村村	8YS5645_8YS5651	300X300	6. 45	砼	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
469	南村村	8YS5652_8YS5651	300X300	1. 00	砼	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
470	南村村	8YS5652_8YS5657	300X300	8. 71	砼	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
471	南村村	8YS5653_8YS5654	150	2. 31	PVC	0. 35	0. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
472	南村村	8YS5653_8YS5660	300X300	6. 73	砼	0. 43	0. 43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
473	南村村	8YS5657_8YS5658	150	0. 95	PVC	0. 35	0. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
474	南村村	8YS5657_8YS5659	300X300	4. 60	砼	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
475	南村村	8YS5661_8YS5660	100X100	1. 91	砼	0. 24	0. 30	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 99	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
476	南村村	8YS5662_8YS5660	300X300	3. 27	砼	0. 40	0. 43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
477	南村村	8YS5662_8YS5667	300X300	17. 31	砼	0. 40	0. 40	0. 50	0. 50	I	0. 06	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
478	南村村	8YS5665_8YS5666	200	1. 05	PVC	0. 33	0. 22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
479	南村村	8YS5665_8YS5668	300X300	9. 98	砼	0. 43	0. 42	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 99	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
480	南村村	8YS5669_8YS5635	300X300	9. 48	砼	0. 40	0. 38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
481	南村村	8YS5669_8YS5667	300X300	8. 74	砼	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
482	南村村	8YS5670_8YS5626	300X300	10. 28	砼	0. 41	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
483	南村村	8YS5670_8YS5668	300X300	9. 63	砼	0. 41	0. 42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
484	南村村	8YS5670_8YS5671	200	1. 17	PVC	0. 30	0. 25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
485	南村村	8YS6808_8YS6809	200	22. 08	PVC	0. 30	0. 65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
486	南村村	8YS6812_8YS6813	200	17. 10	PVC	0. 30	0. 65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
487	南村村	8YS6815_8YS6814	200	15. 05	PVC	0. 75	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
488	南村村	8YS6818_8YS6817	200	8. 15	PVC	0. 85	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
489	南村村	8YS6819_8YS6973	400	35. 63	砼	1. 05	1. 10	0. 50	0. 50	I	0. 03	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
490	南村村	8YS6980_8YS6819	400	39. 24	砼	1. 04	1. 03	0. 50	0. 50	I	0. 03	0. 35	结构条件基本完好，不修复	2. 75	5. 50	III	0. 13	5. 30	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
491	南村村	8YS6821_8YS6820	600	5. 55	砼	2. 35	2. 28	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 18	9. 05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
492	南村村	8YS6823_8YS6822	200	4. 74	PVC	0. 65	0. 35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
493	南村村	8YS6834_8HS6831	400	6. 45	砼	1. 05	1. 15	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 16	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
494	南村村	8YS6834_8YS6837	400	37. 13	砼	1. 05	0. 85	1. 25	2. 00	II	0. 05	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0. 50	0. 50	I	0. 54	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
495	南村村	8YS6980_8YS6834	400	28. 53	砼	1. 04	1. 05	2. 00	2. 00	II	0. 04	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2. 00	2. 00	II	1. 00	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
496	南村村	8YS6834_8YS6983	300	3. 89	砼	0. 73	0. 65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
497	南村村	8YS6837_8YS6840	400	16. 26	砼	0. 86	0. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
498	南村村	8YS6841_8YS6840	400	13. 47	砼	0. 75	0. 75	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 99	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
499	南村村	8YS6841_8YS6842	400	4. 93	砼	0. 70	0. 63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
500	南村村	8YS6841_8YS6844	400	12. 65	砼	0. 75	0. 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
501	南村村	8YS6844_8YS6845	400	8. 89	砼	0. 80	0. 95	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 11	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
502	南村村	8YS6844_8YS6846	200	14. 25	砼	0. 50	0. 46	5. 00	5. 00	III	0. 18	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0. 50	0. 50	I	0. 18	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
503	南村村	8YS6972_8YS6971	400	21. 05	砼	1. 15	0. 85	2. 00	2. 00	II	0. 12	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5. 00	5. 00	III	1. 00	4. 90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
504	南村村	8YS6973_8YS6972	400	34. 83	砼	1. 10	1. 15	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2. 00	2. 00	II	0. 43	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
505	南村村	8YS6973_8YS6975	300	4. 06	砼	0. 85	0. 72	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 99	4. 90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
506	南村村	8YS6975_8YS6974	300	14. 60	砼	0. 72	0. 65	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2. 00	2. 00	II	0. 82	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
507	南村村	8YS6975_8YS6979	300	20. 80	砼	0. 72	0. 76	5. 00	5. 00	III	0. 05	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
508	南村村	8YS6980_8YS6976	300	3. 76	砼	0. 93	0. 85	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 45	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
509	南村村	8YS6986_8YS6988	1200	28. 39	砼	2. 28	2. 29	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	1. 00	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
510	南村村	8YS6986_8YS7004	300	2. 20	砼	1. 15	0. 96	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	1. 00	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
511	南村村	8YS6987_8YS6988	1200	22. 00	砼	2. 00	2. 00	/	/	/	/	/	/	0. 50	1. 00	I	1. 00	0. 80	没有明显需要处理的缺陷
512	南村村	8YS6987_8YS7002	300	2. 26	砼	1. 10	0. 92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
513	南村村	8YS6987_YS194	1200	22. 53	砼	2. 00	2. 00	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	1. 00	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
514	南村村	8YS6988_8YS7003	300	1. 97	砼	1. 23	0. 95	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 71	4. 90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
515	南村村	8YS6990_8YS6989	1200	32. 24	砼	2. 51	2. 34	/	/	/	/	/	/	0. 50	1. 00	I	1. 00	0. 80	没有明显需要处理的缺陷
516	南村村	8YS6990_8YS7016	300	2. 15	砼	1. 10	0. 92	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 98	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
517	南村村	8YS7016_8YS7018	200	8. 30	PVC	0. 55	0. 32	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 12	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
518	南村村	8YS7017_8YS7015	200	14. 42	PVC	0. 38	0. 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
519	南村村	8YS7041_8YS4699	300X500	13. 01	砼	0. 74	0. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
520	南村村	8YS7041_8YS7040	300X500	1. 66	砼	0. 74	0. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
521	南村村	9HS25_9HS24	400X600	3. 79	砼	0. 55	0. 48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
522	南村村	9HS25_9HS27	400X600	3. 56	砼	0. 55	0. 55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
523	南村村	9HS36_9HS37	500	0. 81	砼	1. 20	1. 21	2. 00	2. 00	II	1. 00	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
524	南村村	9HS36_9HS43	400	9. 45	砼	1. 37	1. 40	2. 00	2. 00	II	0. 99	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2. 00	2. 00	II	0. 68	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
525	南村村	9HS47_9HS43	500	8. 81	砼	1. 10	1. 15	2. 00	4. 00	III	1. 00	3. 40	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
526	南村村	9HS49_9HS52	400X600	5. 99	砼	0. 87	0. 76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
527	南村村	9HS52_HS8106	400X600	15. 58	砼	0. 76	0. 64	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
528	南村村	9HS63_HS8106	400X600	2. 51	砼	0. 62	0. 62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
529	南村村	9HS63_9HS65	400X600	5. 20	砼	0. 62	0. 62	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 42	5. 05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
530	南村村	9HS74_9HS71	400X600	5.26	砼	0.58	0.60	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
531	南村村	9HS74_9HS77	400X600	7.96	砼	0.58	0.54	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
532	南村村	9HS126_9HS124	400	9.85	砼	1.20	1.20	2.75	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
533	南村村	9HS126_9HS127	400	8.96	砼	1.20	1.40	5.00	5.00	III	0.94	4.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.56	0.40	没有明显需要处理的缺陷
534	南村村	9HS167_9HS162	400X500	10.42	砼	0.68	1.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.19	0.40	没有明显需要处理的缺陷
535	南村村	9HS167_9HS170	400X500	10.70	砼	0.68	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
536	南村村	9HS172_9HS170	400X500	9.76	砼	0.60	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
537	南村村	9HS175_9HS172	400X500	9.94	砼	0.70	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
538	南村村	9HS175_9HS468	400X500	9.56	砼	0.70	0.60	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.58	0.40	没有明显需要处理的缺陷
539	南村村	9HS190_9HS189	400X500	10.24	砼	0.94	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
540	南村村	9HS190_9HS193	400X500	5.34	砼	0.94	0.96	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.67	0.40	没有明显需要处理的缺陷
541	南村村	9HS195_9HS193	400X500	5.26	砼	0.87	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
542	南村村	9HS195_9HS197	400X500	10.28	砼	0.83	0.66	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.37	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
543	南村村	9HS200_9HS197	400X500	9.59	砼	0.60	0.66	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
544	南村村	9HS200_9HS205	400X500	5.54	砼	0.90	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
545	南村村	9HS215_9HS214	400X500	4.73	砼	1.35	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
546	南村村	9HS215_9HS223	400X500	20.27	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
547	南村村	9HS226_9HS223	400X500	9.55	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.10	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
548	南村村	9HS226_9HS232	400X500	4.48	砼	0.90	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
549	南村村	9HS238_9HS209	500	14.45	砼	1.46	1.37	2.75	5.50	III	0.81	4.45	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.69	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
550	南村村	9HS238_9HS424	1000	26.83	砼	1.52	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
551	南村村	9HS238_9HS491	1000	21.58	砼	1.52	1.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
552	南村村	9HS238_9HS583	400	4.77	砼	1.20	0.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.21	0.40	没有明显需要处理的缺陷
553	南村村	9HS287_9HS285	600	13.43	砼	1.26	1.28	3.00	3.00	II	0.07	2.10	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
554	南村村	9HS285_9HS666	600	20.63	砼	1.34	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
555	南村村	9HS285_9YS282	300	3.89	砼	1.04	0.70	2.75	5.00	III	0.51	4.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
556	南村村	9HS285_9YS283	300	3.34	砼	1.04	0.65	2.00	2.00	II	0.30	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
557	南村村	9HS285_9YS284	300	3.23	砼	1.07	0.70	2.00	2.00	II	0.31	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.59	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
558	南村村	9HS285_9YS286	300	3.80	砼	1.07	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
559	南村村	9HS287_9HS288	300	2.50	砼	1.14	0.85	5.00	5.00	III	0.40	4.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
560	南村村	9HS287_9HS294	300	2.27	砼	1.17	0.78	2.00	2.00	II	0.44	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.44	0.08	没有明显需要处理的缺陷
561	南村村	9HS287_9HS350	600	13.10	砼	1.26	1.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
562	南村村	9HS350_9HS351	300	4.08	砼	1.00	0.86	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.96	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
563	南村村	9HS350_YS8145	300	4.50	砼	1.10	0.85	2.00	2.00	II	0.22	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.89	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
564	南村村	9HS350_9HS354	300	3.21	砼	0.98	0.82	2.00	2.00	II	0.31	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
565	南村村	9HS350_YS8146	300	3.87	砼	1.05	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
566	南村村	9HS350_9HS790	600	13.66	砼	1.10	1.10	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
567	南村村	9HS351_9HS396	200	15.96	PVC	0.85	0.65	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.87	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
568	南村村	9HS354_9HS370	300	7.26	砼	0.86	0.80	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
569	南村村	9HS407_9HS413	600	14.13	砼	1.22	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
570	南村村	9HS407_9HS501	600	13.06	砼	1.22	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
571	南村村	9HS424_9HS422	500	3.82	砼	1.20	0.88	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
572	南村村	9HS424_9HS433	300	4.82	砼	0.90	0.70	10.00	10.00	IV	0.25	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
573	南村村	9HS424_9HS436	1000	3.11	砼	1.34	1.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
574	南村村	9HS441_9HS440	1000	12.61	砼	1.25	1.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
575	南村村	9HS441_9HS493	500	49.38	砼	0.70	1.00	10.00	10.00	IV	0.05	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
576	南村村	9HS441_9HS934	600	28.65	砼	1.40	1.23	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
577	南村村	9HS448_9HS232	400X500	7.03	砼	0.77	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
578	南村村	9HS448_9HS441	500	20.23	砼	1.12	1.23	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
579	南村村	9HS448_9HS449	300	5.28	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
580	南村村	9HS467_9HS448	500	26.38	砼	1.10	1.08	3.50	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
581	南村村	9HS467_9HS468	400X500	1.60	砼	0.72	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
582	南村村	9HS491_9YS710	200	7.98	砼	0.56	0.42	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.86	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
583	南村村	9HS493_9HS501	600	15.24	砼	1.23	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
584	南村村	9HS493_9HS824	600	13.95	砼	1.23	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
585	南村村	9HS501_9HS502	300	2.50	砼	1.10	0.86	2.75	5.50	III	0.91	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.40	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
586	南村村	9HS501_9HS503	300	2.07	砼	1.08	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
587	南村村	9WS579_9WS581	200	13.64	PVC	0.85	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
588	南村村	9HS596_9HS595	300	10.53	砼	0.70	0.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
589	南村村	9HS597_9HS598	300	3.86	砼	0.80	0.88	2.00	2.00	II	0.26	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.26	0.08	没有明显需要处理的缺陷
590	南村村	9HS600_9HS603	200	4.12	砼	0.66	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
591	南村村	YS8126_9HS598	300	3.59	砼	0.90	0.98	2.00	2.00	II	0.28	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.56	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
592	南村村	9HS614_9HS598	300	3.94	砼	0.90	0.95	2.00	2.00	II	0.66	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
593	南村村	9HS617_9HS598	600	18.46	砼	1.40	1.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
594	南村村	9HS617_9HS731	500	2.55	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.59	0.40	没有明显需要处理的缺陷
595	南村村	9HS617_9HS732	300	4.32	砼	1.33	0.80	10.00	10.00	IV	0.23	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
596	南村村	9HS617_9WS723	300	25.80	砼	1.45	1.44	/	/	/	/	/	/	3.50	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
597	南村村	9HS620_9HS631	300	10.68	砼	0.62	0.90	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.42	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
598	南村村	9HS620_9HS633	300	6.72	砼	0.60	0.54	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.97	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
599	南村村	9HS657_9HS661	300	4.17	砼	0.46	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.86	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
600	南村村	9HS657_9WS662	100	6.63	PVC	0.30	0.23	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
601	南村村	9HS664_9WS663	250	7.96	PVC	0.73	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
602	南村村	9HS664_9WS741	250	13.51	PVC	0.73	0.89	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
603	南村村	9HS664_9WS665	200	3.00	PVC	0.43	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
604	南村村	WS4917_9HS732	300	14.21	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
605	南村村	YS188_HS470	300	1.60	砼	1.34	1.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
606	南村村	YS188_YS186	300	23.01	砼	1.34	1.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
607	南村村	9WS746_WS4001	200	10.42	PVC	1.10	0.99	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
608	南村村	WS1061_9WS748	300	14.44	PE	1.55	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
609	南村村	WS1061_9WS3591	1000	23.24	砼	2.15	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
610	南村村	WS1061_9WS3292	1000	16.60	砼	2.15	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
611	南村村	9HS758_HS470	1000	54.33	砼	1.75	1.80	/	/	/	/	/	/	0.50	1.00	I	0.63	0.80	没有明显需要处理的缺陷
612	南村村	9HS758_9HS763	1000	27.40	砼	1.75	2.10	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
613	南村村	HS532_9HS763	300	30.06	砼	1.02	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	1.00	I	1.00	0.80	没有明显需要处理的缺陷
614	南村村	9HS766_9HS381	500	13.01	砼	1.25	1.24	4.67	10.00	IV	0.59	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
615	南村村	9HS766_9HS770	300	13.66	砼	1.02	0.70	5.00	5.00	III	0.15	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
616	南村村	9HS779_9HS766	500	14.26	砼	1.22	1.25	10.00	10.00	IV	0.14	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
617	南村村	9HS779_YS8178	300	4.34	砼	1.03	0.73	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
618	南村村	9HS782_9HS781	300	11.17	砼	0.65	0.78	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.45	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
619	南村村	9HS782_9HS783	300	6.68	砼	0.62	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
620	南村村	YS8169_YS8170	300	12.08	砼	0.77	0.85	1.25	2.50	II	0.53	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.91	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
621	南村村	9HS789_9HS790	600	14.71	砼	1.28	1.28	3.00	3.00	II	0.07	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
622	南村村	9HS789_YS8170	300	4.63	砼	1.08	0.85	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
623	南村村	9HS789_9HS1586	600	15.32	砼	1.28	1.30	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
624	南村村	9HS789_YS8163	300	4.05	砼	1.08	0.70	10.00	10.00	IV	0.99	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.10	0.10	I	0.25	0.08	没有明显需要处理的缺陷
625	南村村	YS8162_9HS789	300	3.94	砼	0.70	0.92	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
626	南村村	YS8159_HS8180	300	5.53	砼	0.68	0.71	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
627	南村村	9HS803_HS8180	300	11.76	砼	0.80	0.71	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
628	南村村	9HS803_9HS789	300	4.78	砼	0.80	0.80	2.00	2.00	II	0.98	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.98	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
629	南村村	9HS807_9HS805	150	9.61	PVC	0.40	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
630	南村村	9HS807_9HS808	300	6.32	砼	0.53	0.60	1.25	2.50	II	0.65	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
631	南村村	9HS813_9HS808	300	14.23	砼	0.63	0.60	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.35	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
632	南村村	9HS824_9HS825	300	2.84	砼	0.91	0.73	2.00	2.00	II	0.35	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
633	南村村	9HS824_9HS826	300	1.99	砼	0.92	0.63	5.00	5.00	III	0.95	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.50	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
634	南村村	9HS824_9HS868	600	14.11	砼	1.25	0.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
635	南村村	9HS825_9HS844	300	21.35	砼	0.64	0.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
636	南村村	9HS868_9HS869	300	3.92	砼	0.89	0.78	2.00	2.00	II	0.26	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.54	0.40	没有明显需要处理的缺陷
637	南村村	9HS868_9HS873	600	13.30	砼	0.98	0.95	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
638	南村村	9HS873_9HS875	300	1.76	砼	0.85	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
639	南村村	9HS873_9HS910	600	11.03	砼	0.94	0.91	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
640	南村村	9HS906_9HS907	300	4.31	砼	0.75	0.60	1.25	2.50	II	0.75	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.49	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
641	南村村	9HS906_9HS908	300	3.56	砼	0.78	0.73	0.50	0.50	I	0.98	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
642	南村村	9HS933_9HS931	200	4.59	砼	0.65	0.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
643	南村村	9HS933_HS3526	600	13.40	砼	1.20	1.21	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
644	南村村	9HS934_HS3527	600	13.60	砼	1.23	1.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
645	南村村	9HS1197_9HS933	600	27.51	砼	1.10	1.20	1.25	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
646	南村村	9HS934_9HS935	500	5.51	砼	1.15	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
647	南村村	9HS951_9HS934	600	5.32	砼	1.05	1.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
648	南村村	9HS951_9HS952	200	4.93	PVC	0.65	0.45	5.25	10.00	IV	0.41	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
649	南村村	9HS963_9HS951	600	26.14	砼	1.05	1.00	1.25	2.50	II	0.10	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
650	南村村	9HS963_9HS961	200	2.84	砼	0.76	0.47	10.00	10.00	IV	0.35	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
651	南村村	9HS963_9HS962	200	2.23	砼	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
652	南村村	9HS963_9HS972	600	14.00	砼	1.05	1.20	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
653	南村村	9HS963_9HS1025	400	12.70	砼	1.05	1.10	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
654	南村村	9HS973_9HS974	200	1.99	砼	0.68	0.46	2.00	2.00	II	0.50	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
655	南村村	9HS973_9HS975	200	5.40	砼	0.70	0.40	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
656	南村村	9HS986_9HS973	400	11.44	砼	1.18	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
657	南村村	9HS986_9HS996	400	10.67	砼	1.18	1.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
658	南村村	9HS986_9HS987	200	3.00	砼	0.60	0.58	3.50	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
659	南村村	9HS986_9HS988	200	3.17	砼	0.65	0.50	5.00	5.00	III	0.32	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
660	南村村	9HS996_9HS997	200	1.95	砼	0.67	0.54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
661	南村村	9HS996_9HS998	200	3.86	砼	0.73	0.62	0.50	0.50	I	0.26	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
662	南村村	9HS1005_9HS996	400	12.89	砼	1.08	1.17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
663	南村村	9HS1005_9HS1006	200	2.01	砼	0.60	0.56	2.00	2.00	II	0.50	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
664	南村村	9HS1019_9HS1005	400	10.42	砼	0.80	1.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
665	南村村	9HS1019_YS8200	200	3.48	砼	0.72	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
666	南村村	9HS1025_9HS1026	200	2.00	砼	0.70	0.55	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.50	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
667	南村村	9HS1025_9HS1027	200	2.02	PVC	0.73	0.56	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
668	南村村	9HS1025_9HS1039	400	9.24	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
669	南村村	9HS1039_9HS1040	200	1.98	砼	0.74	0.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
670	南村村	9HS1039_9HS1041	200	2.37	砼	0.70	0.63	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.42	0.40	没有明显需要处理的缺陷
671	南村村	9HS1039_9HS1052	400	13.24	砼	1.10	1.10	5.00	5.00	III	0.08	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
672	南村村	9HS1039_9WS1042	200	3.76	砼	0.68	0.56	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.80	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
673	南村村	9HS1052_9HS1053	200	2.07	砼	0.62	0.53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
674	南村村	9HS1052_9HS1055	200	6.44	砼	0.67	0.55	2.50	5.50	III	0.63	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
675	南村村	9HS1052_9HS1062	400	16.48	砼	1.10	1.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
676	南村村	9HS1062_9HS1063	200	1.85	砼	0.53	0.48	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.54	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
677	南村村	9HS1062_9HS1064	200	2.23	砼	0.70	0.50	2.00	2.00	II	0.45	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
678	南村村	9HS1062_9HS1071	400	8.83	砼	1.10	1.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
679	南村村	9HS1072_9HS1071	400	4.26	砼	0.90	0.94	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
680	南村村	9HS1072_9HS1075	300	2.87	砼	0.80	0.73	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
681	南村村	9HS1072_9HS1077	400	6.46	砼	0.82	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
682	南村村	9HS1072_9WS1073	200	6.70	PVC	0.30	0.23	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.15	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
683	南村村	9HS1075_9HS1076	300	9.44	砼	0.75	0.67	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.78	0.40	没有明显需要处理的缺陷
684	南村村	9HS1105_9HS1098	400	10.05	砼	0.70	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
685	南村村	9HS1105_9HS1102	300	6.73	砼	0.70	0.50	5.00	5.00	III	0.92	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.33	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
686	南村村	9HS1106_9HS1105	400	15.99	砼	0.67	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.94	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
687	南村村	9HS1106_9HS1107	300	4.19	砼	0.67	0.53	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.24	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
688	南村村	9HS1109_9HS1106	400	9.87	砼	0.60	0.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
689	南村村	9HS1109_9HS1110	300	7.79	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
690	南村村	9HS1147_9HS1146	400	1.42	PE	0.96	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
691	南村村	9HS1147_9HS1148	400	3.37	PE	0.76	0.67	10.00	10.00	IV	0.98	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
692	南村村	9HS1147_9HS1150	400	9.38	PE	0.85	0.45	7.50	10.00	IV	0.21	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.94	0.40	没有明显需要处理的缺陷
693	南村村	9HS1147_9HS1154	600	3.95	PE	1.20	1.53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
694	南村村	9HS1154_9HS1149	600	9.46	砼	1.54	1.35	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
695	南村村	9HS1154_9HS1155	250	2.85	PVC	1.42	1.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
696	南村村	9HS1154_9HS1158	600	13.01	PE	1.42	1.88	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
697	南村村	9HS1158_9HS1159	500	11.04	PE	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
698	南村村	9HS1159_9HS1160	300X300	6.16	砼	1.80	1.76	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
699	南村村	9HS1159_9HS1163	600	19.38	砼	2.20	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
700	南村村	9HS1163_9HS1164	600	5.54	PE	1.93	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
701	南村村	9HS1164_9HS1167	500	8.96	PE	0.90	0.76	3.00	5.00	III	0.33	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.71	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
702	南村村	9HS1164_9HS2469	600	27.84	PE	1.95	1.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.11	0.40	没有明显需要处理的缺陷
703	南村村	9HS1170_9HS1167	500	10.64	砼	0.70	0.76	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
704	南村村	9HS1180_9HS1171	600	16.25	砼	1.12	1.08	5.00	5.00	III	0.06	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.98	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
705	南村村	9HS1180_9HS1181	300	2.87	砼	0.86	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
706	南村村	9HS1197_9HS1201	300	18.19	砼	0.88	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
707	南村村	9HS1235_9HS1233	800	16.64	砼	0.93	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
708	南村村	9HS1217_9HS1180	800	12.04	砼	1.20	1.20	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
709	南村村	9HS1217_9HS1216	300	2.77	砼	0.86	0.70	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.90	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
710	南村村	9HS1217_9HS1218	500	2.16	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
711	南村村	9HS1217_9HS1233	800	8.50	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
712	南村村	9HS1255_9HS1256	300	2.08	砼	0.97	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
713	南村村	9HS1255_9HS1257	200	2.55	砼	0.75	0.66	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
714	南村村	9HS1255_9HS1295	800	7.28	砼	0.90	0.92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
715	南村村	9HS1255_9HS1296	800	8.89	砼	1.00	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
716	南村村	9HS1296_9HS1298	300	1.92	砼	0.86	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
717	南村村	9HS1296_9HS1297	300	2.46	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
718	南村村	9HS1296_9HS1305	800	14.91	砼	1.05	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
719	南村村	9HS1305_9HS1306	300	2.21	砼	1.00	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
720	南村村	9HS1305_9HS1307	300	2.78	砼	0.98	0.84	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.97	0.08	没有明显需要处理的缺陷
721	南村村	9HS1305_9HS1310	800	10.89	砼	1.16	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
722	南村村	9HS1311_9HS1310	300	1.82	砼	0.92	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
723	南村村	9HS1318_9HS1319	300	1.63	砼	1.10	0.94	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
724	南村村	9HS1318_9HS1324	800	10.89	砼	1.20	1.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
725	南村村	9HS1351_9HS1324	800	12.72	砼	1.10	1.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
726	南村村	9HS1351_9HS1352	300	1.85	砼	0.86	0.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
727	南村村	9HS1351_9HS1353	300	2.35	砼	0.80	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
728	南村村	9HS1406_9HS1351	800	12.68	砼	1.07	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
729	南村村	9HS1406_9HS1407	300	1.71	砼	0.95	0.85	2.00	2.00	II	0.58	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
730	南村村	9HS1406_9HS1408	300	1.64	砼	0.93	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
731	南村村	9HS1540_9HS1539	500	2.81	砼	0.95	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
732	南村村	9HS1540_9HS1544	800	14.29	砼	1.18	1.16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
733	南村村	9HS1540_9HS1643	400	3.28	砼	1.20	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.30	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
734	南村村	9HS1540_9HS1658	600	26.86	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
735	南村村	9HS1544_9HS1545	300	0.94	砼	1.00	0.86	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
736	南村村	9HS1544_9HS1546	300	2.97	砼	0.96	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
737	南村村	9HS1544_9HS1623	800	10.74	砼	1.10	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
738	南村村	9HS1582_9HS1580	500	13.02	砼	0.86	0.74	5.00	5.00	III	0.19	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
739	南村村	9HS1585_9HS1582	300	3.00	砼	0.66	0.70	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
740	南村村	9HS1586_9HS1582	600	13.12	砼	0.90	0.82	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
741	南村村	9HS1586_9HS1587	300	2.21	砼	7.00	0.62	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
742	南村村	9HS1586_9HS1588	300	2.42	砼	0.73	0.65	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
743	南村村	9HS1623_9HS1406	800	12.65	砼	1.05	1.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
744	南村村	9HS1623_9HS1624	300	1.65	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
745	南村村	9HS1623_9HS1625	300	1.93	砼	0.86	0.78	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.52	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
746	南村村	9HS1624_9HS1626	200	4.54	PVC	0.76	0.65	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.22	0.08	没有明显需要处理的缺陷
747	南村村	9HS1658_9HS1659	300	2.26	砼	1.10	0.76	0.50	0.50	I	0.66	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.44	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
748	南村村	9HS1658_9HS1660	300	4.57	砼	0.86	0.75	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.37	0.40	没有明显需要处理的缺陷
749	南村村	9HS1663_9HS1658	600	12.66	砼	1.27	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
750	南村村	9HS1663_9HS1664	300	3.42	砼	1.08	0.93	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
751	南村村	9HS1663_9HS1665	300	2.14	砼	0.85	0.74	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.47	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
752	南村村	9HS1663_9HS1693	600	10.70	砼	1.27	1.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
753	南村村	9HS1936_9HS1693	600	8.64	砼	1.23	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
754	南村村	9HS1936_9HS1937	300	3.40	砼	0.78	0.64	0.50	0.50	I	0.29	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
755	南村村	9HS1936_9HS1938	300	3.38	砼	0.78	0.66	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.68	0.40	没有明显需要处理的缺陷
756	南村村	9HS1942_9HS1936	600	10.65	砼	1.27	1.22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
757	南村村	9HS1942_9HS1943	300	3.24	砼	0.85	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
758	南村村	9HS1942_9HS1944	300	2.46	砼	0.80	0.65	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.61	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
759	南村村	9HS2015_9HS1942	600	8.61	砼	1.25	1.27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
760	南村村	9HS2015_9HS2016	300	2.85	砼	0.98	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
761	南村村	9HS2015_9HS2017	300	2.25	砼	0.86	0.75	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.98	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
762	南村村	9HS2134_9HS2015	600	10.66	砼	1.26	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
763	南村村	9HS2134_9HS2135	300	2.36	砼	1.10	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
764	南村村	9HS2137_9HS2134	600	8.71	砼	1.12	1.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.80	0.40	没有明显需要处理的缺陷
765	南村村	9HS2137_9HS2138	300	8.47	砼	0.95	0.76	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
766	南村村	9HS2137_9HS2139	300	16.75	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.06	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
767	南村村	9HS2232_9HS2137	600	13.30	砼	1.08	1.12	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.75	0.40	没有明显需要处理的缺陷
768	南村村	9HS2232_9HS2230	300	5.47	砼	0.85	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
769	南村村	9HS2233_9HS2234	300	2.76	砼	0.92	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
770	南村村	9HS2396_9HS2391	400	8.61	PE	0.78	0.72	10.00	10.00	IV	0.12	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
771	南村村	9HS2396_9HS2397	600	24.51	砼	0.84	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
772	南村村	9HS2396_9HS2398	600	10.98	砼	0.84	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
773	南村村	9HS2398_9HS2399	300	8.32	砼	0.80	0.72	2.00	2.00	II	0.36	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
774	南村村	9HS2398_9HS2404	600	19.42	砼	0.84	0.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
775	南村村	9HS2404_9HS2403	600	2.06	砼	0.98	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
776	南村村	9HS2410_9HS2233	500	14.61	砼	1.03	1.04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
777	南村村	9HS2410_9HS2411	300	1.76	砼	0.94	0.83	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
778	南村村	9HS2452_9HS2410	500	10.71	砼	0.95	1.03	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
779	南村村	9HS2452_9HS2448	500	8.98	砼	0.90	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
780	南村村	9HS2452_9HS2457	400	14.83	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
781	南村村	9HS2457_9HS2455	300	2.15	砼	0.74	0.66	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.47	0.40	没有明显需要处理的缺陷
782	南村村	9HS2457_9YS3581	500	11.18	砼	0.95	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
783	南村村	9HS2469_9HS2470	600	1.68	PE	1.00	0.78	2.00	2.00	II	0.60	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
784	南村村	9HS2469_9HS2472	200	8.33	PVC	1.00	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
785	南村村	9HS2469_9HS2473	600	17.85	PE	1.90	1.86	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
786	南村村	9HS2470_9WS2471	400X500	32.47	砼	0.76	0.65	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
787	南村村	9HS2473_9HS2474	500	2.92	PE	0.90	0.81	10.00	10.00	IV	0.34	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.82	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
788	南村村	9HS2473_9HS2767	600	11.37	PE	1.86	1.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
789	南村村	9HS2769_9HS2768	200X300	29.16	砼	0.33	0.25	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.10	0.40	没有明显需要处理的缺陷
790	南村村	9HS2769_9HS2767	200	2.91	PVC	0.50	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
791	南村村	9HS2770_9HS2767	600	16.82	PE	1.80	1.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
792	南村村	9HS2770_9HS2771	500	3.56	PE	0.80	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
793	南村村	9HS2770_9HS2774	600	9.38	PE	1.80	1.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
794	南村村	9HS2774_9HS2775	600	1.59	PE	1.68	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
795	南村村	9HS2774_HS441	500	30.75	砼	1.80	1.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
796	南村村	9HS2774_9HS2790	600	18.99	PE	1.72	1.66	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷
797	南村村	9HS2789_9HS2790	500	14.81	PE	1.75	1.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
798	南村村	9HS2789_9HS2793	400	12.38	PE	1.08	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
799	南村村	9HS2793_9HS2797	400	14.18	PE	0.90	1.13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
800	南村村	9HS2793_9WS2794	200	1.16	PVC	0.52	0.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
801	南村村	9HS2793_WS956	200	5.76	PVC	0.60	0.54	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
802	南村村	9HS2797_9HS2812	400	23.82	PE	1.12	1.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
803	南村村	9HS2797_9WS2798	200	5.57	PVC	0.58	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
804	南村村	9HS2797_9WS2801	200	1.26	PVC	0.61	0.53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
805	南村村	9HS2812_9HS2810	200	11.00	PVC	0.80	0.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
806	南村村	9HS2812_9HS2820	400	7.10	PE	1.08	1.04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
807	南村村	9HS2812_WS850	100	5.41	PVC	0.80	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
808	南村村	9HS2812_HS403	100	2.65	PVC	0.40	0.10	5.00	5.00	III	0.38	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
809	南村村	9HS2820_9HS2821	200	2.58	PVC	0.50	0.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
810	南村村	9HS2820_9HS2824	150	4.88	PVC	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
811	南村村	9HS2820_9HS2827	200	4.98	PVC	0.92	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
812	南村村	HS388_9HS2825	200	24.06	PVC	0.38	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
813	南村村	9HS2938_9HS2939	200X300	20.51	砼	0.30	0.25	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.05	0.40	没有明显需要处理的缺陷
814	南村村	9HS2938_9HS2942	300	3.79	PE	0.37	0.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
815	南村村	9HS2944_9HS2942	300	6.50	PE	0.43	0.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
816	南村村	9HS2944_9HS2945	200X300	20.21	砼	0.35	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
817	南村村	9HS2944_9HS2946	300	15.59	PE	0.43	0.45	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
818	南村村	9HS2946_9HS2947	200X300	20.49	砼	0.35	0.30	5.00	5.00	III	0.05	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
819	南村村	9HS2950_9HS2946	300	15.44	PE	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
820	南村村	9HS2950_9HS2951	200X300	20.59	砼	3.00	0.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
821	南村村	9HS2953_9HS2950	300	8.21	PE	0.46	0.45	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
822	南村村	9HS2953_9HS2954	200X300	20.45	砼	0.30	0.25	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.05	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
823	南村村	9HS2955_9HS2953	500	25.30	砼	0.73	0.56	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
824	南村村	9HS2955_9HS2956	500	3.28	砼	0.73	0.86	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
825	南村村	9HS2956_9HS2957	400	114.07	砼	0.65	0.43	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
826	南村村	9HS2959_9HS2960	450X450	4.62	砼	0.73	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
827	南村村	9HS2959_9HS2975	350X350	11.17	砼	0.95	0.72	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.45	0.40	没有明显需要处理的缺陷
828	南村村	9HS2959_9HS2999	800	25.42	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
829	南村村	9HS2964_9HS2961	300	7.96	PE	0.37	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
830	南村村	9HS2964_9HS2965	200	21.59	PVC	0.33	0.28	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.05	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
831	南村村	9HS2964_9HS2966	300	6.48	PE	0.37	0.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
832	南村村	9HS2969_9HS2966	300	11.19	PE	0.40	0.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
833	南村村	9HS2969_9HS2972	300	13.09	PE	0.40	0.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
834	南村村	9HS3028_9HS3010	300	19.97	PE	0.42	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
835	南村村	9HS3028_9HS3031	300	25.07	PE	0.42	0.43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
836	南村村	9HS3031_9HS3033	300	12.68	PE	0.43	0.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
837	南村村	9HS3036_9HS3033	300	12.56	PE	0.47	0.46	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
838	南村村	9HS3036_9HS3038	300	12.76	PE	0.47	0.50	10.00	10.00	IV	0.08	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
839	南村村	9HS3038_9HS2999	300	17.75	PE	0.50	0.63	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
840	南村村	9HS3041_9HS2960	600	37.40	砼	0.88	0.90	2.75	5.50	III	0.23	4.60	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
841	南村村	9HS3041_9HS3051	600	0.49	砼	0.89	0.88	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
842	南村村	9HS3041_9HS3043	200X400	13.16	砼	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
843	南村村	9HS3063_9HS3053	600	14.41	砼	1.50	1.47	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.17	0.08	没有明显需要处理的缺陷
844	南村村	9HS3063_HS5262	400	4.03	砼	1.00	0.98	0.50	0.50	I	0.50	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
845	南村村	9HS3063_9HS3070	600	11.75	砼	1.63	1.48	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
846	南村村	9HS3070_9HS3107	600	13.15	砼	1.48	1.50	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
847	南村村	9HS3071_HS5274	300	7.25	砼	0.83	0.92	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
848	南村村	9HS3076_9HS3075	300	13.73	PE	0.60	0.72	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
849	南村村	9HS3076_9HS3077	400X200	11.28	砼	0.33	0.23	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
850	南村村	9HS3076_9HS3078	300X300	11.90	砼	0.33	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷
851	南村村	9HS3076_9HS3079	300	12.63	PE	0.60	0.54	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
852	南村村	9HS3079_9HS3083	200X300	11.91	砼	0.34	0.26	5.00	5.00	III	0.25	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
853	南村村	9HS3108_9HS3109	400	56.09	砼	0.53	0.12	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
854	南村村	9HS3107_9HS3128	600	16.71	砼	1.48	1.45	2.00	2.00	II	0.30	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
855	南村村	9HS3110_9HS3075	600	12.64	砼	0.93	0.88	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
856	南村村	9HS3110_9HS3112	500	1.81	砼	0.93	0.90	0.50	0.50	I	0.94	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
857	南村村	9HS3111_9HS3112	400	19.05	砼	0.80	0.90	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
858	南村村	9HS3114_9HS3111	400	7.69	砼	0.70	0.80	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
859	南村村	9HS3114_9HS3117	400	12.22	砼	0.73	0.68	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
860	南村村	9HS3119_9HS3117	300	12.59	砼	0.56	0.67	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
861	南村村	9HS3119_9HS3121	300	13.12	砼	0.55	0.50	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
862	南村村	9HS3125_9HS3122	300	12.49	砼	0.46	0.48	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
863	南村村	9HS3125_9HS3126	300	13.70	砼	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
864	南村村	9HS3128_9HS3129	500	4.00	砼	0.90	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
865	南村村	9HS3128_9HS3145	600	12.77	砼	1.45	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
866	南村村	9HS3130_9HS3131	200	13.83	砼	0.22	0.22	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.10	0.10	I	0.07	0.08	没有明显需要处理的缺陷
867	南村村	9HS3133_9HS3129	200	14.31	砼	0.43	0.80	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
868	南村村	9HS3134_9HS3133	200	14.42	砼	0.46	0.46	5.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
869	南村村	9HS3134_9HS3135	200	9.86	PVC	0.38	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
870	南村村	9HS3142_9HS3138	500	9.64	砼	0.95	1.20	2.00	4.00	III	1.00	3.40	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
871	南村村	9HS3142_9HS3144	500	3.42	砼	0.95	0.89	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
872	南村村	9HS3143_9HS3144	400	1.34	砼	0.85	0.90	5.00	5.00	III	0.97	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
873	南村村	9HS3143_9HS3149	400	12.37	砼	0.78	0.65	2.00	2.00	II	0.97	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
874	南村村	9HS3145_9HS3146	400	3.74	PE	0.86	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
875	南村村	9HS3145_9HS3176	600	12.09	砼	1.40	1.38	0.50	0.50	I	0.98	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.08	0.08	没有明显需要处理的缺陷
876	南村村	9HS3151_9HS3149	400	9.73	砼	0.60	0.65	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
877	南村村	9HS3151_9HS3152	400	3.27	砼	0.60	0.57	5.00	5.00	III	0.98	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
878	南村村	9HS3155_9HS3152	400	12.40	砼	0.53	0.57	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
879	南村村	9HS3155_9HS3158	300	12.72	砼	0.53	0.50	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
880	南村村	9HS3162_9HS3158	300	12.34	砼	0.48	0.50	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
881	南村村	9HS3162_9HS3165	300	12.63	砼	0.48	0.48	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
882	南村村	9HS3170_9HS3167	200	12.73	PVC	0.30	0.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
883	南村村	9HS3170_9HS3173	200	13.03	PE	0.45	0.43	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
884	南村村	9HS3174_9HS3141	200	4.72	砼	0.30	0.30	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.21	0.40	没有明显需要处理的缺陷
885	南村村	9HS3177_9HS3144	500	14.15	砼	0.89	0.90	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
886	南村村	9HS3177_9HS3176	500	4.19	砼	0.89	1.17	3.00	3.00	II	0.24	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
887	南村村	9HS3177_9HS3185	500	11.90	砼	0.98	0.88	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
888	南村村	9HS3198_9HS3192	400	12.66	砼	0.50	0.53	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
889	南村村	9HS3198_9HS3201	400	12.62	砼	0.50	0.50	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
890	南村村	9HS3204_9HS3201	400	12.35	砼	0.47	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
891	南村村	9HS3207_9HS3204	400	12.66	砼	0.42	0.47	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
892	南村村	9HS3207_9HS3209	400	12.59	砼	0.42	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
893	南村村	9HS3216_9HS3219	200	17.96	PE	0.35	0.39	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
894	南村村	9HS3227_9HS3219	300	25.20	砼	0.44	0.39	1.25	2.50	II	0.52	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
895	南村村	9HS3229_9HS3227	300	12.46	砼	0.46	0.44	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
896	南村村	9HS3229_9HS3235	300	12.80	砼	0.46	0.50	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
897	南村村	9HS3237_9HS3235	300	12.43	砼	0.54	0.50	2.75	5.50	III	1.00	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
898	南村村	9HS3239_9HS3237	300	12.55	砼	0.58	0.54	1.25	2.50	II	0.53	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
899	南村村	9HS3239_9HS3251	400	38.83	砼	0.58	0.70	0.50	0.50	I	0.32	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
900	南村村	9HS3250_9HS3185	500	12.96	砼	0.77	0.86	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.31	0.40	没有明显需要处理的缺陷
901	南村村	9HS3250_9HS3249	200	1.35	PVC	0.50	0.34	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
902	南村村	9HS3250_9HS3251	500	0.73	砼	0.77	0.75	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
903	南村村	9HS3252_9HS3176	600	29.07	砼	1.68	1.48	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
904	南村村	9HS3252_9HS3253	500	4.54	砼	1.80	1.30	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
905	南村村	9HS3284_9HS3252	600	26.55	砼	1.38	1.85	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.38	0.40	没有明显需要处理的缺陷
906	南村村	9HS3266_9HS3264	300	12.90	砼	0.55	0.57	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
907	南村村	9HS3268_9HS3266	300	12.35	砼	0.52	0.55	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
908	南村村	9HS3268_9HS3271	300	12.55	砼	0.52	0.47	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
909	南村村	9HS3284_9HS3285	600	3.73	砼	1.30	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
910	南村村	9WS261_9WS259	250	11.33	PVC	0.56	0.61	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.44	0.40	没有明显需要处理的缺陷
911	南村村	9WS259_9WS265	250	11.64	PVC	0.55	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
912	南村村	9WS261_9WS278	100	2.02	PVC	0.55	0.35	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.94	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
913	南村村	9WS274_9WS265	250	20.55	PVC	0.55	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
914	南村村	9WS274_9WS279	250	3.88	PVC	0.65	0.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
915	南村村	9WS279_9WS663	250	3.68	PVC	0.67	0.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
916	南村村	9WS656_9HS633	300	16.09	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
917	南村村	9WS656_9HS661	300	1.46	砼	5.00	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
918	南村村	9WS714_9WS718	300	6.91	砼	1.55	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
919	南村村	9WS714_9WS723	300	27.65	砼	1.65	1.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
920	南村村	9WS720_9WS722	500	9.08	PE	3.00	1.88	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
921	南村村	9WS720_9WS3323	1000	32.81	PE	3.05	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
922	南村村	9WS3349_9WS720	1000	29.17	砼	3.10	3.05	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.48	0.40	没有明显需要处理的缺陷
923	南村村	9WS723_9WS728	200	3.91	PVC	0.45	0.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
924	南村村	9WS3292_9WS3291	600	7.53	PE	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
925	南村村	9WS3292_9WS4000	1000	18.95	PE	2.30	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
926	南村村	9WS3293_9WS3294	800	7.56	砼	1.25	1.20	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	1.00	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
927	南村村	9WS3293_9WS3297	300	1.14	砼	0.76	0.58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
928	南村村	9WS3300_9WS3293	600	34.40	砼	1.33	1.25	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
929	南村村	9WS3294_9WS3296	300	35.37	砼	0.60	0.30	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.35	0.08	没有明显需要处理的缺陷
930	南村村	9WS3294_9WS3301	600	15.04	砼	1.20	1.25	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.07	0.40	没有明显需要处理的缺陷
931	南村村	9WS3300_9WS3589	600	1.63	砼	1.33	1.38	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
932	南村村	9WS3301_9WS3302	300	0.93	砼	1.05	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
933	南村村	9WS3301_9WS3305	600	14.98	砼	1.25	1.25	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
934	南村村	9WS3305_HS5216	300	35.76	砼	1.15	0.47	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
935	南村村	9WS3307_9WS3318	1000	35.12	砼	2.45	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
936	南村村	9WS3307_9WS4000	1000	20.71	砼	2.45	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
937	南村村	9WS3308_9YS3309	300	1.51	砼	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
938	南村村	9HS3310_9HS3321	800	33.50	砼	2.30	2.38	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.75	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
939	南村村	9HS3310_9YS3313	300	3.12	砼	0.68	0.56	3.50	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
940	南村村	9WS3314_9HS2936	300	35.64	砼	1.10	0.25	2.00	2.00	II	0.36	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.08	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
941	南村村	9WS3316_HS5006	300	35.37	砼	0.62	0.31	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.34	0.40	没有明显需要处理的缺陷
942	南村村	9WS3318_9WS3323	1000	23.05	砼	2.65	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
943	南村村	9WS3324_9WS3319	600	14.69	砼	1.35	1.33	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.20	0.40	没有明显需要处理的缺陷
944	南村村	9WS3319_9YS3320	300	1.61	砼	0.59	0.50	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.62	0.08	没有明显需要处理的缺陷
945	南村村	9HS3321_9HS3328	800	31.08	砼	2.38	2.46	/	/	/	/	/	/	2.75	5.00	III	1.00	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
946	南村村	9HS3321_9YS3322	300	2.54	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.39	0.40	没有明显需要处理的缺陷
947	南村村	9WS3324_9WS3327	600	15.66	砼	1.35	1.35	/	/	/	/	/	/	2.75	5.00	III	0.84	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
948	南村村	9WS3325_9WS3324	300	1.93	砼	1.10	1.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
949	南村村	9WS3325_9WS3326	300	10.88	砼	1.10	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
950	南村村	9WS3335_9WS3327	600	14.45	砼	1.38	1.35	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.69	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
951	南村村	9WS3327_9YS3329	300	1.88	砼	0.85	0.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
952	南村村	9HS3328_9HS3332	800	6.70	砼	2.46	2.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
953	南村村	9HS3328_9YS3331	300	2.15	砼	0.78	0.68	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.98	0.08	没有明显需要处理的缺陷
954	南村村	9HS3334_9HS3332	800	7.18	砼	2.50	2.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
955	南村村	9HS3334_9HS3337	800	7.28	砼	2.50	2.53	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
956	南村村	9WS3335_9HS3334	300	1.35	砼	1.40	1.45	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
957	南村村	9WS3335_9WS3336	300	37.91	砼	0.80	0.76	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
958	南村村	9HS3337_WS5355	200	2.28	PVC	0.70	0.69	/	/	/	/	/	/	3.50	7.00	IV	1.00	6.50	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
959	南村村	9WS3344_9HS3018	200	11.79	砼	0.72	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.08	0.40	没有明显需要处理的缺陷
960	南村村	9WS3349_9WS3359	1000	31.84	砼	2.90	2.97	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
961	南村村	9WS3350_9WS3353	600	7.64	砼	0.85	0.90	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
962	南村村	9WS3350_9YS3351	200	1.65	PVC	0.42	0.40	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.61	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
963	南村村	9WS3355_9WS3356	200	30.77	PVC	0.75	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
964	南村村	9HS3357_9HS3368	800	33.36	砼	2.60	2.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
965	南村村	9HS3357_9YS3358	300	2.95	砼	0.86	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
966	南村村	9WS3359_9WS3370	1000	32.36	砼	2.97	3.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
967	南村村	9WS3360_9WS3355	600	7.45	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
968	南村村	9WS3360_9WS3362	200	40.25	PVC	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.05	0.40	没有明显需要处理的缺陷
969	南村村	9WS3360_9YS3361	200	0.88	PVC	0.63	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
970	南村村	9WS3363_9WS3364	200	28.79	PVC	0.73	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
971	南村村	9WS3365_WS5356	600	7.38	砼	0.95	0.93	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
972	南村村	9WS3365_9WS3367	300	30.37	砼	0.90	0.50	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
973	南村村	9WS3365_9YS3366	300	0.70	砼	0.56	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
974	南村村	9WS3370_9WS3380	1000	39.78	砼	3.10	2.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
975	南村村	9WS3371_9WS3365	600	9.19	砼	1.00	0.95	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
976	南村村	9WS3371_9WS3372	200	27.78	砼	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
977	南村村	9WS3371_9WS3373	600	15.12	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
978	南村村	9WS3373_9WS3376	200	32.51	砼	0.55	0.48	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
979	南村村	9WS3373_9YS3375	200	1.75	PVC	0.50	0.40	5.00	5.00	III	0.57	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.57	0.40	没有明显需要处理的缺陷
980	南村村	9WS3380_9WS3381	1000	3.57	砼	2.86	2.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.28	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
981	南村村	9WS3381_9WS3382	1000	37.98	砼	2.85	3.00	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
982	南村村	9WS3381_WS4002	500	10.42	砼	2.85	2.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
983	南村村	9HS3383_9HS3385	1000X1000	16.54	砼	1.87	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
984	南村村	9HS3383_9HS3390	1000X1000	40.03	砼	1.87	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
985	南村村	9HS3383_9YS3384	300	2.79	砼	0.90	0.80	5.00	5.00	III	0.97	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
986	南村村	9HS3385_9HS3374	800	15.63	砼	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
987	南村村	9WS3386_9WS3387	200	1.42	砼	0.65	0.56	0.50	1.00	I	1.00	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
988	南村村	9HS3588_9HS3311	800	26.97	砼	2.00	2.10	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
989	南村村	9HS3588_9YS3590	300	3.80	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
990	南村村	9WS3604_9WS3591	1000	41.31	砼	2.60	2.40	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.15	0.40	没有明显需要处理的缺陷
991	南村村	9WS3592_9WS3589	500	5.52	砼	1.40	1.38	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
992	南村村	9WS3592_9WS3594	200	35.20	PVC	0.55	0.35	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.34	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
993	南村村	WS1085_9WS3592	500	21.16	砼	1.45	1.45	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
994	南村村	9WS3597_9WS3598	200	35.25	砼	0.53	0.43	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.03	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
995	南村村	9WS3597_9WS3600	500	12.16	砼	1.45	1.44	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
996	南村村	9WS3604_9WS3619	1000	31.54	砼	2.60	3.20	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.63	0.40	没有明显需要处理的缺陷
997	南村村	9WS3607_9WS3605	500	7.83	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	0.59	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
998	南村村	9WS3607_HS5185	300	35.11	砼	1.20	0.31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
999	南村村	9WS3607_9WS3609	500	7.12	砼	1.42	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1000	南村村	9WS3609_HS5190	300	35.07	砼	1.20	0.32	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.96	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1001	南村村	9WS3611_9WS3612	300	35.22	砼	1.40	0.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1002	南村村	9WS3613_9WS3614	300	10.88	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.76	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1003	南村村	9HS3616_9WS3613	300	1.76	砼	1.60	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.57	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1004	南村村	9HS3616_9HS3723	1200	28.91	砼	4.20	4.50	2.00	2.00	II	0.38	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1005	南村村	9HS3616_9YS3617	300	4.12	砼	0.80	0.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.24	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1006	南村村	9WS3619_9WS3720	1000	49.40	砼	3.20	3.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.40	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1007	南村村	9WS3630_9WS3628	600	8.77	砼	1.70	1.40	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1008	南村村	9WS3630_9WS3631	600	27.14	砼	1.70	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.09	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1009	南村村	9WS3636_9WS3637	800	25.03	砼	3.45	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1010	南村村	9WS3636_9WS3641	800	27.73	砼	3.50	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1011	南村村	9WS3641_WS988	600	30.21	砼	2.90	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1012	南村村	9WS3641_9WS3646	800	33.06	砼	3.50	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1013	南村村	9WS3646_9WS3651	800	40.41	砼	3.50	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1014	南村村	9WS3651_9WS3652	500	10.48	砼	3.10	2.80	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1015	南村村	9WS3651_WS1086	800	40.68	砼	3.50	3.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1016	南村村	9WS3656_WS1086	800	38.12	砼	3.80	3.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1017	南村村	9WS3656_9WS3660	800	41.13	砼	3.80	4.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1018	南村村	9WS3660_WS1003	800	40.86	砼	4.20	4.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1019	南村村	9WS3665_9WS3666	500	8.90	砼	1.90	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1020	南村村	9WS3666_WS1009	500	15.67	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1021	南村村	9WS3665_9WS3673	500	23.07	砼	1.90	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1022	南村村	9WS3673_WS1008	300	5.87	砼	1.80	1.65	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1023	南村村	9WS3673_9WS3675	500	15.44	砼	1.80	1.80	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1024	南村村	9WS3675_9WS3676	500	2.51	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1025	南村村	9WS3676_9WS3680	500	41.91	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1026	南村村	9WS3680_9WS3693	500	9.80	砼	1.95	2.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1027	南村村	9HS3684_9HS3685	800	7.27	砼	1.60	1.38	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1028	南村村	9HS3684_9HS3686	800	6.88	砼	1.70	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1029	南村村	9HS3684_9HS3687	800	8.58	砼	2.60	1.78	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.58	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1030	南村村	9HS3684_9HS3690	1000	110.40	砼	3.00	3.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1031	南村村	9HS3684_9HS4300	1200	48.38	砼	3.10	3.10	3.50	7.00	IV	0.04	5.80	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1032	南村村	9HS3684_9YS3688	300	4.64	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1033	南村村	9WS3694_9WS3693	500	2.04	砼	2.45	2.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1034	南村村	9WS3694_9WS3695	500	5.71	砼	2.45	2.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1035	南村村	9WS3695_9WS3696	500	15.44	PE	2.50	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1036	南村村	9WS3703_9WS3695	500	66.78	砼	2.20	2.45	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.19	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1037	南村村	9WS3703_9WS3704	500	1.80	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1038	南村村	9WS3707_9WS3704	500	9.15	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1039	南村村	9WS3707_WS1004	300	10.49	砼	2.00	2.20	0.50	0.50	I	0.95	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1040	南村村	9WS3707_WS988	600	19.48	砼	2.20	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1041	南村村	9YS255_YS187	300	14.68	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1042	南村村	9YS255_9YS256	300	1.43	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1043	南村村	9YS257_9YS256	300	11.63	砼	0.63	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1044	南村村	9YS257_9YS268	300	23.49	砼	0.63	0.58	5.00	5.00	III	0.04	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.91	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1045	南村村	9YS670_YS192	1100	31.53	砼	1.95	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1046	南村村	9YS670_9YS668	200	2.20	砼	1.00	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1047	南村村	9YS670_9YS704	1100	33.60	砼	1.93	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1048	南村村	9YS704_9YS705	300	2.20	砼	1.17	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1049	南村村	9YS704_9YS712	1000	33.74	砼	1.85	1.80	/	/	/	/	/	/	1.25	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1050	南村村	9YS712_9WS722	300	2.49	砼	1.80	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1051	南村村	9YS712_9YS711	300	2.58	砼	1.13	0.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1052	南村村	9YS760_9HS758	300	4.91	砼	0.50	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1053	南村村	9YS760_9YS761	200	15.29	PVC	0.50	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1054	南村村	9YS764_9HS763	300	3.43	砼	0.60	0.75	2.00	2.00	II	0.73	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1055	南村村	9YS764_9YS765	200	3.39	PVC	0.50	0.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1056	南村村	9YS3329_9HS2925	300	41.07	砼	0.78	0.30	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.05	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1057	南村村	9YS3582_9YS3583	300	4.42	砼	1.30	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1058	南村村	9YS3582_9YS3625	600	24.86	砼	1.73	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1059	南村村	9YS3582_9YS3734	600	27.29	砼	1.73	1.70	/	/	/	/	/	/	2.55	5.00	III	0.07	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1060	南村村	9YS3622_9HS3621	300	1.26	砼	0.55	0.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1061	南村村	HS532_9HS3826	1000	100.79	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	0.60	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1062	南村村	9YS3625_9HS3624	600	35.76	砼	1.80	2.10	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1063	南村村	9YS3625_9YS3626	300	2.52	砼	0.86	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1064	南村村	9YS3632_9YS3633	300	3.81	砼	0.95	0.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1065	南村村	9YS3632_9YS3634	300	3.82	砼	0.86	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1066	南村村	9YS3632_9YS3638	1000	19.81	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1067	南村村	9YS3638_9YS3639	300	4.54	砼	0.56	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1068	南村村	9YS3638_9YS3643	1000	33.99	砼	2.00	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1069	南村村	9YS3643_9YS3644	300	4.07	砼	0.85	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1070	南村村	9YS3643_9YS3647	1000	29.73	砼	1.90	1.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1071	南村村	9YS3647_9YS3648	300	3.85	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.26	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1072	南村村	9YS3647_9YS3649	300	2.47	砼	0.85	0.70	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.40	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1073	南村村	9YS3647_YS208	1000	35.24	砼	1.86	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1074	南村村	9YS3654_YS203	150	12.63	PVC	0.45	0.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.08	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1075	南村村	9YS3657_9YS3653	800	32.69	砼	2.00	1.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1076	南村村	9YS3657_9YS3658	300	3.96	砼	0.75	0.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1077	南村村	9YS3657_9YS3661	800	30.06	砼	2.00	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1078	南村村	9YS3661_9YS3662	300	3.34	砼	0.86	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1079	南村村	9YS3661_YS210	800	30.15	砼	1.95	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1080	南村村	9YS3668_9YS3669	800	35.14	砼	1.85	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1081	南村村	9YS3668_9YS3670	300	2.10	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1082	南村村	9YS3668_9YS3672	300	3.63	砼	1.00	0.70	10.00	10.00	IV	0.55	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1083	南村村	9YS3668_9YS3677	800	35.25	砼	1.85	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1084	南村村	9YS3683_9YS3682	300	1.79	砼	0.56	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1085	南村村	9YS3697_9YS3698	300	4.02	砼	0.80	0.67	10.00	10.00	IV	0.25	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1086	南村村	9YS3697_9YS3699	200	3.82	PVC	0.76	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1087	南村村	9YS3697_9YS3700	1000	30.28	砼	2.00	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1088	南村村	9YS3700_9YS3701	300	3.69	砼	0.80	0.60	10.00	10.00	IV	0.54	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1089	南村村	9YS3700_9YS3702	300	2.25	砼	0.80	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1090	南村村	9YS3700_9YS3705	1000	27.94	砼	1.95	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1091	南村村	9YS3705_9YS3706	300	3.77	PVC	0.53	0.45	10.00	10.00	IV	0.27	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1092	南村村	9YS3705_9YS3709	1000	22.95	砼	2.10	1.87	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1093	南村村	9YS3709_9YS3714	1000	42.00	砼	1.87	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1094	南村村	9YS3709_9YS3710	200	1.68	PVC	0.70	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1095	南村村	9YS3709_9YS3711	300	3.81	砼	0.65	0.56	10.00	10.00	IV	0.26	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1096	南村村	9YS3677_9YS3678	300	2.34	砼	0.95	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.94	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1097	南村村	9YS3677_9YS3679	300	3.96	砼	0.78	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1098	南村村	9YS3677_9YS3681	800	34.95	砼	1.85	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1099	南村村	9YS3681_9YS3683	600	5.67	砼	1.80	1.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1100	南村村	7HS158_7HS1	500	24.66	PE	1.95	1.65	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1101	南村村	7HS43_7HS28	600	18.10	砼	1.40	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1102	南村村	7HS43_7HS61	400	13.56	砼	1.40	1.25	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.70	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1103	南村村	7HS43_7HS8110	600	9.55	砼	1.40	1.40	2.00	2.00	II	0.26	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.73	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1104	南村村	7HS43_7YS42	500X500	0.87	砼	1.10	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1105	南村村	7HS50_7HS220	400	42.24	砼	2.00	1.00	3.50	7.00	IV	0.62	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1106	南村村	7HS61_7WS65	200	2.77	PVC	0.83	0.65	7.50	10.00	IV	0.72	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.36	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1107	南村村	7HS61_7HS114	400	14.22	砼	1.25	1.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1108	南村村	7HS115_7HS114	400	2.65	砼	1.05	1.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1109	南村村	7HS115_7HS161	400	11.02	砼	1.05	0.80	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1110	南村村	7HS158_7HS208	500	12.98	PE	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1111	南村村	7HS162_7HS161	300	1.93	砼	0.60	0.70	5.00	5.00	III	0.98	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.98	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1112	南村村	7HS208_7HS284	500	15.26	PE	2.40	2.35	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.66	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1113	南村村	7HS266_7HS265	250	8.31	PVC	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1114	南村村	7HS266_7HS272	250	5.17	PVC	0.55	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1115	南村村	7HS274_7HS276	300	2.96	砼	0.55	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1116	南村村	7HS274_7WS277	200X200	3.74	砼	0.40	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1117	南村村	7HS274_7YS275	300X300	0.90	砼	0.45	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1118	南村村	7HS283_7HS279	300	11.17	砼	1.30	1.05	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1119	南村村	7HS283_7HS294	300	1.97	砼	1.50	1.55	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1120	南村村	7HS284_7HS286	500	13.42	PE	2.35	2.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.07	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1121	南村村	7HS284_7YS285	400	5.15	PE	0.78	0.60	5.00	5.00	III	0.19	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1122	南村村	7HS289_7HS221	400	13.38	砼	1.50	1.10	10.00	10.00	IV	0.84	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	5.00	5.00	III	0.84	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1123	南村村	7HS302_7HS303	300	1.27	砼	1.23	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1124	南村村	7HS302_7HS262	300	12.05	砼	1.18	1.05	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.25	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1125	南村村	7HS379_7HS328	500	12.69	PE	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.08	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1126	南村村	7HS379_7HS380	300	1.12	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1127	南村村	7HS379_7HS453	500	15.04	PE	2.40	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1128	南村村	7HS380_7HS381	300	3.04	砼	1.40	2.00	5.00	5.00	III	0.33	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.66	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1129	南村村	7HS455_7HS460	300	12.81	砼	1.02	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1130	南村村	7HS576_7HS573	700	5.18	砼	1.55	1.55	5.00	5.00	III	0.98	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1131	南村村	7HS576_7HS587	700	4.75	砼	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1132	南村村	7HS586_7HS587	700	8.27	砼	1.60	1.60	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1133	南村村	7HS586_7HS588	100	1.27	PVC	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.94	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1134	南村村	7HS586_7HS592	300	1.61	砼	0.85	0.65	5.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1135	南村村	7HS594_7HS586	700	11.87	砼	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1136	南村村	7HS594_7HS595	300	1.62	砼	0.73	0.45	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.68	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
1137	南村村	7HS594_7HS602	300	1.36	砼	1.00	0.88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1138	南村村	7HS603_7HS594	700	13.08	砼	1.50	1.50	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1139	南村村	7HS603_7HS604	300	1.35	砼	0.65	0.60	2.00	2.00	II	0.96	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1140	南村村	7HS603_7HS611	300	1.83	砼	0.67	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1141	南村村	7HS603_7HS662	700	8.66	砼	1.50	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1142	南村村	7HS623_7HS630	300	1.68	砼	0.76	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1143	南村村	7HS623_7HS637	300	1.64	砼	0.65	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1144	南村村	7HS623_7HS662	700	4.32	砼	1.40	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1145	南村村	7HS645_7HS623	700	8.05	砼	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1146	南村村	7HS645_7HS649	500	2.53	砼	1.05	0.80	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1147	南村村	7HS645_7YS646	300	2.04	砼	0.75	0.53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1148	南村村	7HS651_7HS645	700	11.39	砼	1.05	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1149	南村村	7HS651_7HS652	600	12.38	砼	0.75	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1150	南村村	7HS651_7HS653	200	1.64	砼	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1151	南村村	7HS651_7HS658	200	2.00	砼	0.70	0.64	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1152	南村村	7HS651_7HS3175	600	6.69	砼	0.90	0.97	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1153	南村村	7HS658_7HS3143	200	7.26	砼	0.60	0.40	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1154	南村村	7HS668_7HS667	300	4.62	砼	1.30	1.10	10.00	10.00	IV	0.22	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1155	南村村	7HS668_7HS813	500	11.64	PE	2.30	2.30	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1156	南村村	7HS813_7HS815	500	13.37	PE	2.30	2.25	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1157	南村村	7HS906_7HS888	300	5.02	砼	0.70	0.80	2.00	2.00	II	0.20	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1158	南村村	7HS910_7HS906	300	5.30	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1159	南村村	7HS911_7HS910	300	2.36	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1160	南村村	7HS1141_7HS911	400	19.91	砼	0.70	0.66	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.50	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1161	南村村	7HS1031_7HS1024	500	14.81	PE	2.05	2.10	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	0.51	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1162	南村村	7HS1031_7HS1032	600	1.12	砼	1.55	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1163	南村村	7HS1031_7HS1157	500	14.11	PE	2.05	2.05	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1164	南村村	7HS1137_7HS1138	600	15.73	砼	1.05	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1165	南村村	7HS1461_7HS1137	600	13.64	砼	0.95	1.15	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.88	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1166	南村村	7HS1139_7HS1137	600	2.61	砼	1.03	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1167	南村村	7HS1139_7HS2100	500X600	5.40	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1168	南村村	7HS1141_7HS1143	200	1.46	砼	0.60	0.52	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1169	南村村	7HS1141_7YS1142	200	1.07	砼	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1170	南村村	7HS1197_7HS1157	500	10.16	PE	2.05	2.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1171	南村村	7HS1197_7HS1198	300	4.70	砼	1.00	0.80	1.25	2.50	II	1.00	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1172	南村村	7HS1287_7HS1197	500	14.09	PE	2.05	2.05	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	1.00	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1173	南村村	7HS1300_7HS1301	600	28.54	砼	1.20	1.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1174	南村村	7HS1300_7HS1302	200	2.37	砼	0.75	0.65	0.50	0.50	I	0.97	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1175	南村村	7HS1300_7HS1303	200	1.95	砼	0.88	0.65	0.50	0.50	I	0.97	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1176	南村村	7HS1300_7HS1358	600	28.33	砼	1.20	1.14	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1177	南村村	7HS1301_7HS1320	400	11.04	砼	1.50	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1178	南村村	7HS1358_7HS1387	600	15.91	砼	1.14	1.00	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.09	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1179	南村村	7HS1358_7HS1374	500X500	5.08	砼	1.12	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1180	南村村	7HS1389_7HS1387	600	11.36	砼	1.30	1.00	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1181	南村村	7HS1389_7HS1388	200	2.59	砼	0.82	0.50	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.39	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1182	南村村	7HS1389_7HS1390	600	2.85	砼	1.30	1.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1183	南村村	7HS1389_7HS8908	600	2.74	砼	1.30	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1184	南村村	7HS1390_7HS1419	600	15.21	砼	1.23	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1185	南村村	7HS1419_7HS1420	200	2.08	砼	0.65	0.55	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.48	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1186	南村村	7HS1419_7HS1427	600	6.59	砼	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1187	南村村	7HS1419_7HS1901	300X300	2.26	砼	0.68	0.57	5.00	5.00	III	0.97	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1188	南村村	7HS1427_7HS1428	200	1.59	砼	0.70	0.60	5.00	5.00	III	0.94	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1189	南村村	7HS1427_7HS1433	600	8.48	砼	0.90	0.88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1190	南村村	7HS1433_7HS1434	200	1.39	砼	0.78	0.70	2.00	2.00	II	0.94	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1191	南村村	7HS1433_7HS1438	200	2.61	砼	0.72	0.56	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.38	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1192	南村村	7HS1433_7HS1474	600	1.55	砼	0.88	0.86	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1193	南村村	7HS1448_7HS1449	200	0.93	砼	0.80	0.70	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1194	南村村	7HS1448_7HS1461	500	9.83	砼	0.80	0.95	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1195	南村村	7HS1448_7HS1474	600	4.19	砼	0.80	0.86	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1196	南村村	7HS1461_7HS1462	200	1.22	砼	0.93	0.85	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.98	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1197	南村村	7HS1461_7HS1465	200	2.62	砼	0.85	0.65	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1198	南村村	7HS1480_7HS1483	200	1.02	砼	0.78	0.78	2.00	2.00	II	0.98	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1199	南村村	7HS1480_7HS8908	600	6.10	砼	1.00	1.20	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1200	南村村	7HS1492_7HS1480	600	12.40	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1201	南村村	7HS1509_7HS1524	600	2.95	砼	1.05	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1202	南村村	7HS1520_7HS1516	200	6.41	砼	1.07	0.72	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1203	南村村	7HS1520_7HS1521	300	3.49	砼	1.10	0.77	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.29	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1204	南村村	7HS1520_7HS1525	600	8.19	砼	1.15	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1205	南村村	7HS1525_7HS1524	600	4.05	砼	1.10	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1206	南村村	7HS3653_7HS3658	400	1.44	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1207	南村村	7HS3653_7HS8913	400	1.43	砼	0.80	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1208	南村村	7HS3657_7HS3658	400	10.92	砼	0.65	0.80	5.00	5.00	III	0.09	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1209	南村村	7HS3657_7HS3660	400	17.08	砼	0.65	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1210	南村村	7HS3682_7HS3659	600	6.19	砼	0.95	0.90	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1211	南村村	7HS3683_7HS3682	600	0.85	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1212	南村村	7HS3683_7HS6609	600	10.28	砼	0.80	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1213	南村村	7HS3722_7HS3684	600	11.96	砼	1.05	0.90	3.50	5.00	III	0.17	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1214	南村村	7HS3722_7HS3730	600	8.46	砼	1.05	1.00	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1215	南村村	7HS3810_7HS3775	600	9.77	砼	0.80	0.80	2.75	5.50	III	0.20	4.60	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1216	南村村	7HS3810_7HS3814	600	10.09	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1217	南村村	7HS3814_7HS308	600	14.02	砼	1.20	1.60	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1218	南村村	7HS3964_7HS1520	600	5.70	砼	1.17	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1219	南村村	7HS3964_7HS3951	600	13.16	砼	1.17	1.20	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1220	南村村	7HS3964_7WS3963	300	2.69	砼	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.78	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1221	南村村	7HS3965_7HS3951	600	11.22	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1222	南村村	7HS3965_7HS3966	200	1.65	砼	1.00	0.80	0.50	0.50	I	0.97	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1223	南村村	7HS3965_7YS3967	200	4.29	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.28	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1224	南村村	7HS4122_7YS4124	200	3.18	砼	1.05	0.70	0.50	0.50	I	0.31	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.35	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1225	南村村	7HS4137_7HS4122	800	10.54	砼	1.35	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1226	南村村	7HS4137_7HS4140	200	2.57	砼	0.90	0.60	2.00	2.00	II	0.97	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1227	南村村	7HS8119_7HS4137	800	22.54	砼	1.45	1.35	1.25	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1228	南村村	7HS4137_7YS4138	200	2.64	砼	1.10	0.80	0.50	0.50	I	0.98	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.38	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1229	南村村	7HS4293_7HS4295	500	10.04	PE	1.70	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1230	南村村	7HS4293_7HS8121	500	12.47	PE	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.80	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1231	南村村	7HS4403_7HS4295	500	21.99	PE	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1232	南村村	7HS4403_7HS4435	500	31.41	PE	1.60	1.56	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.92	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1233	南村村	7HS5885_7HS6437	200	1.25	砼	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1234	南村村	7HS5885_8HS5699	600	10.74	砼	0.86	0.87	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1235	南村村	7HS6457_7HS6458	300X300	0.79	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1236	南村村	7HS6457_7HS7516	600	12.99	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1237	南村村	7HS6457_8HS5677	600	1.87	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1238	南村村	7HS6547_7HS6546	200	4.40	砼	0.75	0.50	0.50	0.50	I	0.23	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1239	南村村	7HS6547_7HS7559	600	15.28	砼	1.40	2.20	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.13	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1240	南村村	7HS6553_7HS6547	600	15.67	砼	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1241	南村村	7HS6553_7HS6554	200	2.46	砼	0.85	0.60	0.50	0.50	I	0.98	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1242	南村村	7HS6553_7HS6560	600	9.59	砼	1.25	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1243	南村村	7HS6561_7HS6560	600	11.77	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1244	南村村	7HS6561_7HS6562	300	2.48	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.40	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1245	南村村	7HS6610_7HS6609	600	28.88	砼	1.00	0.96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1246	南村村	7HS6610_7HS7586	600	6.41	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1247	南村村	7HS6611_7HS6613	600	9.23	砼	1.25	1.40	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1248	南村村	7HS6613_7HS6614	300	2.48	砼	1.25	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1249	南村村	7HS6613_7HS6615	600	11.33	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1250	南村村	7HS6615_7HS6616	300	2.84	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1251	南村村	7HS6617_7HS6618	300	3.31	砼	1.35	0.90	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.60	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1252	南村村	7HS6619_7HS6617	600	11.41	砼	1.75	1.45	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1253	南村村	7HS7983_7HS6619	800	12.67	砼	1.85	1.80	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1254	南村村	7HS6619_7HS8020	800	12.11	砼	1.80	1.68	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.08	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1255	南村村	7HS6886_7HS6875	400	66.43	砼	1.00	0.30	0.50	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1256	南村村	7HS6886_7HS6897	300	0.97	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1257	南村村	7HS6886_7HS7599	600	4.28	砼	1.10	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1258	南村村	7HS6929_7HS7023	600	9.73	砼	1.20	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1259	南村村	7HS6929_7HS6930	300	3.88	砼	0.60	0.60	2.00	2.00	II	0.26	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1260	南村村	7HS6929_7HS7269	600	3.89	砼	1.20	1.15	1.00	3.00	II	1.00	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1261	南村村	7HS7012_7HS7032	600	8.54	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1262	南村村	7HS7269_7HS7270	300	1.24	砼	1.15	1.00	5.00	5.00	III	0.97	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.97	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1263	南村村	7HS7269_7HS7271	300	4.64	砼	1.15	1.00	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1264	南村村	7HS7272_7HS7269	500	19.66	砼	1.00	1.15	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1265	南村村	7HS7272_7HS7275	500	3.92	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1266	南村村	7HS7280_7HS2653	500	7.68	砼	2.00	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1267	南村村	7HS7280_7HS7283	300	4.22	砼	2.00	1.90	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1268	南村村	7HS7280_7HS7284	500	8.70	砼	2.00	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1269	南村村	7HS7301_7HS7284	500	10.81	砼	1.60	1.80	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1270	南村村	7HS7301_7HS7299	150	1.96	PVC	0.80	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1271	南村村	7HS7301_7HS7300	200	2.06	砼	0.90	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.97	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1272	南村村	7HS7304_7HS7301	500	11.36	砼	1.40	1.60	5.00	10.00	IV	0.53	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1273	南村村	7HS7304_7HS7305	300	2.67	砼	1.00	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1274	南村村	7HS7304_7HS7346	500	10.77	砼	1.40	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1275	南村村	7HS7305_7HS7306	300	13.00	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1276	南村村	7HS7316_7HS7317	300	3.19	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.97	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1277	南村村	7HS7316_7HS7319	300	10.72	砼	0.85	0.80	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1278	南村村	7HS7316_7HS7328	300	10.70	砼	0.85	1.10	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1279	南村村	7HS7328_7HS7329	200	1.13	砼	0.85	0.60	2.00	2.00	II	0.97	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1280	南村村	7HS7328_7HS7330	200	3.11	砼	0.85	0.70	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1281	南村村	7HS7335_7HS7328	300	6.78	砼	1.00	1.10	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1282	南村村	7HS7335_7HS7336	400	16.67	砼	1.00	1.00	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1283	南村村	7HS7335_7HS7353	400	14.91	砼	1.00	1.00	1.25	2.50	II	0.51	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.50	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1284	南村村	7HS7361_7HS7353	400	14.66	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1285	南村村	7HS7361_7HS7362	400	6.58	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1286	南村村	7HS7362_7HS7395	400	12.55	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1287	南村村	7HS7365_7HS7370	300	6.27	砼	0.80	0.85	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.16	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1288	南村村	7HS7373_7HS7370	300	11.15	砼	0.80	0.85	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.18	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1289	南村村	7HS7373_7HS7389	300	4.85	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1290	南村村	7HS7395_7HS7396	200	2.46	砼	0.65	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.41	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1291	南村村	7HS7395_7HS7399	200	1.92	砼	0.65	0.60	10.00	10.00	IV	0.52	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1292	南村村	7HS7395_7HS7401	400	10.80	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1293	南村村	7HS7445_7HS7444	300	12.77	砼	0.40	0.35	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1294	南村村	7HS7445_7HS7449	300	9.39	砼	0.40	0.50	5.00	5.00	III	0.11	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1295	南村村	7HS7451_7HS7452	400	2.27	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1296	南村村	7HS7451_7HS7458	200	1.68	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.60	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1297	南村村	7HS7451_7HS7459	400	12.02	砼	0.70	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1298	南村村	7HS7462_7HS7465	200	1.41	砼	0.45	0.35	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1299	南村村	7HS7462_7HS7472	300	4.06	砼	0.40	0.50	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1300	南村村	7HS7510_7HS7502	600	16.49	砼	1.50	1.70	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1301	南村村	7HS7502_7HS7522	500	12.99	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1302	南村村	7HS7502_7HS7541	600	22.96	砼	1.70	2.00	2.75	5.00	III	0.09	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1303	南村村	7HS7510_7HS7516	600	11.08	砼	1.50	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1304	南村村	7HS7522_7HS7523	300	2.71	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1305	南村村	7HS7522_7HS7527	200	2.84	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1306	南村村	7HS7522_7HS7530	500	10.92	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1307	南村村	7HS7541_7HS7542	300	2.66	砼	1.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1308	南村村	7HS7546_7HS7547	300	2.91	砼	1.80	1.60	2.00	2.00	II	0.34	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1309	南村村	7HS7546_7HS7552	300	12.00	砼	2.05	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1310	南村村	7HS7546_7HS7559	600	14.23	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1311	南村村	7HS7559_7HS7560	300	2.90	砼	0.30	0.25	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1312	南村村	7HS7592_7HS7588	300	16.08	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1313	南村村	7HS7592_7HS7593	300	7.65	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1314	南村村	7HS7951_7HS7955	500	38.05	PE	2.00	2.35	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.92	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1315	南村村	7HS8119_7HS7951	500	14.07	PE	1.90	2.00	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1316	南村村	7HS7960_7HS7955	500	11.71	PE	2.30	2.35	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1317	南村村	7HS7960_7HS7961	400	5.38	PE	1.40	1.30	0.50	0.50	I	0.89	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1318	南村村	7HS7960_7HS7962	500	17.01	PE	2.30	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1319	南村村	7HS7963_7HS7961	300	8.62	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1320	南村村	7HS7964_7HS7963	300	10.32	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1321	南村村	7HS7965_7HS7964	300	10.14	砼	0.60	0.70	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.30	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1322	南村村	7HS7966_7HS7965	300	11.19	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1323	南村村	7HS7966_7HS7967	200	7.51	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1324	南村村	7HS7968_7HS7967	200	17.92	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1325	南村村	7HS7969_7HS7961	400	18.51	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1326	南村村	7HS7983_7HS7984	200	2.61	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1327	南村村	7HS7983_7HS7988	800	11.11	砼	1.85	1.73	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1328	南村村	7HS7990_7HS7991	300	2.43	砼	1.00	0.15	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.41	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1329	南村村	7HS7990_7HS7994	800	8.14	砼	1.75	1.82	5.00	5.00	III	0.12	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1330	南村村	7HS7990_7HS7988	800	3.02	砼	1.75	1.73	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1331	南村村	7HS7994_7HS7995	300	1.75	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.57	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1332	南村村	7HS7994_7HS7996	800	5.39	砼	1.82	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1333	南村村	7HS7996_7WS7997	300	4.02	砼	1.00	0.60	10.00	10.00	IV	0.52	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.25	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1334	南村村	7HS7998_7HS7999	300	1.91	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1335	南村村	7HS7998_7HS8000	800	11.20	砼	1.85	1.70	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.09	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1336	南村村	7HS8009_7HS8006	800	11.28	砼	1.66	1.77	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.09	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1337	南村村	7HS8009_7HS8010	300	2.69	砼	1.35	1.00	0.50	0.50	I	0.37	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.78	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1338	南村村	7HS8009_7HS8011	250	2.72	PVC	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1339	南村村	7HS8009_7HS8014	800	11.20	砼	1.66	2.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1340	南村村	7HS8014_7HS8015	300	1.98	砼	1.80	1.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.51	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1341	南村村	7HS8014_7HS8016	800	13.22	砼	2.05	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1342	南村村	7HS8016_7HS8017	300	2.44	砼	2.20	2.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.41	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1343	南村村	7HS8016_7HS8018	250	3.16	PVC	0.70	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1344	南村村	7HS8016_7HS8109	800	27.68	砼	2.40	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1345	南村村	7HS8020_7HS8021	300	2.73	砼	1.40	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1346	南村村	7HS8020_7HS8022	800	12.01	砼	1.68	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1347	南村村	7HS8022_7HS8023	300	1.89	砼	1.65	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1348	南村村	7HS8026_7HS8022	800	11.18	砼	1.90	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1349	南村村	7HS8026_7HS8027	300	1.83	砼	1.30	1.30	2.00	2.00	II	0.55	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1350	南村村	7HS8026_7HS8033	800	14.85	砼	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1351	南村村	7HS8033_7HS8034	300	2.02	砼	1.30	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1352	南村村	7HS8033_7HS8036	800	14.40	砼	1.90	1.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1353	南村村	7HS8036_7HS8037	300	1.83	砼	1.30	1.20	0.50	0.50	I	0.55	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.55	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1354	南村村	7HS8045_7HS8042	300	7.21	砼	1.00	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1355	南村村	7HS8045_7HS8050	300	12.38	砼	1.20	1.10	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1356	南村村	7HS8045_7HS8059	300	8.52	砼	1.20	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1357	南村村	7HS8052_7HS8050	300	13.42	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1358	南村村	7HS8052_7HS8056	300	13.26	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1359	南村村	7HS8053_7HS8515	300	33.63	砼	0.60	0.40	5.00	5.00	III	0.17	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.13	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1360	南村村	7HS8056_7HS8132	300	25.86	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1361	南村村	7HS8059_7HS8038	300	22.74	砼	1.47	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1362	南村村	7HS8059_7WS8860	300	16.51	砼	1.60	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1363	南村村	7HS8119_7HS8120	500	13.71	PE	1.90	1.75	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.73	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1364	南村村	7HS8120_7HS8121	500	14.69	PE	1.75	1.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.82	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1365	南村村	7HS8120_7HS8122	400	3.41	PE	0.80	0.60	7.50	10.00	IV	0.78	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1366	南村村	7HS8132_7HS8133	300	8.34	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1367	南村村	7HS8144_7HS8140	250	37.13	PVC	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1368	南村村	7HS8144_7HS8143	250	4.79	PVC	0.60	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径(mm)	长度（m）	材质	埋深（m）		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1369	南村村	7HS8148_7HS8150	200	14.97	PVC	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1370	南村村	7HS8154_7HS8153	300	5.66	砼	1.20	0.40	1.25	2.50	II	0.82	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1371	南村村	7HS8154_7HS8155	600	20.75	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1372	南村村	7HS8154_7HS8176	600	6.87	砼	1.60	1.40	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1373	南村村	7HS8155_7HS8156	300	4.47	砼	1.20	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1374	南村村	7HS8155_7HS8162	500	24.54	砼	1.70	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1375	南村村	7HS8162_7HS8166	500	17.52	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1376	南村村	7HS8162_7HS8161	300	3.85	砼	1.10	0.80	0.50	0.50	I	0.39	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1377	南村村	7HS8166_7HS8167	300	4.11	砼	1.20	0.95	2.00	2.00	II	0.24	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1378	南村村	7HS8166_7HS8171	500	17.45	砼	1.50	1.50	5.00	5.00	III	0.06	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.10	0.10	I	0.09	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1379	南村村	7HS8167_7HS8168	300	0.79	砼	0.85	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1380	南村村	7HS8167_7HS8170	200	6.49	砼	0.90	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.91	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1381	南村村	7HS8167_7HS8138	300X300	32.79	砼	0.85	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1382	南村村	7HS8171_7HS8172	300	4.10	砼	1.25	0.90	5.00	5.00	III	0.24	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.49	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1383	南村村	7HS8173_7HS8172	300X300	41.64	砼	0.50	0.80	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1384	南村村	7HS8174_7HS8733	200	15.07	砼	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1385	南村村	7HS8176_7HS8275	600	22.34	砼	1.70	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1386	南村村	7HS8177_7HS8178	400	8.32	砼	1.50	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1387	南村村	7HS8177_7HS8275	500	9.17	砼	1.60	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1388	南村村	7HS8179_7HS8184	600	8.14	砼	0.95	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1389	南村村	7HS8179_7HS8275	600	19.89	砼	0.95	1.50	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1390	南村村	7HS8392_7HS8393	300	5.29	砼	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.19	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1391	南村村	7HS8392_7HS8394	300	3.21	砼	1.35	1.20	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1392	南村村	7HS8392_7HS8395	300	3.24	砼	1.35	1.20	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1393	南村村	7HS8392_7HS8409	600	24.69	砼	1.55	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1394	南村村	7HS8399_7HS8394	200	8.38	PVC	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1395	南村村	7HS8399_7HS8400	200	3.41	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1396	南村村	7HS8405_7HS8394	200	10.41	PVC	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.38	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1397	南村村	7HS8405_7HS8407	200	11.85	PVC	0.40	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1398	南村村	7HS8409_7HS8410	300	4.24	砼	1.20	1.10	2.00	2.00	II	0.40	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.52	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
1399	南村村	7HS8409_7HS8412	300	2.44	砼	1.25	1.10	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.78	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1400	南村村	7HS8409_7HS8416	600	18.68	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.08	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1401	南村村	7HS8428_7HS8427	300	2.45	砼	1.00	1.20	2.00	2.00	II	0.98	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.41	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1402	南村村	7HS8494_7HS8897	600	17.90	砼	1.05	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1403	南村村	7HS8494_8HS6487	300	2.72	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1404	南村村	7HS8494_7HS8491	600	22.09	砼	1.05	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径(mm)	长度（m）	材质	埋深（m）		结构性缺陷						功能性缺陷						
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价	
1405	南村村	7HS8496_7HS8498	300	2.78	砼	1.30	1.10	/	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.36	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1406	南村村	7HS8505_7HS8496	800	33.78	砼	1.60	1.30	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
1407	南村村	7HS8496_7HS8897	600	2.14	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1408	南村村	7HS8496_8HS6529	300	2.80	砼	1.30	1.00	/	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1409	南村村	7HS8499_7HS8500	200	3.59	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1410	南村村	7HS8499_7HS8569	200	10.66	砼	0.50	0.48	/	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.14	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1411	南村村	7HS8505_7HS8502	300	2.09	砼	1.00	0.80	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/	/
1412	南村村	7HS8505_7HS8509	800	4.71	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1413	南村村	7HS8505_8HS6045	300	4.85	砼	1.00	0.80	0.50	0.50	I	0.21	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/	/
1414	南村村	7HS8520_7HS8517	800	18.61	砼	2.10	1.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1415	南村村	7HS8520_7HS8521	300	1.48	砼	0.78	0.67	/	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.95	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1416	南村村	7HS8520_7HS8551	800	18.44	砼	2.10	2.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1417	南村村	7HS8520_8HS6901	300	1.96	砼	0.95	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1418	南村村	7HS8525_7HS8529	800	28.61	砼	2.80	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1419	南村村	7HS8525_7HS8526	300	2.16	砼	0.73	0.65	2.00	2.00	II	0.46	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.51	0.40	没有明显需要处理的缺陷	
1420	南村村	7HS8525_7HS8551	800	18.64	砼	2.80	2.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1421	南村村	7HS8525_8HS6924	300	3.45	砼	0.85	0.70	/	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.99	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1422	南村村	7HS8531_7HS8529	800	20.84	砼	2.70	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1423	南村村	7HS8531_7HS8536	800	20.72	砼	2.70	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1424	南村村	7HS8536_7HS8537	300	2.49	砼	1.02	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1425	南村村	7HS8539_7HS8541	800	32.67	砼	2.20	2.00	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
1426	南村村	7HS8690_7HS8541	600	32.30	砼	2.10	1.80	10.00	10.00	IV	0.03	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷	
1427	南村村	7HS8551_7HS8542	300	6.75	砼	2.00	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1428	南村村	7HS8564_7HS8565	200	6.31	砼	0.76	0.50	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
1429	南村村	7HS8564_7HS8572	200	2.14	砼	0.78	0.60	2.00	2.00	II	0.98	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.98	0.08	没有明显需要处理的缺陷	
1430	南村村	7HS8565_7HS8567	200	10.88	砼	0.50	0.40	5.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	5.00	5.00	III	0.92	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理	
1431	南村村	7HS8574_7HS8576	200	11.47	PVC	0.30	0.30	7.50	10.00	IV	0.17	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/	/
1432	南村村	7HS8574_7HS8582	200	8.45	PVC	0.38	0.70	5.00	5.00	III	0.12	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/	/
1433	南村村	7HS8578_7HS8564	300	11.71	砼	1.10	1.15	/	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1434	南村村	7HS8578_7HS8579	200	2.11	砼	0.53	0.40	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理	
1435	南村村	7HS8578_7HS8582	200	2.32	砼	0.60	0.80	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
1436	南村村	7HS8627_7HS8631	200	2.55	砼	0.60	0.80	5.00	5.00	III	0.59	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/	/
1437	南村村	7HS8630_7HS8897	600	26.44	砼	1.35	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1438	南村村	7HS8630_7HS8632	200	0.87	砼	0.83	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1439	南村村	7HS8634_7HS8630	600	15.10	砼	1.28	1.35	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.20	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1440	南村村	7HS8634_7HS8635	300	2.10	砼	1.20	1.00	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.48	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1441	南村村	7HS8634_7HS8636	300	3.91	砼	0.90	0.60	5.00	5.00	III	0.51	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.26	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1442	南村村	7HS8634_7HS8638	600	15.59	砼	1.25	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1443	南村村	7HS8638_7HS8639	300	2.99	砼	0.87	0.80	5.00	5.00	III	0.97	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1444	南村村	7HS8638_7HS8641	300	1.89	砼	0.92	0.80	2.00	2.00	II	0.53	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.95	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1445	南村村	7HS8638_7HS8642	600	11.18	砼	1.03	1.20	5.00	5.00	III	0.27	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1446	南村村	7HS8638_7HS8645	600	26.67	砼	1.10	1.26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1447	南村村	7HS8642_7HS8441	400X400	26.77	砼	0.80	1.00	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.04	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1448	南村村	7HS8642_7HS8643	500X500	4.14	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.99	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1449	南村村	7HS8645_7HS8646	300	4.08	砼	1.07	0.90	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.98	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1450	南村村	7HS8645_7HS8647	300	3.56	砼	1.10	1.10	2.00	2.00	II	0.90	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.34	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1451	南村村	7HS8645_7HS8654	600	9.46	砼	1.25	1.28	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1452	南村村	7HS8683_7HS8684	600	20.33	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1453	南村村	7HS8683_7HS8687	400	33.42	砼	1.70	1.40	5.00	5.00	III	0.03	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1454	南村村	7HS8687_7HS8688	400	1.14	砼	1.35	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1455	南村村	7HS8687_7HS8690	400	3.50	砼	1.40	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1456	南村村	7HS8688_7HS8689	400	4.50	砼	1.50	1.70	0.50	0.50	I	0.22	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1457	南村村	7HS8733_7HS8734	200	23.83	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1458	南村村	7HS8844_7WS8843	500	30.35	PE	3.30	3.40	0.75	1.00	I	0.42	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1459	南村村	7HS8845_7HS8844	500	6.60	PE	3.35	3.30	5.00	5.00	III	0.15	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1460	南村村	7HS8845_7HS8846	500	20.34	PE	3.35	3.35	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.79	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1461	南村村	7HS8846_7HS8847	400	4.25	PE	2.60	2.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1462	南村村	7HS8846_8HS6825	500	25.70	PE	3.35	3.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1463	南村村	7WS8534_7WS8535	300	1.23	PE	0.75	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1464	南村村	7WS8534_7WS8533	300	12.68	PE	0.75	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1465	南村村	7WS8668_7WS8669	150	2.31	PVC	0.42	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1466	南村村	7WS8668_7WS8670	400	29.11	PE	2.35	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1467	南村村	7WS8668_7WS8890	400	30.01	PE	2.35	2.20	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1468	南村村	7WS8670_7WS8671	400	31.03	PE	2.10	1.80	2.00	2.00	II	0.48	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1469	南村村	7WS8673_7WS8671	400	30.97	PE	1.72	1.80	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1470	南村村	7WS8673_7WS8674	400	30.21	PE	1.72	1.90	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1471	南村村	7WS8674_7WS8675	400	29.02	PE	1.90	2.23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1472	南村村	7WS8675_7WS8676	400	30.82	PE	2.23	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1473	南村村	7WS8676_7WS8677	400	27.11	PE	2.30	2.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1474	南村村	7WS8677_7WS8678	400	33.03	PE	2.45	2.40	10.00	10.00	IV	0.03	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.09	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1475	南村村	7WS8678_7WS8679	400	28.99	PE	2.40	2.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1476	南村村	7WS8681_7HS8690	400	10.18	PE	2.20	2.40	10.00	10.00	IV	0.10	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.10	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1477	南村村	7WS8681_7WS8680	400	25.01	PE	2.20	2.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1478	南村村	7WS8681_7WS8682	300	3.31	砼	1.60	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1479	南村村	7WS8874_7WS8685	400	34.97	PE	1.06	1.20	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1480	南村村	7WS8686_7WS8533	300	40.98	砼	1.00	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1481	南村村	7WS8686_7WS8874	400	17.44	PE	1.00	1.06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1482	南村村	7WS8822_7WS8821	400	5.05	PE	4.40	4.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1483	南村村	7WS8822_7WS8824	400	28.64	砼	4.40	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1484	南村村	7WS8824_7WS8825	400	31.29	PE	2.20	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1485	南村村	7WS8827_7WS8826	400	30.66	PE	3.20	2.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1486	南村村	7WS8827_7WS8828	400	28.64	砼	3.20	3.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1487	南村村	7WS8828_7WS8830	400	32.24	PE	3.60	3.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1488	南村村	7WS8828_7WS8829	150	4.31	PVC	1.06	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1489	南村村	7WS8832_7WS8831	500	30.08	PE	3.75	3.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1490	南村村	7WS8833_7WS8832	500	17.05	PE	3.60	3.75	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1491	南村村	7WS8833_7WS8835	500	21.16	砼	3.60	3.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1492	南村村	7WS8836_7WS8835	500	23.16	PE	3.40	3.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1493	南村村	7WS8836_7WS8837	500	28.87	PE	3.40	3.30	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1494	南村村	7WS8837_7WS8838	400	2.84	砼	3.30	3.20	0.50	0.50	I	0.35	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.35	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1495	南村村	7WS8837_7WS8839	500	30.85	PE	3.30	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1496	南村村	7WS8840_7WS8839	500	29.35	PE	3.20	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1497	南村村	7WS8840_7WS8841	500	32.82	PE	3.20	3.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1498	南村村	7WS8843_7WS8841	500	28.95	PE	3.40	3.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1499	南村村	7WS8849_7WS8850	600	50.16	PE	4.15	5.55	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.80	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1500	南村村	7WS8849_7WS8851	600	43.92	PE	4.15	2.90	/	/	/	/	/	/	5.05	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1501	南村村	7WS8852_7WS8850	600	61.05	PE	6.60	5.55	5.00	5.00	III	0.05	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1502	南村村	7WS8851_7WS8887	600	57.01	PE	2.90	2.80	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.02	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1503	南村村	7WS8852_7WS8853	400	19.45	PE	2.90	3.00	6.00	10.00	IV	0.57	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1504	南村村	7WS8852_7WS8854	600	45.91	PE	6.60	6.95	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1505	南村村	7WS8855_7WS8854	400	19.47	PE	3.60	3.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.51	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1506	南村村	7WS8855_7WS8856	400	13.55	PE	3.60	3.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1507	南村村	7WS8857_7WS8854	600	42.10	PE	6.95	6.95	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.02	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1508	南村村	7WS8858_7WS8857	600	50.47	PE	6.20	6.95	3.50	7.00	IV	0.06	5.65	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1509	南村村	7WS8858_7WS8859	400	20.36	PE	3.95	3.70	10.00	10.00	IV	0.34	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1510	南村村	7WS8860_7WS8858	600	50.22	PE	5.00	6.20	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1511	南村村	7WS8860_7WS8861	500	22.88	砼	3.95	3.70	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.22	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1512	南村村	7WS8864_7WS8860	600	60.56	PE	3.45	5.00	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1513	南村村	7WS8861_7WS8862	500	11.74	砼	3.60	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1514	南村村	7WS8861_7WS8863	300	12.53	PE	2.35	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1515	南村村	7WS8864_7WS8865	600	39.75	PE	3.45	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1516	南村村	7WS8865_7WS8866	400	28.55	PE	3.10	3.00	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1517	南村村	7WS8867_7WS8868	600	49.96	PE	2.65	2.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1518	南村村	7WS8868_7WS8869	400	14.63	PE	2.30	1.90	10.00	10.00	IV	0.27	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.07	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1519	南村村	7WS8868_7WS8870	400	24.52	PE	2.25	1.60	5.00	5.00	III	0.04	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.37	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1520	南村村	7WS8872_7WS8871	600	19.24	PE	3.00	2.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1521	南村村	7WS8872_7WS8873	600	5.77	PE	3.30	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1522	南村村	7YS53_7YS54	300X300	10.86	砼	0.50	0.30	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.99	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1523	南村村	7YS4138_7YS4139	200	7.51	PVC	0.40	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1524	南村村	7YS6568_7YS6570	400	14.93	砼	1.80	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1525	南村村	7YS6569_7YS6568	400	3.77	砼	1.40	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1526	南村村	7YS6568_7YS6606	400	16.14	砼	1.80	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1527	南村村	7YS6570_7YS6571	400	18.70	砼	0.95	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1528	南村村	7YS6571_7YS6572	200	0.68	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1529	南村村	7YS6571_7YS6573	300	10.81	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1530	南村村	7YS6573_7YS6574	300	12.40	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1531	南村村	7YS6576_7YS6575	300	10.59	砼	1.00	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1532	南村村	7YS6576_7YS6577	300	10.50	砼	1.00	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1533	南村村	7YS6577_7YS6569	400	16.82	砼	1.25	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1534	南村村	7YS6577_7YS6578	200	0.71	砼	0.70	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1535	南村村	7YS6579_7YS6582	400	35.85	砼	1.20	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1536	南村村	7YS6579_7YS6606	400	12.98	砼	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1537	南村村	7YS6582_7YS6583	200	0.83	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1538	南村村	7YS6582_7YS6584	400	20.81	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1539	南村村	7YS6584_7YS6585	250	2.24	PVC	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1540	南村村	7YS6584_7YS6587	400	17.94	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1541	南村村	7YS6589_7YS6587	400	16.73	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1542	南村村	7YS6589_7YS6591	400	19.25	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1543	南村村	7YS6591_7YS6592	200	0.66	砼	0.65	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1544	南村村	7YS6591_7YS6593	400	31.51	砼	0.90	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1545	南村村	7YS6593_7YS6594	200	0.64	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1546	南村村	7YS6593_7YS6595	400	20.55	砼	0.70	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1547	南村村	7YS6595_7YS6597	300	12.85	砼	0.65	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1548	南村村	7YS6597_7YS6599	300	8.66	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1549	南村村	7YS6599_7YS6601	300	17.76	砼	0.90	1.20	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.06	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1550	南村村	7YS6603_7YS6601	600	16.82	砼	1.60	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1551	南村村	7YS6603_7YS6606	600	35.98	砼	1.60	2.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1552	南村村	7YS8134_7YS8135	150	2.67	PVC	0.75	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1553	南村村	7YS8134_7YS8732	1000	26.55	砼	2.30	2.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1554	南村村	7YS8696_7YS8698	1000	21.15	砼	2.40	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1555	南村村	7YS8696_YS323	1000	50.64	砼	2.40	3.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1556	南村村	7YS8698_7WS8868	400	10.40	砼	1.60	1.85	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.10	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1557	南村村	7YS8699_7YS8698	1000	10.93	砼	1.52	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1558	南村村	7YS8701_7YS8699	1000	30.85	砼	1.85	1.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1559	南村村	7YS8701_7YS8703	1000	30.48	砼	1.85	2.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1560	南村村	7YS8703_7YS8705	1000	33.99	砼	2.18	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1561	南村村	7YS8705_7YS8707	1000	31.74	砼	2.30	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1562	南村村	7YS8707_7YS8708	200	14.80	砼	1.10	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1563	南村村	7YS8707_7YS8709	1000	31.32	砼	2.50	2.70	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1564	南村村	7YS8712_7YS8709	1000	17.75	砼	2.80	2.70	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1565	南村村	7YS8712_7YS8713	200	6.61	砼	0.50	0.40	2.00	4.00	III	1.00	3.40	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1566	南村村	7YS8712_7YS8716	1000	14.66	砼	2.80	2.77	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1567	南村村	7YS8716_7HS8059	300	7.29	PE	1.47	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1568	南村村	7YS8716_7YS8718	1000	15.00	砼	2.77	2.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1569	南村村	7YS8723_7YS8719	1000	12.59	砼	2.75	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1570	南村村	7YS8723_7YS8724	200X200	1.95	砼	0.93	0.80	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.51	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1571	南村村	7YS8723_7YS8725	1000	14.16	砼	2.75	2.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1572	南村村	7YS8725_7YS8728	300	1.88	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.53	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1573	南村村	7YS8725_7YS8729	1000	24.49	砼	2.70	2.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1574	南村村	7YS8730_7YS8731	150	3.83	PVC	0.50	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1575	南村村	7YS8730_7YS8729	1000	9.92	砼	2.50	2.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1576	南村村	7YS8730_7YS8885	200	1.90	砼	0.50	0.30	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1577	南村村	7YS8732_7YS8763	1000	52.86	砼	2.28	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1578	南村村	7YS8736_7YS8735	800	22.71	砼	2.70	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1579	南村村	7YS8736_7YS8737	300	3.33	砼	1.25	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.30	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1580	南村村	7YS8736_7YS8739	500	22.95	砼	2.50	2.10	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1581	南村村	7YS8736_7YS8746	800	28.60	砼	2.70	2.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1582	南村村	7YS8740_7YS8741	300	4.47	砼	1.10	0.88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1583	南村村	7YS8740_7YS8742	300	1.15	砼	1.30	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1584	南村村	7YS8743_7YS8744	300	2.99	砼	1.20	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1585	南村村	7YS8743_7YS8745	300	3.68	砼	1.10	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1586	南村村	7YS8743_7YS8759	500	30.88	砼	1.40	1.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1587	南村村	7YS8746_7YS8747	300	3.80	砼	1.45	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1588	南村村	7YS8746_7YS8748	500	17.26	砼	2.65	2.28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1589	南村村	7YS8746_7YS8768	800	27.58	砼	2.90	3.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1590	南村村	7YS8746_7YS8882	300	3.34	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1591	南村村	7YS8748_7YS8749	300	2.70	砼	1.70	1.20	0.50	0.50	I	0.37	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1592	南村村	7YS8748_7YS8751	300	2.00	砼	1.70	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1593	南村村	7YS8748_7YS8754	500	22.90	砼	2.20	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1594	南村村	7YS8754_7YS8755	300	2.65	砼	1.45	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1595	南村村	7YS8754_7YS8756	300	2.38	砼	1.45	1.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1596	南村村	7YS8754_7YS8759	500	22.89	砼	1.70	1.45	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.91	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1597	南村村	7YS8766_7YS8763	1000	34.38	砼	2.90	2.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1598	南村村	7YS8766_7YS8767	200	1.65	砼	0.78	0.40	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.61	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1599	南村村	7YS8770_7YS8766	1000	28.40	砼	3.05	2.90	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1600	南村村	7YS8770_7YS8771	200	1.65	砼	0.75	0.40	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.61	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1601	南村村	7YS8773_7YS8770	1000	28.60	砼	3.80	3.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1602	南村村	7YS8773_7YS8774	200	1.54	砼	0.90	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1603	南村村	7YS8773_7YS8775	1000	24.92	砼	3.80	3.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1604	南村村	7YS8775_7YS8776	200	1.51	砼	0.58	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1605	南村村	7YS8775_7YS8777	1000	5.62	砼	4.15	4.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1606	南村村	7YS8778_7YS8779	1200	1.03	砼	5.20	5.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1607	南村村	7YS8780_7YS8779	1200	12.83	砼	3.95	4.15	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1608	南村村	7YS8780_7YS8781	200	1.44	砼	0.55	0.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.69	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1609	南村村	7YS8780_7YS8782	1200	20.92	砼	3.95	3.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1610	南村村	7YS8782_7YS8784	200	1.59	砼	0.55	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1611	南村村	7YS8782_7YS8785	1200	17.35	砼	3.80	3.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1612	南村村	7YS8785_7YS8787	200	1.89	砼	0.75	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1613	南村村	7YS8785_7YS8788	1200	12.80	砼	3.60	3.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1614	南村村	7YS8788_7YS8789	200	1.34	砼	0.65	0.30	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.75	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1615	南村村	7YS8788_7YS8791	1200	32.92	砼	3.55	2.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1616	南村村	7YS8791_7YS8792	200	1.73	砼	0.75	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1617	南村村	7YS8791_7YS8793	1200	43.18	砼	2.75	2.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1618	南村村	7YS8793_7YS8795	1200	36.57	砼	2.80	2.90	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1619	南村村	7YS8795_7YS8798	1200	34.43	砼	2.90	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1620	南村村	7YS8798_7YS8799	1200	15.84	砼	2.30	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1621	南村村	7YS8800_7YS8801	300	11.74	PE	0.75	0.60	5.00	5.00	III	0.09	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1622	南村村	7YS8800_7YS8802	1000	28.86	砼	2.20	2.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1623	南村村	7YS8802_7YS8803	200	1.22	砼	0.75	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1624	南村村	7YS8802_7YS8804	1000	30.83	砼	2.60	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1625	南村村	7YS8804_7YS8805	200	1. 41	砼	0. 80	0. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1626	南村村	7YS8804_7YS8806	1000	30. 28	砼	2. 65	2. 70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1627	南村村	7YS8810_7YS8806	1000	89. 46	砼	3. 06	2. 70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1628	南村村	7YS8812_7YS8810	1000	30. 71	砼	2. 50	3. 06	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 03	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
1629	南村村	7YS8812_7YS8813	200	2. 37	砼	0. 55	0. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1630	南村村	7YS8814_7YS8815	300	2. 11	砼	0. 70	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1631	南村村	7YS8819_7YS8818	300	9. 55	砼	1. 35	1. 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1632	南村村	8HS5677_8HS5701	600	9. 93	砼	0. 85	0. 85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1633	南村村	8HS5677_8HS6396	300X300	3. 40	砼	1. 05	0. 95	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	1. 00	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
1634	南村村	8HS5696_7HS6394	200	1. 01	砼	0. 86	0. 70	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 99	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1635	南村村	8HS5696_8HS5695	600	8. 69	砼	1. 05	1. 00	0. 50	0. 50	I	0. 12	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1636	南村村	8HS5697_8HS5696	600	12. 86	砼	0. 95	1. 05	2. 00	2. 00	II	0. 08	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1637	南村村	8HS5697_7HS6409	200	1. 12	砼	0. 86	0. 70	0. 50	0. 50	I	0. 98	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1638	南村村	8HS5697_8HS6318	600	6. 23	砼	0. 95	0. 92	2. 75	5. 00	III	0. 32	4. 25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1639	南村村	8HS5698_7HS6418	200	1. 46	砼	0. 85	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1640	南村村	8HS5698_8HS6318	600	10. 27	砼	0. 88	0. 92	0. 50	0. 50	I	0. 10	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1641	南村村	8HS5699_7HS6431	200	1. 50	砼	0. 86	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1642	南村村	8HS5699_8HS5698	600	10. 64	砼	0. 87	0. 88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1643	南村村	8HS5700_7HS5885	600	7. 27	砼	0. 86	0. 86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1644	南村村	8HS5700_7HS6439	300	2. 06	砼	0. 75	0. 60	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 49	4. 90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1645	南村村	8HS5700_8HS5701	600	28. 44	砼	0. 86	0. 85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1646	南村村	8HS5701_7HS6450	200	2. 89	砼	0. 60	0. 40	2. 75	5. 50	III	0. 81	4. 45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1647	南村村	8HS6473_8HS6475	500X500	36. 30	砼	1. 15	1. 10	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 16	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
1648	南村村	8HS6473_8HS6735	500X500	18. 80	砼	1. 12	1. 16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1649	南村村	8HS6737_8HS6735	500X500	18. 39	砼	1. 22	1. 16	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	1. 00	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
1650	南村村	8HS6737_8HS6736	500X500	25. 27	砼	1. 22	1. 25	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 83	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1651	南村村	8YS6479_8YS6478	300X200	76. 53	砼	0. 35	0. 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1652	南村村	8YS6738_8YS6479	300	27. 68	PE	0. 65	0. 53	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1653	南村村	9HS2848_9HS2847	300	4. 32	PVC	0. 62	0. 58	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1654	南村村	9HS2880_9HS2848	400	15. 96	PE	0. 80	0. 60	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 06	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
1655	南村村	9HS2880_9HS2906	300	63. 88	PE	0. 78	0. 26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1656	南村村	9HS2880_9HS2907	400	10. 91	PE	0. 80	0. 92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1657	南村村	9HS2911_9HS2907	500	15. 86	PE	1. 24	0. 92	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1658	南村村	9HS2911_9HS3405	400	24. 39	PE	1. 24	1. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1659	南村村	9HS2912_9HS2911	600	3. 29	砼	1. 30	1. 24	2. 00	2. 00	II	0. 30	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1660	南村村	9HS2912_9HS3391	500	36. 43	砼	1. 30	1. 35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1661	南村村	9HS2913_9HS3401	500	30. 07	砼	1. 20	1. 25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1662	南村村	9HS2913_56HS400	400	22. 71	砼	1. 20	1. 18	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	1. 00	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
1663	南村村	9HS3403_56HS400	400	18. 62	砼	1. 15	1. 18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1664	南村村	9HS2914_9HS3405	400	15.70	PE	1.78	1.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1665	南村村	9HS3391_56HS382	400	20.58	砼	1.30	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1666	南村村	9HS3391_9HS3395	500	30.01	砼	1.35	1.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1667	南村村	56HS382_9HS3394	400	6.56	砼	1.25	1.21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1668	南村村	9HS3394_9HS3392	400	21.71	砼	1.21	1.13	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.12	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1669	南村村	9HS3398_9HS3395	400	20.55	砼	1.18	1.24	2.00	2.00	II	0.24	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1670	南村村	9HS3395_9HS3399	500	30.02	砼	1.33	1.32	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1671	南村村	9HS3398_HS250	400	18.65	砼	1.18	1.16	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1672	南村村	HS250_9HS3396	400	10.41	砼	1.16	1.15	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1673	南村村	9HS3399_HS227	400	22.60	砼	1.18	1.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1674	南村村	9HS3399_9HS3401	500	29.94	砼	1.30	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1675	南村村	9HS3399_9HS3404	400	24.56	砼	1.15	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1676	南村村	9HS3401_7GHS6189	400	22.47	砼	1.00	1.00	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1677	南村村	9HS3406_9HS2914	400	9.35	PE	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1678	南村村	9HS3406_9HS3408	1200	18.46	砼	2.35	2.75	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1679	南村村	9HS3406_HS150	500	18.26	PE	2.35	2.20	5.00	5.00	III	0.05	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1680	南村村	9HS3408_9HS3409	1200	26.03	砼	2.75	2.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1681	南村村	9HS3409_9HS3410	1200	26.15	砼	2.45	2.55	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1682	南村村	9HS3410_9HS3411	1200	25.74	砼	2.55	2.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1683	南村村	9HS3411_9HS3412	1200	26.07	砼	2.70	2.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1684	南村村	9HS3412_9HS3413	1200	26.19	砼	2.70	2.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1685	南村村	9HS3413_9HS3414	1200	18.10	砼	2.70	2.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1686	南村村	9HS3414_9HS3552	1200	17.42	砼	2.70	2.70	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1687	南村村	9HS3417_HS150	400	28.90	PE	2.10	2.10	2.00	2.00	II	0.52	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1688	南村村	HS150_HS130	200	10.70	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1689	南村村	9HS3417_9HS3419	400	6.64	PE	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1690	南村村	9HS3418_9HS3419	400	12.62	PE	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1691	南村村	9HS3418_9HS3462	400	14.32	PE	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1692	南村村	9HS3421_9HS3427	600	6.92	砼	1.96	1.94	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1693	南村村	9HS3429_9HS3430	600	13.07	砼	1.95	1.95	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1694	南村村	9HS3431_9HS3430	600	12.92	砼	1.95	1.95	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1695	南村村	9HS3431_9HS3432	600	12.92	砼	1.95	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1696	南村村	9HS3433_9HS3432	600	13.22	砼	1.76	1.90	1.25	2.50	II	0.51	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1697	南村村	9HS3444_9HS3450	500	13.60	砼	1.60	1.66	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.96	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1698	南村村	9HS3452_9HS3451	600	13.48	砼	1.65	1.70	0.50	0.50	I	0.79	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.79	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1699	南村村	9HS3452_9HS3453	500	12.43	砼	1.65	1.68	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1700	南村村	9HS3453_HS77	500	5.77	砼	1.68	1.68	2.00	4.00	III	0.35	3.40	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.87	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1701	南村村	9HS3463_9HS3486	400	32.94	PE	2.03	2.17	1.00	1.00	I	1.00	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1702	南村村	9HS3469_9HS3464	500	26.08	砼	1.55	1.60	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1703	南村村	9HS3469_9HS3470	500	12.25	砼	1.55	1.65	3.50	7.00	IV	0.92	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.82	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1704	南村村	9HS3470_WS116	250	2.29	砼	0.70	0.30	2.75	5.50	III	1.00	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1705	南村村	9HS3487_9HS3486	400	17.53	PE	2.17	2.17	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1706	南村村	9HS3487_9HS3488	400	14.49	PE	2.16	2.30	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1707	南村村	9HS3488_9HS3490	300	3.24	PE	1.78	1.80	3.50	7.00	IV	0.63	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1708	南村村	9HS3502_9HS3488	400	33.06	PE	2.10	2.30	2.00	2.00	II	0.27	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1709	南村村	9HS3502_9HS3504	200	2.97	PVC	0.73	0.70	2.00	2.00	II	0.51	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1710	南村村	9HS3502_9HS3510	400	11.49	PE	2.10	2.10	3.00	7.00	IV	0.38	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1711	南村村	9HS3510_9HS3511	400	19.96	PE	2.10	2.10	1.25	2.00	II	0.74	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1712	南村村	9HS3511_9HS3516	400	17.91	PE	2.10	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1713	南村村	9HS3517_9HS3516	400	11.82	PE	1.90	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1714	南村村	9YS3533_9YS3530	800	20.94	砼	1.86	1.86	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.81	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1715	南村村	9YS3532_9YS3531	800	29.01	砼	1.95	2.25	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1716	南村村	9YS3532_9YS3533	800	31.12	砼	1.95	1.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.90	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1717	南村村	9WS3743_9WS3738	800	51.40	PE	4.40	3.80	0.50	0.50	I	0.19	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1718	南村村	9WS3738_WS983	800	44.01	PE	3.80	3.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1719	南村村	9WS3743_9WS3754	800	33.98	PE	3.80	3.90	5.25	10.00	IV	0.06	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1720	南村村	9WS3765_9WS3754	800	39.08	PE	4.20	4.00	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1721	南村村	9WS3765_9WS3779	800	41.67	PE	4.20	4.20	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1722	南村村	9WS3802_9WS3779	800	42.34	PE	4.10	4.20	0.50	0.50	I	0.21	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1723	南村村	9WS3802_9WS3803	500	7.52	PE	2.80	2.75	2.00	2.00	II	0.13	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1724	南村村	9WS3804_9WS3802	800	32.01	PE	3.90	4.10	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1725	南村村	9WS3803_9HS3801	500	7.97	PE	2.75	2.60	5.00	5.00	III	0.13	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1726	南村村	9WS3810_9WS3804	800	40.29	PE	3.70	3.70	0.50	0.50	I	0.38	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1727	南村村	9WS3815_9WS3810	800	49.58	PE	3.80	3.70	1.00	1.00	I	0.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1728	南村村	9WS3815_9WS3817	300	3.82	PE	2.50	2.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.26	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1729	南村村	9WS3815_9WS3821	800	41.45	PE	3.80	3.80	2.75	5.00	III	0.05	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1730	南村村	9WS3817_9WS3818	300	15.84	砼	1.05	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1731	南村村	9WS3824_9WS3821	800	25.63	PE	3.45	3.80	/	/	/	/	/	/	1.05	2.00	II	0.08	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1732	南村村	9WS3824_9WS3825	800	19.53	PE	3.45	3.30	0.50	0.50	I	0.41	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1733	南村村	WS984_9WS3720	800	67.05	砼	3.30	3.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1734	南村村	9YS3727_9YS3726	300	6.61	砼	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.23	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1735	南村村	9YS3727_9YS3728	300	10.57	砼	0.55	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1736	南村村	9YS3731_9YS3730	300	12.68	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1737	南村村	9YS3731_9YS3734	400	26.25	砼	1.55	1.65	5.25	10.00	IV	0.08	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.30	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1738	南村村	9YS3731_9YS3732	400	3.82	砼	1.59	1.20	0.50	0.50	I	0.26	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.60	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1739	南村村	9YS3731_9YS3735	400	9.37	砼	1.26	1.10	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.11	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1740	南村村	9YS3752_9YS3747	400	16.77	砼	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.06	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1741	南村村	9YS3752_9YS3758	500	20.81	砼	1.00	1.10	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1742	南村村	9YS3758_9YS3761	400	20.85	砼	1.10	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1743	南村村	9YS3761_9YS3771	400	18.89	砼	1.25	1.33	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1744	南村村	9YS3771_9YS3781	400	20.93	砼	1.33	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1745	南村村	9YS3776_9YS3767	800	39.05	砼	1.59	1.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.94	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1746	南村村	9YS3786_9YS3781	400	20.38	砼	1.46	1.40	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1747	南村村	9YS3786_9YS3785	150	8.77	PVC	0.95	0.30	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.94	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1748	南村村	9YS3786_9YS3792	400	24.52	砼	1.45	1.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1749	南村村	9YS3789_9YS3776	800	30.93	砼	1.70	1.59	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1750	南村村	9YS3792_9YS3795	150	8.15	PVC	1.00	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1751	南村村	9YS3792_9YS3796	150	8.69	PVC	1.00	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1752	南村村	9YS3792_9HS3797	400	12.99	砼	1.75	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1753	南村村	9HS3797_9HS3798	1200	17.96	砼	2.65	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1754	南村村	9HS3797_9HS3801	1200X1000	13.93	砼	2.65	2.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1755	南村村	7HS8220_7HS8216	300	12.68	PE	0.50	0.50	5.00	5.00	III	0.08	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1756	南村村	7HS8220_7HS8221	200X200	1.49	砼	0.40	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1757	南村村	7HS8220_7HS8236	300X300	0.83	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1758	南村村	7HS8221_7HS8226	200X200	8.30	砼	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1759	南村村	7HS8237_7HS8236	300X300	6.04	砼	0.35	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1760	南村村	7HS8237_7HS8240	300X300	20.89	砼	0.35	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1761	南村村	7HS8240_7HS8242	300	2.94	砼	0.75	0.90	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1762	南村村	7HS8241_7HS8243	300	2.96	砼	0.90	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1763	南村村	7HS8241_7HS8242	600	10.61	砼	1.20	1.20	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1764	南村村	7HS8241_7HS8245	600	14.61	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1765	南村村	7HS8245_7HS8189	300	15.42	砼	0.90	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1766	南村村	7HS8245_7HS8896	600	8.88	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1767	南村村	7HS8247_7HS8242	600	10.67	砼	1.15	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1768	南村村	7HS8247_7HS8248	300	2.79	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1769	南村村	7HS8247_7HS8447	600	12.68	砼	1.15	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1770	南村村	7HS8452_7HS8454	300	2.68	砼	0.90	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.37	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1771	南村村	7HS8452_7HS8455	600	5.31	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1772	南村村	7HS8452_7HS8458	600	8.64	砼	1.30	1.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1773	南村村	7HS8452_8HS6390	300	3.10	砼	0.90	0.70	1.75	3.50	III	0.84	2.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1774	南村村	7HS8458_7HS8461	600	8.31	砼	1.25	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1775	南村村	7HS8458_8HS6389	300	2.29	砼	0.80	0.60	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1776	南村村	8HS6393_8HS6392	200	33.98	砼	0.20	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1777	南村村	8HS6394_7HS8455	600	2.36	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1778	南村村	8HS6394_7HS8447	600	9.02	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1779	南村村	8HS6394_8HS6393	200	5.20	砼	0.50	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1780	南村村	8HS6395_8HS6404	300	14.58	砼	1.12	1.02	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1781	南村村	8HS6400_7HS8447	200	3.06	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1782	南村村	8HS6400_8HS6395	300	1.76	砼	0.98	1.12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1783	南村村	7HS7677_7HS7655	200	18.44	PE	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1784	南村村	7HS7677_7HS7692	400	16.63	PE	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1785	南村村	7HS7691_7HS7687	400	17.77	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1786	南村村	7HS7691_7HS7692	400	35.52	PE	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1787	南村村	7HS7693_7HS7687	400	11.98	PE	1.35	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1788	南村村	7HS7693_7HS7835	400	15.23	PE	1.35	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1789	南村村	7HS7834_7HS7830	400	3.32	PE	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	0.65	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1790	南村村	7HS7834_7HS7835	400	32.35	PE	2.00	2.10	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.19	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1791	南村村	7HS7836_7HS7830	500	29.40	PE	2.30	2.10	0.50	0.50	I	0.41	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1792	南村村	7HS7839_7HS7836	500	26.54	PE	2.30	2.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.11	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1793	南村村	7HS7839_8HS5139	500	20.41	PE	2.30	2.65	0.75	1.50	II	0.42	1.05	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1794	南村村	8HS236_8HS389	500	14.07	砼	1.50	1.44	5.00	5.00	III	0.07	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1795	南村村	8HS236_8HS543	300	27.01	PE	1.45	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1796	南村村	8HS520_8HS434	300	11.27	PE	1.25	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1797	南村村	8HS520_8HS518	300	12.55	PE	1.25	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1798	南村村	8HS524_8HS527	300	6.41	PE	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1799	南村村	8HS525_8HS434	300	12.01	PE	1.30	1.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1800	南村村	8HS525_8HS524	300	5.06	PE	1.32	1.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.79	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1801	南村村	8HS529_8HS527	300	8.20	PE	1.35	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1802	南村村	8HS529_8HS543	300	11.89	PE	1.35	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1803	南村村	8HS647_8HS518	300	13.33	PE	1.35	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1804	南村村	8HS647_8HS2653	400	8.32	PE	1.35	1.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1805	南村村	8HS2610_8HS2611	400	12.12	PE	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.41	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1806	南村村	8HS2610_8HS7038	400	7.01	PE	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1807	南村村	8HS2632_8HS2612	400	11. 61	PE	1. 50	1. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1808	南村村	8HS2632_8HS2625	200	4. 07	PVC	0. 70	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1809	南村村	8HS2632_8WS2618	200	7. 27	PVC	1. 50	1. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1810	南村村	8HS2641_8HS2646	400	10. 14	PE	1. 65	1. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1811	南村村	8HS2641_8HS7038	400	3. 24	PE	1. 65	1. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1812	南村村	8HS2666_8HS2653	400	25. 45	PE	1. 20	1. 37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1813	南村村	8HS2666_8HS2669	400	9. 01	PE	1. 25	1. 26	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 11	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
1814	南村村	8HS3195_8HS4890	400	20. 88	PE	1. 68	1. 75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1815	南村村	8HS3196_8HS3194	400	7. 51	PE	1. 80	1. 85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1816	南村村	8HS3196_8HS3197	400	11. 32	PE	1. 90	1. 85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1817	南村村	8HS4006_8HS3197	400	11. 73	PE	1. 90	1. 90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1818	南村村	8HS4006_8HS4890	400	7. 39	PE	1. 00	1. 00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1819	南村村	8HS4853_8HS4905	400	22. 86	PE	1. 65	1. 72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1820	南村村	8HS4899_8HS3195	400	5. 85	PE	1. 65	1. 68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1821	南村村	8HS4899_8HS4900	400	5. 29	PE	1. 65	1. 72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1822	南村村	8HS4905_8HS4900	400	4. 74	PE	1. 72	1. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1823	南村村	8HS4908_8HS4853	400	11. 49	PE	1. 65	1. 62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1824	南村村	8HS4908_8HS4909	400	13. 59	PE	1. 65	1. 63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1825	南村村	8HS4912_8HS4909	400	7. 66	PE	1. 56	1. 63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1826	南村村	8HS4912_8HS4913	400	23. 05	PE	1. 65	1. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1827	南村村	7HS4403_7HS4413	400	10. 99	砼	1. 30	1. 10	2. 75	5. 00	III	0. 18	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	0. 09	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1828	南村村	7HS5112_7HS5115	600	3. 62	砼	0. 95	0. 90	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 99	5. 05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1829	南村村	7HS5112_7HS5148	600	11. 37	砼	0. 95	1. 00	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 99	5. 05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1830	南村村	7HS5130_7HS5137	600	4. 65	砼	1. 00	0. 95	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 77	9. 05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1831	南村村	7HS5141_7HS5140	600	9. 41	砼	0. 90	0. 90	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	1. 00	9. 05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1832	南村村	7HS7717_7HS7881	300	1. 92	砼	1. 20	1. 00	5. 00	5. 00	III	0. 99	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	0. 99	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1833	南村村	7HS7717_7HS7882	300	3. 32	砼	1. 20	1. 00	5. 00	5. 00	III	0. 99	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	0. 99	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1834	南村村	7HS7718_7HS7719	300	12. 40	砼	1. 35	1. 10	5. 00	5. 00	III	1. 00	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	1. 00	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1835	南村村	7HS7718_7HS7728	300	19. 88	砼	1. 35	1. 10	5. 00	5. 00	III	1. 00	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	1. 00	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1836	南村村	7HS7770_7HS7776	300	4. 04	砼	0. 90	0. 80	5. 00	5. 00	III	0. 99	4. 10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	0. 99	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1837	南村村	7HS7922_7HS5394	600	7. 75	砼	1. 20	1. 10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1838	南村村	7HS7922_8HS2314	500	7. 66	砼	1. 20	1. 28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1839	南村村	8HS2314_8WS5278	300	8. 47	砼	1. 13	0. 75	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 12	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1840	南村村	8HS4705_HS545	500	16. 69	砼	1. 90	1. 90	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 87	8. 90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1841	南村村	8HS4721_8HS4705	1200	24. 44	砼	2. 30	2. 20	10. 00	10. 00	IV	0. 04	7. 90	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1842	南村村	8HS4997_HS8234	600	7.68	砼	1.68	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1843	南村村	8HS5007_8HS5011	500	4.51	砼	1.59	1.58	10.00	10.00	IV	0.22	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1844	南村村	8HS5011_8HS5010	500	19.02	PE	1.60	1.20	6.00	10.00	IV	0.11	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1845	南村村	8HS5018_8HS5025	500	16.40	PE	1.90	2.21	10.00	10.00	IV	0.06	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1846	南村村	9HS96_9HS94	400	13.10	砼	1.14	1.27	5.00	5.00	III	0.98	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.94	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1847	南村村	9HS106_9HS115	400	12.52	PE	0.79	0.65	5.00	5.00	III	0.16	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1848	南村村	9HS244_9HS332	500	14.16	砼	1.30	1.20	10.00	10.00	IV	0.18	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1849	南村村	9HS244_9HS751	500	20.37	砼	1.26	1.33	3.50	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1850	南村村	9HS381_9HS332	500	12.76	砼	1.24	1.25	2.75	5.50	III	0.75	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1851	南村村	9HS407_9HS406	300	3.92	砼	1.00	0.86	10.00	10.00	IV	0.94	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.94	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1852	南村村	9HS407_WS8272	300	3.71	砼	1.03	0.96	5.00	5.00	III	0.86	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1853	南村村	9HS407_9HS411	300	3.46	砼	0.85	0.70	10.00	10.00	IV	0.98	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1854	南村村	9HS407_9HS412	300	4.05	砼	1.00	0.68	10.00	10.00	IV	0.37	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	5.00	5.00	III	0.37	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1855	南村村	9HS493_9HS813	300	5.06	砼	0.98	0.72	10.00	10.00	IV	0.40	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1856	南村村	9HS493_YS8156	300	4.82	砼	0.98	0.80	10.00	10.00	IV	0.62	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1857	南村村	9HS596_9HS597	300	9.13	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1858	南村村	9HS766_YS8176	300	1.89	砼	1.03	0.73	10.00	10.00	IV	0.53	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1859	南村村	9HS790_9HS795	300	2.24	砼	1.00	0.89	5.00	5.00	III	0.94	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.94	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1860	南村村	9HS868_9HS870	300	3.86	砼	0.85	0.75	5.00	5.00	III	0.52	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.73	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1861	南村村	9HS868_9HS871	300	3.53	砼	0.80	0.67	0.50	0.50	I	0.28	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.88	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1862	南村村	9HS868_9HS872	300	3.27	砼	0.89	0.80	10.00	10.00	IV	0.46	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	5.00	5.00	III	0.98	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1863	南村村	9HS973_9HS972	400	12.04	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1864	南村村	9HS1096_9HS1097	400	4.35	砼	0.75	0.50	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.76	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1865	南村村	9HS1096_9HS1149	500	20.70	PE	1.23	1.35	2.00	2.00	II	0.58	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1866	南村村	9HS1147_9HS1141	500	8.19	PE	1.16	0.90	7.50	10.00	IV	0.24	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1867	南村村	9HS1180_9HS1197	600	23.52	砼	1.12	1.10	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1868	南村村	9HS2074_9HS2167	300	0.92	砼	0.66	0.65	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1869	南村村	9HS2436_9HS2437	300	1.66	砼	0.62	0.56	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.60	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1870	南村村	9HS2448_9HS2449	400	2.35	砼	0.68	0.62	5.00	5.00	III	0.89	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.43	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1871	南村村	9HS2959_9HS2956	800	23.08	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1872	南村村	9HS3070_9HS3071	400	4.09	砼	1.13	0.83	5.00	5.00	III	0.98	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1873	南村村	9HS3621_9HS3620	600	16.92	砼	1.80	1.40	2.00	2.00	II	0.18	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.99	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1874	南村村	9WS103_9HS96	400	13.41	砼	1.15	1.14	3.50	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	5.00	5.00	III	0.63	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1875	南村村	9WS103_9HS105	400	6.82	砼	1.14	1.20	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1876	南村村	9WS103_9HS467	400	26.26	砼	1.10	1.22	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.32	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1877	南村村	9WS697_9WS691	500	8.41	砼	1.50	1.44	3.50	7.00	IV	0.74	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1878	南村村	9WS697_8HS5026	500	20.52	砼	1.55	1.60	5.00	5.00	III	0.05	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1879	南村村	9WS701_9WS699	500	18.13	砼	1.30	1.32	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1880	南村村	9WS707_9WS701	500	15.36	砼	1.30	1.28	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1881	南村村	9HS3303_9HS3310	800	33.11	砼	2.20	2.30	0.50	0.50	I	0.94	0.35	结构条件基本完好，不修复	5.25	10.00	IV	0.93	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1882	南村村	9HS3303_9HS3311	800	31.91	砼	2.20	2.15	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1883	南村村	9WS3305_9WS3308	600	18.38	砼	1.25	1.30	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1884	南村村	9WS3314_WS979	800	15.07	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1885	南村村	9WS3314_9WS3316	600	8.11	砼	1.30	1.32	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.95	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1886	南村村	9WS3319_9WS3316	600	6.79	砼	1.33	1.32	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1887	南村村	9WS3335_9WS3340	600	14.59	砼	1.38	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.92	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1888	南村村	9WS3347_9WS3344	600	5.77	砼	0.80	0.72	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1889	南村村	9WS3355_9WS3353	600	7.93	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.97	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1890	南村村	9HS3357_9HS3343	800	33.47	砼	2.60	2.55	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1891	南村村	9WS3360_9WS3363	600	8.70	砼	0.90	0.92	/	/	/	/	/	/	6.00	10.00	IV	0.52	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1892	南村村	9WS3377_9WS3378	500	3.62	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1893	南村村	9WS3380_9WS3377	300X200	6.73	砼	1.02	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1894	南村村	9YS712_9HS491	1000	5.39	砼	1.86	1.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1895	南村村	9YS2461_9YS3734	600	9.07	砼	1.67	1.67	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1896	南村村	9YS3568_9YS3573	800	41.98	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.86	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1897	南村村	7HS1_7HS18	600	19.24	砼	1.65	1.50	5.00	5.00	III	0.36	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1898	南村村	7HS158_7YS160	400	5.63	PE	1.30	0.80	10.00	10.00	IV	0.18	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1899	南村村	7HS208_7YS209	400	4.98	PE	1.10	0.80	10.00	10.00	IV	0.20	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.80	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1900	南村村	7HS289_7HS286	600	5.42	砼	1.60	1.70	3.50	10.00	IV	1.00	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1901	南村村	7HS289_7HS294	600	12.39	砼	1.60	1.75	2.00	2.00	II	0.65	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1902	南村村	7HS297_7HS294	600	10.44	砼	1.80	1.75	2.00	4.00	III	1.00	3.55	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1903	南村村	7HS297_7HS303	600	15.00	砼	1.80	1.70	5.00	5.00	III	0.07	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1904	南村村	7HS325_7HS385	400	23.84	砼	1.30	1.00	4.67	10.00	IV	0.57	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.76	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1905	南村村	7HS328_7HS326	300	5.04	砼	1.20	1.00	10.00	10.00	IV	0.20	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1906	南村村	7HS379_7YS384	400	4.26	PE	1.30	0.80	10.00	10.00	IV	0.23	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.23	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1907	南村村	7HS385_7HS392	300	13.37	砼	0.65	0.50	2.75	5.50	III	1.00	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1908	南村村	7HS385_7HS455	400	13.83	砼	1.00	1.10	3.50	7.00	IV	0.67	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.94	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1909	南村村	7HS453_7HS455	300	5.74	砼	1.30	1.15	3.00	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1910	南村村	7HS455_7HS576	400	13.93	砼	1.10	1.35	7.50	10.00	IV	0.43	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.86	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1911	南村村	7HS573_7HS453	500	13.41	PE	2.30	2.30	/	/	/	/	/	/	6.00	10.00	IV	0.30	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1912	南村村	7HS573_7HS668	500	13.30	PE	2.30	2.30	5.00	5.00	III	0.08	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.08	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1913	南村村	7HS576_7HS669	400	12.08	砼	1.10	0.95	10.00	10.00	IV	0.33	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.17	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1914	南村村	7HS809_7HS669	400	12.98	砼	1.05	0.95	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1915	南村村	7HS813_7HS810	400	4.94	PE	1.35	1.10	10.00	10.00	IV	0.20	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1916	南村村	7HS819_7HS809	400	13.14	砼	1.05	1.05	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1917	南村村	7HS825_7HS829	300	2.21	砼	0.60	0.61	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1918	南村村	7HS1020_7HS819	400	12.84	砼	1.15	1.05	5.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.08	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1919	南村村	7HS1020_7HS1035	400	14.92	砼	1.15	1.60	3.00	9.00	IV	0.87	6.90	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1920	南村村	7HS1031_7HS1035	400	5.36	砼	1.85	1.85	2.75	5.50	III	1.00	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1921	南村村	7HS1287_7HS1290	400	4.02	PE	1.02	0.80	10.00	10.00	IV	0.25	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	5.00	5.00	III	0.25	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1922	南村村	7HS1317_7HS1287	500	13.98	PE	2.25	2.05	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.21	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1923	南村村	7HS1317_7HS1301	600	4.41	砼	1.63	1.55	5.00	5.00	III	0.23	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1924	南村村	7HS1317_7HS7962	500	29.12	PE	2.25	2.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.52	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1925	南村村	7HS2643_7HS2651	500	7.16	砼	0.90	0.90	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1926	南村村	7HS2646_7HS2653	500	14.76	砼	0.78	2.10	2.50	5.00	III	0.20	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1927	南村村	7HS2653_7HS7281	400	13.31	砼	1.45	1.30	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1928	南村村	7HS2653_7HS7282	500	4.48	砼	2.10	2.00	2.00	2.00	II	0.22	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1929	南村村	7HS4293_7HS4292	300	2.95	PE	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.34	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1930	南村村	7HS4295_7HS4296	400	4.93	PE	0.80	0.60	6.00	10.00	IV	0.41	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1931	南村村	7HS6553_7HS6559	300	2.60	砼	0.90	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1932	南村村	7HS6561_7HS6563	300	2.25	砼	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.53	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1933	南村村	7HS7012_7HS7018	600	6.49	砼	0.90	0.95	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.15	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1934	南村村	7HS7272_7HS7273	300	1.96	砼	0.75	0.60	5.00	5.00	III	0.97	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.97	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1935	南村村	7HS7284_7HS7289	300	4.77	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1936	南村村	7HS7361_7YS6606	600	34.30	砼	1.00	2.50	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.15	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1937	南村村	7HS7362_7HS7365	400	8.41	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.48	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1938	南村村	7HS7428_7HS7422	400	10.87	砼	0.75	0.75	5.00	5.00	III	0.99	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1939	南村村	7HS7428_7HS7452	400	16.48	砼	0.70	0.70	3.50	7.00	IV	1.00	5.50	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1940	南村村	7HS7510_7HS7517	300	5.83	砼	0.80	0.60	0.50	0.50	I	0.99	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.82	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1941	南村村	7HS7522_7HS7529	300	13.63	砼	1.30	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1942	南村村	7HS7541_7HS7545	300	2.45	砼	1.60	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1943	南村村	7HS7541_7HS7546	600	11.82	砼	2.00	2.20	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1944	南村村	7HS7951_7HS7954	500	21.10	PE	1.30	1.20	10.00	10.00	IV	0.05	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1945	南村村	7HS8121_7HS4257	400	3.51	PE	0.80	0.50	7.50	10.00	IV	0.57	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1946	南村村	7HS8171_7HS8175	500	25.15	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
1947	南村村	7HS8388_7HS8441	400	16.43	PE	1.00	1.00	5.00	5.00	III	0.06	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1948	南村村	7HS8451_7HS8455	300	6.05	PE	1.00	1.20	10.00	10.00	IV	0.33	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1949	南村村	7HS8451_7HS8902	300	13.20	PE	1.00	1.00	10.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1950	南村村	7HS8517_8HS6544	300	2.67	砼	0.92	0.80	10.00	10.00	IV	0.97	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.37	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1951	南村村	7HS8531_7HS8532	300	2.35	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1952	南村村	7HS8536_7HS8538	300	3.53	砼	0.78	0.60	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.28	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1953	南村村	7HS8539_7HS8536	800	30.82	砼	2.20	2.50	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	5.00	5.00	III	0.03	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1954	南村村	7HS8539_7HS8540	300	4.44	砼	0.85	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.23	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1955	南村村	7HS8554_7HS8500	300	22.53	砼	1.15	1.10	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.10	0.10	I	0.24	0.08	没有明显需要处理的缺陷
1956	南村村	7HS8554_7HS8561	300	15.14	砼	1.20	1.20	5.00	5.00	III	0.33	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.33	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1957	南村村	7WS8822_7WS8880	400	4.19	PE	3.15	0.40	10.00	10.00	IV	0.36	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.74	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1958	南村村	7WS8865_7WS8867	600	49.33	PE	3.30	2.65	10.00	10.00	IV	0.02	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1959	南村村	7WS8871_7WS8868	600	62.21	PE	2.75	2.55	10.00	10.00	IV	0.02	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1960	南村村	7YS8736_7YS8738	300	4.49	砼	1.20	1.00	5.00	5.00	III	0.22	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1961	南村村	7YS8740_7YS8739	500	18.34	砼	1.86	2.10	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.60	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1962	南村村	7YS8740_7YS8743	500	20.92	砼	1.86	1.40	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.10	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1963	南村村	7YS8769_7YS8768	300	3.33	砼	1.00	1.20	5.00	5.00	III	0.30	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.39	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1964	南村村	7YS8785_7YS8786	500	8.60	砼	2.90	2.50	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1965	南村村	7YS8788_7WS8790	500	11.14	砼	2.30	2.00	5.00	10.00	IV	0.18	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1966	南村村	7YS8812_7YS8814	1000	30.59	砼	2.50	2.10	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1967	南村村	7YS8814_7YS8816	1000	28.53	砼	2.10	1.55	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1968	南村村	7YS8816_7YS8818	1000	32.97	砼	1.55	1.20	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	1.00	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1969	南村村	8HS62_8HS63	400	2.29	PE	1.60	1.55	10.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1970	南村村	8HS169_8HS661	300	12.67	砼	0.77	0.76	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1971	南村村	8HS174_8HS848	500	7.80	砼	0.80	0.83	2.00	2.00	II	0.13	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
1972	南村村	8HS182_8HS219	400	8.11	砼	0.78	0.79	10.00	10.00	IV	0.12	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1973	南村村	8HS1370_8HS1371	400	23.12	砼	0.63	0.65	5.00	5.00	III	0.09	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
1974	南村村	8HS2292_8YS2299	300	2.28	砼	0.70	0.55	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.96	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1975	南村村	8HS3600_8HS3631	300	5.92	砼	0.56	0.40	2.75	5.50	III	0.34	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1976	南村村	8HS5634_8HS5644	600	17.03	砼	1.29	1.28	0.50	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
1977	南村村	8HS5706_8HS5707	300	4.81	PE	0.85	0.92	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1978	南村村	8HS5706_8HS5719	300	13.30	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.45	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1979	南村村	8HS6396_8HS6406	300	13.61	砼	0.95	0.97	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
1980	南村村	8HS6614_8HS6612	500	8.26	砼	0.86	0.88	5.00	5.00	III	0.12	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1981	南村村	8HS6667_8HS6663	500	8.03	砼	0.81	0.82	2.75	5.50	III	0.41	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1982	南村村	8HS6811_8HS6816	600	27.06	PE	3.56	3.45	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1983	南村村	8YS6819_8YS6820	400	7.46	砼	1.10	1.54	5.00	5.00	III	0.40	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.27	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1984	南村村	9HS3420_9HS3417	600	6.79	砼	2.10	2.15	10.00	10.00	IV	0.88	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1985	南村村	9HS3421_9HS3420	600	12.94	砼	1.96	2.10	5.25	10.00	IV	1.00	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1986	南村村	9HS3428_HS523	600	13.15	砼	1.92	1.94	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1987	南村村	9HS3429_9HS3428	600	12.88	砼	1.95	1.95	2.00	2.00	II	0.93	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
1988	南村村	9HS3461_9HS3460	500	12.44	砼	1.65	1.65	10.00	10.00	IV	0.76	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.60	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1989	南村村	9HS3461_9HS3462	500	12.93	砼	1.65	2.00	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
1990	南村村	9HS3463_9HS3462	400	32.54	PE	2.03	2.00	10.00	10.00	IV	0.03	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1991	南村村	9HS3463_9HS3464	500	20.96	砼	2.00	1.60	10.00	10.00	IV	0.48	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1992	南村村	9HS3472_9HS3470	500	13.46	砼	1.62	1.65	2.00	2.00	II	0.94	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.94	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1993	南村村	9HS3485_9HS3482	400	12.94	砼	1.50	1.50	5.00	5.00	III	0.27	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.88	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1994	南村村	9HS3486_9HS3485	400	28.60	砼	2.05	1.47	7.50	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1995	南村村	9HS3488_9HS3489	300	4.25	PE	1.77	1.20	10.00	10.00	IV	0.52	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1996	南村村	9HS3506_9HS3502	300	18.76	砼	1.50	1.95	5.00	10.00	IV	0.13	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
1997	南村村	9HS3506_9HS3507	400	23.97	砼	1.50	1.30	10.00	10.00	IV	0.21	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.38	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
1998	南村村	9HS3511_9HS3512	300	4.58	砼	1.95	1.90	7.50	10.00	IV	0.51	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
1999	南村村	9HS3595_9HS3588	800	27.03	砼	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2000	南村村	9HS3595_9HS3616	800	56.74	砼	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2001	南村村	9WS3825_7WS5890	800	36.92	砼	3.30	3.35	2.75	5.00	III	0.84	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2002	南村村	9YS2461_9YS2466	600	37.23	砼	1.67	1.58	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2003	南村村	9YS3536_9YS3530	800	31.08	砼	1.95	2.00	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2004	南村村	9YS3536_9YS3542	800	23.16	砼	1.95	1.98	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.87	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2005	南村村	9YS3560_9YS2374	800	41.14	砼	2.00	1.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2006	南村村	9YS3560_9YS3555	800	30.70	砼	2.00	1.95	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.91	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2007	南村村	9YS3632_9YS3714	1000	35.82	砼	2.10	2.65	2.00	4.00	III	0.06	3.55	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2008	南村村	9YS3643_9YS3645	300	1.94	砼	0.86	0.70	5.00	5.00	III	0.98	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.52	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2009	南村村	9YS3681_9YS3697	1000	25.95	砼	1.85	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2010	南村村	9YS3739_9YS3735	400	35.75	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.91	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2011	南村村	9YS3739_9YS3741	400	29.89	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	6.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2012	南村村	9YS3744_YS329	400	94.34	砼	1.20	0.78	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.31	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2013	南村村	9YS3808_9YS3805	800	21.29	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	1.00	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2014	南村村	9YS3808_9YS3811	800	25.70	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	3.50	7.00	IV	0.67	6.65	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2015	南村村	9YS3811_9YS3813	800	30.95	砼	1.40	1.60	/	/	/	/	/	/	6.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2016	南村村	9YS3813_9YS3819	800	37.49	砼	1.60	1.90	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2017	南村村	9YS3819_9YS3822	800	31.77	砼	1.90	1.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2018	南村村	8HS4941_28HS300	1500X1000	13.17	砼	1.46	2.00	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2019	南村村	8HS5242_8HS5275	600X1000	12.73	砼	1.30	1.14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2020	南村村	8HS5242_8HS5284	1000	4.71	砼	1.50	1.50	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2021	南村村	9HS3718_9HS3723	3000X1000	61.69	砼	4.85	4.60	0.50	0.50	I	0.02	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2022	南村村	9HS3718_9YS3714	1000	31.15	砼	3.50	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2023	南村村	9HS3718_HS519	1000X1500	37.65	砼	4.80	4.80	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.32	5.20	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2024	南村村	9HS3718_YS248	600	55.35	砼	3.50	3.00	7.50	10.00	IV	0.11	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2025	南村村	28HS14_9HS3390	2500X1200	50.34	砼	1.74	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2026	南村村	28HS14_28HS17	2500X1200	50.76	砼	1.74	1.73	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.30	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2027	南村村	28HS17_28HS20	2500X1200	12.57	砼	1.73	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2028	南村村	28HS21_28HS20	2500X1200	39.18	砼	2.14	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2029	南村村	28HS21_28HS22	2500X1200	17.16	砼	2.14	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2030	南村村	28HS24_28HS25	2500X1200	12.80	砼	2.51	2.40	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2031	南村村	28HS27_28HS25	2500X1200	12.40	砼	2.17	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2032	南村村	28HS27_28HS28	2500X1200	28.07	砼	2.17	1.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2033	南村村	28HS28_28HS29	2500X1200	3.48	砼	1.85	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2034	南村村	28HS30_28HS29	2500X1200	16.92	砼	2.24	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2035	南村村	28HS31_28HS29	300	18.39	砼	1.27	2.00	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2036	梅山村	1WS98_1WS99	500	11.68	PE	2.05	2.00	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.09	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2037	梅山村	1WS98_1WS109	600	26.60	砼	2.58	2.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2038	梅山村	1WS98_2WS1968	600	38.22	PE	2.50	2.60	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2039	梅山村	1WS109_1WS210	600	25.58	PE	2.32	2.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2040	梅山村	1WS117_1WS120	600	30.88	PE	2.22	2.31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2041	梅山村	1WS210_1WS117	600	32.13	PE	2.37	2.22	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2042	梅山村	1WS120_1WS122	600	40.98	砼	2.31	2.41	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.02	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2043	梅山村	1WS122_1WS123	600	23.41	PE	2.41	2.32	5.00	5.00	III	0.04	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2044	梅山村	1WS128_1WS127	400	12.26	砼	1.75	1.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2045	梅山村	1WS128_1WS130	600	39.04	PE	2.31	2.52	0.50	0.50	I	0.26	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2046	梅山村	1WS130_1WS131	400	10.03	PE	2.02	1.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.29	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2047	梅山村	1WS130_1WS135	600	34.88	PE	2.52	2.76	1.50	2.50	II	0.13	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2048	梅山村	1WS138_1WS135	500	15.77	PE	2.97	2.72	1.00	1.00	I	0.32	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2049	梅山村	1WS138_1WS146	500	22.11	PE	2.97	2.70	2.75	5.00	III	0.18	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2050	梅山村	1WS146_WS2	400	32.30	PE	1.78	1.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2051	梅山村	1WS146_1WS149	500	31.06	PE	2.70	2.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2052	梅山村	1WS149_1WS150	500	21.25	PE	2.52	2.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2053	梅山村	1WS150_1WS153	500	20.88	PE	2.33	2.33	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2054	梅山村	1WS153_1WS156	500	21.09	PE	1.46	1.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2055	梅山村	1WS157_1WS156	500	20.72	PE	1.65	1.52	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2056	梅山村	1WS157_1WS158	300	10.65	PE	0.78	0.63	2.00	2.00	II	0.85	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2057	梅山村	1WS157_1WS165	500	25.35	PE	1.65	1.89	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2058	梅山村	1WS165_1WS166	400	8.62	PE	1.71	1.62	1.00	1.00	I	0.58	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2059	梅山村	1WS165_1WS307	500	24.41	PE	1.89	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2060	梅山村	1WS307_1WS300	500	29.58	PE	1.90	2.38	3.00	5.00	III	0.07	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2061	梅山村	1WS312_1WS300	500	35.97	PE	3.37	2.38	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2062	梅山村	1WS312_1WS319	500	25.46	砼	3.37	3.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2063	梅山村	1WS319_1WS320	300	5.00	PE	0.60	0.50	5.00	10.00	IV	0.44	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2064	梅山村	1WS319_1WS321	500	30.50	PE	3.78	4.10	0.50	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2065	梅山村	1WS321_1WS336	500	42.13	PE	4.10	4.15	1.00	1.00	I	0.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2066	梅山村	1WS336_1WS340	500	25.14	PE	4.15	4.22	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2067	梅山村	1WS340_1WS341	300	6.33	PE	1.65	1.43	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.32	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2068	梅山村	1WS358_1WS357	300	10.04	PE	0.85	0.56	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2069	梅山村	1WS358_1WS379	500	26.50	PE	4.15	4.05	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.11	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2070	梅山村	1YS95_1YS97	500X600	11.33	砼	0.80	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2071	梅山村	1YS95_1YS215	500X600	4.44	砼	0.80	0.82	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2072	梅山村	1YS201_1YS202	500X600	10.71	砼	0.80	0.80	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2073	梅山村	1YS201_1YS276	500X600	1.00	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2074	梅山村	1YS203_1YS202	500X600	10.67	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2075	梅山村	1YS203_1YS204	500X600	10.48	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2076	梅山村	1YS205_1YS204	500X600	10.82	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2077	梅山村	1YS205_1YS206	500X600	10.49	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2078	梅山村	1YS207_1YS206	500X600	10.53	砼	0.86	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2079	梅山村	1YS207_1YS208	500X600	6.88	砼	0.86	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2080	梅山村	1YS209_1YS208	500X600	12.00	砼	0.86	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2081	梅山村	1YS209_1YS228	500X600	10.53	砼	0.86	0.86	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2082	梅山村	1YS210_1YS213	500X600	2.84	砼	0.84	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2083	梅山村	1YS210_1YS215	500X600	3.95	砼	0.84	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2084	梅山村	1YS228_1YS224	500X600	5.80	砼	0.86	0.84	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2085	梅山村	1YS277_1YS278	300X500	11.84	砼	0.67	0.55	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2086	梅山村	1YS278_1YS282	300X500	18.07	砼	0.55	0.36	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2087	梅山村	1YS282_1YS283	300X500	14.54	砼	0.36	0.30	/	/	/	/	/	/	1.25	2.50	II	0.51	2.00	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2088	梅山村	2YS1867_2YS1871	500X600	4.63	砼	0.95	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2089	梅山村	2YS1867_2YS1869	500X600	4.67	砼	0.95	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2090	梅山村	2HS2061_2HS2063	800	15.51	砼	1.50	1.45	2.50	7.00	III	0.19	5.65	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.32	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2091	梅山村	2HS2145_2HS2150	800	10.61	砼	1.40	1.40	0.50	0.50	I	0.19	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.09	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2092	梅山村	2HS2151_2HS2063	800	13.97	砼	1.40	1.45	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2093	梅山村	2HS2151_2HS2150	800	18.72	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2094	梅山村	2WS1871_2WS1872	400	29.57	砼	2.15	1.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2095	梅山村	2WS1872_2WS2059	400	33.34	砼	1.75	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2096	梅山村	2WS1992_2WS1873	600	28.61	PE	2.70	2.55	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2097	梅山村	2WS1899_2WS1902	500	20.97	砼	1.70	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2098	梅山村	2WS1899_2WS1903	500	29.69	砼	1.70	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2099	梅山村	2WS1903_2WS2015	300	3.73	PE	0.65	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2100	梅山村	2WS1903_2WS2022	500	28.49	砼	1.80	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2101	梅山村	2WS1972_2WS1968	600	27.10	PE	2.65	2.60	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2102	梅山村	2WS1992_2WS1996	600	25.96	PE	2.70	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2103	梅山村	2WS2000_2WS1996	600	35.02	PE	2.55	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2104	梅山村	2WS2000_2WS2003	600	24.32	PE	2.55	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2105	梅山村	2WS2003_2WS2305	600	33.75	砼	2.50	2.40	10.00	10.00	IV	0.03	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2106	梅山村	2WS2022_2WS2020	200	4.92	PVC	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.20	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2107	梅山村	2WS2022_2WS2023	200	6.89	PE	1.15	1.05	0.50	0.50	I	0.44	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2108	梅山村	2WS2022_2WS2044	500	19.78	砼	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.05	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2109	梅山村	2WS2023_2WS2036	200	11.12	PE	1.00	0.45	10.00	10.00	IV	0.09	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2110	梅山村	2WS2047_2WS2044	500	14.56	砼	2.50	2.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.14	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2111	梅山村	2WS2047_2WS2320	500	12.54	砼	2.50	2.60	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.32	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2112	梅山村	2WS2289_2WS2288	300	11.27	PE	0.70	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2113	梅山村	2WS2290_2WS2289	300	5.44	砼	1.10	0.70	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.46	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2114	梅山村	2WS2321_2WS2290	600	27.10	PE	2.50	2.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2115	梅山村	2WS2290_2WS2333	600	32.77	PE	2.60	2.60	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	0.92	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2116	梅山村	2WS2304_2WS2305	600	25.58	PE	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.59	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2117	梅山村	2WS2304_2WS2308	600	29.99	PE	2.40	2.45	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.50	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2118	梅山村	2WS2312_2WS2321	600	27.80	PE	2.50	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2119	梅山村	2WS2321_2WS2320	500	6.59	砼	2.40	2.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.15	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2120	梅山村	2WS2333_2WS2337	600	33.78	PE	2.60	2.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.44	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2121	梅山村	2WS2338_2WS2337	200	7.89	PVC	0.48	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.86	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2122	梅山村	2WS2338_2WS2341	200	12.98	PVC	0.48	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2123	梅山村	2YS1849_1YS97	500X600	16.54	砼	1.15	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2124	梅山村	2YS1849_2YS1854	500X600	13.38	砼	0.90	0.95	5.00	5.00	III	0.07	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2125	梅山村	2YS1855_2YS1859	500X600	3.27	砼	0.95	0.95	2.00	4.00	II	0.92	3.55	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2126	梅山村	2YS1860_2YS1859	500X600	6.63	砼	0.90	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2127	梅山村	2YS1860_2YS1861	500X600	14.25	砼	0.90	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2128	梅山村	2YS1861_2YS1871	500X600	2.68	砼	0.95	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2129	梅山村	2YS1869_2YS1874	500X600	6.23	砼	0.95	1.02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2130	梅山村	2YS1876_2YS1874	500X600	17.58	砼	1.08	1.02	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2131	梅山村	2YS1876_2YS1877	500X600	7.29	砼	1.08	1.08	1.25	2.50	II	0.55	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2132	梅山村	2YS1879_2YS1877	500X600	9.92	砼	1.05	1.08	5.00	5.00	III	0.10	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2133	梅山村	2YS1879_2YS1880	500X600	16.78	砼	1.05	1.05	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.06	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2134	梅山村	2YS1881_2YS1885	300	19.80	砼	0.65	0.70	/	/	/	/	/	/	2.75	5.50	III	0.27	5.30	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2135	梅山村	2YS1882_2YS1880	500X600	17.75	砼	1.05	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2136	梅山村	2YS1884_2YS1882	500X600	14.56	砼	1.05	1.05	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2137	梅山村	2YS1884_2YS1887	500X600	18.72	砼	1.05	1.08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2138	梅山村	2YS1885_2YS1886	300	1.08	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.93	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2139	梅山村	2YS1890_2YS1887	500X600	13.51	砼	1.05	1.08	5.00	5.00	III	0.07	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2140	梅山村	2YS1890_2YS1891	500X600	14.44	砼	1.05	1.05	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2141	梅山村	2YS1891_2YS1892	500X600	15.21	砼	1.05	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2142	梅山村	2YS1892_YS80299	500X600	15.06	砼	1.25	1.25	2.75	5.00	III	0.13	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2143	梅山村	2YS2301_2YS2302	300	1.43	砼	0.60	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2144	梅山村	2YS2301_2YS2306	500	26.85	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2145	梅山村	2YS2306_2YS2307	300	1.43	砼	0.80	0.60	2.00	2.00	II	0.70	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2146	梅山村	2YS2306_2YS2310	500	23.83	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2147	梅山村	2YS2313_2YS2310	500	11.17	砼	1.15	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2148	梅山村	2YS2313_2YS2314	600	4.96	砼	1.35	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.20	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2149	梅山村	2YS2313_2YS2315	500	6.06	砼	1.35	1.70	3.00	5.00	III	0.50	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	5.00	5.00	III	0.99	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2150	梅山村	2YS2313_2YS2381	500	14.79	砼	1.15	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2151	梅山村	2YS2322_2YS2323	300	1.14	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.96	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2152	梅山村	2YS2322_2YS2330	500	35.05	砼	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2153	梅山村	2YS2322_2YS2381	500	17.25	砼	1.30	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2154	梅山村	2YS2330_2YS2331	200X300	1.12	砼	1.20	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2155	梅山村	2YS2330_2YS2334	500	25.09	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2156	梅山村	2YS2335_2YS2334	500	10.12	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2157	梅山村	2YS2335_2YS2336	200X300	1.37	砼	1.30	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2158	梅山村	2YS2335_2YS2340	500	34.10	砼	1.40	1.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2159	梅山村	1HS976_1HS974	300	8.55	砼	0.96	0.78	2.00	4.00	II	1.00	3.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2160	梅山村	1HS976_1HS982	300	22.62	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2161	梅山村	1HS976_1HS985	300	9.21	砼	0.98	0.83	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2162	梅山村	1HS985_1HS988	300	8.16	砼	0.48	0.82	4.00	7.00	III	0.80	5.50	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2163	梅山村	1HS988_1HS990	300	7.75	砼	0.80	0.50	2.00	2.00	II	0.99	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.13	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2164	梅山村	1HS992_1HS990	300	3.27	砼	0.80	0.40	2.00	2.00	II	0.98	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.31	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2165	梅山村	1HS992_1HS993	200	1.28	PVC	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2166	梅山村	1HS992_1HS999	300	17.50	砼	0.80	0.66	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2167	梅山村	1HS999_1HS995	300	6.21	砼	0.66	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2168	梅山村	1HS999_1HS1001	300	9.97	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2169	梅山村	1WS127_1HS963	300	18.28	砼	0.72	0.70	0.50	0.50	I	0.82	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.06	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2170	梅山村	1WS127_1HS974	400	24.38	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2171	梅山村	1WS372_1WS373	500	32.39	PE	3.39	3.85	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2172	梅山村	1WS372_1WS375	500	29.16	PE	3.39	3.00	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2173	梅山村	1YS1_1YS2	300X300	6.83	砼	0.35	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2174	梅山村	1YS1_2HS1602	300X300	9.39	砼	0.35	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2175	梅山村	1YS2_1YS3	300X300	9.02	砼	0.35	0.32	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2176	梅山村	1YS4_1YS3	300X300	5.61	砼	0.37	0.32	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2177	梅山村	1YS4_1YS5	300X300	0.98	砼	0.37	0.36	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2178	梅山村	1YS7_1YS5	300X300	4.12	砼	0.41	0.37	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2179	梅山村	1YS7_1YS8	300X300	14.62	砼	0.41	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2180	梅山村	1YS8_1YS21	300X300	8.39	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.12	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2181	梅山村	1YS24_1YS21	300X300	7.46	砼	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2182	梅山村	1YS30_1YS25	300X300	2.78	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2183	梅山村	1YS36_1YS31	300X300	9.26	砼	0.46	0.70	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2184	梅山村	1YS93_1YS94	300	4.78	砼	0.36	0.36	0.50	0.50	I	0.21	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2185	梅山村	1YS100_1YS101	300	3.29	砼	0.46	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2186	梅山村	1YS108_1YS107	300	4.34	砼	0.60	0.80	0.50	0.50	I	0.23	0.35	结构条件基本完好，不修复	5.00	5.00	III	0.23	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2187	梅山村	1YS114_1YS106	1000X1500	48.72	砼	1.90	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2188	梅山村	1YS114_1YS126	1000X1500	78.66	砼	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2189	梅山村	1YS118_1YS119	300	3.00	砼	0.57	0.80	0.50	0.50	I	0.33	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2190	梅山村	1YS125_1YS126	1000X1500	26.23	砼	1.90	1.90	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2191	梅山村	1YS132_1YS125	1000X1500	66.61	砼	2.15	2.15	2.00	2.00	II	0.23	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2192	梅山村	1YS132_1YS133	600	5.28	砼	1.60	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.19	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2193	梅山村	1YS136_1YS132	1000	23.69	砼	2.02	2.15	0.50	1.00	I	1.00	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2194	梅山村	1YS132_1YS194	800	14.29	砼	1.60	1.23	4.17	10.00	IV	0.30	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.10	0.10	I	0.07	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2195	梅山村	1YS136_1YS137	600	6.71	砼	1.58	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.27	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2196	梅山村	1YS136_1YS140	1000	23.42	砼	2.02	2.14	0.50	0.50	I	0.43	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2197	梅山村	1YS140_1YS142	600	2.88	砼	1.90	1.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.35	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2198	梅山村	1YS140_YS93	1000	21.98	砼	2.10	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2199	梅山村	1YS151_1YS154	600	28.83	砼	1.22	1.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2200	梅山村	1YS151_1YS186	600	37.09	砼	1.22	1.40	1.25	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.13	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2201	梅山村	1YS154_1YS163	600	34.56	砼	1.42	1.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2202	梅山村	1YS164_1YS163	600	51.11	砼	1.37	1.59	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2203	梅山村	1YS164_1YS308	200X200	1.83	砼	0.81	0.76	2.00	2.00	II	0.55	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2204	梅山村	1YS164_1YS310	600	55.14	砼	1.25	1.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2205	梅山村	1YS168_1YS169	300	1.56	砼	1.06	0.90	/	/	/	/	/	/	4.17	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2206	梅山村	1YS168_1YS170	800	30.76	砼	1.64	1.60	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2207	梅山村	1YS168_1YS297	800	32.95	砼	1.65	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2208	梅山村	1YS170_1YS172	300	1.60	砼	0.80	0.63	0.50	0.50	I	1.00	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2209	梅山村	1YS170_1YS173	800	18.26	砼	1.60	1.62	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2210	梅山村	1YS174_1YS173	800	12.57	砼	1.67	1.62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2211	梅山村	1YS174_1YS176	300	1.53	砼	0.89	0.71	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.65	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2212	梅山村	1YS174_1YS177	800	22.17	砼	1.67	1.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2213	梅山村	1YS177_1YS178	300	0.73	砼	1.02	0.83	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2214	梅山村	1YS177_1YS179	800	12.59	砼	1.67	1.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2215	梅山村	1YS180_1YS179	800	9.61	砼	1.82	1.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2216	梅山村	1YS180_1YS181	300	1.60	砼	1.12	0.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2217	梅山村	1YS180_1YS182	800	22.86	砼	1.82	1.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2218	梅山村	1YS182_1YS183	300	1.54	砼	0.90	0.80	0.50	0.50	I	0.65	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2219	梅山村	1YS188_1YS182	800	24.84	砼	1.47	1.75	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2220	梅山村	1YS186_YS4	1200	42.75	砼	1.85	1.81	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2221	梅山村	1YS188_1YS189	300	1.48	砼	0.89	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2222	梅山村	1YS192_1YS193	300	3.08	砼	0.82	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2223	梅山村	1YS192_1YS194	800	25.38	砼	1.23	1.23	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.04	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2224	梅山村	1YS310_1YS311	200X300	0.66	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2225	梅山村	1YS317_1YS311	500	27.61	砼	1.48	1.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.18	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2226	梅山村	1YS317_1YS318	300	1.18	砼	1.12	0.69	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.85	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2227	梅山村	1YS317_1YS325	500	41.05	砼	1.45	1.48	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2228	梅山村	1YS339_1YS338	300	2.01	砼	0.68	0.57	10.00	10.00	IV	0.50	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2229	梅山村	1YS339_1YS343	500	8.50	砼	0.80	1.00	6.00	10.00	IV	0.24	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.24	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2230	梅山村	1YS343_1YS344	300	4.39	PE	0.50	0.50	5.00	5.00	III	0.23	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2231	梅山村	1YS343_1YS348	500	28.96	砼	1.00	1.03	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.52	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2232	梅山村	1YS348_1YS349	300	1.47	砼	0.84	0.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2233	梅山村	1YS350_1YS348	500	40.88	砼	1.14	1.03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2234	梅山村	1YS350_1YS353	500	54.21	砼	1.12	1.52	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2235	梅山村	1YS350_1YS352	300	10.22	PE	0.75	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2236	梅山村	1YS350_1YS351	300	1.32	砼	0.86	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2237	梅山村	1YS362_1YS361	200X200	9.39	砼	0.43	0.33	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.99	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2238	梅山村	1YS363_1YS362	300	1.31	砼	1.00	0.68	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2239	梅山村	1YS363_1YS380	500	48.71	砼	1.50	1.38	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2240	梅山村	1YS363_1YS382	500	50.95	砼	1.50	1.56	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2241	梅山村	1YS369_1YS353	500	48.99	砼	1.51	1.52	2.00	2.00	II	0.41	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2242	梅山村	1YS369_1YS371	300	1.35	砼	1.03	0.56	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2243	梅山村	1YS369_1YS376	500	41.06	砼	1.51	1.25	1.00	2.50	II	1.00	1.75	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2244	梅山村	1YS376_1YS377	300	1.26	砼	0.90	0.76	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2245	梅山村	1YS380_1YS378	500	45.47	砼	1.22	1.15	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.02	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2246	梅山村	1YS378_1YS379	300X300	1.51	砼	0.95	0.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2247	梅山村	1YS378_1YS388	500	12.54	砼	1.15	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2248	梅山村	1YS380_1YS381	300	1.55	砼	1.00	0.50	2.00	2.00	II	0.65	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.65	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2249	梅山村	1YS382_1YS383	300	1.26	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.79	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2250	梅山村	1YS382_1YS385	500	51.22	砼	1.56	1.42	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2251	梅山村	1YS464_1YS94	300X300	4.32	砼	0.32	0.36	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2252	梅山村	1YS473_1YS464	300X300	10.01	砼	0.33	0.32	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2253	梅山村	1YS474_1YS473	300X300	9.02	砼	0.33	0.32	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.67	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2254	梅山村	1YS474_1YS490	200X200	10.02	砼	0.31	0.21	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.90	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2255	梅山村	1YS793_1YS785	800	16.28	砼	1.44	1.52	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2256	梅山村	1YS793_1YS795	300	3.34	砼	0.73	0.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.69	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2257	梅山村	1YS798_1YS793	800	19.33	砼	1.44	1.44	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2258	梅山村	1YS798_1YS802	800	13.58	砼	1.44	1.42	0.50	0.50	I	0.18	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2259	梅山村	2HS1609_2HS1610	600	11.66	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2260	梅山村	2HS1612_2HS1611	600	5.61	砼	0.70	0.75	2.00	2.00	II	0.18	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2261	梅山村	2HS1650_2HS1643	300	11.78	砼	0.55	0.55	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2262	梅山村	2HS1650_2HS2366	300	3.00	砼	0.55	0.55	2.00	2.00	II	0.33	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2263	梅山村	2HS1685_2HS1686	300	2.65	砼	0.60	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2264	梅山村	2HS1685_2HS2379	300	20.23	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2265	梅山村	2HS1707_2HS1688	400	12.95	砼	0.65	0.65	2.00	2.00	II	1.00	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2266	梅山村	2HS1707_2HS4862	300	13.14	砼	0.55	0.20	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2267	梅山村	2HS1707_2HS1726	400	21.55	砼	0.65	0.70	2.00	2.00	II	0.38	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2268	梅山村	2HS1728_2HS1729	200	1.18	砼	0.65	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2269	梅山村	2HS1728_2HS2393	300	11.19	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2270	梅山村	2HS1784_2HS1798	1000	49.24	砼	2.20	2.20	3.50	5.00	III	0.08	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2271	梅山村	2HS1798_2HS2785	1000	76.97	砼	2.20	1.60	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.69	5.05	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2272	梅山村	2HS1805_2HS2498	800	21.76	砼	1.80	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2273	梅山村	2HS1805_2HS2510	800	97.21	砼	1.80	2.10	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2274	梅山村	2HS1828_2HS1822	300	24.22	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2275	梅山村	2HS1828_2HS1830	300	5.79	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2276	梅山村	2HS1832_2HS1830	300	1.22	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2277	梅山村	2HS1833_2HS1832	300	4.30	砼	0.75	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2278	梅山村	2HS1833_2HS1836	300	11.33	砼	0.75	0.75	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.09	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2279	梅山村	2HS1840_2HS1753	300	27.83	砼	0.50	0.65	4.67	10.00	IV	0.11	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2280	梅山村	2HS1840_2HS1836	300	5.76	砼	0.55	0.75	5.00	5.00	III	0.17	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2281	梅山村	2HS2062_2HS2071	800	10.45	砼	1.25	1.15	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.80	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2282	梅山村	2HS2150_2HS2146	300	0.60	砼	0.80	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2283	梅山村	2HS2162_2HS2152	300	21.68	砼	0.65	0.50	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2284	梅山村	2HS2194_2HS2196	600X500	5.57	砼	1.05	1.05	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.63	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2285	梅山村	2HS2194_2HS2201	600	6.84	砼	1.05	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2286	梅山村	2HS2291_2HS2292	1000	30.18	砼	2.20	2.25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2287	梅山村	2HS2291_2HS2294	600	3.41	砼	1.80	1.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2288	梅山村	2HS2291_2YS2046	1000	35.42	砼	2.20	1.90	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.28	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2289	梅山村	2HS2369_2HS2366	300	13.57	砼	0.45	0.55	0.50	0.50	I	0.15	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2290	梅山村	2HS2394_2HS2393	300	9.46	砼	0.60	0.60	2.75	5.50	III	0.21	4.45	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2291	梅山村	2HS2394_2HS2398	300	8.80	砼	0.60	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2292	梅山村	2HS2398_2HS2401	300	9.87	砼	0.65	0.65	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2293	梅山村	2HS2402_2HS2401	300	11.20	砼	0.65	0.65	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2294	梅山村	2HS2402_2HS2410	300	16.49	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2295	梅山村	2HS2412_2HS2410	300	10.77	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2296	梅山村	2HS2412_2HS2420	300	8.65	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2297	梅山村	2HS2416_2HS2420	300	7.26	砼	0.55	0.65	5.00	5.00	III	0.14	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2298	梅山村	2HS2416_2HS2422	200	7.86	PVC	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2299	梅山村	2HS2498_2HS2495	800	51.80	砼	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.27	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2300	梅山村	2HS2501_2HS2502	500	8.26	砼	1.05	1.80	5.00	5.00	III	0.12	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2301	梅山村	2HS2505_2HS2506	400	8.58	砼	1.10	1.80	/	/	/	/	/	/	2.55	5.10	III	0.27	4.98	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2302	梅山村	2HS2510_2HS2514	2500X1800	12.21	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2303	梅山村	2HS2512_2HS2514	2500X1800	12.07	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2304	梅山村	2HS2512_2HS2515	2500X1800	11.97	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2305	梅山村	2HS2512_2YS2513	200	4.50	PVC	1.20	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2306	梅山村	2HS2526_2HS2524	2500X1800	12.39	砼	2.05	2.00	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2307	梅山村	2HS2526_2HS2528	2500X1800	11.78	砼	2.05	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2308	梅山村	2HS2526_2YS2525	200	5.81	砼	0.90	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2309	梅山村	2HS2530_2HS2528	2500X1800	12.08	砼	2.15	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2310	梅山村	2HS2530_2HS2532	2500X1800	11.97	砼	2.15	2.20	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2311	梅山村	2HS2530_2YS2529	200	4.97	PVC	0.90	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2312	梅山村	2HS2534_2HS2532	2500X1800	12.13	砼	2.20	2.20	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2313	梅山村	2HS2534_2HS2536	2500X1800	11.91	砼	2.20	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2314	梅山村	2HS2538_2HS2536	2500X1800	12.92	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2315	梅山村	2HS2538_2HS2540	2500X1800	14.06	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2316	梅山村	2HS2541_2HS2545	2500X1800	44.93	砼	2.20	2.50	0.50	0.50	I	0.02	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2317	梅山村	2HS2541_2HS2540	2500X1800	8.18	砼	2.20	2.20	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2318	梅山村	2HS2546_2HS2545	2500X1800	48.04	砼	2.65	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2319	梅山村	2HS2546_2HS2547	2500X1800	26.67	砼	2.65	2.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2320	梅山村	2HS2604_2HS2605	300	27.93	砼	0.35	0.35	2.00	2.00	II	0.88	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.04	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2321	梅山村	2HS2645_2HS2644	300	24.65	砼	0.50	0.75	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	5.00	5.00	III	0.39	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2322	梅山村	2WS1902_2WS2130	500	8.75	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
2323	梅山村	2WS2130_2WS2131	300	4.44	PE	0.80	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2324	梅山村	2WS2143_2WS2144	300	9.31	砼	0.50	0.50	5.00	5.00	III	0.11	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2325	梅山村	2YS1603_2YS1606	300X200	7.13	砼	0.35	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2326	梅山村	2YS1605_2YS1606	300X200	1.95	砼	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.72	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2327	梅山村	2YS1605_2YS1607	300X200	3.03	砼	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.33	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2328	梅山村	2YS1608_2YS1607	300X200	2.84	砼	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2329	梅山村	2YS1608_2YS1614	200X200	17.66	砼	0.45	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2330	梅山村	2YS1850_2YS1847	200	14.41	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
2331	梅山村	2YS1850_2YS1853	200	12.30	砼	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	2.75	5.00	III	0.96	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2332	梅山村	2YS1893_2YS2004	2600X1400	40.60	砼	1.75	1.70	2.00	2.00	II	0.20	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.12	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2333	梅山村	2YS1893_2YS2727	2600X1400	41.49	砼	1.70	1.70	3.50	7.00	III	0.09	6.00	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2334	梅山村	2YS1894_2YS1895	500X400	18.13	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	1.00	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2335	梅山村	2YS1895_2YS1898	300	4.16	PE	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2336	梅山村	2YS1897_2YS1898	500X600	3.69	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2337	梅山村	2YS1897_2YS1906	500X600	14.11	砼	1.00	0.95	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2338	梅山村	2YS1901_2YS1898	800	43.55	砼	1.50	1.45	1.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2339	梅山村	2YS1901_2YS2026	800	23.34	砼	1.50	1.50	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2340	梅山村	2YS1911_2YS1908	200	15.60	PE	0.60	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2341	梅山村	2YS1911_2YS1914	200	10.58	PE	0.65	0.60	3.00	3.00	II	0.09	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2342	梅山村	2YS1914_2YS1918	200	13.89	PE	0.60	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2343	梅山村	2YS1918_2YS1919	200	3.34	PE	0.55	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2344	梅山村	2YS1923_2YS1919	200	6.98	PE	0.50	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2345	梅山村	2YS1923_2YS1926	200	6.73	PE	0.50	0.50	10.00	10.00	IV	0.15	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2346	梅山村	2YS1931_2YS1926	200	14.05	PE	0.35	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2347	梅山村	2YS1931_2YS1934	200	3.48	PE	0.35	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2348	梅山村	2YS1934_2YS1936	200	8.82	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2349	梅山村	2YS1936_2YS1944	200	17.74	PE	0.40	0.40	10.00	10.00	IV	0.06	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2350	梅山村	2YS1944_2YS1947	200	2.09	PE	0.40	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2351	梅山村	2YS1950_2YS1947	200	6.28	PE	0.35	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2352	梅山村	2YS1950_2YS1953	200	6.32	PE	0.35	0.35	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.16	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2353	梅山村	2YS1953_2YS1957	200	3.20	PE	0.35	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2354	梅山村	2YS1967_2YS1971	300	4.77	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.21	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2355	梅山村	2YS1969_1YS104	1000X1600	7.93	砼	1.70	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2356	梅山村	2YS1969_2YS1971	1000X1600	5.77	砼	1.70	1.80	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.17	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2357	梅山村	2YS1975_2YS1971	1000X1600	28.63	砼	1.95	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2358	梅山村	2YS1975_2YS1977	1000X1600	43.74	砼	1.95	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2359	梅山村	2YS1978_2YS1977	1000X1600	7.00	砼	2.05	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2360	梅山村	2YS1978_2YS1994	1000X1000	26.91	砼	2.05	2.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2361	梅山村	2YS1979_2YS1974	400	19.57	砼	0.80	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2362	梅山村	2YS1979_2YS1983	300	10.66	砼	0.80	0.60	0.50	0.50	I	0.47	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.09	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2363	梅山村	2YS1979_2YS1981	400	22.35	砼	0.80	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2364	梅山村	2YS1979_2YS1982	300	5.13	砼	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2365	梅山村	2YS1981_2YS1987	400	33.96	砼	0.95	0.95	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.03	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2366	梅山村	2YS1988_2YS1987	300	26.14	砼	0.90	0.95	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.04	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2367	梅山村	2YS1988_2YS1989	300	26.82	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2368	梅山村	2YS1989_2YS1990	300	5.35	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	0.53	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2369	梅山村	2YS1989_2YS1991	400	13.24	砼	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2370	梅山村	2YS1995_2YS1994	1000X1000	20.73	砼	2.00	2.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2371	梅山村	2YS1995_2YS1997	200	13.46	PVC	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.07	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2372	梅山村	2YS1995_2YS2004	1000X1000	53.97	砼	2.00	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2373	梅山村	2YS2019_2YS2018	200X200	18.79	砼	0.30	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2374	梅山村	2YS2024_2YS2026	300	4.18	砼	0.85	1.00	10.00	10.00	IV	0.24	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2375	梅山村	2YS2028_2YS2029	300	8.67	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2376	梅山村	2YS2034_2YS2019	200X200	31.08	砼	0.50	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2377	梅山村	2YS2033_2YS2032	200X200	5.88	砼	0.55	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2378	梅山村	2YS2034_2YS2033	200X200	1.99	砼	0.50	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2379	梅山村	2YS2040_2YS2026	1000	12.19	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2380	梅山村	2YS2040_2YS2041	300	2.50	PE	0.95	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2381	梅山村	2YS2040_2YS2046	1000	11.06	砼	1.50	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2382	梅山村	2YS2046_2YS2316	600	10.08	砼	1.50	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2383	梅山村	2YS2065_2YS2064	500X200	12.69	砼	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2384	梅山村	2YS2072_2YS2065	500X200	10.55	砼	0.35	0.30	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2385	梅山村	2YS2073_2YS2072	500X200	7.28	砼	0.60	0.35	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2386	梅山村	2YS2073_2YS2074	500X200	2.30	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2387	梅山村	2YS2075_2YS2080	500X200	10.86	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2388	梅山村	2YS2093_2YS2092	500X200	4.84	砼	0.55	0.55	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.79	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2389	梅山村	2YS2093_2YS2098	500X200	11.52	砼	0.55	0.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2390	梅山村	2YS2110_2YS2098	500X200	12.98	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2391	梅山村	2YS2110_2YS2111	500X200	6.68	砼	0.50	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2392	梅山村	2YS2128_2YS2112	500X200	13.76	砼	0.65	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2393	梅山村	2YS2129_2YS1906	500X200	20.24	砼	0.65	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2394	梅山村	2YS2129_2YS2128	500X200	8.42	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2395	梅山村	2YS2137_2HS2114	300	18.35	PE	0.70	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2396	梅山村	2YS2139_2YS1847	300X200	20.11	砼	0.80	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2397	梅山村	2YS2139_2YS2142	300X200	20.20	砼	0.80	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2398	梅山村	1HS32_1HS34	300	3.12	砼	0.71	0.86	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2399	梅山村	1HS37_1HS44	300	3.36	砼	0.67	0.64	0.50	0.50	I	0.30	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2400	梅山村	1HS43_1HS38	500	8.42	砼	0.93	0.82	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2401	梅山村	1HS43_1HS463	800	12.96	砼	0.93	1.00	5.00	5.00	III	0.08	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2402	梅山村	1HS211_1WS210	400	7.30	PE	1.54	1.82	4.17	10.00	IV	0.56	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	2.00	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2403	梅山村	1HS237_1HS262	400	4.75	砼	1.10	1.05	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.57	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2404	梅山村	1HS260_1HS249	400	10.83	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2405	梅山村	1HS263_1HS262	400	6.03	砼	1.18	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2406	梅山村	1HS263_1HS265	400	8.78	砼	1.18	1.05	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.88	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2407	梅山村	1HS273_1HS266	400	8.95	砼	1.12	1.05	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.55	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2408	梅山村	1HS273_1YS274	400	6.57	砼	1.12	0.94	0.50	0.50	I	0.15	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.84	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2409	梅山村	1HS284_1HS287	600	17.61	砼	1.00	1.06	2.00	2.00	II	0.17	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2410	梅山村	1HS287_1HS288	600	4.23	砼	0.99	0.99	5.00	5.00	III	0.24	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2411	梅山村	1HS287_1HS475	800	29.04	砼	1.29	1.00	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	5.05	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2412	梅山村	1HS407_1HS416	500	11.09	砼	0.82	0.85	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.70	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2413	梅山村	1HS418_1HS432	600	48.04	砼	1.40	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2414	梅山村	1HS463_1HS465	500	2.35	砼	1.00	0.70	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.43	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2415	梅山村	1HS463_1HS475	800	17.04	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2416	梅山村	1HS466_1HS1203	300	17.73	砼	0.50	0.50	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2417	梅山村	1HS521_1HS528	300	10.40	砼	0.62	0.50	4.38	10.00	IV	0.38	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2418	梅山村	1HS583_1HS587	400	14.45	砼	0.81	0.81	2.00	4.00	II	0.44	3.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2419	梅山村	1HS656_1HS653	300	7.55	砼	0.91	0.53	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2420	梅山村	1HS670_1HS760	400	18.82	砼	0.67	1.15	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.11	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2421	梅山村	1HS738_1HS825	800	38.67	砼	1.93	1.83	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2422	梅山村	1HS744_1HS1010	400	6.88	砼	0.64	0.80	10.00	10.00	IV	0.15	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2423	梅山村	1HS762_1HS760	500	1.16	砼	1.16	1.15	2.00	2.00	II	0.95	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.95	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2424	梅山村	1HS805_1HS806	800	6.52	砼	1.46	1.35	2.00	2.00	II	0.38	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2425	梅山村	1HS805_1HS807	600	11.43	砼	1.40	0.96	2.75	5.00	III	0.17	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2426	梅山村	1HS805_1YS802	800	9.59	砼	1.48	1.42	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2427	梅山村	1HS810_1HS816	1000	26.90	砼	1.47	1.33	2.50	5.00	III	0.19	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2428	梅山村	1HS816_1HS817	300	6.53	砼	0.91	0.82	10.00	10.00	IV	0.15	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2429	梅山村	1HS825_56HS775	1000	24.47	砼	1.80	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2430	梅山村	1HS855_1HS858	300	12.74	砼	0.61	0.60	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2431	梅山村	1HS887_1HS888	600	3.23	砼	1.03	1.00	2.00	2.00	II	0.31	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.31	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2432	梅山村	1HS887_1HS893	600	9.39	砼	1.03	0.79	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.78	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2433	梅山村	1HS905_1HS911	400	10.28	砼	0.74	0.58	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2434	梅山村	1HS917_1HS919	300	8.60	砼	0.56	0.50	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2435	梅山村	1HS932_1HS936	300	5.30	砼	0.43	0.40	2.00	2.00	II	0.19	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2436	梅山村	1HS932_1HS937	300	8.69	PE	0.48	0.45	4.00	5.00	III	0.23	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2437	梅山村	1HS957_1HS959	600	1.46	砼	1.06	1.00	/	/	/	/	/	/	7.50	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2438	梅山村	1HS1002_1HS1008	300	12.12	砼	0.55	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.17	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2439	梅山村	1HS102383_1HS102381	300	6.94	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2440	梅山村	1WS122_1WS124	300	6.03	砼	1.45	1.36	2.00	2.00	II	0.91	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.17	4.90	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2441	梅山村	1WS123_1WS128	600	21.60	PE	2.31	2.30	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2442	梅山村	1WS138_1WS139	400	6.95	PE	2.07	1.86	5.00	10.00	IV	1.00	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2443	梅山村	1WS336_1WS337	400	4.72	PE	2.33	2.30	5.00	5.00	III	0.21	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2444	梅山村	1WS340_1WS346	500	30.34	PE	4.15	4.18	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2445	梅山村	1WS358_1WS346	500	33.11	PE	4.15	4.18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2446	梅山村	1WS373_1WS378	500	30.30	PE	3.85	3.98	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2447	梅山村	1WS379_1WS378	500	29.87	PE	4.05	3.98	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.03	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2448	梅山村	1YS113_1YS112	300	3.07	砼	0.52	0.87	5.00	5.00	III	0.33	4.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2449	梅山村	1YS188_1YS192	800	18.84	砼	1.47	1.23	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
2450	梅山村	1YS274_1YS275	400	5.91	砼	0.94	0.95	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2451	梅山村	1YS326_1YS335	400	60.13	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	2.75	5.00	III	0.03	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2452	梅山村	1YS326_1YS389	500	18.86	砼	1.00	1.00	5.00	5.00	III	0.21	4.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2453	梅山村	1YS386_1YS385	500	45.03	砼	1.23	1.40	10.00	10.00	IV	0.11	7.60	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2454	梅山村	2HS1601_2HS1609	1000	15.15	砼	1.20	1.40	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2455	梅山村	2HS1609_2HS2145	800	20.07	砼	1.40	1.40	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2456	梅山村	2HS1612_2HS1619	500	4.04	砼	0.70	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2457	梅山村	2HS1659_2HS4822	300	11.49	PE	0.55	0.45	5.00	10.00	IV	0.17	7.60	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2458	梅山村	2HS1738_2HS2425	400	16.21	砼	0.65	0.65	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2459	梅山村	2HS1784_2HS1777	400	9.68	砼	1.60	1.50	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2460	梅山村	2HS1796_2HS1798	300	8.50	砼	1.00	1.20	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2461	梅山村	2HS2042_2HS2278	300	6.85	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.26	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2462	梅山村	2HS2061_2HS2062	800	10.92	砼	1.50	1.25	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	9.05	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
2463	梅山村	2HS2077_2HS2071	800	20.52	砼	1.20	1.15	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.39	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2464	梅山村	2HS2077_2HS2078	800	13.96	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2465	梅山村	2HS2086_2HS2078	800	15.04	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.86	9.05	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
2466	梅山村	2HS2086_2HS2091	800	13.19	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2467	梅山村	2HS2097_2HS2091	800	7.95	砼	1.25	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.24	9.05	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
2468	梅山村	2HS2100_2HS2097	800	9.06	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.11	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
2469	梅山村	2HS2100_2HS2102	800	9.96	砼	1.20	1.25	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.10	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2470	梅山村	2HS2122_2HS2102	800	16.62	砼	1.40	1.25	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
2471	梅山村	2HS2122_2YS2124	300	13.08	砼	1.10	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.34	8.90	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
2472	梅山村	2HS2125_2HS2122	800	12.05	砼	1.50	1.40	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.00	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
2473	梅山村	2HS2125_2HS2135	800	12.82	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.84	5.05	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2474	梅山村	2HS2146_2HS2149	500	8.89	砼	1.10	1.00	0.50	0.50	I	0.98	0.35	结构条件基本完好，不修复	5.00	5.00	III	0.87	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2475	梅山村	2HS2176_2HS2170	300	18.73	砼	0.50	0.55	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2476	梅山村	2HS2202_2HS2201	600	11.29	砼	0.95	1.00	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2477	梅山村	2HS2202_2HS2207	600	16.00	砼	0.95	1.00	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2478	梅山村	2HS2222_2HS2224	300	8.73	砼	0.40	0.30	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.80	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2479	梅山村	2HS2231_2HS2237	300	15.47	砼	0.55	0.55	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2480	梅山村	2HS2239_2HS2207	600	15.00	砼	1.10	1.00	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2481	梅山村	2HS2240_2HS2239	300	5.21	砼	0.45	0.50	4.67	10.00	IV	0.58	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2482	梅山村	2HS2259_2HS2255	600	25.17	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2483	梅山村	2HS2269_2HS2272	300	9.21	砼	0.40	0.35	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2484	梅山村	2HS2284_2HS2282	300	3.47	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2485	梅山村	2HS2291_2HS2295	600	20.62	砼	1.70	1.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2486	梅山村	2HS2437_2HS2439	300	4.00	砼	0.65	0.65	1.50	4.00	II	0.75	3.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2487	梅山村	2HS2437_2HS2443	300	2.87	PE	0.65	0.60	5.00	5.00	III	0.35	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2488	梅山村	2HS2495_2HS2497	800	30.24	砼	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2489	梅山村	2HS2497_1HS885	800	60.15	砼	1.60	1.20	5.00	5.00	III	0.02	4.25	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.33	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2490	梅山村	2HS2500_2HS2499	500	8.90	砼	0.80	1.60	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.45	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2491	梅山村	2HS2601_2HS2524	300	14.81	砼	0.60	1.20	5.00	5.00	III	0.07	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2492	梅山村	2HS2604_2HS2603	300	8.42	砼	0.35	0.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.95	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2493	梅山村	2HS2608_2HS2520	800	17.58	砼	1.80	2.00	3.67	10.00	IV	0.43	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2494	梅山村	2HS2735_YS80149	600	4.86	砼	1.00	1.00	10.00	10.00	IV	0.21	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2495	梅山村	2HS2753_2HS2752	500	13.70	砼	0.80	0.85	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.93	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2496	梅山村	2HS2755_2HS2753	300	2.12	砼	0.40	0.50	5.00	5.00	III	0.47	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2497	梅山村	2WS1873_2WS1972	600	30.09	PE	2.55	2.65	5.00	10.00	IV	0.07	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2498	梅山村	2WS2131_2WS2132	300	11.02	砼	0.45	0.45	5.00	5.00	III	1.00	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2499	梅山村	2WS2296_2WS2288	300	14.20	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2500	梅山村	2WS2296_2WS2298	300	26.61	PE	1.20	1.20	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2501	梅山村	2WS2308_2WS2312	600	22.34	PE	2.45	2.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2502	梅山村	2WS2337_2WS2339	600	26.11	PE	2.90	3.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2503	梅山村	2WS2353_2WS2355	300	5.72	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2504	梅山村	2WS2720_2WS2719	600	3.02	砼	1.55	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2505	梅山村	2WS2721_2WS2719	600	10.15	砼	1.40	1.55	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.49	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2506	梅山村	2WS2721_2WS2726	600	6.96	砼	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	3.50	7.00	III	1.00	6.65	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2507	梅山村	2WS2731_2WS2774	600	15.68	砼	1.50	2.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.93	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2508	梅山村	2WS2774_2WS2720	600	33.15	砼	1.75	1.75	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.09	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2509	梅山村	2YS1875_2YS1878	300	23.59	砼	0.55	0.55	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	1.00	4.90	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2510	梅山村	2YS1885_2YS1888	300	25.07	砼	0.70	0.85	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2511	梅山村	2YS1981_2YS1984	300	2.46	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	3.50	7.00	III	1.00	6.50	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2512	梅山村	2YS1981_2YS1985	300	6.48	砼	0.90	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.76	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2513	梅山村	2YS2001_2YS2002	300	4.44	砼	0.70	1.00	0.50	0.50	I	0.34	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2514	梅山村	2YS2027_2YS2035	300	6.49	砼	0.50	1.10	10.00	10.00	IV	0.15	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.23	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2515	梅山村	2YS2108_2YS2109	300	2.34	砼	0.95	0.95	/	/	/	/	/	/	0.50	1.00	I	1.00	0.80	没有明显需要处理的缺陷
2516	梅山村	2YS2109_2YS2116	300	5.80	砼	0.95	0.45	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2517	梅山村	2YS2137_2YS2138	300	5.35	PE	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2518	梅山村	2YS2325_2YS2326	500	22.23	砼	2.30	2.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2519	梅山村	2YS2327_2YS2326	500	31.60	砼	1.55	1.30	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2520	梅山村	2YS2327_2YS2343	500	14.87	砼	1.55	1.30	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2521	梅山村	2YS2710_2YS2781	600	27.02	砼	1.40	1.35	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2522	梅山村	2YS2711_2YS2713	300	7.04	砼	0.70	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.14	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2523	梅山村	2YS2711_2YS2714	600	15.64	砼	1.30	1.23	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.06	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2524	梅山村	2YS2714_2YS2715	300	3.25	砼	0.65	0.50	10.00	10.00	IV	0.31	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2525	梅山村	1HS504_1HS498	300	11.50	砼	1.01	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2526	梅山村	1HS504_1HS507	300	7.50	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2527	梅山村	1HS504_1HS510	300	18.68	砼	0.90	0.85	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2528	梅山村	1HS512_1HS547	400	30.79	砼	0.80	0.75	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2529	梅山村	1HS515_1HS513	400	10.54	砼	0.60	0.63	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2530	梅山村	1HS515_1HS520	400	8.62	砼	0.60	0.63	0.50	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2531	梅山村	1HS551_1HS548	400	8.46	砼	0.55	0.60	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2532	梅山村	1HS551_1HS556	400	7.54	砼	0.55	0.72	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2533	梅山村	1HS588_1HS587	300	10.52	砼	0.50	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2534	梅山村	1HS588_1HS595	300	8.46	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2535	梅山村	1HS598_1HS595	300	10.46	砼	0.57	0.53	2.00	4.00	II	0.19	3.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2536	梅山村	1HS598_1HS605	300	8.64	砼	0.58	0.57	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2537	梅山村	1HS612_1HS605	300	9.09	砼	0.48	0.57	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.11	0.08	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2538	梅山村	1HS618_1HS617	300	11.63	砼	0.64	0.50	1.25	2.00	II	0.17	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2539	梅山村	1HS618_1HS623	300	8.57	砼	0.63	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2540	梅山村	1HS629_1HS623	300	11.52	砼	0.79	0.70	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2541	梅山村	1HS629_1HS636	300	8.55	砼	0.79	0.70	2.00	2.00	II	0.35	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2542	梅山村	1HS639_1HS636	300	8.18	砼	0.57	0.67	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2543	梅山村	1HS639_1HS645	300	12.61	砼	0.50	0.53	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2544	梅山村	1HS648_1HS645	300	10.14	砼	1.17	0.55	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2545	梅山村	1HS648_1HS653	300	3.35	砼	0.80	0.95	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2546	梅山村	1HS675_1HS673	300	6.57	砼	0.65	0.66	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2547	梅山村	1HS675_1HS679	300	8.73	砼	0.60	0.62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2548	梅山村	1HS679_1HS687	300	17.35	砼	0.60	0.60	5.00	5.00	III	0.06	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2549	梅山村	1HS875_1HS872	300	8.36	砼	0.58	0.62	2.00	4.00	II	0.24	3.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2550	梅山村	1HS875_1HS880	300	8.54	砼	0.58	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2551	梅山村	2HS1769_2HS1774	300	7.74	砼	0.50	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2552	梅山村	2HS1774_2HS1790	300	22.42	砼	0.55	1.00	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2553	梅山村	2HS1790_2HS1796	300	16.17	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2554	梅山村	2HS2181_2HS2089	300	12.16	砼	0.50	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2555	梅山村	2HS2181_2HS2190	300	20.66	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2556	梅山村	2HS2425_2HS2437	300	22.70	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2557	梅山村	2HS2455_2HS1741	300	21.92	砼	0.80	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2558	梅山村	2HS2455_2HS2480	300	12.75	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2559	梅山村	2HS2702_2HS2698	300	11.91	砼	0.50	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2560	梅山村	2HS3215_2YS3256	300	33.09	砼	0.50	0.50	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2561	梅山村	2HS4422_2HS2063	300	9.01	砼	0.55	0.40	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2562	梅山村	2HS4422_2HS4459	300	30.92	砼	0.55	0.55	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2563	梅山村	2HS4459_2HS4471	300	9.26	PE	0.50	0.40	1.00	1.00	I	0.32	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2564	梅山村	2HS4514_2HS2162	300	18.49	砼	0.50	0.65	1.00	1.00	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2565	梅山村	2HS4514_2HS4538	300	13.44	砼	0.50	0.70	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2566	梅山村	2HS4541_2HS4538	300	2.32	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2567	梅山村	2HS4541_2HS4580	300	18.25	砼	0.50	0.50	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.16	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2568	梅山村	2HS4580_2HS4607	300	20.50	砼	0.50	0.60	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2569	梅山村	2HS4607_2HS4622	300	14.09	砼	0.45	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2570	梅山村	2HS4693_2YS4688	300	4.42	砼	0.45	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2571	梅山村	2HS4693_2YS4718	200	10.49	PVC	0.40	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2572	梅山村	2HS4708_2HS4693	200	11.04	PVC	0.30	0.45	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2573	梅山村	2HS4741_2HS1642	300	11.78	砼	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2574	梅山村	2HS4741_2HS4752	300	6.61	砼	0.50	0.50	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2575	梅山村	2HS4771_2HS4752	300	13.44	砼	0.65	0.50	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2576	梅山村	2HS4945_2HS2410	300	15.16	砼	0.65	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2577	梅山村	2HS4989_2HS4945	300	19.16	砼	0.55	0.65	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2578	梅山村	2YS4711_2HS4708	200	2.24	PVC	0.35	0.35	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2579	梅山村	56HS990_56HS1061	300	9.19	砼	0.65	0.62	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2580	梅山村	56HS1044_56HS1061	300	22.42	砼	0.73	0.62	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2581	梅山村	56HS1162_56HS1064	250	13.43	砼	0.45	1.00	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2582	梅山村	56HS1309_1HS547	400	21.69	砼	0.81	0.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2583	梅山村	56HS1309_1HS583	400	11.26	砼	0.81	0.81	2.00	4.00	II	0.36	3.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2584	梅山村	56YS153_56YS160	250	19.62	砼	0.93	0.80	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2585	梅山村	56YS154_56YS153	250	13.92	砼	0.75	0.93	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.07	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2586	梅山村	56YS154_56YS155	250	10.54	砼	0.68	0.65	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2587	梅山村	WS4_WS3	400	44.39	PE	1.73	1.75	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2588	梅山村	WS4_WS6	400	37.03	PE	1.73	1.78	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2589	梅山村	WS8_WS6	400	30.87	PE	1.67	1.78	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.03	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2590	梅山村	WS8_WS9	400	44.44	PE	1.67	1.47	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2591	梅山村	WS10_WS9	400	30.73	PE	1.57	1.47	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2592	梅山村	WS10_WS11	400	30.87	PE	1.57	1.61	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.29	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2593	梅山村	WS12_WS11	400	35.06	PE	2.28	1.57	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2594	梅山村	WS12_WS13	400	6.27	PE	2.12	2.10	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2595	梅山村	WS14_WS13	400	14.67	PE	1.13	0.74	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2596	梅山村	WS14_WS15	200	7.19	PVC	0.96	0.90	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2597	梅山村	WS14_WS16	400	8.43	PE	1.11	1.00	10.00	10.00	IV	0.95	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.10	0.10	I	0.12	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2598	梅山村	YS7_YS4	1200	27.21	砼	1.72	1.79	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2599	梅山村	YS7_YS8	600	7.69	砼	1.46	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.13	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2600	梅山村	YS7_YS10	1200	27.60	砼	1.67	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2601	梅山村	YS12_YS10	1200	27.23	砼	1.74	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2602	梅山村	YS12_YS14	1200	24.87	砼	1.77	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2603	梅山村	YS12_YS15	600	8.46	砼	1.57	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.12	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2604	梅山村	YS18_YS14	1200	7.91	砼	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2605	梅山村	YS18_YS21	1200	21.92	砼	1.90	1.88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2606	梅山村	YS21_YS23	600	5.73	砼	1.63	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.17	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2607	梅山村	YS21_YS24	1200	27.69	砼	1.97	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2608	梅山村	YS27_YS24	1200	27.12	砼	2.32	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2609	梅山村	YS30_YS27	600	14.43	砼	2.51	2.31	0.50	0.50	I	0.35	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	1.00	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2610	梅山村	YS27_YS63	1200	329.39	砼	2.32	0.93	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.00	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2611	梅山村	YS27_YS41	800	5.92	砼	2.41	2.30	/	/	/	/	/	/	7.50	10.00	IV	0.34	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2612	梅山村	YS28_YS29	1000	69.78	砼	2.06	2.00	10.00	10.00	IV	0.01	7.75	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2613	梅山村	YS28_YS36	600	14.22	砼	1.79	1.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2614	梅山村	YS30_YS28	1000	37.71	砼	2.64	2.17	2.00	2.00	II	0.32	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2615	梅山村	YS30_YS81	1000	78.95	砼	2.41	2.00	0.50	0.50	I	0.13	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.01	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2616	梅山村	YS48_YS29	1000	71.75	砼	1.56	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2617	梅山村	YS48_YS73	1000	147.51	砼	1.61	1.50	0.50	0.50	I	0.01	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2618	梅山村	YS48_YS51	300	4.12	砼	1.51	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2619	梅山村	YS48_YS53	800	14.66	砼	1.59	1.51	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2620	梅山村	YS82_YS81	1000	25.37	砼	2.00	2.00	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2621	梅山村	YS82_YS96	200	3.79	砼	2.00	1.40	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.79	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2622	梅山村	YS84_YS10	800	13.89	砼	2.06	1.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	9.05	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2623	梅山村	YS84_YS86	800	6.38	砼	2.03	2.00	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.63	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2624	梅山村	YS84_YS87	1000	27.46	砼	2.13	2.10	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.04	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2625	梅山村	YS90_YS87	1000	25.72	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2626	梅山村	YS90_YS91	200	9.64	砼	2.10	1.50	6.00	10.00	IV	0.28	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2627	梅山村	YS90-1_YS2	1000	13.93	砼	1.88	1.90	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.07	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2628	梅山村	YS90-1_YS90	1000	28.38	砼	1.88	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2629	梅山村	YS90-1_YS101	500	9.75	砼	1.33	1.30	10.00	10.00	IV	0.10	7.60	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2630	梅山村	YS93_YS90-1	1000	24.50	砼	2.00	1.88	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2631	梅山村	YS93_YS92	500X500	0.79	砼	2.00	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2632	板桥村	3HS1988-3HS1991	200	1.69	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2633	板桥村	3HS1988-3HS1993	200	4.30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.88	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2634	板桥村	3HS1992-3HS1991	200	3.43	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.55	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2635	板桥村	3HS1992-3HS1995	200	6.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2636	板桥村	3HS1992-3HS1996	200	4.90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2637	板桥村	3HS1997-3HS1995	200	3.63	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.28	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2638	板桥村	3HS1997-3HS1998	200	1.72	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2639	板桥村	3HS1998-3HS1904	200	4.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2640	板桥村	3HS1903-3HS1904	200	9.28	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2641	板桥村	3HS1903-3HS1902	200	5.48	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.18	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2642	板桥村	3HS1901-3HS1902	200	7.24	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2643	板桥村	3HS1901-3HS1900	300	6.78	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.15	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2644	板桥村	3HS1899-3HS1900	300	7.32	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2645	板桥村	3HS1899-3HS1895	300	9.61	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2646	板桥村	3HS1895-3HS1893	300	4.31	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2647	板桥村	3HS1889-3HS1893	200	4.98	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.20	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2648	板桥村	3HS1889-3HS1886	300	9.65	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2649	板桥村	3HS1884-3HS1886	300	2.42	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2650	板桥村	3HS1884-3HS1888	300	1.58	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.63	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2651	板桥村	3HS1887-3HS1890	200	3.50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2652	板桥村	3HS1887-3HS1885	200	1.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2653	板桥村	3HS1882-3HS1885	200	6.33	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2654	板桥村	3HS1882-3HS1881	200	4.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2655	板桥村	3HS1883-3HS1888	300	5.16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2656	板桥村	3HS1883-3HS1880	300	4.65	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2657	板桥村	3HS1878-3HS1880	300	7.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2658	板桥村	3HS1878-3HS1879	300	2.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2659	板桥村	3HS1879-3HS1875	300	3.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2660	板桥村	3HS1879-3HS1881	200	10.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2661	板桥村	3HS1876-3HS1857	200	2.33	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.52	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2662	板桥村	3HS1876-3HS1877	200	16.40	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2663	板桥村	3HS1857-3HS1875	200	4.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2664	板桥村	3HS1857-3HS1874	200	9.49	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.98	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2665	板桥村	3HS1857-3HS1852	600	14.40	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2666	板桥村	3HS1877-3HS1905	200	6.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2667	板桥村	3HS1907-3HS1876	200	23.37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.04	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2668	板桥村	3HS1905-3HS1906	200	10.42	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2669	板桥村	3HS1910-3HS1906	200X200	1.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2670	板桥村	3HS1910-3HS2445	200	3.21	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2671	板桥村	3HS1941-3HS1943	200	4.58	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.48	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2672	板桥村	3HS1941-3HS1942	200	6.37	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2673	板桥村	3HS1950-3HS1942	200	2.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2674	板桥村	3HS1950-3HS1953	200	10.81	PE	--	--	5.17	10.00	IV	0.28	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2675	板桥村	3HS1956-3HS1953	200	5.73	PE	--	--	2.75	5.00	III	0.35	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2676	板桥村	3HS1956-3HS1958	200	4.41	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2677	板桥村	3HS1958-3HS1959	200	7.78	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.13	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2678	板桥村	3HS1961-3HS1959	200	1.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2679	板桥村	3HS1960-3HS1961	200	2.31	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.90	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2680	板桥村	3HS1960-3HS1965	200	4.31	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.79	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2681	板桥村	3HS1960-3YS630	200	4.61	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.89	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.75	5.00	III	1.00	4.45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2682	板桥村	3HS1960-3HS1962	600	17.68	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2683	板桥村	3HS1963-3HS1989	200	1.56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.64	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2684	板桥村	3HS1963-3HS1990	200	4. 09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 71	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
2685	板桥村	3HS1962-3YS631	200	3. 98	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 25	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5. 00	5. 00	III	0. 83	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2686	板桥村	3HS1962-3HS1968	600	12. 50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2687	板桥村	3HS1971-3HS1969	200	1. 44	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 69	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2688	板桥村	3HS1971-3HS1972	200X200	1. 51	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2689	板桥村	3HS1972-3HS1973	200X200	4. 75	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2690	板桥村	3HS1974-3HS1973	200X200	8. 91	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 11	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2691	板桥村	3HS1970-3HS1969	200	9. 58	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2692	板桥村	3HS1970-3HS1975	200X200	4. 13	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 24	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2693	板桥村	3HS1970-3HS1968	200	1. 62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2694	板桥村	3HS1968-3HS1976	200	3. 76	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 72	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2695	板桥村	4HS621-4YS348	200	1. 29	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 78	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2696	板桥村	4HS621-4YS349	200	1. 01	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 99	0. 35	结构条件基本完好，不修复	0. 50	0. 50	I	0. 69	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
2697	板桥村	4HS627-4HS629	200	2. 47	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2698	板桥村	4HS627-4YS352	200	2. 65	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2699	板桥村	4HS699-4HS630	200	2. 95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 92	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2700	板桥村	4HS699-4HS700	200	2. 83	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2701	板桥村	4HS630-4HS632	200	10. 67	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 09	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2702	板桥村	4HS709-4HS708	200	2. 15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2703	板桥村	4HS721-4HS723	200	2. 00	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2704	板桥村	4HS721-4HS722	200	2. 01	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2705	板桥村	4HS721-4HS718	500	7. 56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2706	板桥村	4HS721-4HS726	500	11. 02	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 09	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2707	板桥村	4HS726-4HS727	200	1. 09	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 83	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2708	板桥村	4HS726-4HS729	200	8. 04	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 12	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2709	板桥村	4HS726-4YS370	200	1. 06	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2710	板桥村	4HS715-4HS716	200	0. 93	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 32	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
2711	板桥村	4HS715-4HS718	500	3. 61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2712	板桥村	4HS715-4YS369	200	1. 19	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2713	板桥村	4HS631-4HS708	500	16. 03	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 06	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2714	板桥村	4HS631-4HS707	500	5. 06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2715	板桥村	3YS633-3YS650	200	7. 77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2716	板桥村	3YS633-3YS653	300	24. 14	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 31	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2717	板桥村	3YS650-3YS652	200	6. 13	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 16	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2718	板桥村	3YS632-3YS653	300	36.41	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2719	板桥村	3YS632-3YS636	300	18.38	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.18	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2720	板桥村	3YS632-3YS635	200	3.40	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2721	板桥村	3WS1403-3WS1404	300	60.43	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2722	板桥村	3WS1403-3WS1405	300	20.36	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2723	板桥村	3WS1402-3WS1405	300	10.41	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.41	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2724	板桥村	3WS1402-3WS1415	300	19.37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2725	板桥村	3WS1402-3WS1401	300	2.79	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2726	板桥村	3WS1415-3WS1418	300	19.45	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.33	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2727	板桥村	3YS642-3YS637	300	18.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2728	板桥村	3YS642-3YS644	300	17.91	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.47	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2729	板桥村	3WS1418-3WS1419	300	12.38	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.08	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2730	板桥村	3YS646-3YS644	300	19.69	PE	--	--	3.50	5.00	III	0.28	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2731	板桥村	3YS646-3YS648	200	9.47	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2732	板桥村	3YS637-3YS636	300	10.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2733	板桥村	3YS637-3YS638	300	2.48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2734	板桥村	4HS704-4HS705	200	1.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.70	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2735	板桥村	4HS704-4HS706	200	3.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.33	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2736	板桥村	4HS704-4HS703	800	9.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2737	板桥村	4WS1251-4WS1252	500	3.53	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2738	板桥村	4WS1251-4WS1362	500	77.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2739	板桥村	4HS826-4HS824	400	4.52	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2740	板桥村	4HS826-4HS827	400	7.35	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2741	板桥村	4HS827-4HS830	400	6.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2742	板桥村	4HS827-4YS396	200	1.11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2743	板桥村	4HS827-4YS397	200	2.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2744	板桥村	4HS846-4YS405	200	3.63	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.94	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2745	板桥村	4HS846-4YS407	200	1.80	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2746	板桥村	4WS1362-4WS1363	500	16.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2747	板桥村	3YS712-3YS710	800	30.05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2748	板桥村	4HS685-4HS686	200	1.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2749	板桥村	4HS685-4HS687	200	1.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.59	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2750	板桥村	4HS675-4HS676	300	4.35	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2751	板桥村	4HS622-4HS635	200	1.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2752	板桥村	4HS622-4HS633	200	4.71	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.51	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2753	板桥村	4HS622-4HS637	500	6.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2754	板桥村	4HS622-4HS621	500	14.36	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.11	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2755	板桥村	4HS637-4HS640	200	3.91	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.26	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2756	板桥村	4HS637-4HS638	200	1.23	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2757	板桥村	4HS637-4HS617	500	11.23	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.09	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2758	板桥村	4HS617-4HS618	200	1.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2759	板桥村	4HS617-4YS353	200	4.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2760	板桥村	4HS610-4HS612	200	1.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2761	板桥村	4HS610-4HS613	200	3.74	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.80	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.91	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2762	板桥村	4HS616-4HS620	200	4.40	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.23	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2763	板桥村	4HS616-4HS614	200	5.70	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.18	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2764	板桥村	4HS612-4HS608	200	11.46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.09	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2765	板桥村	4HS611-4YS356	200	1.48	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2766	板桥村	4HS611-4YS357	200	3.71	PVC	--	--	5.00	5.00	III	0.27	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2767	板桥村	3HS1994-3HS2002	600	10.55	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2768	板桥村	3HS1994-3HS2001	200	7.05	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.92	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2769	板桥村	3HS1994-3HS2000	200	5.37	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.19	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2770	板桥村	3HS1994-3HS1999	200	2.99	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.33	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2771	板桥村	3HS2002-3YS656	200	5.01	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.94	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2772	板桥村	3HS2002-3YS655	200	1.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.94	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2773	板桥村	3HS2007-3HS2009	200	3.61	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.28	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.94	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2774	板桥村	3HS2007-3HS2008	200	1.22	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.82	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2775	板桥村	3HS2008-3HS2011	200	1.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.87	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2776	板桥村	3HS2013-3HS2014	200	4.87	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.21	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2777	板桥村	3HS2013-3HS2015	200	1.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.89	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2778	板桥村	3HS2016-3HS2043	200	4.61	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.22	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2779	板桥村	3HS2016-3HS2042	200	1.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.87	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2780	板桥村	3HS2016-3HS2041	600	18.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2781	板桥村	3HS2041-3HS2055	200	4.78	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.21	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2782	板桥村	3HS2041-3HS2059	200	1.24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.89	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2783	板桥村	3HS2061-3HS2081	200	4.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2784	板桥村	3HS2061-3HS2082	200	1.50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2785	板桥村	3HS2061-3HS2041	500	14.06	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.17	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2786	板桥村	3HS2061-3HS2083	500	16.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2787	板桥村	3HS2083-3HS2097	500	15.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2788	板桥村	3HS2083-3HS2096	200	4.35	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.69	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2789	板桥村	3HS2083-3HS2095	200	1.63	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2790	板桥村	3HS2097-3HS2101	200	0.79	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.76	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2791	板桥村	3HS2097-3HS2102	500	23.38	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.04	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2792	板桥村	3HS2102-3HS2193	400	10.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2793	板桥村	3HS2102-3HS2134	200	4.01	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2794	板桥村	3HS2102-3HS2137	200	1.00	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2795	板桥村	3HS2161-3HS2193	300	1.37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2796	板桥村	3HS2162-3HS2193	400	10.46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2797	板桥村	3HS2162-3HS2165	400	26.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2798	板桥村	3HS2162-3HS2164	200	3.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2799	板桥村	3HS2162-3HS2163	200	1.50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2800	板桥村	3HS2196-3HS2165	200	4.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.95	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2801	板桥村	3HS2197-3HS2211	300	14.29	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.26	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2802	板桥村	3HS2197-3HS2210	200	6.10	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2803	板桥村	3HS2197-3HS2209	200	0.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2804	板桥村	3HS2236-3HS2211	200	3.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.89	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2805	板桥村	3HS2247-3HS2211	300	14.57	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.07	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2806	板桥村	3HS2247-3HS2248	200	3.81	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.26	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2807	板桥村	3HS2247-3HS2249	200	0.95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.74	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2808	板桥村	3HS2017-3HS2019	600	6.07	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2809	板桥村	3HS2017-3HS2020	200X200	19.01	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.05	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2810	板桥村	3HS2017-3HS2014	200	0.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2811	板桥村	3HS2038-3HS2019	600	10.81	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2812	板桥村	3HS2038-3HS2040	600	11.76	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2813	板桥村	3HS2038-3HS2039	300	4.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2814	板桥村	3HS2040-3HS2055	200	6.23	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2815	板桥村	3HS2040-3HS2058	600	13.80	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.71	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2816	板桥村	3HS2044-3HS2039	300	6.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2817	板桥村	3HS2044-3HS2047	300	8.08	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.25	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2818	板桥村	3HS2056-3HS2058	300	6.06	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.17	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2819	板桥村	3HS2056-3HS2064	300	5.99	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.17	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2820	板桥村	3HS2064-3HS2068	250	7.01	PE	--	--	0.75	2.00	II	0.98	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2821	板桥村	3HS2084-3HS2085	200	14.80	PVC	--	--	5.00	5.00	III	0.07	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2822	板桥村	3HS2084-3HS2086	200	8.39	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2823	板桥村	3HS2086-3HS2091	200X150	7.45	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2824	板桥村	3HS2099-3HS2100	400	5.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2825	板桥村	3HS2099-3HS2103	400	0.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2826	板桥村	3HS2105-3HS2100	400	6.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2827	板桥村	3HS2105-3HS2106	400	3.54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2828	板桥村	3HS2106-3HS2109	400	1.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.31	4.45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2829	板桥村	3HS2116-3HS2117	400X300	7.87	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.25	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2830	板桥村	3HS2116-3HS2106	400X300	1.14	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2831	板桥村	3HS2114-3HS2110	400X300	1.25	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.80	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2832	板桥村	3HS2114-3HS2115	400	2.98	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.34	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2833	板桥村	3HS2128-3HS2125	400	7.58	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.13	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.08	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2834	板桥村	3HS2128-3HS2124	300	0.81	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2835	板桥村	3HS2124-3HS2129	500X400	20.57	砼	--	--	2.00	5.00	III	0.39	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2836	板桥村	3HS2124-3HS2121	300X400	13.94	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.42	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2837	板桥村	3HS2127-3HS2125	300	3.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.95	0.08	没有明显需要处理的缺陷
2838	板桥村	3HS2127-3WS1529	200	16.77	PE	--	--	1.25	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2839	板桥村	3HS2134-3HS2159	200	6.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.66	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2840	板桥村	3HS2134-3HS2136	200	10.51	PE	--	--	3.50	5.00	III	0.25	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2841	板桥村	3HS2136-3HS2140	200	9.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2842	板桥村	3HS2141-3HS2140	200	9.96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.47	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2843	板桥村	3HS2141-3HS2148	200	7.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.68	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2844	板桥村	3HS2148-3HS2149	200	12.34	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2845	板桥村	3HS2192-3HS2198	400	4.84	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.25	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2846	板桥村	3HS2192-3HS2199	400	11.62	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.34	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2847	板桥村	3HS2192-3HS2170	300X200	12.83	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.08	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2848	板桥村	3HS2194-3HS2165	200	11.40	PVC	--	--	5.00	5.00	III	0.09	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2849	板桥村	3HS1647-3HS1648	250	9.99	PE	--	--	0.80	2.00	II	0.40	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2850	板桥村	3HS1647-3HS1633	300X200	0.88	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2851	板桥村	3HS2213-3HS2214	300	8.96	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.33	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2852	板桥村	3HS2217-3HS2214	300	6.14	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2853	板桥村	3HS2217-3HS2220	200	1.63	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2854	板桥村	3HS2219-3HS2217	300	5.47	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.55	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2855	板桥村	3HS2219-3HS2224	300	6.67	PE	--	--	0.88	2.00	II	0.45	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2856	板桥村	3HS2219-3HS2223	200	2.54	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.12	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2857	板桥村	3HS2228-3HS2224	300	5.74	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.52	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2858	板桥村	3HS2228-3HS2229	300	5.88	PE	--	--	1.06	5.00	III	0.68	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2859	板桥村	3HS2228-3HS2230	200	2.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.44	4.45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
2860	板桥村	3HS2229-3HS2232	200X200	1.66	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.60	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2861	板桥村	3HS2229-3WS1557	300	7.76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2862	板桥村	3WS1557-3WS1560	300	13.01	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2863	板桥村	3WS1558-3WS1581	200	4.24	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2864	板桥村	3WS1560-3WS1561	300	6.52	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2865	板桥村	3WS1560-3WS1586	200	1.39	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2866	板桥村	3WS1562-3WS1561	300	15.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.16	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2867	板桥村	3WS1562-3WS1515	300	25.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.08	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2868	板桥村	3WS1515-3WS1514	300	15.02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2869	板桥村	3WS1514-3WS1503	300	14.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.44	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2870	板桥村	3WS1503-3WS1502	300	34.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.30	0.40	没有明显需要处理的缺陷
2871	板桥村	3WS1502-3WS1483	300	9.40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2872	板桥村	3WS1483-3WS1465	300	14.28	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2873	板桥村	3WS1464-3WS1465	300	3.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2874	板桥村	3WS1464-3WS1453	300	18.33	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2875	板桥村	3WS1452-3WS1453	300	7.78	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2876	板桥村	3WS1452-3WS1450	300	12.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2877	板桥村	4YS421-4YS422	300	3.62	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2878	板桥村	4YS421-4YS419	1000	62.34	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2879	板桥村	4YS421-4YS417	1000	40.10	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2880	板桥村	4YS408-4YS409	300	3.71	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.27	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2881	板桥村	4YS411-4YS413	300	3.17	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2882	板桥村	4YS411-4YS412	200	8.82	PVC	--	--	2.00	2.00	II	0.91	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2883	板桥村	4YS414-4YS416	300	3.88	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2884	板桥村	4YS414-4YS415	800	14.49	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2885	板桥村	4YS414-4YS411	1000	27.89	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2886	板桥村	3YS712-3YS713	300	2.37	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2887	板桥村	3YS712-3YS715	800	6.90	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2888	板桥村	3YS711-3YS710	300	1.75	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2889	板桥村	3YS708-3YS709	300	3.28	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2890	板桥村	3YS708-3YS710	800	29.64	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2891	板桥村	3YS708-3YS705	800	29.39	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2892	板桥村	3YS705-3YS706	300	2. 50	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2893	板桥村	3YS705-3YS703	800	31. 81	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2894	板桥村	3YS705-3YS707	800	21. 98	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2895	板桥村	3YS704-3YS703	300	2. 05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2896	板桥村	3YS702-3YS700	300	2. 42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2897	板桥村	3YS695-3YS699	300	2. 05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2898	板桥村	3YS695-3YS701	800	14. 30	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2899	板桥村	3YS695-3YS700	800	27. 51	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2900	板桥村	3YS693-3YS692	300	2. 38	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2901	板桥村	3YS693-3YS694	1000	10. 19	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2902	板桥村	3YS693-3YS696	600	37. 95	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2903	板桥村	3YS693-3YS695	800	30. 22	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2904	板桥村	4HS654-4HS656	200	1. 99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2905	板桥村	4HS654-4HS655	300	15. 36	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 40	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2906	板桥村	4HS655-4HS657	300	13. 81	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2907	板桥村	4HS655-4YS358	200	1. 49	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2908	板桥村	4HS655-4YS359	200	3. 19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2909	板桥村	4HS657-4YS360	200	1. 89	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 53	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2910	板桥村	4HS657-4YS361	200	2. 26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 84	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2911	板桥村	4HS658-4YS362	200	2. 34	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2912	板桥村	4HS658-4YS363	200	1. 44	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 69	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2913	板桥村	4HS658-4HS661	300	6. 86	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 15	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2914	板桥村	4HS662-4HS663	300	1. 98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2915	板桥村	4HS662-4YS364	200	6. 10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 92	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2916	板桥村	4HS944-4YS460	300	1. 91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 84	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2917	板桥村	4HS944-4HS945	300	1. 97	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 51	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2918	板桥村	4HS944-4HS946	400	14. 92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2919	板桥村	4YS462-4HS946	300	2. 18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 87	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2920	板桥村	4YS464-4HS948	300	2. 57	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 39	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2921	板桥村	4YS464-4YS463	300	6. 11	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 16	0. 70	结构条件基本完好，不修复	2. 00	2. 00	II	0. 31	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2922	板桥村	4WS1380-4WS1386	400	12. 55	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2923	板桥村	4WS1380-4WS1381	400	3. 11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2924	板桥村	4HS949-4HS950	200	4. 00	PVC	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 25	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2925	板桥村	4HS949-4HS953	500	11. 74	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2926	板桥村	4HS953-4HS955	300	1. 30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2927	板桥村	4HS953-4HS961	500	23. 85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2928	板桥村	4HS961-4HS962	500	11. 90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2929	板桥村	4WS1395-4WS1500	500	27. 03	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2930	板桥村	4WS1395-4WS1394	400	10. 83	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 09	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2931	板桥村	4WS1396-4WS1394	500	18. 23	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 21	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2932	板桥村	4WS1396-4WS1397	500	3. 07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2933	板桥村	4HS963-4HS962	400	18. 52	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 41	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2934	板桥村	4HS963-4WS1399	200	2. 48	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 48	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2935	板桥村	4HS963-4YS484	300	12. 50	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 45	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2936	板桥村	4YS484-4YS474	300	11. 56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2937	板桥村	4YS484-4YS482	300	12. 45	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 11	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2938	板桥村	4HS968-4YS500	200	3. 09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 87	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2939	板桥村	4HS968-4HS969	600	18. 33	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2940	板桥村	4HS969-4HS970	600	24. 24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2941	板桥村	4HS969-4YS501	200	1. 22	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 82	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2942	板桥村	4HS969-4YS502	200	3. 51	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 28	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2943	板桥村	4HS970-4YS503	200	1. 02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2944	板桥村	4HS970-4YS504	200	2. 76	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 36	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2945	板桥村	4HS970-4HS971	600	17. 25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2946	板桥村	4HS971-4HS973	600	23. 20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2947	板桥村	4HS971-4HS972	200	2. 76	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 76	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2948	板桥村	4HS971-4YS505	200	1. 03	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2949	板桥村	4HS973-4YS506	200	2. 45	PVC	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 41	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2950	板桥村	4HS973-4YS507	200	2. 93	PVC	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 34	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2951	板桥村	4HS974-4YS510	200	5. 34	PVC	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 19	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2952	板桥村	4HS974-4YS508	200	4. 45	PVC	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 22	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2953	板桥村	4HS974-4YS586	200	1. 12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 89	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2954	板桥村	4HS974-4YS583	600	21. 73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 10	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
2955	板桥村	4WS1460-4WS1459	600	34. 88	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2956	板桥村	4YS583-4YS584	200	2. 36	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 42	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2957	板桥村	4YS583-4YS585	200	2. 09	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 48	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2958	板桥村	4YS583-4YS580	600	18. 94	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 89	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2959	板桥村	4YS580-4YS434	500	22. 21	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2960	板桥村	4YS580-4YS581	200	2. 66	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2961	板桥村	4YS580-4YS582	200	4. 34	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 88	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2962	板桥村	4WS1459-4WS1315	600	20. 36	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2963	板桥村	4WS1315-4WS1462	800	8. 38	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 66	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
2964	板桥村	4HS881-4WS1315	800	14. 38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2965	板桥村	4HS881-4HS880	800	13. 49	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2966	板桥村	4HS881-4HS884	800	18. 56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2967	板桥村	4HS881-4YS438	200	5. 34	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 86	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
2968	板桥村	4HS881-4YS432	200	2. 45	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2969	板桥村	4HS880-4YS428	200	2. 51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 88	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2970	板桥村	4HS880-4YS429	200	3. 26	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 31	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2971	板桥村	4HS880-4HS879	800	20. 22	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2972	板桥村	4HS879-4HS325	800	20. 74	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2973	板桥村	4HS879-4YS426	200	2. 98	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 34	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2. 00	2. 00	II	0. 47	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
2974	板桥村	4HS879-4YS427	200	1. 99	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 50	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2975	板桥村	4HS325-4HS327	200	1. 60	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 63	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2976	板桥村	4HS325-4HS326	200	3. 16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2977	板桥村	4HS325-4HS328	200	3. 24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2978	板桥村	4HS325-4HS321	800	11. 99	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 84	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2979	板桥村	4HS335-4HS339	200	23. 56	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 04	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2980	板桥村	4HS323-4HS321	300	3. 28	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2981	板桥村	4HS323-4HS324	300	7. 35	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 14	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
2982	板桥村	4HS305-4HS306	200	1. 12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2983	板桥村	4HS305-4HS321	200	21. 34	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 05	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
2984	板桥村	4HS305-4YS247	200	2. 73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 73	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
2985	板桥村	4HS796-4HS307	400	12. 82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2986	板桥村	4HS796-4HS874	400	4. 25	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 24	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2987	板桥村	4HS796-4HS792	400	11. 89	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 34	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2988	板桥村	4HS796-4HS878	500	7. 23	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2989	板桥村	4HS796-4HS797	200	2. 45	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 41	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
2990	板桥村	4HS796-4HS798	200	1. 99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 70	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
2991	板桥村	4HS796-4YS389	200	2. 27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 66	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
2992	板桥村	4HS310-4HS309	200X300	12. 57	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 08	0. 08	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
2993	板桥村	4HS310-4HS314	300X350	11. 04	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2994	板桥村	4HS310-4HS312	200	8. 70	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 11	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
2995	板桥村	4HS350-4HS351	300	4. 58	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 22	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
2996	板桥村	4HS350-4HS352	250	1. 00	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2997	板桥村	4HS394-4HS351	600	17. 10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2998	板桥村	4HS394-4HS395	300	1. 07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 47	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
2999	板桥村	4HS394-4HS396	200	3. 15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 32	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3000	板桥村	4HS425-4HS426	300	1. 54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3001	板桥村	4HS425-4YS287	200	3. 45	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 55	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3002	板桥村	4HS425-4HS1216	600	9. 40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3003	板桥村	4HS425-4HS484	600	18. 01	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 12	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3004	板桥村	4HS484-4HS486	200	4. 20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3005	板桥村	4HS484-4HS487	200	2. 18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3006	板桥村	4HS484-4HS483	600	13. 08	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 87	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3007	板桥村	4HS483-4HS482	200	4. 84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3008	板桥村	4HS483-4HS527	200	1. 95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3009	板桥村	4HS483-4HS526	300	1. 43	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3010	板桥村	4HS483-4HS542	600	9. 30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3011	板桥村	4HS542-4HS551	600	9. 92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3012	板桥村	4HS542-4HS543	200	1. 85	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3013	板桥村	4WS1118-4HS701	500	21. 14	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3014	板桥村	4WS1118-3WS1396	500	17. 67	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3015	板桥村	3HS2024-3HS2023	800X800	8. 30	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3016	板桥村	3HS2024-3HS2025	800X800	1. 66	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3017	板桥村	3HS1873-3HS2005	200	3. 91	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 28	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3018	板桥村	3HS1873-3HS2006	200	3. 92	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 26	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3019	板桥村	3HS1859-3HS1852	200	2. 38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3020	板桥村	3HS1858-3HS1852	200	2. 09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3021	板桥村	3HS1858-3HS1860	200	0. 40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3022	板桥村	3HS1860-3HS1864	200	13. 46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3023	板桥村	3HS1856-3HS1852	200	3. 81	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 26	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0. 50	0. 50	I	0. 71	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3024	板桥村	3HS1838-3HS1853	200	3. 84	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 26	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3025	板桥村	3HS1838-3HS1851	200	1. 70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3026	板桥村	3HS1836-3HS1839	200	4. 75	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 32	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3027	板桥村	3HS1836-3HS1840	200	4. 02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3028	板桥村	3HS1832-3HS1834	200	2. 48	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 40	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3029	板桥村	3HS1820-3HS1817	200	2.92	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.34	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3030	板桥村	3HS1820-3HS1821	200	9.57	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.21	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3031	板桥村	3HS1821-3HS1823	200	9.60	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3032	板桥村	3HS1814-3HS1817	500	11.67	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3033	板桥村	3HS1814-3HS1672	500	7.05	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3034	板桥村	3HS1814-3HS1816	200	3.52	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3035	板桥村	3HS1814-3HS1815	200	2.25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3036	板桥村	3HS1811-3HS1672	200	1.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3037	板桥村	3HS1662-3HS1672	500	9.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3038	板桥村	3HS1662-3HS1563	500	10.95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3039	板桥村	3HS1662-3HS1674	200X200	0.82	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.85	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3040	板桥村	3HS1662-3HS1673	200X200	0.89	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3041	板桥村	3HS1675-3HS1662	200X200	2.32	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.95	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3042	板桥村	3HS1563-3HS1681	500	7.81	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3043	板桥村	3HS1563-3HS1557	400	15.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3044	板桥村	3HS1563-3HS1658	200	2.42	PVC	--	--	5.00	5.00	III	0.41	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3045	板桥村	3HS1563-3HS1659	200	0.96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.21	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3046	板桥村	3HS1661-3HS1658	300	6.14	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3047	板桥村	3HS1679-3HS1683	200	11.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3048	板桥村	3HS1679-3HS1677	200	1.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3049	板桥村	3HS1684-3HS1685	200	10.96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3050	板桥村	3HS1677-3HS1681	200	2.34	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.43	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3051	板桥村	3HS1686-3HS1689	200	1.46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3052	板桥村	3HS1687-3HS1688	200	1.41	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3053	板桥村	3HS1687-3HS1683	200	5.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3054	板桥村	3HS1688-3HS2443	200	8.56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3055	板桥村	3HS1685-3HS1686	200	5.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3056	板桥村	3HS1660-3HS1678	200X200	0.87	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3057	板桥村	3HS1660-3HS1680	400	9.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3058	板桥村	3HS1680-3HS1696	400	1.61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3059	板桥村	3HS1680-3HS1691	200X200	0.91	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.77	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3060	板桥村	3HS1694-3HS1693	200	1.05	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.86	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3061	板桥村	3HS1695-3HS1706	400	3.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3062	板桥村	3HS1695-3HS2439	400	10.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3063	板桥村	3HS1695-3HS1703	200X200	0.87	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.69	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3064	板桥村	3HS1695-3HS1707	200	1.67	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.90	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3065	板桥村	3HS1708-3HS1707	200X200	0.58	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.34	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3066	板桥村	3HS1708-3HS1711	200X200	0.59	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3067	板桥村	3HS1710-3HS1714	300	10. 00	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3068	板桥村	3HS1714-3HS1715	200	0. 71	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3069	板桥村	3HS1711-3HS1713	200	10. 04	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 10	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3070	板桥村	3HS1718-3HS1709	200	1. 65	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 91	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
3071	板桥村	3HS1718-3HS1719	200X200	0. 91	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3072	板桥村	3HS1727-3HS1726	200	4. 62	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3073	板桥村	3HS1738-3HS1723	400	4. 54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3074	板桥村	3HS1738-3HS1740	400	3. 95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3075	板桥村	3HS1738-3HS1739	200X200	0. 79	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3076	板桥村	3HS1755-3HS1754	200	1. 30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3077	板桥村	3HS1756-3HS1755	200	0. 77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 78	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3078	板桥村	3HS1756-3HS1771	300	9. 76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 96	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3079	板桥村	3HS1756-3HS1765	200	20. 80	PE	--	--	2. 75	5. 00	III	0. 10	3. 80	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
3080	板桥村	3HS1758-3HS1771	300	1. 95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3081	板桥村	3HS1758-3HS1760	300	2. 76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3082	板桥村	3HS1760-3HS1764	200	1. 05	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3083	板桥村	3HS1765-3HS1766	200	6. 06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3084	板桥村	3HS1557-3HS1553	300	7. 78	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3085	板桥村	3HS1557-3HS1560	200	2. 56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 35	1. 60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
3086	板桥村	3HS1557-3HS1559	200	1. 92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3087	板桥村	3HS1573-3HS1572	200	0. 88	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 34	7. 30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3088	板桥村	3HS1573-3WS1156	200X200	8. 46	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3089	板桥村	3HS1574-3HS1578	300	10. 81	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3090	板桥村	3HS1574-3HS1576	200	4. 24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3091	板桥村	3HS1574-3HS1575	200	1. 20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3092	板桥村	3HS1580-3HS1578	200X200	0. 66	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3093	板桥村	3HS1588-3HS1590	250	1. 54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 84	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3094	板桥村	3HS1588-3HS1589	200	0. 95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3095	板桥村	3HS1588-3HS1587	400	12. 83	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 08	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3096	板桥村	3HS1588-3HS1591	400	10. 17	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3097	板桥村	3HS1592-3HS1591	200	0. 97	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3098	板桥村	3HS1593-3HS1591	400	7. 57	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 13	7. 30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3099	板桥村	3HS1593-3HS1596	200	5. 08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3100	板桥村	3HS1593-3HS1594	200	3. 39	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 88	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3101	板桥村	3HS1843-3HS1837	300	13. 19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3102	板桥村	3HS1843-3HS1849	200	3. 26	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 34	7. 30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3103	板桥村	3HS1843-3HS1848	200	1. 32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3104	板桥村	3HS1837-3HS1842	200	3. 80	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 92	1. 60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3105	板桥村	3HS1837-3HS1841	200	1.49	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3106	板桥村	3HS1845-3HS1842	200	4.95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.83	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3107	板桥村	3HS1845-3HS1847	200	8.38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3108	板桥村	3HS1595-3HS1600	200	5.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.87	4.45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
3109	板桥村	3HS1595-3HS1598	200	1.50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.80	1.60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
3110	板桥村	3HS1595-3HS1599	400	17.02	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.48	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象， 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3111	板桥村	3HS1599-3HS1605	500	10.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3112	板桥村	3HS1599-3HS1604	200	2.68	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.37	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象， 但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.34	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3113	板桥村	3HS1599-3HS1606	200	6.74	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3114	板桥村	3HS1607-3HS1609	300	25.67	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.04	7.30	结构已经发生或即将发生破坏， 应立即修复	/	/	/	/	/	/
3115	板桥村	3HS1607-3HS1608	200	1.13	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3116	板桥村	3HS1610-3HS1605	500	13.84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3117	板桥村	3HS1610-3HS1623	500	22.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3118	板桥村	3HS1610-3HS1624	200	6.03	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.46	3.80	结构在短期内可能会发生破坏， 应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3119	板桥村	3HS1610-3HS1622	200	1.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.86	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3120	板桥村	3HS1628-3HS1623	200	6.12	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.16	7.30	结构已经发生或即将发生破坏， 应立即修复	/	/	/	/	/	/
3121	板桥村	3HS1628-3HS1626	200	5.68	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.90	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3122	板桥村	3HS1628-3HS2453	200	14.30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.07	4.45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
3123	板桥村	3HS1634-3HS1636	300	24.94	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.04	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象， 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3124	板桥村	3HS1634-3HS1635	300	8.43	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象， 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3125	板桥村	3HS1634-3HS1632	300	4.94	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3126	板桥村	3HS1639-3HS1631	200	2.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3127	板桥村	3HS1642-3HS1638	200	3.36	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3128	板桥村	3HS1638-3HS1643	200	3.42	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.94	4.45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
3129	板桥村	3YS716-3YS718	200	6.97	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3130	板桥村	3YS716-3YS717	200	2.34	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3131	板桥村	3YS716-3YS868	400	5.55	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3132	板桥村	3YS867-3YS868	400	13.44	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3133	板桥村	3YS867-3YS866	400	14.94	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3134	板桥村	3WS1207-3WS1204	200	8.11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.84	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3135	板桥村	3WS1207-3WS1567	200	9.36	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3136	板桥村	3YS866-3YS657	200	1.23	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3137	板桥村	3YS866-3YS659	200	1.25	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.72	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3138	板桥村	3YS658-3YS662	200	3.52	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.91	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3139	板桥村	3YS658-3YS661	200	1. 92	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3140	板桥村	3YS658-3YS660	400	12. 97	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3141	板桥村	3YS658-3YS866	400	16. 90	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3142	板桥村	3YS660-3YS665	400	5. 90	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3143	板桥村	3YS660-3YS664	200	5. 11	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 78	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3144	板桥村	3YS660-3YS663	200	1. 06	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3145	板桥村	3YS666-3YS671	200	4. 42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 45	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3146	板桥村	3YS668-3YS666	400	6. 65	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3147	板桥村	3YS668-3YS672	400	12. 80	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3148	板桥村	3YS668-3YS669	200	0. 73	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3149	板桥村	3YS668-3HS2256	200	4. 28	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3150	板桥村	3YS665-3YS666	400	7. 97	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3151	板桥村	3YS665-3YS667	200	4. 95	砼	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 20	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3152	板桥村	4YS408-4YS411	1000	29. 11	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3153	板桥村	4YS408-3YS712	800	29. 10	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3154	板桥村	4HS627-4HS621	800	6. 96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3155	板桥村	4HS627-4HS699	800	11. 76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3156	板桥村	4HS699-4HS707	800	0. 93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3157	板桥村	3HS1994-3HS1873	600	16. 02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3158	板桥村	3HS1873-3HS1857	600	17. 28	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3159	板桥村	3HS1963-3HS1960	600	14. 24	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 53	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3160	板桥村	3HS1963-3HS1988	600	10. 24	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 10	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3161	板桥村	3HS2002-3HS2007	600	12. 83	PE	--	--	3. 50	5. 00	III	0. 26	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3162	板桥村	3HS2007-3HS2010	600	3. 99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3163	板桥村	3HS2013-3HS2012	600	5. 71	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3164	板桥村	3HS2013-3HS2016	600	15. 13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3165	板桥村	3HS1836-3HS1838	600	14. 87	PE	--	--	1. 50	2. 00	II	0. 13	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3166	板桥村	3HS1838-3HS1852	600	13. 84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3167	板桥村	3HS1836-3HS1834	500	8. 84	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 11	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3168	板桥村	3HS1834-3HS1830	500	3. 30	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 30	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3169	板桥村	3HS1830-3HS1827	500	5. 84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3170	板桥村	3HS1968-4HS621	600	8. 55	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3171	板桥村	4HS685-4HS689	400	10. 99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3172	板桥村	4HS689-4HS621	400	13. 19	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 28	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3173	板桥村	4HS610-4HS617	500	16. 86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3174	板桥村	4HS610-4HS611	400	14. 13	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 07	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3175	板桥村	4HS611-4HS654	400	13. 16	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 10	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3176	板桥村	4HS551-4HS553	200	2.12	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3177	板桥村	4HS551-4HS555	200	4.62	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3178	板桥村	4HS552-4HS563	200	2.26	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.53	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3179	板桥村	4HS552-4HS560	500	16.51	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.32	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3180	板桥村	4HS552-4YS327	200	3.22	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.31	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3181	板桥村	4HS558-4HS563	200	3.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3182	板桥村	4HS558-4HS559	200	2.28	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.44	4.45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
3183	板桥村	4HS560-4HS577	200	3.53	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.28	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3184	板桥村	4HS560-4HS578	200	0.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3185	板桥村	4HS560-4HS576	500	13.15	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.15	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3186	板桥村	4HS576-4HS586	200	2.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3187	板桥村	4HS576-4HS232	500	5.54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3188	板桥村	4HS576-4HS588	200	0.61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3189	板桥村	4HS231-4HS232	300	2.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3190	板桥村	4HS203-4HS202	200	21.74	PE	--	--	2.00	5.00	III	0.20	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3191	板桥村	4HS202-4HS196	200	5.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3192	板桥村	4HS192-4HS195	200	4.28	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.93	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3193	板桥村	4HS233-4HS601	200X200	0.74	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3194	板桥村	4HS233-4HS234	500	5.29	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3195	板桥村	4HS233-4HS232	500	6.11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3196	板桥村	4HS602-4HS601	200X200	5.51	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3197	板桥村	4YS172-4HS234	200	1.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.79	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3198	板桥村	4HS246-4HS238	500	5.75	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3199	板桥村	4HS246-4HS249	500	4.71	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.21	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3200	板桥村	4HS248-4HS249	300	0.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3201	板桥村	4YS190-4HS249	200	0.81	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3202	板桥村	4HS252-4HS249	400	10.87	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3203	板桥村	4HS252-4HS253	400	10.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3204	板桥村	4HS252-4YS196	200	1.78	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.56	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3205	板桥村	4HS252-4YS194	200	1.27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3206	板桥村	4YS197-4HS253	200	1.17	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3207	板桥村	4HS254-3HS1979	300	7.10	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.14	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3208	板桥村	4HS256-4HS257	200	1.02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3209	板桥村	4HS260-4HS257	300	4.53	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3210	板桥村	4HS260-4HS262	300	9.75	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.10	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3211	板桥村	4HS260-3HS1980	200X200	0.90	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3212	板桥村	3HS1982-3HS1985	300	12.09	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3213	板桥村	3HS1982-3HS1981	300	8.73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.11	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3214	板桥村	3HS1981-3HS1983	300	7.24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3215	板桥村	4HS107-4HS262	300	3.57	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.28	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3216	板桥村	4HS107-4HS108	200	1.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.50	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3217	板桥村	4HS107-4YS94	200	3.31	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.48	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3218	板桥村	4HS109-4HS110	200X300	6.09	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.49	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3219	板桥村	4HS109-4HS113	200X300	3.25	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.31	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3220	板桥村	4HS114-4HS113	200X300	1.75	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3221	板桥村	4HS114-4HS117	200	1.53	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3222	板桥村	4HS114-4HS129	200	12.08	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.08	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3223	板桥村	4HS129-4HS135	200	10.53	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3224	板桥村	4HS1215-4HS132	200	1.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3225	板桥村	4HS136-4HS135	200	2.02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3226	板桥村	4HS136-4HS137	200	2.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.91	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3227	板桥村	4HS138-4HS137	200	4.54	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3228	板桥村	4HS149-4HS138	200	8.94	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3229	板桥村	4HS149-4HS151	300	6.05	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3230	板桥村	4HS156-4HS151	300	12.81	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3231	板桥村	4HS156-4HS158	300	6.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3232	板桥村	4HS104-4HS105	200	2.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.86	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3233	板桥村	4HS158-4HS163	300	9.59	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3234	板桥村	4HS104-4HS103	300	1.07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3235	板桥村	4HS103-4HS101	300	4.50	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.22	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3236	板桥村	4HS58-4HS54	300	7.31	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.27	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3237	板桥村	3HS1804-3HS1805	300	7.38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3238	板桥村	3HS1804-3HS2436	300	5.54	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.18	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3239	板桥村	3HS2436-3HS1803	300	5.73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3240	板桥村	3HS1804-3HS1806	200	1.94	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.52	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.82	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3241	板桥村	3HS1786-3HS1783	300	2.75	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.84	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3242	板桥村	3HS1786-3HS1787	300	7.42	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.96	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3243	板桥村	3HS1789-3HS1787	300	9.45	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3244	板桥村	4HS39-3HS623	200	2.27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3245	板桥村	4HS39-4HS45	200	8.28	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.12	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3246	板桥村	3HS617-4HS39	600	10.38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3247	板桥村	4HS39-4HS44	200	2.21	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3248	板桥村	3HS617-3HS620	600	20.38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3249	板桥村	3HS617-3HS621	200	0.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3250	板桥村	3HS617-3HS616	200	3.40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3251	板桥村	3HS616-3HS618	200	0.39	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.77	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3252	板桥村	3HS614-3HS615	200X200	1.54	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3253	板桥村	3HS614-3HS613	400	19.97	PE	--	--	1.00	2.00	II	0.30	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3254	板桥村	3HS612-3HS613	400	9.49	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3255	板桥村	3HS612-3HS603	400	18.36	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3256	板桥村	3HS604-3HS603	400	1.94	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.52	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3257	板桥村	3HS657-3HS659	200	1.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3258	板桥村	3HS657-3HS660	300	2.53	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.40	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3259	板桥村	3HS657-3HS658	500	8.94	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3260	板桥村	3HS661-3HS660	300	2.54	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.39	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3261	板桥村	3HS668-3HS662	300	7.52	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3262	板桥村	3HS668-3HS670	300	7.74	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3263	板桥村	3HS701-3HS670	300	3.72	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3264	板桥村	3HS705-3HS703	200	3.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.65	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3265	板桥村	3HS705-3HS658	200	1.55	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3266	板桥村	3HS707-3HS658	200	1.53	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3267	板桥村	3HS712-3HS713	200	1.19	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.84	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3268	板桥村	3HS712-3HS714	200	1.90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3269	板桥村	3HS712-3HS658	500	3.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3270	板桥村	3HS712-3HS725	500	8.04	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3271	板桥村	3HS715-3HS713	200	3.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.60	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3272	板桥村	3HS721-3HS716	200	1.07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3273	板桥村	3HS722-3HS724	200	6.79	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3274	板桥村	3HS726-3HS724	200	7.56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3275	板桥村	3HS726-3HS736	200	7.60	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3276	板桥村	3HS734-3HS733	300	6.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3277	板桥村	3HS734-3HS735	300	7.65	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3278	板桥村	3HS739-3HS735	300	6.24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3279	板桥村	3HS739-3HS743	300	13.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3280	板桥村	3HS741-3HS736	200	9.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3281	板桥村	3HS741-3HS745	200	9.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3282	板桥村	3HS757-3HS745	200	11.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3283	板桥村	3HS756-3HS743	300	10.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3284	板桥村	3HS790-3HS791	500	11.47	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3285	板桥村	3HS791-3HS794	500	10.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.33	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3286	板桥村	3HS791-3HS795	200	0.80	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3287	板桥村	3HS791-3HS796	200	1.22	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3288	板桥村	3HS794-3HS815	200	1.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3289	板桥村	3HS794-3HS816	200	1.40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3290	板桥村	3HS794-3HS819	200	3.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3291	板桥村	3HS794-3HS820	500	13.61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3292	板桥村	3HS818-3HS823	200	5.80	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3293	板桥村	3HS818-3HS816	300	0.76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3294	板桥村	3HS821-3HS822	200	5.04	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3295	板桥村	3HS821-3HS818	200X200	0.42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3296	板桥村	3HS821-3HS824	200	0.84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.60	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3297	板桥村	3HS825-3HS822	200	1.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3298	板桥村	3HS825-3HS826	200	9.46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3299	板桥村	3HS828-3HS823	200	9.83	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3300	板桥村	3HS828-3HS834	200	10.38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3301	板桥村	3HS847-3HS834	200	1.72	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3302	板桥村	3HS847-3HS849	200	5.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3303	板桥村	3HS837-3HS826	200	12.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3304	板桥村	3HS837-3HS852	200	5.99	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3305	板桥村	3HS862-3HS858	300	5.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3306	板桥村	3HS862-3HS864	300	6.61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3307	板桥村	3HS865-3HS864	300	8.72	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3308	板桥村	3HS865-3HS866	200	2.21	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3309	板桥村	3HS872-3HS820	200	1.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3310	板桥村	3HS875-3HS876	200	2.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3311	板桥村	3HS875-3HS878	400	7.23	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3312	板桥村	3HS875-3HS820	500	3.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3313	板桥村	3HS875-3HS877	400	7.45	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3314	板桥村	3HS886-3HS883	400	4.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3315	板桥村	3HS883-3HS881	400	7.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3316	板桥村	3HS886-3HS888	200	1.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.91	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3317	板桥村	3HS902-3HS901	200	1.32	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.76	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3318	板桥村	3HS902-3HS898	200	6.74	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3319	板桥村	3HS902-3HS895	200	2.31	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3320	板桥村	3HS904-3HS895	200	2.16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3321	板桥村	3HS904-3HS916	200	1.05	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3322	板桥村	3HS953-3HS955	300	1.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3323	板桥村	3HS953-3HS958	300	1.09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3324	板桥村	3HS958-3HS952	200	2.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.35	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3325	板桥村	3HS953-3HS964	300	2.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.85	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3326	板桥村	3HS971-3HS967	300	7.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3327	板桥村	3HS971-3HS972	200	1.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3328	板桥村	3HS971-3HS973	200	1.45	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3329	板桥村	3HS976-3HS2441	200	6.15	PE	--	--	1.63	5.00	III	0.49	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3330	板桥村	3HS976-3HS983	200	4.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3331	板桥村	3HS2441-3HS987	200	5.73	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.17	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3332	板桥村	3HS978-3HS979	200	4.99	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3333	板桥村	3HS978-3HS980	200	4.15	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3334	板桥村	3HS977-3HS981	200X200	1.05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3335	板桥村	3HS977-3HS983	200X200	1.65	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3336	板桥村	3HS977-3HS982	300	6.09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3337	板桥村	3HS984-3HS985	200	8.49	PE	--	--	0.71	2.00	II	0.59	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3338	板桥村	3HS986-3HS985	200	6.54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3339	板桥村	3HS986-3HS987	200	11.74	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3340	板桥村	3HS989-3HS982	300	6.73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3341	板桥村	3HS989-3HS995	300	10.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3342	板桥村	3HS989-3HS991	200X200	0.84	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3343	板桥村	3HS996-3HS992	250	8.16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3344	板桥村	3HS996-3HS1000	250	8.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3345	板桥村	3HS995-3HS1007	200	3.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3346	板桥村	3HS995-3HS1008	400	15.25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3347	板桥村	3HS1026-3HS1030	300	3.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3348	板桥村	3HS1026-3HS1011	300	11.02	PE	--	--	1.63	5.00	III	0.36	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3349	板桥村	3HS1026-3WS920	200	8.79	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3350	板桥村	3HS1008-3HS1030	200X200	0.59	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3351	板桥村	3HS1008-3HS1027	300	2.11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3352	板桥村	3HS1008-3HS1031	400	7.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3353	板桥村	3HS1046-3HS1048	200	2.34	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3354	板桥村	3HS1046-3HS1047	200	2.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.58	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3355	板桥村	3HS1046-3HS1051	200	4.33	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.62	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3356	板桥村	3HS1049-3HS1048	200	1.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3357	板桥村	3HS1053-3HS1050	500	7.90	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.13	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3358	板桥村	3HS1053-3HS1054	200	1.91	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.52	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3359	板桥村	3HS1053-3HS1056	200	1.09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3360	板桥村	3HS1057-3HS1063	200	1.71	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3361	板桥村	3HS1057-3HS1064	500	8.90	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3362	板桥村	3HS1064-3HS1074	500	8.23	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3363	板桥村	3HS1082-3HS1079	500	8.39	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3364	板桥村	3HS1082-3HS1093	500	7.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3365	板桥村	3HS1082-3HS1092	200	1.17	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3366	板桥村	3HS1082-3HS1091	200	1.24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3367	板桥村	3HS1099-3HS1093	200	2.75	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.73	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3368	板桥村	3HS1105-3HS1100	400	13.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.53	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3369	板桥村	3HS1105-3HS1108	300	12.68	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3370	板桥村	3HS1105-3HS1107	200	1.72	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.58	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3371	板桥村	3HS1113-3HS1132	300	11.05	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3372	板桥村	3HS1113-3HS1114	300	3.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3373	板桥村	3HS1118-3HS1116	200	10.49	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3374	板桥村	3HS1118-3HS1124	300	4.62	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.22	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3375	板桥村	3HS1128-3HS1124	300	5.33	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3376	板桥村	3HS1128-3HS1129	300	14.11	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.52	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3377	板桥村	3HS1129-3HS1131	300	11.03	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3378	板桥村	3HS1137-3HS1141	300	9.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3379	板桥村	3HS1137-3HS1139	200	1.14	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3380	板桥村	3HS1172-3HS1168	200	2.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3381	板桥村	3HS1172-3HS1173	300	9.27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3382	板桥村	3HS1173-3HS1177	300	4.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3383	板桥村	3HS1178-3HS1177	300	6.38	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3384	板桥村	3HS1224-3HS1223	200	4.25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3385	板桥村	3HS1230-3HS1232	200	2.89	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.35	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3386	板桥村	3HS1230-3HS1234	200	1.22	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3387	板桥村	3HS1230-3HS1235	400	10.61	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3388	板桥村	3HS1235-3HS1237	400	17.61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3389	板桥村	3HS1235-3HS1239	200	6.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3390	板桥村	3HS1235-3HS1236	200X200	0.85	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3391	板桥村	3HS1237-3HS1253	200	4.16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3392	板桥村	3HS1237-3HS1254	400	6.10	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3393	板桥村	3HS1040-3HS1043	500	4.74	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.21	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3394	板桥村	3HS1042-3HS1258	600	11.31	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3395	板桥村	3HS1042-3HS1256	200	0.96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3396	板桥村	3HS1256-3HS1260	200	7.25	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3397	板桥村	3YS672-3YS673	200	4.36	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.23	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3398	板桥村	3YS672-3YS674	200	1.12	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3399	板桥村	3YS672-3WS1742	400	3.74	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3400	板桥村	3YS672-3YS684	400	13.79	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.80	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3401	板桥村	3WS1742-3HS2469	400	14.95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3402	板桥村	3YS677-3YS678	200	5.80	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3403	板桥村	3YS675-3YS684	400	15.30	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3404	板桥村	3YS675-3YS680	400	6.63	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3405	板桥村	3YS675-3YS679	200	1.36	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.74	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3406	板桥村	3YS686-3YS687	200	1. 67	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 48	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3407	板桥村	3YS686-3WS1572	200	7. 74	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3408	板桥村	3YS686-3YS680	400	6. 46	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3409	板桥村	3YS686-3YS688	400	24. 73	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 04	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3410	板桥村	3YS688-3YS689	200	0. 62	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3411	板桥村	3YS688-3WS1206	400	2. 65	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 38	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
3412	板桥村	3YS691-3YS697	200	2. 10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 48	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3413	板桥村	3YS720-3YS722	200	0. 71	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 42	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3414	板桥村	3YS720-3YS721	400	15. 35	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3415	板桥村	3WS1600-3WS1601	200	1. 72	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3416	板桥村	3WS1600-3WS1205	300	16. 27	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3417	板桥村	3WS1205-3HS2258	400	14. 72	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3418	板桥村	3WS1205-3HS1254	400	5. 31	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3419	板桥村	3YS721-3YS723	200	2. 02	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 50	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2. 00	2. 00	II	0. 74	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3420	板桥村	3YS724-3YS728	200	2. 40	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 67	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3421	板桥村	3YS724-3YS725	200	1. 20	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 92	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3422	板桥村	3YS724-3YS726	400	3. 71	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3423	板桥村	3YS727-3YS732	200	6. 39	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 94	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3424	板桥村	3YS727-3YS729	200	1. 31	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3425	板桥村	3YS727-3HS2259	200	1. 15	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 87	4. 45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
3426	板桥村	3YS730-3YS731	400	12. 69	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3427	板桥村	3YS730-3HS2260	200	4. 06	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 25	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3428	板桥村	3YS731-3YS735	200	1. 40	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3429	板桥村	3YS731-3YS733	200	1. 31	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3430	板桥村	3YS734-3YS738	200	7. 25	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 14	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10. 00	10. 00	IV	0. 94	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3431	板桥村	3YS734-3YS736	200	1. 12	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3432	板桥村	3YS734-3YS737	400	28. 05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3433	板桥村	3YS737-3YS739	400	26. 65	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3434	板桥村	3YS737-3YS741	200	0. 72	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 56	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3435	板桥村	3YS747-3YS765	300	12. 28	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 08	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3436	板桥村	3YS747-3YS763	200	3. 04	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 89	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3437	板桥村	3WS1602-3HS2261	400	18. 38	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 05	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3438	板桥村	3WS1602-3WS1603	300	6. 04	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3439	板桥村	3HS2262-3HS2265	200	2. 00	PE	--	--	6. 00	10. 00	IV	0. 50	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3440	板桥村	3HS2265-3HS2266	200	22.93	PE	--	--	2.50	5.00	III	0.13	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2.00	2.00	II	0.85	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3441	板桥村	3HS2262-3HS2263	200	0.47	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.43	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3442	板桥村	3HS2263-3WS1603	300	14.67	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3443	板桥村	3HS2263-3HS2264	300	16.89	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3444	板桥村	3HS2264-3HS2276	300	15.64	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3445	板桥村	3HS2264-3HS2275	200	5.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3446	板桥村	3HS2269-3HS2267	200	8.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.84	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3447	板桥村	3HS2269-3HS2270	200	3.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3448	板桥村	3HS2270-3HS2271	200	10.86	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.18	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3449	板桥村	3HS2272-3HS2267	200	12.33	PE	--	--	1.50	2.00	II	0.24	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3450	板桥村	3HS2272-3HS2273	200	7.22	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3451	板桥村	3HS2273-3HS2274	200	9.63	PE	--	--	1.00	2.00	II	0.31	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3452	板桥村	3HS2276-3WS1618	200	1.86	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3453	板桥村	3HS2276-3HS2277	300	12.77	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3454	板桥村	3HS2277-3HS2352	300	13.60	砼	--	--	5.00	5.00	III	0.07	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3455	板桥村	3WS1625-3WS1621	300	4.32	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.93	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3456	板桥村	3WS1626-3WS1628	300	1.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3457	板桥村	3WS1626-3WS1630	500	14.43	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3458	板桥村	3WS1629-3WS1741	200	11.23	铸铁	--	--	0.50	0.50	I	0.97	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3459	板桥村	3WS1630-3WS1704	500	32.34	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3460	板桥村	3WS1701-3WS1703	200	12.32	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3461	板桥村	3WS1701-3WS1702	200	2.47	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.40	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3462	板桥村	3WS1701-3HS2409	200	3.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3463	板桥村	3WS1685-3WS1686	200	1.22	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.90	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3464	板桥村	3YS750-3YS748	400	9.44	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3465	板桥村	3YS750-3HS2459	400	3.78	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.26	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3466	板桥村	3YS753-3HS2459	300	4.42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3467	板桥村	3HS2398-3HS2399	300	2.09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.91	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3468	板桥村	3HS2400-3HS2402	300	2.39	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.88	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3469	板桥村	3HS2400-3HS2403	300	2.36	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.89	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3470	板桥村	3HS2400-3HS2401	400	11.07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3471	板桥村	3HS2401-3HS2405	400	14.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3472	板桥村	3HS2401-3HS2404	400	2.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3473	板桥村	3HS2401-3WS1672	300	2.68	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.37	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.82	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3474	板桥村	3HS2408-3WS1678	300	3.00	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3475	板桥村	3HS2408-3WS1680	300	2.80	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3476	板桥村	3HS2408-3WS1679	300	4. 83	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 95	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3477	板桥村	3WS1681-3WS1682	200	3. 41	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 29	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3478	板桥村	3HS2465-3HS2464	5000X2000	30. 33	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3479	板桥村	3HS2465-3HS2426	5000X2000	12. 86	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3480	板桥村	3HS2465-3YS758	300	3. 16	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3481	板桥村	3HS2464-3HS2459	5000X2000	17. 15	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3482	板桥村	3WS1683-3WS1708	200	6. 12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3483	板桥村	3WS1707-3WS1683	300	23. 22	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 96	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3484	板桥村	3HS2454-3HS2429	5000X2000	5. 57	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3485	板桥村	3HS2454-3HS2456	5000X2000	44. 65	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3486	板桥村	3HS2435-3HS2433	300	30. 84	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 16	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3487	板桥村	3HS2433-3HS2432	300	18. 22	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3488	板桥村	3HS2433-3WS1718	300	3. 67	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3489	板桥村	3YS771-3YS772	200	3. 66	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3490	板桥村	3YS771-3YS773	300	17. 97	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3491	板桥村	3YS774-3YS772	200	8. 24	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3492	板桥村	3YS774-3YS775	200	10. 07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 10	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3493	板桥村	3YS773-3YS776	200	1. 83	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3494	板桥村	3YS773-3YS777	300	15. 60	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3495	板桥村	3YS779-3YS780	200	7. 00	PE	--	--	0. 88	2. 00	II	0. 43	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3496	板桥村	3YS779-3YS777	200	3. 47	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 61	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3497	板桥村	3YS777-3YS781	300	15. 49	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3498	板桥村	3YS783-3YS780	200	7. 80	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 13	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3499	板桥村	3YS783-3YS784	200	10. 71	PE	--	--	1. 25	2. 00	II	0. 39	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3500	板桥村	3YS786-3YS781	300	13. 50	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3501	板桥村	3YS786-3YS787	200	2. 15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3502	板桥村	3YS786-3HS2429	300	4. 53	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3503	板桥村	3HS2430-3HS1503	200	11. 20	PVC	--	--	1. 25	2. 00	II	0. 31	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3504	板桥村	3YS790-3HS2454	500	23. 41	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3505	板桥村	3YS790-3YS797	500	17. 78	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 06	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3506	板桥村	3YS794-3YS792	300	3. 25	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 31	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3507	板桥村	3YS794-3YS793	300	8. 94	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 97	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3508	板桥村	3YS865-3YS797	200	1. 43	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3509	板桥村	3YS860-3YS796	200	3. 43	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 29	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3510	板桥村	3YS860-3YS864	200	4. 68	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 21	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3511	板桥村	3YS859-3YS862	200	8. 57	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3512	板桥村	3YS859-3YS861	200	8.99	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.58	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3513	板桥村	3YS859-3YS858	200	6.08	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3514	板桥村	3YS859-3YS857	200	5.53	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.18	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3515	板桥村	3YS859-3YS855	500	9.61	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	2.00	II	0.91	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3516	板桥村	3YS852-3YS855	300	6.96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3517	板桥村	3YS852-3YS846	300	4.50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3518	板桥村	3YS854-3YS852	200	3.23	PVC	--	--	10.00	10.00	IV	0.31	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3519	板桥村	3YS853-3YS851	200	7.06	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3520	板桥村	3YS843-3YS846	300	17.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3521	板桥村	3YS843-3YS841	300	18.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3522	板桥村	3YS849-3YS848	300	6.58	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.87	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3523	板桥村	3YS849-3YS851	300	20.90	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3524	板桥村	3YS849-3YS850	300	1.35	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3525	板桥村	3YS841-3YS838	300	18.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3526	板桥村	3YS841-3YS845	200	5.23	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3527	板桥村	3YS838-3YS840	200	5.84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3528	板桥村	3YS838-3YS835	300	10.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3529	板桥村	3YS816-3YS821	300	6.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3530	板桥村	3YS816-3YS823	400	1.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3531	板桥村	3YS822-3YS821	300	24.07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3532	板桥村	3YS822-3YS826	300	25.20	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3533	板桥村	3YS822-3YS824	200	6.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3534	板桥村	3YS822-3YS825	200	5.30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3535	板桥村	3YS826-3YS828	200	5.16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3536	板桥村	3YS826-3YS827	200	4.27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.52	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3537	板桥村	3WS1761-3WS1767	500	15.46	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3538	板桥村	3WS1761-3WS1765	200	1.66	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.60	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.90	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3539	板桥村	3WS1761-3WS1764	200	1.06	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3540	板桥村	3WS1767-3WS1791	300	4.57	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3541	板桥村	3WS1767-3WS1792	300	0.86	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.70	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3542	板桥村	3WS1790-3WS1795	300	2.84	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3543	板桥村	3WS1790-3WS1794	300	0.77	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3544	板桥村	3WS1793-3WS1804	200	3.05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3545	板桥村	3WS1793-3WS1805	200	0.94	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.85	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3546	板桥村	3WS1758-3WS1803	500	18.22	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3547	板桥村	3WS1758-3WS1819	500	18.09	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3548	板桥村	3WS1758-3WS1820	200	11.44	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.14	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3549	板桥村	4HS884-4YS439	200	2.37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.93	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3550	板桥村	4HS884-4YS440	200	2.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3551	板桥村	4HS884-4HS885	800	16.04	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3552	板桥村	4HS885-4HS888	800	15.63	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.39	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3553	板桥村	4HS885-4HS887	400	6.82	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3554	板桥村	4HS885-4YS441	200	3.32	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3555	板桥村	4HS888-4YS442	200	3.48	PE	--	--	7.50	10.00	IV	0.57	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3556	板桥村	4HS888-4HS770	600	16.69	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3557	板桥村	4HS888-4HS889	200	3.27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.83	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3558	板桥村	4HS770-4HS772	600	5.59	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.77	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3559	板桥村	4HS770-4HS757	600	14.88	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3560	板桥村	4HS770-4HS761	200	5.27	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3561	板桥村	4HS770-4YS384	200	6.23	PE	--	--	6.00	10.00	IV	0.32	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3562	板桥村	4HS759-4HS761	300X400	15.37	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3563	板桥村	4HS759-4HS760	300X400	2.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3564	板桥村	4HS757-4HS755	600	16.21	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.31	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3565	板桥村	4HS757-4HS762	200	5.90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3566	板桥村	4HS757-4YS379	200	1.48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.68	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3567	板桥村	4HS758-4HS763	250X400	7.43	砼	--	--	5.00	5.00	III	0.13	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3568	板桥村	4HS763-4HS764	250X400	5.43	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3569	板桥村	4HS758-4HS762	250X400	1.22	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3570	板桥村	4HS766-4HS764	250X400	6.93	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3571	板桥村	4HS767-4HS766	250X400	5.02	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3572	板桥村	4HS767-4HS768	250X400	3.39	砼	--	--	1.25	2.00	II	0.59	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3573	板桥村	4HS755-4HS756	200	2.61	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.38	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3574	板桥村	4HS755-4HS751	600	16.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3575	板桥村	4HS755-4YS376	200	1.29	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.78	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3576	板桥村	4HS753-4HS754	200	1.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3577	板桥村	4HS751-4HS752	200	3.03	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.83	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3578	板桥村	4HS751-4HS930	500	9.55	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3579	板桥村	4HS919-4HS920	300	1.49	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.67	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3580	板桥村	4HS919-4HS921	300	9.48	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.98	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3581	板桥村	4HS929-4HS930	300	23.72	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3582	板桥村	4HS929-4HS928	300	13.49	PE	--	--	0.75	2.00	II	0.58	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3583	板桥村	4HS928-4HS927	300	13. 23	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 77	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3584	板桥村	4HS748-4HS749	200X300	1. 13	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3585	板桥村	4HS748-4HS747	200	0. 88	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 80	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3586	板桥村	4HS746-4HS747	200	1. 12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 54	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3587	板桥村	4HS746-4HS930	500	1. 04	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 96	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3588	板桥村	4HS746-4HS750	500	11. 77	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 08	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3589	板桥村	4HS746-4YS375	200	2. 98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 84	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3590	板桥村	4HS773-4YS385	200	1. 61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 50	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3591	板桥村	4HS773-4HS774	200	1. 67	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3592	板桥村	4HS773-4HS776	300	5. 39	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 19	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3593	板桥村	4HS777-4HS776	300	7. 00	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 14	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3594	板桥村	4HS777-4HS780	300	12. 62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3595	板桥村	4HS777-4HS778	200	1. 93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3596	板桥村	4HS778-4HS779	200X300	12. 03	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3597	板桥村	4HS780-4HS781	200	2. 04	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3598	板桥村	4HS780-4HS782	200	1. 40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3599	板桥村	4HS780-4HS790	300	14. 96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3600	板桥村	4HS301-4HS735	500	13. 76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3601	板桥村	4HS301-4HS293	500	14. 09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3602	板桥村	4HS301-4HS302	200	1. 42	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 70	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3603	板桥村	4HS293-4HS295	200	1. 27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 79	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
3604	板桥村	4HS293-4HS294	200	2. 93	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 34	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3605	板桥村	4HS291-4YS227	200	1. 81	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 55	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3606	板桥村	4HS291-4HS290	400	9. 76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3607	板桥村	4HS291-4HS178	200	6. 03	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 17	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3608	板桥村	4HS290-4HS292	200	2. 07	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 53	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3609	板桥村	4HS290-4YS226	200	1. 73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 92	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3610	板桥村	4HS290-4HS176	300	11. 44	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3611	板桥村	4HS176-4YS224	200	2. 09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 91	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3612	板桥村	4HS176-4YS127	200	1. 86	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 54	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2. 00	2. 00	II	0. 65	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3613	板桥村	4HS287-4YS222	200	2. 81	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 21	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3614	板桥村	4HS287-4YS223	200	2. 05	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 49	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3615	板桥村	4HS1214-4YS683	200	1. 37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 44	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3616	板桥村	4HS1214-4HS264	400	14. 78	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3617	板桥村	4HS301-4YS232	200	2.29	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.44	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3618	板桥村	4HS264-4YS207	200	1.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.45	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3619	板桥村	4HS264-4HS265	200	2.23	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.45	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3620	板桥村	4HS264-4HS263	300	14.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3621	板桥村	4HS263-4HS6	300	11.94	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3622	板桥村	4HS263-4YS202	200	1.41	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3623	板桥村	4HS263-4YS206	200	1.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.61	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3624	板桥村	4HS1213-4HS6	400	6.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3625	板桥村	4HS1213-4WS32	200	2.12	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.47	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3626	板桥村	4HS1213-4WS33	200	2.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3627	板桥村	4HS84-4HS87	300	9.79	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3628	板桥村	4HS84-4HS16	300	16.77	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3629	板桥村	4HS16-3HS525	300	11.81	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3630	板桥村	4HS16-4HS17	1000	15.24	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3631	板桥村	4HS16-4HS15	1000	8.82	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3632	板桥村	4HS3-4HS15	300	17.38	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3633	板桥村	4HS14-4HS15	1000	16.76	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3634	板桥村	4HS14-4HS1226	1000	34.93	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3635	板桥村	4HS1226-4HS1228	600	37.35	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3636	板桥村	4HS1226-4HS1225	400	13.27	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3637	板桥村	4HS20-4HS17	800	1.63	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3638	板桥村	4HS20-4HS21	800	6.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3639	板桥村	4HS25-3HS500	200	3.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3640	板桥村	4HS25-4HS28	200	1.28	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.70	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3641	板桥村	4HS25-4HS23	800	13.54	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3642	板桥村	4HS23-3HS524	800	5.91	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.17	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3643	板桥村	4HS23-3HS522	300	1.89	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.90	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3644	板桥村	4HS23-4WS52	200	2.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3645	板桥村	4HS26-3HS642	200	2.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.34	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3646	板桥村	4HS26-4YS55	200	0.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.57	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3647	板桥村	4HS26-4HS37	800	11.71	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3648	板桥村	3HS502-3HS504	200X200	5.92	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.88	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3649	板桥村	4YS23-4YS24	200	1.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.05	10.00	IV	0.85	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3650	板桥村	4YS23-4YS25	300	2.65	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.98	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3651	板桥村	4YS23-4HS1226	300	2.74	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3652	板桥村	4YS26-4YS24	200	14.26	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3653	板桥村	4YS26-4YS27	200	15.77	PVC	--	--	2.75	5.00	III	0.45	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.15	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3654	板桥村	4YS27-4YS28	200	2.89	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.73	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3655	板桥村	4YS28-4YS29	200	2.96	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.68	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3656	板桥村	4YS29-4YS34	200	7.56	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.26	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3657	板桥村	3HS1484-3HS1487	500	26.09	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3658	板桥村	3HS1484-3HS1489	200	6.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3659	板桥村	3HS1487-3HS1491	500	14.11	砼	--	--	1.25	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.99	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3660	板桥村	3HS1487-3HS1492	400	6.00	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.17	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3661	板桥村	3HS1497-3HS1498	200	13.69	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3662	板桥村	3HS1497-3HS1499	200	18.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3663	板桥村	3HS1478-3HS1479	300	13.75	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3664	板桥村	3HS1478-3WS1113	200	6.36	PE	--	--	5.25	10.00	IV	0.31	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3665	板桥村	3HS1506-3HS1509	500	6.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3666	板桥村	3HS1506-3HS1475	500	9.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3667	板桥村	3HS1506-3HS1507	200	2.36	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.42	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3668	板桥村	3HS1475-3HS1504	200	1.12	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.89	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3669	板桥村	3HS1475-3HS1505	200	1.47	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.68	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3670	板桥村	3HS1514-3HS1515	200	1.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.79	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3671	板桥村	3HS1514-3HS1516	200	2.35	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3672	板桥村	3HS1514-3HS1509	500	7.25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3673	板桥村	3HS1514-3HS1520	500	7.67	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.18	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3674	板桥村	3HS1517-3HS1520	500	2.20	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.45	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3675	板桥村	3HS1517-3HS1521	500	4.75	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.95	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3676	板桥村	3HS1523-3HS1520	200	1.90	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3677	板桥村	3HS1524-3HS1521	500	1.54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3678	板桥村	3HS1526-3HS1529	500	9.11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3679	板桥村	3HS1526-3HS1527	200	2.19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3680	板桥村	3HS1526-3HS1528	200	0.81	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3681	板桥村	3HS1529-3HS1536	300	7.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3682	板桥村	3HS1529-3HS1535	200	1.84	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.54	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3683	板桥村	3HS1529-3HS1533	200	1.05	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.76	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3684	板桥村	3HS1536-3HS1539	200	2.55	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.39	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3685	板桥村	3HS1536-3HS1538	200	0.60	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3686	板桥村	3HS1536-3HS1540	300	8.09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3687	板桥村	3HS1543-3HS1540	200X200	2.03	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.49	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3688	板桥村	3HS1465-3HS1468	400	6.73	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.21	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3689	板桥村	3HS1465-3HS1466	400	2.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3690	板桥村	3HS1390-3HS1395	400	5.37	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.19	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3691	板桥村	3HS1390-3HS1394	200	2.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.27	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3692	板桥村	3HS1390-3HS1397	200	2.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.58	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3693	板桥村	3HS1390-3HS1396	600	2.84	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3694	板桥村	3HS1398-3HS1399	400X400	17.68	砼	--	--	1.50	2.00	II	0.17	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3695	板桥村	3HS1398-3HS1396	600	2.38	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3696	板桥村	3HS1411-3HS1409	200	5.66	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3697	板桥村	3HS1411-3HS1405	200	1.02	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3698	板桥村	3HS1411-3HS1414	200X200	5.21	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.19	4.45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
3699	板桥村	3HS1432-3HS1428	300	12.29	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3700	板桥村	3HS1432-3HS1436	200	1.14	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.70	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3701	板桥村	3HS1443-3HS1440	200	1.25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3702	板桥村	3HS1443-3HS1444	200	2.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.72	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3703	板桥村	3HS1448-3HS1440	300	9.48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3704	板桥村	3HS1448-3HS1450	200	1.15	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3705	板桥村	3HS1448-3HS1449	200	0.63	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3706	板桥村	3HS1451-3HS1454	200	1.24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3707	板桥村	3HS1451-3HS1455	300	9.83	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3708	板桥村	3HS1455-3HS1456	200	1.12	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3709	板桥村	3HS1455-3HS1457	200	0.78	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3710	板桥村	3HS1455-3HS1458	200	7.14	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.94	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3711	板桥村	3HS1363-3HS1353	600	8.07	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3712	板桥村	3HS1363-3HS1391	200X200	1.10	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3713	板桥村	3HS1353-3HS1352	600	10.00	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3714	板桥村	3HS1353-3HS1362	200X200	2.46	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3715	板桥村	3HS1352-3HS1332	600	5.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3716	板桥村	3HS1329-3HS1332	600	7.69	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3717	板桥村	3HS1329-3HS1326	600	5.98	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.17	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3718	板桥村	3HS1317-3HS1319	600	6.00	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3719	板桥村	3HS1317-3HS1310	600	3.04	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.33	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3720	板桥村	3HS1258-3HS1310	600	10.16	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3721	板桥村	3HS1037-3HS1033	400	9.13	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3722	板桥村	3HS1613-3HS1609	300	38.21	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3723	板桥村	3HS1613-3HS1614	300	15.68	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3724	板桥村	3HS1613-3HS1615	200	13.44	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.47	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3725	板桥村	3HS1614-3HS1617	300	14.63	PE	--	--	4.00	5.00	III	0.49	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3726	板桥村	3HS1617-3HS1618	300	2. 97	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 84	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3727	板桥村	3HS2385-3HS2386	200	7. 88	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 13	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3728	板桥村	3HS2385-3HS2383	200	2. 53	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3729	板桥村	3HS2381-3HS2383	200	5. 12	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 20	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3730	板桥村	3HS2376-3HS2374	200	5. 59	PVC	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 18	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3731	板桥村	3HS2376-3HS2377	200	11. 47	PE	--	--	1. 63	5. 00	III	0. 26	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3732	板桥村	3HS2377-3HS2370	200	3. 35	PE	--	--	5. 25	5. 00	III	0. 60	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3733	板桥村	3HS2377-3HS2378	200	2. 68	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3734	板桥村	4HS499-4HS505	300	28. 32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3735	板桥村	4HS499-4HS500	300	7. 09	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3736	板桥村	4HS376-4HS377	200	7. 57	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3737	板桥村	4HS381-4HS389	200	11. 62	PVC	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 09	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3738	板桥村	4HS382-4HS381	200	0. 49	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3739	板桥村	4YS529-4YS530	200	4. 95	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 20	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3740	板桥村	4YS526-4YS528	200	5. 41	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 94	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3741	板桥村	4YS526-4YS527	200	2. 14	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 47	0. 70	结构条件基本完好，不修复	0. 50	0. 50	I	0. 61	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3742	板桥村	4YS654-4YS645	1600	30. 53	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3743	板桥村	4YS654-4YS678	1600	77. 40	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3744	板桥村	4YS654-4YS656	300	10. 96	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3745	板桥村	4YS655-4YS654	300	3. 44	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3746	板桥村	4YS655-4YS659	300	34. 55	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 06	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3747	板桥村	4YS671-4YS670	300	6. 45	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3748	板桥村	4YS671-4YS672	300	2. 38	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3749	板桥村	4YS672-4YS667	300	25. 45	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 04	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3750	板桥村	4YS673-4YS674	300	2. 30	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3751	板桥村	4YS670-4YS669	300	31. 06	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3752	板桥村	4YS669-4YS668	300	25. 39	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3753	板桥村	4YS649-4YS651	300	4. 06	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3754	板桥村	4YS649-4YS654	300	4. 14	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3755	板桥村	4YS645-4YS641	1600	30. 47	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3756	板桥村	4YS645-4YS647	300	10. 63	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3757	板桥村	4YS645-4YS646	300	1. 14	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 88	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3758	板桥村	4YS641-4YS643	300	9. 97	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3759	板桥村	4YS641-4YS642	300	1. 86	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3760	板桥村	4YS633-4YS635	300	7. 65	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 13	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3761	板桥村	4YS633-4YS638	600	12. 08	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3762	板桥村	4YS627-4YS629	300	6. 79	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3763	板桥村	4YS627-4YS628	300	1. 90	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3764	板桥村	4WS1479-4WS1481	800	37. 31	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3765	板桥村	4WS1479-4WS1478	800	44.32	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3766	板桥村	4WS1479-4WS1480	600	7.97	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3767	板桥村	4YS619-4YS636	300	4.66	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3768	板桥村	4YS619-4YS622	600	11.33	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.11	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3769	板桥村	4YS620-4YS619	300	1.74	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.57	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3770	板桥村	4YS616-4YS618	300	7.69	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3771	板桥村	4YS616-4YS617	300	1.70	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3772	板桥村	4WS1477-4WS1478	800	38.41	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.03	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3773	板桥村	4WS1477-4WS1473	800	39.80	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.03	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3774	板桥村	4WS1473-4WS1475	800	39.22	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3775	板桥村	4WS1473-4WS1474	400	8.39	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.12	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3776	板桥村	4YS610-4YS611	300	1.46	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3777	板桥村	4YS610-4YS615	300	7.73	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3778	板桥村	4YS610-4YS612	600	10.37	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3779	板桥村	4YS607-4YS608	300	2.05	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3780	板桥村	4YS607-4YS609	300	7.07	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3781	板桥村	4WS1475-4WS1476	800	25.73	砼	--	--	3.00	3.00	II	0.04	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.94	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3782	板桥村	4YS603-4YS606	300	7.75	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3783	板桥村	4YS603-4YS605	300	1.21	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.83	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3784	板桥村	4HS1205-4HS1206	500	5.41	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.18	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3785	板桥村	4HS1201-4HS1204	500	16.01	PE	--	--	2.75	5.00	III	0.12	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3786	板桥村	4HS1201-4HS1195	500	15.26	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.07	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3787	板桥村	4HS1201-4HS1202	200	1.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3788	板桥村	4HS1201-4YS600	200	3.29	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.55	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3789	板桥村	4HS1202-4HS1203	500	4.38	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.23	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3790	板桥村	4HS1195-4HS1197	200	3.60	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3791	板桥村	4HS1198-4HS1200	200	2.56	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3792	板桥村	4HS1208-4HS1209	300	15.46	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3793	板桥村	4HS1209-4HS1210	300	13.37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3794	板桥村	3YS816-3YS835	300	21.08	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3795	板桥村	3YS816-3YS812	300	20.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3796	板桥村	3YS835-3YS837	200	2.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3797	板桥村	3YS835-3YS836	200	4.93	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3798	板桥村	3YS812-3YS810	300	12.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3799	板桥村	3YS812-3YS815	200	1.90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3800	板桥村	3YS810-3YS807	300	16.87	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3801	板桥村	3YS814-3YS813	200	6.85	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.31	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3802	板桥村	3YS804-3YS807	300	10.67	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3803	板桥村	3YS804-3YS801	300	20.50	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3804	板桥村	3YS804-3YS806	200	7.51	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.13	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.40	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3805	板桥村	3YS808-3YS807	200	7.64	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3806	板桥村	3WS1759-3WS1757	500	11.80	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3807	板桥村	3WS1759-3WS1762	300	4.44	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.23	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3808	板桥村	3WS1757-3WS1819	500	13.33	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3809	板桥村	3WS1757-3WS1760	300	2.93	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.34	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.34	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3810	板桥村	3WS1754-3WS1756	300	2.99	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.33	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.23	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3811	板桥村	3WS1754-3WS1755	300	2.51	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.40	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3812	板桥村	3WS1746-3WS1752	300	1.93	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.52	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3813	板桥村	3WS1746-3WS1753	300	3.23	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3814	板桥村	3WS1744-3WS1747	200	1.58	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.63	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3815	板桥村	3WS1744-3WS1745	300	3.53	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3816	板桥村	3HS2405-3HS2408	400	10.90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3817	板桥村	3HS877-3HS928	400	18.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3818	板桥村	3HS877-3HS927	200	1.58	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.63	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3819	板桥村	3HS877-3HS926	200	0.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3820	板桥村	3HS926-3HS929	200	4.28	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.82	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3821	板桥村	3HS934-3HS933	200	4.27	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3822	板桥村	3HS934-3HS935	200	2.42	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.87	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3823	板桥村	3HS1551-3HS928	300	9.40	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.59	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3824	板桥村	3HS1551-3HS1553	300	6.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3825	板桥村	3HS1551-3HS1552	200	1.78	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3826	板桥村	3HS1556-3HS1553	200	1.46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3827	板桥村	3HS1555-3HS1553	200	0.95	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3828	板桥村	4HS1229-4HS1234	600	6.18	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3829	板桥村	4HS1229-4HS1228	600	28.02	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.99	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3830	板桥村	4HS1229-4YS32	200	1.65	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.61	4.45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
3831	板桥村	4HS894-4HS914	400	36.67	PE	--	--	3.50	5.00	III	0.32	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.03	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3832	板桥村	4HS894-4HS900	400	34.54	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.76	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3833	板桥村	4HS914-4HS916	300	11.86	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.42	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3834	板桥村	4HS900-4HS902	300	4.57	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.59	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3835	板桥村	4HS900-4HS901	300	5.59	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.18	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3836	板桥村	4HS900-4HS903	300	12.93	PE	--	--	1.50	2.00	II	0.49	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.08	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3837	板桥村	4HS900-4YS447	300	13.01	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.68	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3838	板桥村	4HS900-4HS905	400	30. 80	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3839	板桥村	4HS905-4HS909	300	5. 37	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3840	板桥村	4HS905-4HS911	300	6. 33	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 84	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3841	板桥村	4HS905-4HS907	300	9. 38	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 11	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0. 50	0. 50	I	0. 96	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3842	板桥村	4HS905-4HS908	300	9. 53	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 18	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0. 50	0. 50	I	0. 59	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3843	板桥村	4YS445-4HS899	200	2. 17	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 46	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3844	板桥村	4HS1230-4YS16	300	13. 10	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 38	0. 35	结构条件基本完好，不修复	0. 50	0. 50	I	0. 17	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3845	板桥村	4YS16-4YS18	200	0. 81	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3846	板桥村	4YS10-4YS13	200	1. 87	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 53	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
3847	板桥村	4YS10-4HS1235	300	11. 96	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 08	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3848	板桥村	4YS4-4HS1231	300	11. 45	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 09	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3849	板桥村	4YS4-4YS7	200X300	3. 17	砼	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 32	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3850	板桥村	4HS1232-4HS1233	1000	9. 41	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3851	板桥村	4HS1232-4WS8	400	18. 55	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 13	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3852	板桥村	4WS8-4WS1457	400	11. 50	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 90	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3853	板桥村	4YS576-4YS575	300	12. 62	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 08	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3854	板桥村	4YS576-4YS598	300	26. 39	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 04	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3855	板桥村	4YS575-4YS579	800	14. 51	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3856	板桥村	4YS575-4YS578	600	5. 91	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3857	板桥村	4YS575-4YS577	300	1. 76	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3858	板桥村	4YS575-4YS573	600	2. 42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3859	板桥村	4YS598-4YS596	300	26. 51	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 04	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3860	板桥村	4YS596-4YS597	300	21. 04	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3861	板桥村	4YS595-4YS597	300	16. 60	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3862	板桥村	4YS593-4YS594	300	8. 39	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3863	板桥村	4YS588-4YS589	300	10. 53	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 09	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3864	板桥村	4YS588-4YS587	300	37. 82	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 03	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0. 50	0. 50	I	0. 19	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3865	板桥村	4YS591-4YS592	800	11. 81	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3866	板桥村	4YS434-4YS435	200	3. 51	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 28	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3867	板桥村	4YS496-4HS951	200	1. 71	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 88	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3868	板桥村	4YS498-4YS497	200	3. 53	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 34	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3869	板桥村	4YS487-4YS489	300	6. 61	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 98	4. 45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
3870	板桥村	4YS487-4WS1401	300	5. 75	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3871	板桥村	4YS490-4YS491	300	26. 27	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3872	板桥村	4YS490-4YS493	300	7.40	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.42	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3873	板桥村	4WS1373-4WS1376	400	24.61	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3874	板桥村	4WS1373-4WS1366	400	18.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3875	板桥村	4WS1366-4WS1369	400	13.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3876	板桥村	4WS1-4WS1499	500	20.30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3877	板桥村	4WS1-4WS1423	500	38.70	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3878	板桥村	4WS1-4WS2	300	25.42	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3879	板桥村	4WS1423-4WS1422	500	20.24	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3880	板桥村	4WS1421-4WS1420	500	21.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3881	板桥村	4WS1420-4HS1040	300	1.60	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3882	板桥村	4HS1037-4HS1026	600	18.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3883	板桥村	4HS1037-4HS1039	600	1.54	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3884	板桥村	4HS1037-4HS1038	300	4.77	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3885	板桥村	4HS1039-4HS1040	600	0.65	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3886	板桥村	4HS1041-4HS1040	300	2.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.46	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3887	板桥村	4HS1041-4HS1042	600	2.48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3888	板桥村	4HS1026-4HS1027	200	2.79	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.36	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3889	板桥村	4HS1026-4HS1028	200	5.25	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3890	板桥村	4HS1029-4HS1027	200	1.40	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3891	板桥村	4HS1029-4HS1031	200	2.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3892	板桥村	4HS1029-4HS1030	200	5.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3893	板桥村	4HS1029-4HS1032	200	0.96	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3894	板桥村	4HS1166-4HS1038	300	6.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3895	板桥村	4YS552-4YS553	200	19.86	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3896	板桥村	4HS1146-4HS1145	300	18.78	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3897	板桥村	4HS1146-4WS1446	300	1.10	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3898	板桥村	4HS1019-4HS1017	500	28.92	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.22	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3899	板桥村	4HS1019-4HS1020	250	4.22	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3900	板桥村	4HS1021-4HS1142	500	11.28	PE	--	--	3.25	10.00	IV	0.54	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3901	板桥村	4HS1135-4HS1120	500	7.56	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.81	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3902	板桥村	4HS1135-4HS1136	300	2.00	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.85	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3903	板桥村	4HS1119-4HS1120	300	2.23	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3904	板桥村	4HS1119-4HS1121	200	1.26	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.79	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3905	板桥村	4HS1122-4HS1121	200	9.79	PVC	--	--	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3906	板桥村	4HS1122-4HS1123	200	2.65	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.42	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3907	板桥村	4HS1122-4HS1126	200	0.69	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3908	板桥村	4HS1128-4HS1131	200	3.20	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3909	板桥村	4HS1128-4HS1129	200	7.23	PVC	--	--	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3910	板桥村	4HS1128-4HS1126	200	9.33	PVC	--	--	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3911	板桥村	4HS1129-4HS1134	200	7.70	PVC	--	--	2.75	5.00	III	0.26	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3912	板桥村	4HS1051-4HS1117	500	6.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.51	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3913	板桥村	4HS1051-4HS1096	500	8.97	PE	--	--	1.25	2.00	II	0.80	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3914	板桥村	4HS1051-4HS1099	300	1.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.84	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3915	板桥村	4HS1051-4HS1100	300	1.32	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3916	板桥村	4HS1051-4HS1101	200X200	1.84	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3917	板桥村	4HS1102-4HS1101	200X200	4.81	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3918	板桥村	4HS1102-4HS1103	200X200	2.62	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3919	板桥村	4HS1105-4HS1103	200X200	3.00	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.97	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3920	板桥村	4HS1105-4HS1107	200X200	7.21	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3921	板桥村	4HS1110-4HS1108	200X200	9.18	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3922	板桥村	4HS1110-4HS1113	200X200	10.65	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.48	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
3923	板桥村	4HS1114-4HS1113	200X200	1.32	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.91	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3924	板桥村	4HS1097-4HS1096	300	1.18	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3925	板桥村	4HS1097-4HS1098	200	0.83	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3926	板桥村	4HS1049-4HS1096	500	9.23	PE	--	--	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3927	板桥村	4HS1049-4HS1048	500	11.09	PE	--	--	1.25	2.00	II	0.93	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3928	板桥村	4HS1049-4HS1052	500	6.47	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3929	板桥村	4HS1049-4HS1050	300	2.08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3930	板桥村	4HS1050-4HS1055	200	2.46	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.93	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3931	板桥村	4HS1052-4HS1057	400	10.86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3932	板桥村	4HS1052-4HS1058	300	0.82	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3933	板桥村	4HS1059-4HS1062	200	1.73	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3934	板桥村	4HS1057-4HS1086	400	5.30	PE	--	--	2.75	5.00	III	0.38	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3935	板桥村	4HS1084-4HS1058	200	6.45	PVC	--	--	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3936	板桥村	4HS1085-4HS1086	400	0.74	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3937	板桥村	4HS1088-4HS1087	300	2.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3938	板桥村	4HS1088-4HS1091	200	2.93	PVC	--	--	2.00	2.00	II	0.34	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3939	板桥村	4HS1090-4HS1091	200	8.31	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.24	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3940	板桥村	4HS1090-4HS1092	200	0.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3941	板桥村	4HS1047-4HS1048	250	3.17	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3942	板桥村	4HS1047-4HS1044	250	8.42	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3943	板桥村	4HS1043-4HS1044	250	9.56	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.47	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3944	板桥村	4HS1173-4HS1175	200	1.97	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3945	板桥村	4HS1173-4HS1172	300	1.45	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.69	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3946	板桥村	4HS1179-4HS1180	500	2. 19	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 82	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
3947	板桥村	4HS1179-4HS1181	300	0. 94	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3948	板桥村	4HS1179-4HS1177	500	14. 57	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 48	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3949	板桥村	4HS1012-4HS1011	400	16. 02	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3950	板桥村	4HS1012-4HS1016	400	20. 61	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3951	板桥村	4HS1012-4YS516	300	3. 78	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 90	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3952	板桥村	4HS1017-4HS1018	400	4. 83	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3953	板桥村	4HS1011-4HS1010	400	8. 93	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 11	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3954	板桥村	4HS1011-4HS1013	300	4. 51	砼	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 91	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3955	板桥村	4HS1011-4YS515	200X300	1. 10	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3956	板桥村	4HS1004-4HS992	400	13. 49	砼	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 07	7. 30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3957	板桥村	4HS992-4HS995	300	4. 21	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 24	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	0. 10	0. 10	I	0. 38	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
3958	板桥村	4HS985-4HS983	400	21. 30	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 09	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3959	板桥村	4HS985-4HS986	300	3. 78	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 26	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
3960	板桥村	4HS983-4HS984	300	3. 97	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 88	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3961	板桥村	4HS983-4HS981	300	12. 94	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3962	板桥村	4HS981-4HS979	300	7. 85	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3963	板桥村	4HS981-4HS982	200	4. 08	PVC	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3964	板桥村	4HS1183-4HS1185	300	12. 80	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 08	0. 35	结构条件基本完好，不修复	1. 25	2. 00	II	0. 27	1. 60	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
3965	板桥村	4HS1183-4HS1184	300	12. 48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 99	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3966	板桥村	4HS1185-4HS1187	300	4. 39	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 23	3. 80	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3967	板桥村	4HS1189-4HS1190	300	13. 76	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3968	板桥村	4HS1191-4HS1190	300	17. 52	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 19	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3969	板桥村	4HS1191-4HS1192	200	1. 36	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3970	板桥村	4YS520-4YS521	200	5. 44	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 97	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
3971	板桥村	4YS520-4YS522	200	3. 08	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 88	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
3972	板桥村	4HS949-4HS951	500	13. 23	PE	--	--	1. 00	1. 00	I	0. 45	0. 70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3973	板桥村	4HS968-4HS967	600	11. 90	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3974	板桥村	4YS603-4YS604	1000	42. 48	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 02	1. 40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3975	板桥村	4YS603-4YS607	1600	30. 63	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3976	板桥村	4YS607-4YS610	1600	25. 11	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3977	板桥村	4YS616-4YS610	1600	39. 41	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3978	板桥村	4YS619-4YS616	1600	45. 42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3979	板桥村	4YS627-4YS619	1600	41. 91	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
3980	板桥村	4YS627-4YS633	1600	40.42	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3981	板桥村	4YS641-4YS633	1600	28.12	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3982	板桥村	3HS604-3HS605	400	8.50	PE	--	--	1.25	2.00	II	0.24	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3983	板桥村	3HS657-3HS655	600	3.06	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.88	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3984	板桥村	3HS661-3HS662	300	11.16	砼	--	--	3.50	5.00	III	0.18	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3985	板桥村	3HS722-3HS721	300	1.59	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.63	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3986	板桥村	3HS790-3HS716	500	3.71	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3987	板桥村	3HS889-3HS886	400	7.33	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3988	板桥村	3HS895-3HS889	400	14.37	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.07	0.08	没有明显需要处理的缺陷
3989	板桥村	3HS895-3HS905	300	8.55	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3990	板桥村	3HS1031-3HS1033	400	4.24	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3991	板桥村	3HS1037-3HS1040	400	6.57	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.15	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
3992	板桥村	3HS1042-3HS1040	600	14.58	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.07	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3993	板桥村	3HS1046-3HS1043	500	9.02	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.11	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
3994	板桥村	3HS1046-3HS1050	500	12.23	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.23	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3995	板桥村	3HS1053-3HS1057	500	13.14	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
3996	板桥村	3HS1079-3HS1074	500	5.32	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.19	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
3997	板桥村	3HS1108-3HS1137	300	12.76	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.89	0.40	没有明显需要处理的缺陷
3998	板桥村	3HS1166-3HS1168	300	6.35	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.41	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
3999	板桥村	3HS1223-3HS1219	300	14.70	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.96	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4000	板桥村	3HS1223-3HS1230	400	10.90	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.18	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.75	5.00	III	0.34	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4001	板桥村	3HS1390-3HS1363	600	13.65	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4002	板桥村	3HS1395-3HS1402	400	8.14	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.12	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4003	板桥村	3HS1402-3HS1405	400	12.44	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.95	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4004	板桥村	3HS1413-3HS1405	400	6.74	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.96	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4005	板桥村	3HS1413-3HS1423	400	3.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.95	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4006	板桥村	3HS1423-3HS1428	400	6.60	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.98	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4007	板桥村	3HS1432-3HS1437	300	3.72	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.48	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4008	板桥村	3HS1437-3HS1440	300	4.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.22	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4009	板桥村	3HS1448-3HS1451	300	11. 67	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 14	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4010	板桥村	3HS1461-3HS1462	400	52. 61	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 02	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4011	板桥村	3HS1463-3WS1110	300	11. 58	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 09	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4012	板桥村	3HS1475-3HS1471	500	14. 86	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 07	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4013	板桥村	3HS1482-3HS1481	500	12. 04	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 96	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4014	板桥村	3HS1482-3HS1484	500	25. 09	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 04	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4015	板桥村	3HS1526-3HS1524	500	9. 36	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 22	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4016	板桥村	3HS1562-3HS1572	300	5. 52	PE	--	--	5. 00	5. 00	III	0. 18	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4017	板桥村	3HS1574-3HS1572	300	8. 48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 93	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4018	板桥村	3HS1595-3HS1593	400	9. 85	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 14	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4019	板桥村	3HS1627-3HS1623	500	25. 01	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 45	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4020	板桥村	3HS1627-3HS1632	500	7. 28	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 14	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4021	板桥村	3HS1627-3HS1633	600	15. 54	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4022	板桥村	3HS1631-3HS1627	600	22. 78	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 98	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4023	板桥村	3HS1631-3HS1638	600	26. 11	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 04	0. 35	结构条件基本完好，不修复	2. 75	5. 00	III	0. 36	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4024	板桥村	3HS1638-3WS1204	500	13. 35	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 07	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10. 00	10. 00	IV	0. 46	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4025	板桥村	3HS1660-3HS1681	500	2. 41	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 41	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4026	板桥村	3HS1805-3HS1809	300	11. 88	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 08	0. 35	结构条件基本完好，不修复	10. 00	10. 00	IV	0. 11	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4027	板桥村	3HS1836-3HS1837	300	20. 28	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 05	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4028	板桥村	3HS1985-4HS260	300	6. 14	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 33	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4029	板桥村	3HS1987-3HS1981	300	18. 28	PE	--	--	0. 50	0. 50	I	0. 05	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4030	板桥村	3HS1994-3HS1988	600	17. 01	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 91	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4031	板桥村	3HS2017-3HS2018	600	6. 95	砼	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 29	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4032	板桥村	3HS2054-3HS2057	600	14. 62	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 51	4. 45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4033	板桥村	3HS2054-3HS2058	600	0. 95	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4034	板桥村	3HS2057-3HS2085	600	3. 13	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 86	8. 45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4035	板桥村	3HS2097-3HS2103	400	3. 76	PE	--	--	10. 00	10. 00	IV	0. 27	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4036	板桥村	3HS2110-3HS2106	400	7. 84	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 13	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4037	板桥村	3HS2123-3HS2122	400	5. 33	PE	--	--	2. 00	2. 00	II	0. 19	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷					功能性缺陷						综合状况评价
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	
4038	板桥村	3HS2123-3HS2125	400	5.68	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.30	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4039	板桥村	3HS2197-3HS2165	400	13.50	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.29	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4040	板桥村	3HS2398-3HS2397	400	12.14	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4041	板桥村	3HS2398-3HS2400	400	9.98	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	1.25	2.00	II	0.24	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4042	板桥村	3HS2405-3HS2406	300	2.30	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.39	4.45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4043	板桥村	3HS2405-3HS2407	300	2.24	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.45	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4044	板桥村	3HS2435-3WS1707	300	2.27	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4045	板桥村	3WS1557-3WS1558	300	10.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4046	板桥村	3WS1621-3YS739	400	3.64	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.27	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4047	板桥村	3WS1630-3HS2411	300	17.01	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4048	板桥村	3WS1707-3WS1796	300	42.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.29	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4049	板桥村	3WS1744-3WS1746	500	17.76	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.06	4.45	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4050	板桥村	3WS1746-3WS1754	500	15.34	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.07	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4051	板桥村	3WS1757-3WS1754	500	17.37	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.06	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4052	板桥村	3WS1759-3YS817	300	3.29	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.30	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4053	板桥村	3WS1761-3WS1759	500	20.59	砼	--	--	5.00	5.00	III	0.05	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4054	板桥村	3WS1761-3WS1766	500	20.98	砼	--	--	5.00	5.00	III	0.05	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4055	板桥村	3WS1790-3WS1767	500	16.14	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4056	板桥村	3WS1790-3WS1793	500	15.72	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	6.00	10.00	IV	0.60	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4057	板桥村	3WS1793-3WS1802	400	15.69	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.06	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4058	板桥村	3WS1793-3WS1803	500	18.81	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	7.50	10.00	IV	1.00	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4059	板桥村	3YS716-3YS719	400	10.08	砼	--	--	5.00	5.00	III	0.10	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4060	板桥村	3YS721-3YS724	400	10.67	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4061	板桥村	3YS724-3YS727	400	31.49	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.13	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4062	板桥村	3YS727-3YS730	400	17.18	砼	--	--	1.25	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4063	板桥村	3YS731-3YS734	400	17.68	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4064	板桥村	3YS737-3YS740	400	6.27	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.86	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4065	板桥村	3YS792-3YS860	500	19.18	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.05	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4066	板桥村	3YS826-3YS829	300	25.94	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.04	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4067	板桥村	3YS859-3YS860	500	20.31	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4068	板桥村	4HS3-4HS90	300	3.72	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.46	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4069	板桥村	4HS3-4HS1213	400	6.15	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.16	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4070	板桥村	4HS26-4HS25	800	8.63	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4071	板桥村	4HS37-4HS39	800	13.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4072	板桥村	4HS49-4HS39	400	26.82	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4073	板桥村	4HS49-4HS54	300	12.54	PE	--	--	1.25	2.00	II	0.16	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4074	板桥村	4HS58-4HS63	300	3.55	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.28	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4075	板桥村	4HS163-4HS165	300	10.32	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.10	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4076	板桥村	4HS205-4HS203	300	4.73	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4077	板桥村	4HS205-4HS231	300	7.87	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.13	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4078	板桥村	4HS254-4HS253	400	9.25	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4079	板桥村	4HS287-4HS176	300	9.62	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4080	板桥村	4HS291-4HS293	400	10.71	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.29	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4081	板桥村	4HS305-4HS307	500	16.06	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.06	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4082	板桥村	4HS305-4HS351	800	17.21	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.06	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4083	板桥村	4HS394-4HS1216	600	11.69	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.09	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4084	板桥村	4HS551-4HS552	500	11.82	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4085	板桥村	4HS552-4YS328	300	4.30	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.23	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4086	板桥村	4HS662-4HS661	300	14.11	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4087	板桥村	4HS679-4HS685	300	14.11	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4088	板桥村	4HS704-4HS812	800	6.26	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.21	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4089	板桥村	4HS715-4HS713	500	11.92	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4090	板桥村	4HS816-4HS821	400	3.32	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.30	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4091	板桥村	4HS816-4HS844	400	13.51	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4092	板桥村	4HS816-4WS1252	400	20.48	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.05	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4093	板桥村	4HS845-4HS844	400	16.17	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.99	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4094	板桥村	4HS845-4HS846	400	12.83	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.04	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4095	板桥村	4HS894-4HS892	400	5.76	PE	--	--	0.50	0.50	I	0.75	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.95	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4096	板桥村	4HS894-4HS893	300	9.49	PE	--	--	5.25	10.00	IV	0.55	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4097	板桥村	4HS894-4HS896	400	7.60	PE	--	--	6.00	10.00	IV	0.51	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4098	板桥村	4HS894-4HS899	400	4.77	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.29	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.69	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4099	板桥村	4HS894-4HS913	400	18.85	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.43	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4100	板桥村	4HS914-4HS915	300	11.96	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.69	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4101	板桥村	4HS914-4HS917	300	2.98	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.34	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4102	板桥村	4HS914-4YS450	300	4.49	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.60	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4103	板桥村	4HS918-4HS754	300	20.39	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.96	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4104	板桥村	4HS919-4HS918	300	11.46	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.05	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4105	板桥村	4HS944-4HS662	400	10.36	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.10	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4106	板桥村	4HS949-4HS948	400	18.21	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.05	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4107	板桥村	4HS963-4HS964	400	3.88	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.57	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4108	板桥村	4HS974-4HS973	600	22.86	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.04	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4109	板桥村	4HS979-4HS980	300	4.06	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.25	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.10	0.10	I	0.27	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4110	板桥村	4HS992-4HS985	400	20.56	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.05	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4111	板桥村	4HS1004-4HS1005	300	4.11	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.83	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4112	板桥村	4HS1009-4HS1004	400	15.01	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4113	板桥村	4HS1009-4HS1010	400	4.33	砼	--	--	10.00	10.00	IV	0.23	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4114	板桥村	4HS1012-4HS1179	500	28.26	PE	--	--	6.00	10.00	IV	0.09	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4115	板桥村	4HS1017-4HS1016	400	6.79	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4116	板桥村	4HS1019-4HS1171	500	13.94	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.07	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4117	板桥村	4HS1021-4HS1144	300	3.63	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.39	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.44	4.45	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4118	板桥村	4HS1021-4HS1171	500	6.73	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.15	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4119	板桥村	4HS1021-4YS548	300	3.52	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.57	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4120	板桥村	4HS1026-4HS1019	600	18.91	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.05	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4121	板桥村	4HS1052-4HS1059	300	2.61	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.38	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4122	板桥村	4HS1087-4HS1086	400	4.55	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.22	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4123	板桥村	4HS1135-4YS544	300	2.06	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.49	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4124	板桥村	4HS1139-4HS1135	500	12.00	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.34	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4125	板桥村	4HS1139-4HS1142	500	8.22	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.26	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4126	板桥村	4HS1139-4YS545	300	3.54	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.28	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4127	板桥村	4HS1166-4HS1165	300	14.49	PE	--	--	5.00	5.00	III	0.12	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4128	板桥村	4HS1172-4HS1048	500	8.40	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4129	板桥村	4HS1172-4HS1177	500	11.57	PE	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4130	板桥村	4HS1195-4HS1191	500	14.61	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.10	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4131	板桥村	4HS1195-4HS1196	300	11.04	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.14	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4132	板桥村	4HS1208-4HS1207	300	13.16	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.08	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4133	板桥村	4HS1212-4WS1476	500	11.22	PE	--	--	10.00	10.00	IV	0.09	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4134	板桥村	4HS1230-4HS1226	1000	34.88	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.25	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4135	板桥村	4HS1231-4HS1235	1000	29.10	砼	--	--	3.50	5.00	III	0.80	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4136	板桥村	4HS1232-4HS1231	1000	26.34	砼	--	--	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4137	板桥村	4HS1235-4HS1230	1000	31.16	砼	--	--	5.00	5.00	III	0.22	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4138	板桥村	4WS1422-4WS1421	500	30.23	PE	--	--	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4139	板桥村	4WS1460-4WS1403	600	10.44	砼	--	--	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4140	板桥村	4YS417-4YS414	1000	30.85	砼	--	--	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4141	板桥村	10YS26_10YS27	2500X1000	26.75	砼	2.27	2.04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4142	板桥村	28HS2_3HS2421	5000X2000	13.51	砼	3.74	2.91	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4143	板桥村	28HS2_28HS3	5000X2000	25.83	砼	3.74	3.57	0.50	0.50	I	0.04	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4144	板桥村	28HS3_28HS10	5000X2000	16.89	砼	3.57	3.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.18	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4145	板桥村	28HS11_28HS10	400	34.98	砼	1.64	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4146	陈边村	1HS560-2HS255	500	14.86	砼	---	---	5.30	10.00	IV	0.07	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4147	陈边村	1HS703-1HS706	1000	6.10	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4148	陈边村	1HS943-1HS1286	600	1.49	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4149	陈边村	1HS1132-2HS992	500	9.84	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.10	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4150	陈边村	1HS1135-1HS1482	300	10.95	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.09	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4151	陈边村	1HS1174-1HS1288	600	4.67	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4152	陈边村	1HS1330-1HS1328	600	6.19	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4153	陈边村	1HS1334-1HS1340	300	4.67	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4154	陈边村	1HS1414-1HS1412	400	7.27	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.14	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4155	陈边村	1HS1414-5HS21	500	12.22	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.98	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4156	陈边村	1HS1431-1HS1422	300	6.45	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.90	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4157	陈边村	1HS1959-1HS1901	400	11.05	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.97	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4158	陈边村	1HS2095-1HS2029	800	8.58	砼	---	---	3.50	5.00	III	0.23	3.95	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4159	陈边村	1WS239-1HS230	1000	15.30	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.19	8.60	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4160	陈边村	2HS39-2HS35	300	14.42	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.98	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4161	陈边村	2HS39-2HS50	300	14.87	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.96	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4162	陈边村	2HS50-2HS53	300	8.06	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.12	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4163	陈边村	2HS673-2HS682	300	7.83	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.13	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.13	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4164	陈边村	2HS797-2HS794	300	2.87	PE	---	---	0.50	0.50	I	0.35	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.35	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4165	陈边村	2WS6-2WS8	400	8.32	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.96	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4166	陈边村	2WS6-2WS9	300	2.41	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.91	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4167	陈边村	2WS20-2WS18	300	1.77	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4168	陈边村	2WS1101-2HS1351	600	10.38	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4169	陈边村	3HS139-3HS142	600	7.60	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.13	3.95	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4170	陈边村	5HS9-5HS8	600	7.94	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.39	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	5.00	5.00	III	0.97	4.60	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4171	陈边村	5HS9-5HS33	600	9.04	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.96	4.60	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4172	陈边村	5YS2815-5YS2816	300	17.26	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4173	陈边村	5YS2815-5YS2817	500	5.02	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4174	陈边村	5YS2819-5YS2817	500	39.98	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4175	陈边村	5YS2819-5YS2820	500	31.32	PE	---	---	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4176	陈边村	5YS2820-5YS2825	500	45.64	PE	---	---	1.00	1.00	I	0.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4177	陈边村	5YS2820-2YS2823	200	15.21	PE	---	---	10.00	10.00	IV	0.36	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.07	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4178	陈边村	5YS2820-5YS2824	300	3.25	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4179	陈边村	5YS2824-5YS2822	300	6.38	PE	---	---	10.00	10.00	IV	0.20	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4180	陈边村	5YS2822-2YS3099	300	14.01	PE	---	---	3.00	5.00	III	0.14	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.10	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4181	陈边村	2YS2823-2YS3102	200	11.26	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.24	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4182	陈边村	2YS3099-2YS3106	300	21.33	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	5.30	10.00	IV	0.22	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4183	陈边村	2YS3106-2YS3108	300	13.60	PE	---	---	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.15	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4184	陈边村	2YS3123-2YS3126	300	56.20	PE	---	---	10.00	10.00	IV	0.02	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4185	陈边村	2YS3109-2YS3108	300	10.93	PE	---	---	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.77	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4186	陈边村	2YS3109-2YS3111	300	10.46	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.90	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4187	陈边村	2YS3114-2YS3111	300	13.12	PE	---	---	5.00	5.00	III	0.08	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4188	陈边村	2YS3114-2YS3118	300	24.50	PE	---	---	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.38	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4189	陈边村	2YS3118-5YS2828	300	20.29	PE	---	---	10.00	10.00	IV	0.10	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.30	2.00	II	0.54	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4190	陈边村	5YS2828-5YS2826	300	6.56	PE	---	---	10.00	10.00	IV	0.15	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.82	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4191	陈边村	5YS2825-5YS2826	300	3.34	PE	---	---	0.50	0.50	I	0.30	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4192	陈边村	5YS2829-5YS2825	500	41.95	PE	---	---	1.30	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4193	陈边村	5YS2829-5YS2830	500	47.82	PE	---	---	1.00	1.00	I	0.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4194	陈边村	5YS2830-5WS2813	300	50.35	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4195	陈边村	5YS2830-56YS34	500	9.16	PE	---	---	2.00	2.00	II	0.27	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4196	陈边村	5WS2811-5WS2813	300	39.88	PE	---	---	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4197	陈边村	5WS2811-5WS2812	300	21.84	PE	---	---	2.00	2.00	II	0.08	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4198	陈边村	5WS2811-5WS2809	300	44.50	PE	---	---	2.00	2.00	II	0.02	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.02	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4199	陈边村	5WS2809-5WS2810	300	17.60	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4200	陈边村	5WS2809-5WS2808	300	32.78	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4201	陈边村	5WS2807-5WS2808	300	44.67	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4202	陈边村	5WS2807-5WS2806	300	16.12	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4203	陈边村	2YS3124-5YS2816	300	12.51	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4204	陈边村	2YS3124-2YS3126	300	1.41	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4205	陈边村	3HS367-3HS370	300	3.14	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4206	陈边村	3HS367-3HS369	400	2.37	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4207	陈边村	3HS363-3HS364	300X300	12.13	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4208	陈边村	3HS363-3HS362	300X200	1.48	砼	---	---	2.80	5.00	III	0.74	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4209	陈边村	3HS232-3HS233	300	1.60	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4210	陈边村	3HS380-3HS381	200	7.78	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4211	陈边村	3HS232-3HS234	300X300	1.05	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4212	陈边村	3HS139-3HS143	600	6.87	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.15	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4213	陈边村	3HS139-3HS140	250	1.44	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4214	陈边村	3HS139-3HS141	300	2.74	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.84	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4215	陈边村	3HS177-3HS176	300	5.47	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4216	陈边村	3HS177-3HS182	300	10.06	砼	---	---	2.80	5.00	III	0.10	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4217	陈边村	3HS153-3HS157	600	2.64	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.38	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4218	陈边村	3HS153-3HS154	600	5.01	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4219	陈边村	3HS153-3HS156	300X200	1.26	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4220	陈边村	3HS153-3HS155	300X200	0.99	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4221	陈边村	3HS154-3HS215	600	1. 35	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4222	陈边村	3HS215-3HS2	600	10. 72	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4223	陈边村	3HS154-3HS161	300X300	1. 49	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4224	陈边村	3HS1-3HS2	400	4. 15	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4225	陈边村	3HS1-3HS3	300X300	2. 05	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4226	陈边村	3HS5-3HS10	300	2. 19	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4227	陈边村	3HS10-3HS9	300	5. 21	砼	——	——	2. 00	2. 00	II	0. 19	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4228	陈边村	3HS5-3HS11	300	1. 17	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 85	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4229	陈边村	3HS17-3HS16	300	5. 93	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4230	陈边村	3HS17-3HS18	200X200	10. 20	砼	——	——	5. 00	5. 00	III	0. 13	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10. 00	10. 00	IV	0. 10	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4231	陈边村	3HS55-3HS56	400	5. 00	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4232	陈边村	3HS55-3HS58	300	5. 87	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 34	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
4233	陈边村	3HS55-3HS59	400	5. 98	砼	——	——	0. 50	0. 50	I	0. 17	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4234	陈边村	3HS55-3HS60	300X300	0. 79	砼	——	——	2. 00	2. 00	II	1. 27	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4235	陈边村	3HS72-3HS69	300X300	6. 73	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4236	陈边村	3HS66-3HS59	400	5. 11	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4237	陈边村	3HS72-3HS73	300X300	0. 83	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4238	陈边村	3HS66-3HS67	200X200	7. 71	砼	——	——	5. 00	5. 00	III	0. 13	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4239	陈边村	3HS88-3HS87	300	4. 19	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 38	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4240	陈边村	3HS88-3HS89	300	13. 16	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4241	陈边村	3HS89-3HS90	300	11. 24	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4242	陈边村	3HS96-3HS98	300X300	5. 00	砼	——	——	5. 00	5. 00	III	0. 38	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	2. 00	2. 00	II	0. 20	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4243	陈边村	3HS92-3HS94	600	5. 03	砼	——	——	0. 50	0. 50	I	0. 20	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4244	陈边村	3HS96-3HS97	300	3. 28	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 30	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4245	陈边村	3HS92-5HS564	600	9. 76	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4246	陈边村	3HS92-3YS50	300	3. 58	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4247	陈边村	3HS92-3YS51	300	1. 95	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4248	陈边村	3HS95-3HS99	300X300	4. 10	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 24	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4249	陈边村	3HS95-3HS94	300	2. 57	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4250	陈边村	3HS120-3HS121	300X300	7. 93	砼	——	——	5. 00	5. 00	III	0. 13	3. 80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0. 10	0. 10	I	0. 43	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
4251	陈边村	5YS588-5HS589	600	20. 56	砼	——	——	1. 00	1. 00	I	0. 05	0. 70	结构条件基本完好，不修复	0. 50	0. 50	I	0. 05	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4252	陈边村	5HS558-5HS564	400	7. 88	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 25	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4253	陈边村	5HS558-5HS563	300	4. 69	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 21	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4254	陈边村	5HS556-5HS557	600	10. 08	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 60	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4255	陈边村	5HS558-5HS557	600	6. 53	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4256	陈边村	5HS556-5HS531	600	8. 98	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 56	0. 40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4257	陈边村	5HS540-5HS564	600	22.72	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4258	陈边村	5HS540-5HS541	600	7.26	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.14	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4259	陈边村	5HS531-5HS541	300	3.05	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4260	陈边村	5HS531-1HS1462	600X600	8.50	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.94	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.93	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4261	陈边村	5HS270-5HS271	800	1.48	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4262	陈边村	5HS271-5HS272	800	9.28	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.11	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.11	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4263	陈边村	5HS270-5HS319	800	7.01	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.14	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4264	陈边村	5HS344-5HS319	800	11.73	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4265	陈边村	5HS344-5HS400	800	9.11	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4266	陈边村	5HS344-5HS345	300	2.96	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.34	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.91	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4267	陈边村	5HS401-5HS400	800	9.90	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4268	陈边村	5HS401-5HS183	800	13.01	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4269	陈边村	5HS183-5HS196	800	18.16	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.34	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4270	陈边村	5HS401-5HS402	200	2.82	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4271	陈边村	5HS182-5HS196	800	2.80	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.36	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4272	陈边村	5HS182-5HS154	800	10.33	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.93	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.97	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4273	陈边村	5HS182-5HS184	800	19.91	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.50	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4274	陈边村	5HS186-5HS185	300	2.71	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4275	陈边村	5HS186-5HS178	300	38.37	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.03	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.03	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4276	陈边村	5WS524-5HS521	800	12.27	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4277	陈边村	5WS524-5WS522	400	1.83	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.82	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4278	陈边村	5HS523-5HS528	800	5.88	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4279	陈边村	5HS523-5YS525	300	1.11	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4280	陈边村	5HS523-5YS526	300	3.22	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.53	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4281	陈边村	56YS5-5HS528	1200	21.75	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.23	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4282	陈边村	56YS5-56YS4	1200	21.21	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.47	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4283	陈边村	56YS3-56YS4	1200	22.85	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.44	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.96	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4284	陈边村	56YS2-56YS25	1200	39.00	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	2.00	2.00	II	0.08	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4285	陈边村	56WS22-5WS527	400	30.90	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.16	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4286	陈边村	56WS22-56WS21	400	28.58	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.20	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4287	陈边村	56WS21-56WS20	400	59.82	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.05	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4288	陈边村	56WS20-56WS19	400	78.69	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.04	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4289	陈边村	56YS16-56YS17	1200	6.57	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4290	陈边村	56YS14-56YS15	1200	2.01	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4291	陈边村	56YS16-56YS15	1200	4.72	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4292	陈边村	5HS113-5HS154	800	10.52	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.94	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4293	陈边村	5HS113-5HS33	800	12.02	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.30	0.50	I	0.95	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4294	陈边村	5HS113-5HS114	300	2.89	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4295	陈边村	5YS1-5HS21	400	6.32	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4296	陈边村	5YS1-5YS2	400	0.87	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4297	陈边村	1HS1409-1HS1412	400	4.48	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4298	陈边村	1HS1409-1HS1132	400	6.86	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.15	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.79	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4299	陈边村	1HS1409-1HS1410	300	9.54	砼	——	——	7.50	10.00	IV	0.21	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4300	陈边村	2HS940-2HS941	250	7.48	PE	——	——	2.00	2.00	II	0.13	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.13	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4301	陈边村	2HS940-2HS939	250	1.34	PVC	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.82	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4302	陈边村	2HS941-2HS942	250	5.65	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.18	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4303	陈边村	2HS912-2HS930	200X200	6.25	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4304	陈边村	1HS703-1HS696	1000	10.23	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4305	陈边村	1HS703-1HS704	300	2.64	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.38	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4306	陈边村	1HS706-1HS898	800	1.97	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.51	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4307	陈边村	1HS898-1HS707	800	4.26	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4308	陈边村	1HS706-1HS708	600	4.60	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.22	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4309	陈边村	1HS918-1HS914	800	6.93	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4310	陈边村	1HS918-1HS921	600	2.01	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4311	陈边村	1HS943-1HS921	600	5.15	砼	——	——	2.00	2.00	II	0.19	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4312	陈边村	1HS1286-1HS1287	600	4.52	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.86	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4313	陈边村	1HS1141-1HS946	600	11.32	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.12	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4314	陈边村	1HS1141-1HS1288	600	5.17	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.19	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4315	陈边村	1HS1141-1HS1145	300	3.24	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4316	陈边村	1HS1117-1HS1126	300	3.41	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.85	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4317	陈边村	1HS1117-1HS1499	300	9.73	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.81	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4318	陈边村	1HS1174-1HS1175	600	8.47	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4319	陈边村	1HS1190-1HS1175	600	3.69	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.27	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4320	陈边村	1HS1190-1HS1197	600	1.23	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4321	陈边村	1HS1197-1HS1203	600	9.82	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4322	陈边村	1HS1190-1HS1191	200X200	1.13	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.88	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4323	陈边村	1HS1295-1HS1290	600	7.17	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.46	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4324	陈边村	1HS1295-1HS1302	600	2.54	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4325	陈边村	1HS1295-1HS1296	300X300	0.87	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.15	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4326	陈边村	1HS1431-1HS1433	300	12.07	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.27	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4327	陈边村	1HS1431-1HS1432	200	1.27	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.79	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4328	陈边村	1HS1415-1HS1422	300	4.45	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.67	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4329	陈边村	1HS1415-1HS1423	300	5.86	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.17	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.34	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4330	陈边村	1HS1415-1HS1135	300	5.05	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4331	陈边村	1HS1415-1HS1489	400	23.86	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.42	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4332	陈边村	1HS1491-1HS1135	300	6.60	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.91	0.40	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4333	陈边村	1HS1491-1HS1792	300	11.30	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.47	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4334	陈边村	1HS1491-1HS1794	300	2.70	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4335	陈边村	1HS1493-1HS1794	300	7.68	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.70	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4336	陈边村	1HS2052-1YS2053	400	12.36	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.16	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4337	陈边村	1HS2052-1HS2051	400	9.08	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.11	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4338	陈边村	1HS2052-1HS2054	400	10.01	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.50	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4339	陈边村	2YS3067-2YS3076	300	12.69	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.17	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4340	陈边村	2YS3067-2YS3071	300	7.21	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.28	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.46	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4341	陈边村	1HS2039-1HS2037	600	10.56	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4342	陈边村	1HS2039-1HS2051	300	14.58	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.13	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4343	陈边村	1HS2039-1HS2040	300	1.05	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4344	陈边村	1HS2039-1HS2041	300	4.56	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.44	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.44	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4345	陈边村	2YS3004-1HS2115	150X400	3.60	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.83	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4346	陈边村	2YS3005-1HS2116	150X400	4.09	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.49	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4347	陈边村	2YS3005-2HS3007	200	8.58	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.58	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4348	陈边村	1HS2110-1HS2113	600	1.12	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4349	陈边村	1HS2113-1HS2115	600	4.50	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.87	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	0.10	0.10	I	0.87	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4350	陈边村	1HS2110-1WS2104	600	9.59	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4351	陈边村	1HS2110-1HS2111	300	1.74	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4352	陈边村	1HS2110-1HS2112	300	2.38	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.42	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4353	陈边村	1WS2104-1WS2103	400	5.49	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4354	陈边村	1WS2104-1YS1907	800	4.49	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.22	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4355	陈边村	1WS2100-1WS2103	400	17.13	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4356	陈边村	1WS2100-1WS2027	400	15.17	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4357	陈边村	1WS2028-1WS2027	400	4.34	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.69	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4358	陈边村	1WS2028-1YS1910	800	5.76	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4359	陈边村	1WS2028-1HS2095	800	2.21	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.45	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4360	陈边村	1HS2029-1HS2031	800	10.60	砼	---	---	4.00	10.00	IV	0.09	7.45	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.39	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4361	陈边村	1HS2029-1HS2030	300	2.32	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.43	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.82	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4362	陈边村	1HS2092-1HS2093	300	3.32	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.39	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.75	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4363	陈边村	1HS2031-1HS2032	300	2.37	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.42	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.84	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4364	陈边村	1HS2031-1HS2033	300	2.70	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.37	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.85	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4365	陈边村	1HS2031-2HS3020	800	8.60	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.30	0.50	I	0.93	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4366	陈边村	1HS2034-2HS3020	800	12.82	砼	---	---	2.00	5.00	III	0.15	3.95	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4367	陈边村	1HS2034-1HS2066	800	9.36	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4368	陈边村	1HS2034-1HS2035	300	1.78	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.73	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.73	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4369	陈边村	1HS2034-1HS2036	300	3.25	砼	——	——	5.30	10.00	IV	0.31	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.89	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4370	陈边村	1HS2063-1HS2064	200	4.50	PVC	——	——	2.00	2.00	II	0.22	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4371	陈边村	1HS2063-1HS2035	200	8.62	PVC	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4372	陈边村	1HS2072-1HS2071	200	2.80	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4373	陈边村	1YS2073-2YS3025	200X400	12.69	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4374	陈边村	2HS3021-2HS3020	200	3.50	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4375	陈边村	2HS3021-2HS3015	200X300	12.35	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.40	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4376	陈边村	2YS3025-2HS3032	200X300	9.93	砼	——	——	1.30	2.00	II	0.10	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4377	陈边村	1WS1918-1WS2027	400	13.06	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.53	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4378	陈边村	1WS1918-1WS365	400	17.05	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.23	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4379	陈边村	1WS365-1WS5	600	10.97	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.48	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4380	陈边村	2WS1074-1WS365	600	7.51	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.88	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4381	陈边村	2WS1074-2WS1076	400	5.65	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.85	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4382	陈边村	2WS1074-2WS1078	600	11.17	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4383	陈边村	2WS1074-2WS1071	400	5.60	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.36	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4384	陈边村	2WS1074-2WS1075	400	18.89	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4385	陈边村	2WS1076-1HS1901	400	27.98	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.53	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4386	陈边村	1HS1959-1HS1956	200	2.48	PVC	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4387	陈边村	1HS1959-1HS1897	400	11.08	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.85	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.85	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4388	陈边村	1HS1959-1YS1960	200	1.98	PVC	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4389	陈边村	2WS1103-2WS1104	600	21.04	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4390	陈边村	2WS1103-2WS1102	600	41.25	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4391	陈边村	2WS1102-2WS1078	600	31.45	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4392	陈边村	2WS1071-2HS1072	400	6.69	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4393	陈边村	2HS1124-2HS1127	200X200	0.89	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4394	陈边村	2WS1081-2WS1075	400	11.03	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4395	陈边村	2WS1081-2WS1082	400	15.06	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4396	陈边村	2WS1081-2WS1083	400	5.31	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4397	陈边村	2WS1083-2WS1084	500	3.22	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.31	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4398	陈边村	2WS1083-2HS1085	400	9.98	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4399	陈边村	2WS1082-2WS1089	400X400	6.56	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4400	陈边村	2WS1089-2WS1092	400X400	4.57	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.37	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4401	陈边村	2WS1098-2WS1092	400X400	2.19	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.46	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4402	陈边村	2WS1099-2WS1100	400	2.36	砼	——	——	5.00	5.00	III	0.42	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4403	陈边村	2WS1099-2WS1101	600	7.42	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.13	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4404	陈边村	2WS1101-2WS1110	300	2.78	砼	——	——	10.00	10.00	IV	0.36	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4405	陈边村	2HS1351-2HS1365	600	9.32	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.15	4.60	根据基础数据进行全面 考虑，应尽快处理
4406	陈边村	2HS1355-2HS1351	300	3.00	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.90	7.30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	0.10	0.10	I	0.90	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4407	陈边村	2HS1354-2HS1351	200	3.39	砼	---	---	6.00	10.00	IV	0.62	7.30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4408	陈边村	2HS1351-2YS1352	300	2.52	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.40	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.67	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4409	陈边村	2HS1355-2HS1363	200	8.15	PVC	---	---	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4410	陈边村	2HS1354-2HS1360	200	4.26	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4411	陈边村	2HS1366-2HS1365	200	2.54	砼	---	---	1.30	2.00	II	0.39	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4412	陈边村	2HS1366-2HS1369	250X400	6.84	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.15	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4413	陈边村	2HS1369-2HS1371	250X400	5.32	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.19	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4414	陈边村	2HS1379-2HS1395	200	2.67	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.37	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4415	陈边村	2HS1379-2HS1376	250X400	6.11	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.16	3.80	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4416	陈边村	2HS1374-2HS1376	250X400	6.24	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.16	3.80	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4417	陈边村	2HS1374-2HS1372	250X400	5.62	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4418	陈边村	2HS1192-2HS1193	200	4.31	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.23	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4419	陈边村	2HS1192-2HS1185	200	15.35	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4420	陈边村	2HS1382-2HS1395	600	1.60	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4421	陈边村	2HS1395-2HS1351	600	10.61	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	5.00	5.00	III	0.09	4.60	根据基础数据进行全面 考虑，应尽快处理
4422	陈边村	2HS1382-2HS1421	600	10.24	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.59	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4423	陈边村	2HS1382-2HS1383	300	2.68	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.90	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4424	陈边村	2HS1382-2HS1409	300	2.89	砼	---	---	10.00	10.00	IV	0.80	7.30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	0.50	0.50	I	0.80	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4425	陈边村	2WS1107-2WS1108	600	27.32	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4426	陈边村	2WS1107-2WS1106	600	32.86	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4427	陈边村	2WS1108-2WS1109	500	20.55	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4428	陈边村	2WS1106-2WS1104	600	20.40	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4429	陈边村	2WS1104-2WS1105	500	11.22	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.09	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4430	陈边村	2WS1105-1WS2055	500	29.46	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.03	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4431	陈边村	1WS2055-1WS2056	500	23.15	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4432	陈边村	1YS1997-1YS1998	200	12.89	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	5.30	10.00	IV	0.30	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4433	陈边村	2WS1114-2WS1119	200	1.55	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4434	陈边村	2WS1114-2WS1112	200	9.24	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4435	陈边村	2WS1114-2WS1118	200	1.76	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4436	陈边村	2WS1112-2WS1111	400	2.80	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.82	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4437	陈边村	2WS1112-2WS1115	500	17.71	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.06	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	0.50	0.50	I	0.13	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4438	陈边村	2WS1112-2WS1113	200	2.97	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4439	陈边村	2WS25-2WS29	400	7.42	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.31	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4440	陈边村	2WS25-2WS26	600	1.93	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4441	陈边村	2WS25-2WS27	600	29.63	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2.00	5.00	III	0.42	4.60	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4442	陈边村	2WS27-2HS33	600	11.95	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.86	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4443	陈边村	2WS27-2WS28	400	2.75	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.36	3.80	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4444	陈边村	2WS27-2YS36	300	2.14	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.93	0.35	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.89	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4445	陈边村	2HS33-2HS34	600	12.78	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.16	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4446	陈边村	2HS33-2HS35	600	8.76	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.11	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4447	陈边村	2HS162-2HS34	600	18.05	砼	---	---	5.00	5.00	III	0.06	3.95	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.06	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4448	陈边村	2HS162-2HS1225	600	9.51	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4449	陈边村	2HS162-2YS164	200	1.49	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4450	陈边村	2HS331-2HS337	300	12.54	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.50	0.50	I	0.79	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4451	陈边村	2HS349-2HS359	200	2.31	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4452	陈边村	2HS349-2HS350	300	3.19	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.31	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4453	陈边村	2HS403-2HS412	250	8.37	PVC	---	---	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4454	陈边村	2HS403-2HS404	250	4.59	PVC	---	---	10.00	10.00	IV	0.22	7.30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4455	陈边村	2HS385-2HS404	300	11.96	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.41	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4456	陈边村	2HS385-2HS386	300	4.02	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.85	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4457	陈边村	2HS388-2HS386	300	5.86	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.84	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4458	陈边村	2HS388-2HS401	300	16.07	砼	---	---	3.40	10.00	IV	0.68	7.30	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.19	8.45	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4459	陈边村	2HS401-2HS352	200	10.23	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4460	陈边村	2HS492-2HS509	200	14.80	PE	---	---	2.00	2.00	II	0.07	1.40	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4461	陈边村	56YS7-5HS528	1200	59.10	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.02	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4462	陈边村	56YS7-56YS8	1200	19.28	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4463	陈边村	56YS9-56YS8	1200	21.24	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.19	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4464	陈边村	56YS9-56YS10	1200	19.27	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4465	陈边村	56YS11-56YS10	1200	21.11	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4466	陈边村	56YS11-56YS12	1200	27.23	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4467	陈边村	56YS13-56YS12	1200	29.53	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4468	陈边村	1HS1266-1HS1264	200	1.48	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4469	陈边村	1HS1266-1HS1275	200	2.17	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4470	陈边村	56YS13-56YS14	1200	23.84	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.25	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4471	陈边村	1HS1266-1HS1267	200	1.54	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4472	陈边村	1HS1279-1HS1277	200	2.55	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4473	陈边村	1HS1279-1HS1282	200	1.06	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4474	陈边村	1HS1267-1HS1365	200	5.40	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4475	陈边村	1HS1375-1HS1374	200	2.69	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4476	陈边村	1HS1675-1HS1682	300X300	8.89	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4477	陈边村	1HS1675-1HS1677	300X300	10.46	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4478	陈边村	1HS1748-1HS1749	250	7.21	PVC	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4479	陈边村	1HS1748-1HS1161	250	7.06	PVC	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4480	陈边村	1HS1046-1HS1049	300X300	5.68	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4481	陈边村	1HS1046-1HS1005	300X300	4.30	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4482	陈边村	1HS1006-1HS1005	200X200	1.89	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4483	陈边村	1HS1006-1HS1007	200X200	2.38	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4484	陈边村	1HS1721-1HS1734	300	2.23	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4485	陈边村	1HS1734-1HS1737	300	4.71	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4486	陈边村	1HS1754-1HS1765	300	8.23	砼	——	——	2.00	2.00	II	0.12	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4487	陈边村	1HS1754-1HS1755	300	0.97	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4488	陈边村	1HS1765-1HS1610	300	8.25	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4489	陈边村	1HS1767-1HS1755	300	6.48	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4490	陈边村	1HS1767-1HS1769	300	6.47	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4491	陈边村	1HS1753-1HS1769	300	0.72	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4492	陈边村	1HS828-1HS860	300X300	2.00	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4493	陈边村	1HS1753-1HS1791	300	14.95	PE	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4494	陈边村	1HS657-1WS686	300	10.67	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4495	陈边村	1HS657-1HS658	300X300	0.84	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	1.19	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4496	陈边村	1HS661-1HS658	300X300	4.74	砼	——	——	2.00	2.00	II	0.21	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4497	陈边村	1HS661-1HS668	300X300	3.58	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4498	陈边村	1HS670-1HS668	300X300	2.17	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4499	陈边村	1HS670-1HS673	300X300	12.70	砼	——	——	0.50	0.50	I	0.08	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4500	陈边村	2WS13-2WS18	300	12.25	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4501	陈边村	2WS13-2WS8	300	6.39	砼	——	——	10.00	10.00	IV	0.16	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4502	陈边村	2WS3-2WS6	400	10.90	砼	——	——	2.00	2.00	II	0.09	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4503	陈边村	2WS3-2WS1	500	8.12	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.99	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4504	陈边村	1WS4-2WS1	500	6.92	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4505	陈边村	1WS4-1WS5	500	7.01	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4506	陈边村	1WS4-1WS376	300	5.18	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	0.10	0.10	I	0.19	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4507	陈边村	1WS1-1WS5	600	3.82	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4508	陈边村	1WS1-1WS296	600	21.09	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4509	陈边村	1WS1-1WS2	300	2.63	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4510	陈边村	1WS296-1WS295	500	4.08	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4511	陈边村	1WS296-1HS297	250	4.08	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4512	陈边村	1WS295-1WS539	600	20.42	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4513	陈边村	1WS539-1WS538	600	10.01	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4514	陈边村	1WS241-1WS538	600	10.51	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4515	陈边村	1WS241-1WS709	500	11.03	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4516	陈边村	1WS241-1WS239	500	3.89	砼	——	——	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4517	陈边村	1HS230-1HS207	1000	17. 53	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4518	陈边村	1HS230-1HS232	300	4. 80	砼	---	---	2. 00	2. 00	II	0. 21	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4519	陈边村	1HS230-1YS231	300	4. 48	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4520	陈边村	1HS223-1HS224	300	3. 56	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	5. 00	5. 00	III	0. 93	4. 45	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4521	陈边村	1HS223-1HS216	300	10. 24	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0. 10	0. 10	I	0. 10	0. 08	没有明显需要处理的缺陷
4522	陈边村	1HS206-1HS216	300	2. 93	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4523	陈边村	1HS206-1HS208	200	2. 13	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4524	陈边村	1HS206-1HS207	1000	11. 51	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4525	陈边村	1HS206-1HS183	800	13. 79	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4526	陈边村	2WS1038-2WS1226	400	12. 70	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4527	陈边村	2WS1038-2WS1040	400	50. 58	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4528	陈边村	2WS1040-2WS1041	400	27. 23	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0. 04	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4529	陈边村	2HS35-2HS40	300	10. 90	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4530	陈边村	2HS35-2HS38	600	6. 85	砼	---	---	2. 00	2. 00	II	0. 93	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4531	陈边村	2YS58-2HS74	200X300	3. 72	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	2. 00	2. 00	II	0. 91	1. 60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4532	陈边村	2HS594-2HS228	300	9. 70	PE	---	---	0. 50	0. 50	I	0. 10	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4533	陈边村	2HS594-2HS602	200X300	5. 57	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4534	陈边村	2HS649-2HS631	300	7. 18	砼	---	---	2. 00	2. 00	II	0. 95	1. 40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4535	陈边村	2HS649-2HS585	300	2. 23	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4536	陈边村	2HS672-2HS585	300	6. 12	砼	---	---	10. 00	10. 00	IV	0. 16	7. 30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10. 00	10. 00	IV	0. 33	8. 45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4537	陈边村	2HS672-2HS682	200X300	1. 50	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4538	陈边村	2HS744-2HS818	200X300	8. 21	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4539	陈边村	2HS744-2HS812	200	0. 99	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4540	陈边村	2HS812-2HS811	200	4. 27	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4541	陈边村	2HS805-2HS810	200	3. 52	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4542	陈边村	2HS805-2HS800	200	2. 05	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4543	陈边村	2HS797-2HS800	200	4. 03	PVC	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4544	陈边村	1HS690-1HS689	1000X1000	1. 57	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4545	陈边村	1HS689-1HS688	1000	5. 40	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4546	陈边村	1HS690-2HS1042	400	11. 52	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0. 50	0. 50	I	0. 09	0. 40	没有明显需要处理的缺陷
4547	陈边村	1HS690-1HS692	1500X1500	1. 70	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4548	陈边村	1HS692-1HS696	1000	7. 00	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4549	陈边村	1HS560-2HS773	1000	11. 39	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4550	陈边村	2HS773-1HS684	1000	8. 97	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4551	陈边村	1HS560-1HS579	1000	8. 41	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4552	陈边村	1HS576-1HS579	400	1. 78	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4553	陈边村	1HS576-1HS581	400	8. 99	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4554	陈边村	1HS593-1HS581	400	8. 72	砼	---	---	0. 50	0. 50	I	0. 11	0. 35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4555	陈边村	1HS593-1HS277	400	8.83	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.11	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4556	陈边村	1HS593-1HS598	400	6.58	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4557	陈边村	1HS593-1HS590	300	1.50	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4558	陈边村	1HS277-1HS280	400	1.51	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4559	陈边村	1HS277-1HS272	400	8.85	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4560	陈边村	1HS16-1YS4	300	1.16	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4561	陈边村	1HS16-1HS18	300	0.90	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4562	陈边村	1HS16-1HS263	500	15.87	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.06	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4563	陈边村	1HS16-1HS257	600	9.56	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.10	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4564	陈边村	1HS19-1HS18	300	8.08	PE	---	---	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	0.10	0.10	I	0.12	0.08	没有明显需要处理的缺陷
4565	陈边村	1HS19-1HS21	300	8.24	PE	---	---	0.50	0.50	I	0.12	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4566	陈边村	1HS20-1HS21	300	1.80	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4567	陈边村	1HS20-1HS34	300	6.10	PE	---	---	0.50	0.50	I	0.16	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4568	陈边村	1HS47-1HS50	300X300	7.70	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4569	陈边村	1HS67-1HS257	600	7.94	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4570	陈边村	1HS67-1HS255	800	6.92	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.98	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4571	陈边村	1HS255-1HS111	800	3.04	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4572	陈边村	1HS111-1HS114	800	6.51	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4573	陈边村	1HS67-1HS68	300	1.87	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.53	8.45	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4574	陈边村	1HS67-1HS70	300X300	1.00	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4575	陈边村	1HS75-1HS70	300	8.12	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4576	陈边村	1HS75-1HS79	300	7.81	PE	---	---	5.00	5.00	III	0.13	3.80	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4577	陈边村	1HS79-1HS86	300	7.95	PE	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4578	陈边村	1HS142-1HS125	800	14.70	砼	---	---	0.50	0.50	I	0.07	0.35	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4579	陈边村	1HS142-1HS169	800	2.75	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4580	陈边村	1HS169-1HS175	800	15.03	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4581	陈边村	1HS142-1HS155	300X300	1.14	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4582	陈边村	1HS155-1HS157	300X300	0.90	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4583	陈边村	1HS142-1HS144	300	1.23	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4584	陈边村	1HS157-1HS159	300	7.12	PE	---	---	2.00	2.00	II	0.14	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4585	陈边村	1HS143-1HS144	300	2.70	砼	---	---	2.00	2.00	II	0.89	1.40	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4586	陈边村	1HS143-1HS147	300X300	8.03	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4587	陈边村	1HS172-1HS175	300	1.50	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4588	陈边村	1HS599-1HS600	300	1.24	砼	---	---	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	0.81	0.40	没有明显需要处理的缺陷
4589	塘东村	06HS1_06HS3	800	28.02	砼	1.90	2.00	/	/	/	/	/	/	2.70	6.00	III	0.56	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4590	塘东村	06HS10_06HS1	800	5.02	砼	1.80	1.90	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.90	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4591	塘东村	06HS1008_06HS211	1200	8.55	砼	2.20	2.30	1.10	1.00	II	0.12	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4592	塘东村	06HS102_06HS108	600	26.73	砼	1.60	1.70	1.10	1.00	II	0.22	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4593	塘东村	06HS1090_06HS802	600	10.65	砼	1.40	1.40	3.30	3.00	III	0.09	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4594	塘东村	06HS1091_06HS1090	600	5.88	砼	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4595	塘东村	06HS113_06HS118	600	16.82	砼	1.70	1.80	1.00	1.00	I	0.30	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.18	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4596	塘东村	06HS115_06HS113	250	1.88	砼	1.10	1.40	3.00	3.00	II	0.93	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4597	塘东村	06HS118_06HS119	600	2.25	砼	1.80	1.80	1.10	1.00	II	0.44	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4598	塘东村	06HS119_06HS127	400	1.03	砼	1.80	1.80	1.10	1.00	II	0.97	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.60	6.00	IV	0.97	4.80	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4599	塘东村	06HS1201_06HS1229	400	5.04	PE	0.60	0.70	6.60	6.00	IV	0.20	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4600	塘东村	06HS1203_06HS1201	200	0.48	PE	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4601	塘东村	06HS123_06HS121	300	1.70	砼	1.10	1.30	1.10	1.00	II	0.88	0.77	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.59	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
4602	塘东村	06HS1242_06HS1252	400	3.86	PE	0.70	0.90	3.30	3.00	III	0.26	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4603	塘东村	06HS1252_06HS1091	600	15.96	砼	1.10	1.10	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4604	塘东村	06HS1258_06HS1252	400	8.60	PE	0.70	1.10	6.60	6.00	IV	0.12	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4605	塘东村	06HS132_06HS121	600	28.92	砼	1.70	1.80	1.10	1.00	II	0.03	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.50	6.00	III	0.43	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4606	塘东村	06HS136_06HS132	600	20.88	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	2.20	3.00	II	0.19	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
4607	塘东村	06HS156_06WS155	300	3.95	PVC	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.89	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
4608	塘东村	06HS1583_06HS913	400	0.50	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4609	塘东村	06HS16_06HS22	800	19.43	砼	1.80	1.90	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.47	0.84	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
4610	塘东村	06HS1752_06HS1754	500	4.01	砼	0.70	0.70	3.30	3.00	III	0.50	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.87	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
4611	塘东村	06HS176_06HS174	1000	5.06	砼	2.00	2.00	1.00	1.00	I	0.99	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4612	塘东村	06HS1765_06HS1766	300	1.34	砼	0.90	0.90	3.30	3.00	III	0.90	2.31	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4613	塘东村	06HS1769_06HS1765	200X200	6.51	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4614	塘东村	06HS1769_06HS27	200	17.02	PVC	0.70	0.90	10.00	10.00	IV	0.06	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4615	塘东村	06HS1770_06HS1879	300	9.61	砼	0.90	1.30	4.70	6.00	III	1.25	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4616	塘东村	06HS1780_06HS1776	250X250	5.98	砼	0.30	0.30	6.00	6.00	III	0.92	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4617	塘东村	06HS1785_06HS1780	200X200	2.80	砼	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.89	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4618	塘东村	06HS1803_06HS1804	200	0.64	PVC	0.40	0.40	6.60	6.00	IV	1.56	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.10	1.00	II	1.56	0.80	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
4619	塘东村	06HS1808_06HS1803	200	7.90	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4620	塘东村	06HS1815_06HS1808	200	7.43	PVC	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.94	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4621	塘东村	06HS1869_06HS36	600	11.57	砼	1.60	2.70	1.00	1.00	I	0.43	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.10	1.00	II	0.09	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4622	塘东村	06HS187_06HS176	1000	7.16	砼	2.00	2.00	1.10	1.00	II	0.28	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.98	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4623	塘东村	06HS1870_06HS1869	200	2.88	砼	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.87	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.87	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4624	塘东村	06HS1879_06HS1869	600	11.70	砼	1.40	1.60	1.10	1.00	II	0.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.73	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4625	塘东村	06HS188_06HS183	1000	6.74	砼	2.50	2.10	1.10	1.00	II	0.15	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.52	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4626	塘东村	06HS1889_06HS1879	600	14.69	砼	1.40	1.40	1.80	3.00	II	0.41	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4627	塘东村	06HS190_06HS188	800	5.25	砼	2.10	2.50	2.10	3.00	II	1.38	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.95	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4628	塘东村	06HS1901_06HS1889	600	12.57	砼	2.10	1.40	2.20	3.00	II	0.16	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4629	塘东村	06HS1914_06HS1901	600	14.65	砼	1.60	2.10	2.20	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4630	塘东村	06HS1927_06HS1923	300	1.11	砼	1.00	1.00	1.10	1.00	II	0.90	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4631	塘东村	06HS1930_06HS1928	400	10.91	砼	0.80	0.80	3.30	3.00	III	0.09	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4632	塘东村	06HS1933_06HS1930	400	12.73	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4633	塘东村	06HS1952_06HS1955	400	9.66	PE	1.20	1.20	3.30	3.00	III	0.10	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4634	塘东村	06HS1979_06HS54	800	14.01	砼	2.20	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4635	塘东村	06HS1980_06HS1979	300	8.65	砼	0.70	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4636	塘东村	06HS1981_06HS1980	400X400	5.72	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.26	0.88	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4637	塘东村	06HS2011_06HS2012	800X800	1.61	砼	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4638	塘东村	06HS2011_06WS109	500	5.30	砼	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.47	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4639	塘东村	06HS2013_06HS2011	1500	10.39	砼	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4640	塘东村	06HS2024_06HS2018	1200	27.27	砼	2.60	2.60	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.11	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4641	塘东村	06HS2031_06HS2024	1200	39.15	砼	2.80	2.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.18	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4642	塘东村	06HS2035_06HS2031	1200	14.94	砼	2.80	3.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4643	塘东村	06HS2054_06HS2059	250	4.32	PE	1.00	1.20	3.30	3.00	III	0.23	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.69	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4644	塘东村	06HS2059_06HS2060	300	14.79	PE	1.50	1.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.14	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4645	塘东村	06HS2061_06HS2054	250	12.64	砼	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.79	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.30	3.00	III	0.08	2.40	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4646	塘东村	06HS2064_06HS2061	250	2.54	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4647	塘东村	06HS2066_06HS2064	250	6.96	砼	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4648	塘东村	06HS2071_06HS2066	250	2.55	砼	0.60	0.60	10.00	10.00	IV	0.39	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4649	塘东村	06HS2077_06HS2071	250	20.69	砼	0.60	0.60	2.20	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4650	塘东村	06HS208_06HS211	1200	4.95	砼	2.20	2.40	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.91	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4651	塘东村	06HS211_06HS225	1200	20.33	砼	2.40	2.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.15	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4652	塘东村	06HS211_06WS210	400	3.37	PVC	2.20	2.10	6.60	6.00	IV	0.45	4.62	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4653	塘东村	06HS213_06HS232	1200	25.61	砼	2.30	2.50	1.00	1.00	I	0.31	0.70	结构条件基本完好，不修复	2.00	3.00	II	0.61	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4654	塘东村	06HS22_06HS26	800	23.08	砼	1.90	2.10	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.13	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4655	塘东村	06HS225_06HS213	1200	7.23	砼	2.40	2.30	1.10	1.00	II	0.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.62	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4656	塘东村	06HS232_06HS243	1350	21.62	砼	2.50	2.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.79	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4657	塘东村	06HS243_06HS248	1350	11.42	砼	2.70	2.70	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.49	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4658	塘东村	06HS251_06HS252	800	13.23	砼	1.90	1.90	1.10	1.00	II	0.38	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4659	塘东村	06HS254_06HS251	250	4.34	砼	1.00	1.30	2.20	3.00	II	0.81	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.10	1.00	II	0.23	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4660	塘东村	06HS26_06HS29	800	6.60	砼	2.10	2.10	1.10	1.00	II	0.30	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4661	塘东村	06HS260_06HS268	300	2.65	砼	1.00	1.80	1.00	1.00	I	0.94	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.30	3.00	III	0.45	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4662	塘东村	06HS268_06HS251	800	16.07	砼	1.80	1.90	1.00	1.00	I	0.50	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4663	塘东村	06HS27_06HS297	600	3.96	砼	1.20	1.90	1.10	1.00	II	1.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4664	塘东村	06HS270_06HS269	300	2.82	砼	1.10	1.30	6.60	6.00	IV	0.53	4.62	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4665	塘东村	06HS280_06HS275	800	13.97	砼	1.80	1.80	3.30	3.00	III	0.07	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.10	1.00	II	0.07	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4666	塘东村	06HS281_06HS280	800	2.83	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4667	塘东村	06HS282_06HS284	800	2.36	砼	1.60	1.70	1.10	1.00	II	1.36	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4668	塘东村	06HS284_06HS281	800	1.92	砼	1.60	1.70	6.60	6.00	IV	0.52	4.35	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.00	1.00	I	0.99	0.95	没有明显需要处理的缺陷
4669	塘东村	06HS29_06HS31	800	8.89	砼	2.10	2.30	1.00	1.00	I	0.67	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4670	塘东村	06HS295_06HS27	500	1.84	砼	1.00	1.10	1.10	1.00	II	1.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4671	塘东村	06HS298_06HS26	600	11.45	砼	1.20	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4672	塘东村	06HS3_06HS6	800	6.83	砼	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.66	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4673	塘东村	06HS305_06HS300	500	2.21	砼	1.00	1.00	4.70	6.00	III	1.57	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.91	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4674	塘东村	06HS31_06HS34	600	7.03	砼	3.10	3.20	6.00	6.00	III	0.64	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.28	0.95	没有明显需要处理的缺陷
4675	塘东村	06HS31_06WS32	400	2.75	PE	2.90	2.90	6.00	6.00	III	0.94	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4676	塘东村	06HS334_06HS341	800	6.36	砼	1.40	1.40	1.10	1.00	II	0.94	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4677	塘东村	06HS335_06HS334	250	2.56	砼	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.59	2.31	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4678	塘东村	06HS336_06HS334	500	2.36	砼	1.30	1.30	6.00	6.00	III	0.93	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4679	塘东村	06HS337_06HS334	600	14.26	砼	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	II	0.65	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4680	塘东村	06HS345_06HS347	800	9.66	砼	1.40	1.50	1.00	1.00	I	0.52	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4681	塘东村	06HS347_06HS351	800	6.89	砼	1.50	1.50	2.20	3.00	II	0.65	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4682	塘东村	06HS348_06HS347	500	2.54	砼	1.00	1.10	3.30	3.00	III	0.39	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.98	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4683	塘东村	06HS35_06HS31	800	4.69	砼	2.80	3.10	6.00	6.00	III	0.96	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4684	塘东村	06HS356_06HS357	250	3.78	砼	1.10	1.20	3.00	3.00	II	0.48	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.93	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4685	塘东村	06HS357_06HS361	800	14.20	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.56	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4686	塘东村	06HS359_06HS361	250	4.19	砼	0.90	1.20	3.30	3.00	III	0.24	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.96	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4687	塘东村	06HS36_06HS35	600	2.58	砼	2.70	2.70	3.20	3.00	III	1.32	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.97	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4688	塘东村	06HS364_06HS367	800	10.92	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.73	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4689	塘东村	06HS367_06HS369	800	19.80	砼	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4690	塘东村	06HS403_06HS357	800	17.68	砼	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.28	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.14	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4691	塘东村	06HS406_06HS417	800	13.34	砼	1.60	1.60	3.30	3.00	III	0.07	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.45	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4692	塘东村	06HS408_06HS406	500	7.29	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4693	塘东村	06HS410_06HS406	800	4.03	砼	1.50	1.60	3.30	3.00	III	0.25	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.50	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4694	塘东村	06HS411_06HS406	300	6.47	砼	0.70	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4695	塘东村	06HS415_06HS417	300	5.61	砼	0.80	1.20	1.00	1.00	I	1.00	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4696	塘东村	06HS417_06HS280	800	17.70	砼	1.60	1.80	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4697	塘东村	06HS425_06HS282	800	1.23	砼	1.60	1.60	1.10	1.00	II	0.82	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4698	塘东村	06HS446_06HS447	200	6.57	砼	0.70	0.90	3.00	3.00	II	0.53	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.91	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4699	塘东村	06HS455_06HS446	200	15.14	砼	0.70	0.70	3.00	3.00	II	0.92	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4700	塘东村	06HS46_06HS48	800	15.75	砼	2.20	2.10	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4701	塘东村	06HS473_06HS686	500	7.15	砼	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.35	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.70	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4702	塘东村	06HS476_06HS473	250	0.92	PVC	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4703	塘东村	06HS48_06HS53	800	13.40	砼	2.10	2.20	1.10	1.00	II	0.15	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4704	塘东村	06HS53_06HS54	800	27.05	砼	2.20	2.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.17	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4705	塘东村	06HS553_06HS356	300	3.14	砼	0.90	1.10	6.00	6.00	III	0.95	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.95	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4706	塘东村	06HS565_06HS476	250	11.82	PVC	0.80	0.60	6.60	6.00	IV	0.08	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4707	塘东村	06HS595_06HS565	250	9.14	PVC	1.00	0.80	3.30	3.00	III	0.11	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4708	塘东村	06HS610_06HS595	250	10.65	PVC	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4709	塘东村	06HS63_06HS60	800	22.75	砼	2.10	2.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.22	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4710	塘东村	06HS68_06HS63	800	14.51	砼	1.80	2.10	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.62	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4711	塘东村	06HS68_06WS67	800	6.33	砼	2.70	2.80	1.00	1.00	I	0.47	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.39	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4712	塘东村	06HS683_06HS739	800	13.58	砼	1.20	1.20	2.20	3.00	II	0.15	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.59	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4713	塘东村	06HS739_06HS728	800	13.84	砼	1.20	1.50	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.58	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4714	塘东村	06HS768_06HS772	800	3.37	砼	1.20	1.30	3.30	3.00	III	0.59	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.89	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4715	塘东村	06HS769_06HS768	300	0.61	砼	0.80	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4716	塘东村	06HS771_06HS769	300	8.03	砼	0.80	0.80	6.00	6.00	III	0.93	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.87	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4717	塘东村	06HS772_06HS781	800	16.36	砼	1.30	1.30	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4718	塘东村	06HS782_06HS789	1000	18.29	砼	1.40	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4719	塘东村	06HS784_06HS782	800	2.05	PE	1.30	1.40	1.10	1.00	II	0.49	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4720	塘东村	06HS789_06HS793	1200	17.10	砼	2.10	2.20	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.99	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4721	塘东村	06HS790_06HS789	800	15.57	砼	1.00	2.10	3.00	3.00	II	0.64	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	4.50	6.00	III	0.98	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4722	塘东村	06HS793_06HS1008	1200	14.92	砼	2.20	2.30	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.30	3.00	III	0.10	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4723	塘东村	06HS794_06HS793	300	3.54	砼	1.20	1.40	3.00	3.00	II	0.90	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4724	塘东村	06HS795_06HS793	300	3.89	砼	1.30	1.40	6.00	6.00	III	0.90	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4725	塘东村	06HS797_06HS142	800	30.99	砼	2.20	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4726	塘东村	06HS799_06HS797	300	19.87	砼	0.70	1.30	6.60	6.00	IV	0.05	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4727	塘东村	06HS800_06HS801	600	0.50	砼	1.70	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4728	塘东村	06HS801_06HS797	800	23.25	砼	1.80	2.00	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.15	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4729	塘东村	06HS802_06HS800	600	18.86	砼	1.40	1.50	1.00	1.00	I	0.32	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4730	塘东村	06HS81_06HS95	600	17.08	砼	1.90	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4731	塘东村	06HS827_06HS1128	800	1.29	PE	1.90	1.90	3.30	3.00	III	0.78	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.10	1.00	II	0.93	0.88	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4732	塘东村	06HS833_06HS827	800	7.99	PE	1.90	1.90	3.00	3.00	II	0.56	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.30	3.00	III	0.19	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4733	塘东村	06HS840_06HS833	200	4.41	PVC	0.80	1.00	3.30	3.00	III	0.23	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4734	塘东村	06HS842_06HS833	800	5.71	砼	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.61	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4735	塘东村	06HS855_06HS847	800	8.98	砼	1.70	1.90	3.00	3.00	II	0.95	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4736	塘东村	06HS856_06HS855	300	1.71	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4737	塘东村	06HS859_06HS855	300	2.40	砼	0.70	1.00	1.00	1.00	I	1.00	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4738	塘东村	06HS862_06HS855	800	11.05	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.41	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4739	塘东村	06HS873_06HS865	800	17.38	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.35	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4740	塘东村	06HS875_06HS873	600	4.08	砼	1.20	1.30	2.20	3.00	II	0.49	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4741	塘东村	06HS877_06HS873	800	5.98	PE	1.50	1.50	6.60	6.00	IV	0.17	4.35	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.00	3.00	II	0.50	2.55	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4742	塘东村	06HS879_06HS876	500	2.58	砼	0.90	0.90	3.80	6.00	III	0.94	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4743	塘东村	06HS886_06HS887	400	4.94	砼	0.90	1.70	1.10	1.00	II	0.20	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4744	塘东村	06HS893_06HS887	800	5.09	PE	1.30	1.70	1.10	1.00	II	0.39	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4745	塘东村	06HS900_06HS893	800	2.89	PE	1.50	1.30	1.10	1.00	II	0.35	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4746	塘东村	06HS903_06HS902	300	5.25	砼	0.90	1.50	1.10	1.00	II	0.76	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4747	塘东村	06HS904_06HS903	300	5.79	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4748	塘东村	06HS913_06HS917	400	5.09	砼	0.90	1.40	2.20	3.00	II	0.39	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4749	塘东村	06HS940_06HS947	400	6.29	砼	0.80	1.00	2.20	3.00	II	0.32	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4750	塘东村	06HS95_06HS102	600	25.63	砼	1.80	1.60	1.10	1.00	II	0.08	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.31	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4751	塘东村	06HS952_06HS950	800	10.89	砼	1.30	1.30	3.70	6.00	III	0.28	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4752	塘东村	06HS954_06HS952	800	1.87	砼	1.20	1.30	6.10	10.00	IV	1.07	7.15	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4753	塘东村	06HS965_06HS963	600	13.40	砼	1.10	1.20	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4754	塘东村	06HS967_06HS965	200	1.44	PVC	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4755	塘东村	06HS97_06HS95	300	4.59	砼	1.00	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4756	塘东村	06HS970_06HS965	500	11.76	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.09	2.40	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4757	塘东村	06HS971_06HS970	300	0.79	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	1.26	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4758	塘东村	06HS972_06HS970	300	1.12	砼	0.80	0.90	1.10	1.00	II	0.98	0.77	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.10	1.00	II	0.89	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4759	塘东村	06HS975_06HS970	500	7.46	砼	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.13	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.30	3.00	III	0.13	2.40	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4760	塘东村	06HS978_06HS984	400	3.63	PVC	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.28	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4761	塘东村	06WS107_06WS90	400	43.64	砼	3.70	4.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4762	塘东村	06WS108_06WS107	400	7.08	砼	3.70	3.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4763	塘东村	06WS112_06WS108	400	18.84	砼	3.50	3.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4764	塘东村	06WS117_06WS112	400	24.70	砼	3.50	3.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4765	塘东村	06WS120_06WS117	400	13.48	砼	3.30	3.40	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.07	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4766	塘东村	06WS125_06WS120	400	25.70	砼	3.20	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径(mm)	长度（m）	材质	埋深（m）		结构性缺陷						功能性缺陷						
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价	
4767	塘东村	06WS131_06WS125	400	25.60	砼	3.20	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4768	塘东村	06WS138_06WS131	400	19.25	砼	3.30	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4769	塘东村	06WS143_06WS138	400	25.84	砼	3.20	3.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4770	塘东村	06WS1512_06WS220	300	5.83	砼	0.80	0.80	3.30	3.00	III	0.17	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/	/
4771	塘东村	06WS1515_06WS1512	200	6.36	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4772	塘东村	06WS1518_06WS1515	200	4.38	砼	0.50	0.50	3.20	3.00	III	1.19	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/	/
4773	塘东村	06WS1521_06WS1518	200	4.38	砼	0.30	0.40	3.00	3.00	II	0.91	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.30	3.00	III	0.23	2.40	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理	
4774	塘东村	06WS155_06WS154	400	2.38	PVC	2.40	2.50	3.00	3.00	II	0.92	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
4775	塘东村	06WS2021_06WS2020	300	8.11	PE	0.80	0.90	1.10	1.00	II	0.12	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.37	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理	
4776	塘东村	06WS2026_06WS2020	500	27.79	砼	2.80	2.90	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
4777	塘东村	06WS2029_06WS2030	500	3.17	砼	3.00	3.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.95	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理	
4778	塘东村	06WS2037_06WS2029	500	15.98	砼	2.70	3.00	1.00	1.00	I	0.38	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/	/
4779	塘东村	06WS2038_06WS2037	400	11.79	PE	2.40	2.60	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	II	0.51	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划	
4780	塘东村	06WS2042_06WS2037	500	11.59	砼	2.60	2.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4781	塘东村	06WS2056_06HS2059	250	3.56	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	6.60	6.00	IV	0.28	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理	
4782	塘东村	06WS2067_06WS2056	250	20.56	PE	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4783	塘东村	06WS2072_06WS2067	250	2.63	PE	0.60	0.60	10.00	10.00	IV	0.38	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/	/
4784	塘东村	06WS2078_06WS2072	250	21.12	PE	0.50	0.60	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
4785	塘东村	06WS210_06WS155	400	17.93	PVC	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.36	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划	
4786	塘东村	06WS218_06WS219	300	5.25	PVC	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4787	塘东村	06WS220_06WS218	300	2.03	砼	0.80	0.80	1.10	1.00	II	1.48	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/	/
4788	塘东村	06WS226_06WS228	300	1.04	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4789	塘东村	06WS228_06WS229	300	2.24	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4790	塘东村	06WS229_06WS230	300	4.74	PE	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4791	塘东村	06WS233_06WS235	200	1.81	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.00	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理	
4792	塘东村	06WS235_06WS228	300	14.39	PE	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.07	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划	
4793	塘东村	06WS237_06WS235	300	6.61	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4794	塘东村	06WS244_06WS230	400	34.06	PE	2.70	3.00	8.50	10.00	IV	0.22	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/	/
4795	塘东村	06WS245_06WS244	500	1.97	砼	2.70	2.70	6.00	6.00	III	0.91	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/	/
4796	塘东村	06WS363_06HS362	200	1.64	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4797	塘东村	06WS41_06WS40	500	11.70	砼	2.60	2.70	3.00	3.00	II	0.47	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.26	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划	

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4798	塘东村	06WS530_06WS533	250	12.07	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.21	4.80	根据基础数据进行全面的考虑, 应尽快处理
4799	塘东村	06WS533_06WS547	250	7.06	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.71	8.00	输水功能受到严重影响, 应立即进行处理
4800	塘东村	06WS547_06WS550	250	7.34	砼	0.60	0.80	3.60	6.00	III	1.32	4.20	结构在短期内可能会发生破坏, 应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4801	塘东村	06WS550_06HS553	300	3.92	砼	0.80	0.90	6.00	6.00	III	0.64	4.20	结构在短期内可能会发生破坏, 应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.26	8.00	输水功能受到严重影响, 应立即进行处理
4802	塘东村	06WS67_06WS109	800	41.56	砼	2.90	3.10	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好, 不修复	6.00	6.00	III	0.05	4.80	根据基础数据进行全面的考虑, 应尽快处理
4803	塘东村	06WS73_06WS74	300	8.29	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4804	塘东村	06WS75_06WS73	300	10.44	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.34	2.40	没有立即进行处理的必要, 但宜安排处理计划
4805	塘东村	06WS767_06WS765	300	16.33	砼	0.70	0.70	6.00	6.00	III	0.73	4.20	结构在短期内可能会发生破坏, 应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4806	塘东村	06WS77_06WS9	400	17.94	砼	4.80	4.90	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象, 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4807	塘东村	06WS791_06HS789	300	5.54	砼	1.20	1.20	10.00	10.00	IV	0.18	7.00	结构已经发生或即将发生破坏, 应立即修复	/	/	/	/	/	/
4808	塘东村	06WS91_06WS90	300	14.98	砼	1.00	1.30	3.30	3.00	III	0.07	2.10	结构在短期内可能会发生破坏, 应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4809	塘东村	06YS103_06HS102	300	1.98	砼	1.00	1.20	3.30	3.00	III	0.50	2.10	结构在短期内可能会发生破坏, 应尽快修复	3.30	3.00	III	0.76	2.64	根据基础数据进行全面的考虑, 应尽快处理
4810	塘东村	06YS110_06HS108	250	4.75	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.63	0.70	结构条件基本完好, 不修复	10.00	10.00	IV	0.74	8.00	输水功能受到严重影响, 应立即进行处理
4811	塘东村	06YS114_06HS113	300	4.86	砼	1.00	1.30	10.00	10.00	IV	0.21	7.00	结构已经发生或即将发生破坏, 应立即修复	/	/	/	/	/	/
4812	塘东村	06YS124_06HS121	300	4.99	砼	1.00	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.90	8.00	输水功能受到严重影响, 应立即进行处理
4813	塘东村	06YS13_06HS16	800	11.01	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	II	0.50	2.40	没有立即进行处理的必要, 但宜安排处理计划
4814	塘东村	06YS133_06HS132	300	2.12	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.71	2.64	根据基础数据进行全面的考虑, 应尽快处理
4815	塘东村	06YS135_06HS132	200	4.47	PVC	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.22	2.40	根据基础数据进行全面的考虑, 应尽快处理
4816	塘东村	06YS137_06HS136	300	6.32	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.32	8.00	输水功能受到严重影响, 应立即进行处理
4817	塘东村	06YS1574_06YS1575	300	1.84	PVC	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4818	塘东村	06YS1575_06YS1580	300	7.39	PVC	0.60	1.40	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.34	4.80	根据基础数据进行全面的考虑, 应尽快处理
4819	塘东村	06YS1584_06YS1609	300	10.24	PVC	1.30	0.90	3.30	3.00	III	0.10	2.10	结构在短期内可能会发生破坏, 应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4820	塘东村	06YS1619_06YS1574	300	3.11	PVC	0.50	0.50	6.60	6.00	IV	0.32	4.20	结构已经发生或即将发生破坏, 应立即修复	/	/	/	/	/	/
4821	塘东村	06YS2_06HS1	200	5.80	砼	1.10	1.50	1.00	1.00	I	0.86	0.70	结构条件基本完好, 不修复	/	/	/	/	/	/
4822	塘东村	06YS2022_06YS2023	200	24.16	PVC	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.14	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4823	塘东村	06YS2065_06HS2064	250	1.12	砼	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.99	0.77	结构在短期内不会发生破坏现象, 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4824	塘东村	06YS2075_06HS2071	250	0.93	砼	0.60	0.60	1.10	1.00	II	1.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象, 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4825	塘东村	06YS24_06HS22	300	7.01	砼	0.80	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4826	塘东村	06YS288_06HS282	500	2.39	砼	1.10	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4827	塘东村	06YS342_06HS343	200	3.62	砼	0.80	1.30	3.30	3.00	III	0.41	2.31	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.28	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4828	塘东村	06YS344_06HS345	200	3.99	砼	1.10	1.30	1.10	1.00	II	1.00	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4829	塘东村	06YS349_06HS351	200	2.27	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.88	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.93	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4830	塘东村	06YS37_06YS39	200	3.94	砼	1.20	2.00	3.00	3.00	II	0.89	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.89	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4831	塘东村	06YS373_06HS343	200	2.82	砼	0.70	1.00	6.00	10.00	IV	0.81	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4832	塘东村	06YS38_06YS37	200	7.26	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.83	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.48	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4833	塘东村	06YS4_06HS3	300	1.76	砼	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.57	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4834	塘东村	06YS404_06HS367	250	1.92	砼	0.50	1.20	6.60	6.00	IV	0.52	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	6.00	6.00	III	0.89	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4835	塘东村	06YS405_06HS361	250	2.24	砼	0.70	1.20	3.80	6.00	III	1.05	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4836	塘东村	06YS407_06HS406	300	7.62	砼	0.80	1.10	1.00	1.00	I	0.46	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4837	塘东村	06YS416_06HS417	300	2.60	砼	0.80	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4838	塘东村	06YS489_06YS496	500	9.56	砼	1.20	1.20	1.10	1.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4839	塘东村	06YS490_06YS489	200	2.25	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4840	塘东村	06YS494_06YS496	200	1.91	PVC	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4841	塘东村	06YS5_06HS3	200	5.70	砼	1.10	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.97	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4842	塘东村	06YS51_06YS52	200	7.15	砼	0.90	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.63	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4843	塘东村	06YS52_06HS53	300	3.87	砼	1.20	1.30	6.60	6.00	IV	0.26	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4844	塘东村	06YS65_06HS63	200	7.59	砼	1.00	1.50	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.46	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4845	塘东村	06YS828_06HS827	500	2.67	砼	1.20	1.50	3.00	3.00	II	0.97	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.94	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4846	塘东村	06YS834_06HS833	150	1.69	PVC	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4847	塘东村	06YS895_06HS893	300	1.11	砼	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.90	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.30	3.00	III	0.99	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4848	塘东村	06YS896_06HS893	300	2.40	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.42	2.40	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4849	塘东村	06YS897_06HS893	300	5.01	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.20	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4850	塘东村	06YS951_06HS952	250	1.24	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.96	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4851	塘东村	06YS96_06HS95	200	1.70	砼	0.90	1.20	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.70	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4852	塘东村	5HS0753_5HS0751	600	23.86	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.27	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4853	塘东村	5HS0754_5HS0753	400	6.79	砼	1.00	0.90	10.00	10.00	IV	0.15	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4854	塘东村	5HS0755_5HS0753	400	10.34	砼	0.80	1.00	1.10	1.00	II	0.39	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4855	塘东村	5HS0770_5HS0771	300	4.18	砼	0.70	0.90	1.10	1.00	II	0.24	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.96	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4856	塘东村	5HS0771_5HS0773	400	4.67	砼	0.90	0.90	1.10	1.00	II	0.21	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4857	塘东村	5HS0814_5HS0819	600	3.35	砼	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.30	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4858	塘东村	5HS0815_5HS0814	400	2.10	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4859	塘东村	5HS0816_5HS0814	400	3.26	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.95	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4860	塘东村	5HS0817_5HS0814	600	0.78	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4861	塘东村	5HS0818_5HS0817	600	16.25	砼	1.20	0.80	1.10	1.00	II	0.49	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4862	塘东村	5HS0820_5HS0818	300	1.68	砼	0.80	1.00	8.50	10.00	IV	1.83	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4863	塘东村	5HS0823_5HS0818	400	6.92	砼	1.10	1.10	3.00	3.00	II	0.72	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4864	塘东村	5HS0830_5HS0823	400	19.98	砼	1.30	1.10	1.10	1.00	II	0.30	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4865	塘东村	5HS0881_5HS0882	300	1.13	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4866	塘东村	5HS0884_5HS0881	300	6.51	PVC	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4867	塘东村	5HS0923_5HS0925	400	9.24	砼	1.60	1.50	1.10	1.00	II	0.11	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4868	塘东村	5HS0924_5HS0830	400	15.78	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4869	塘东村	5HS0925_5HS0924	400	9.03	砼	1.60	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4870	塘东村	5HS0928_5HS0923	400	15.53	砼	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.64	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4871	塘东村	5HS0940_5HS0941	150	1.93	PVC	0.20	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4872	塘东村	5HS0941_5HS1834	200	3.40	PVC	0.20	0.40	1.00	1.00	I	0.88	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.88	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4873	塘东村	5HS1110_5HS0928	400	19.10	砼	1.40	1.50	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4874	塘东村	5HS1111_5HS1110	300	4.54	砼	0.90	1.00	6.00	6.00	III	0.99	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.88	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4875	塘东村	5HS1112_5HS1110	400	19.96	砼	1.40	1.40	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4876	塘东村	5HS1113_5HS1112	300	4.03	砼	1.10	1.20	10.00	10.00	IV	0.25	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	6.00	6.00	III	0.74	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4877	塘东村	5HS1120_5HS1112	400	30.24	砼	1.50	1.40	2.20	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4878	塘东村	5HS1121_5HS1120	300	3.93	砼	0.90	1.10	6.00	6.00	III	0.89	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.89	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4879	塘东村	5HS1125_5HS1120	400	28.33	砼	1.00	1.50	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4880	塘东村	5HS1126_5HS1125	400	7.52	砼	1.00	1.00	1.10	1.00	II	0.93	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.93	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4881	塘东村	5HS1127_5HS1126	400	17.14	砼	1.30	1.00	6.00	6.00	III	0.32	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.29	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4882	塘东村	5HS1128_5HS1127	300	2.08	砼	0.80	0.90	6.00	6.00	III	0.96	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.96	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
4883	塘东村	5HS1130_5HS1127	400	12.87	砼	1.50	1.30	3.20	3.00	III	1.01	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.27	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4884	塘东村	5HS1131_5HS1130	300	3.13	砼	0.80	1.20	10.00	10.00	IV	0.32	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4885	塘东村	5HS1134_5HS1130	400	19.94	砼	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.25	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4886	塘东村	5HS1209_5HS1208	800	8.27	砼	1.80	2.10	3.30	3.00	III	0.12	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.24	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4887	塘东村	5HS1210_5HS1209	600	5.54	砼	0.90	1.00	1.80	3.00	II	1.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4888	塘东村	5HS1215_5HS1213	600	5.14	砼	1.00	0.90	2.20	3.00	II	0.39	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4889	塘东村	5HS1227_5HS1215	600	2.52	砼	1.00	1.00	3.90	6.00	III	0.79	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.99	2.55	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4890	塘东村	5HS1234_5HS1227	400	11.04	PE	0.70	1.00	1.10	1.00	II	0.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4891	塘东村	5HS1292_5HS1289	400	13.92	砼	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.43	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.36	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4892	塘东村	5HS1307_5HS1292	400	4.21	砼	0.70	0.60	1.10	1.00	II	1.19	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.90	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4893	塘东村	5HS1318_5HS1315	300	4.61	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.54	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4894	塘东村	5HS1318_5HS1319	400	1.66	砼	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.60	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.60	6.00	IV	0.90	5.28	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4895	塘东村	5HS1319_5HS1358	500	2.16	砼	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.46	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.30	3.00	III	0.69	2.64	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
4896	塘东村	5HS1323_5HS1321	400	1.07	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4897	塘东村	5HS1324_5HS1323	400	6.95	砼	0.50	0.70	1.10	1.00	II	0.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.86	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4898	塘东村	5HS1341_5HS1340	500	0.62	砼	0.70	0.70	1.10	1.00	II	1.63	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4899	塘东村	5HS1353_5HS1352	300	1.19	PVC	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4900	塘东村	5HS1356_5HS1353	300	3.61	PE	0.70	0.60	1.10	1.00	II	0.28	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4901	塘东村	5HS1366_5HS1363	600	5.61	砼	0.80	0.80	2.20	3.00	II	0.36	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4902	塘东村	5HS1371_5HS1366	500	4.82	砼	0.80	0.80	1.10	1.00	II	0.21	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4903	塘东村	5HS1397_5HS1391	500	9.42	砼	0.90	0.90	3.90	6.00	III	0.21	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4904	塘东村	5HS1404_5HS1403	300	0.95	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.06	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4905	塘东村	5HS1417_5HS1416	500	8.07	砼	1.00	0.90	3.90	6.00	III	0.25	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4906	塘东村	5HS1418_5HS1417	500	1.47	砼	1.00	1.00	6.10	10.00	IV	1.36	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4907	塘东村	5HS1427_5HS1429	500	3.92	砼	0.80	1.00	4.30	6.00	III	1.15	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4908	塘东村	5HS1431_5HS1427	500	9.18	砼	0.90	0.80	4.30	6.00	III	0.65	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4909	塘东村	5HS1447_5HS1446	500	10.70	砼	0.70	0.90	6.00	10.00	IV	0.34	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4910	塘东村	5HS1472_5HS1471	500	6.49	砼	0.60	0.70	3.30	3.00	III	0.15	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4911	塘东村	5HS1483_5HS1404	300	8.35	PE	0.50	0.50	1.10	1.00	II	0.12	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4912	塘东村	5HS1500_5HS1483	300	2.48	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4913	塘东村	5HS1517_5HS1514	300	3.51	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4914	塘东村	5HS1520_5HS1517	200	6.48	PVC	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4915	塘东村	5HS1548_5HS1427	300	8.34	砼	0.50	0.60	2.50	3.00	II	0.46	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4916	塘东村	5HS1562_5HS1556	300	3.49	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.86	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4917	塘东村	5HS1564_5HS1562	300	4.24	砼	0.50	0.50	2.20	3.00	II	0.83	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4918	塘东村	5HS1565_5HS1564	200	1.19	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4919	塘东村	5HS1566_5HS1565	200	9.99	PVC	0.30	0.30	6.00	6.00	III	0.35	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.50	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4920	塘东村	5HS1567_5HS1566	200	1.62	PVC	0.30	0.30	1.00	1.00	I	0.99	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.30	3.00	III	0.93	2.64	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4921	塘东村	5HS1568_5HS1567	200	4.37	PVC	0.30	0.30	3.00	3.00	II	0.98	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.80	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4922	塘东村	5HS1583_5HS1571	300	8.27	砼	0.90	0.30	2.20	3.00	II	0.48	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.54	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4923	塘东村	5HS1584_5HS1583	300	7.44	砼	0.90	0.80	2.20	3.00	II	0.27	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4924	塘东村	5HS1591_5HS1590	300	2.33	砼	0.80	0.80	3.20	3.00	III	1.42	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4925	塘东村	5HS1594_5HS1591	300	6.13	砼	0.80	0.80	4.80	6.00	III	0.76	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4926	塘东村	5HS1596_5HS1594	300	8.42	砼	0.70	0.80	2.10	3.00	II	0.68	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.77	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4927	塘东村	5HS1596_5HS1757	300	2.52	砼	0.70	0.80	6.00	6.00	III	0.99	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.00	6.00	III	0.95	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4928	塘东村	5HS1597_5HS1596	300	0.82	砼	0.40	0.70	3.30	3.00	III	1.22	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.10	1.00	II	1.22	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4929	塘东村	5HS1598_5HS1341	500	10.91	砼	0.60	0.60	1.10	1.00	II	0.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4930	塘东村	5HS1605_5HS1600	500	7.42	砼	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.13	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.88	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
4931	塘东村	5HS1609_5HS1605	300	1.24	砼	0.50	0.50	3.70	6.00	III	2.62	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4932	塘东村	5HS1611_5HS1605	500	10.07	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.84	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4933	塘东村	5HS1619_5HS1617	200	10.44	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4934	塘东村	5HS1623_5HS1599	400	7.96	砼	0.60	0.50	3.00	3.00	II	0.63	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.63	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4935	塘东村	5HS1626_5HS1623	300	5.94	砼	0.60	0.60	1.10	1.00	II	0.17	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.93	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4936	塘东村	5HS1629_5HS1628	300	1.71	砼	0.60	0.60	6.60	6.00	IV	0.88	4.62	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	6.60	6.00	IV	0.88	5.28	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4937	塘东村	5HS1630_5HS1629	300	8.41	PVC	0.40	0.50	3.30	3.00	III	0.12	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4938	塘东村	5HS1631_5HS1630	300	9.19	PVC	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4939	塘东村	5HS1645_5HS1648	300	2.06	砼	0.60	0.90	1.10	1.00	II	1.46	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4940	塘东村	5HS1650_5HS1645	300	8.53	砼	0.50	0.60	1.10	1.00	II	0.70	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4941	塘东村	5HS1655_5HS1654	300	4.91	砼	0.50	0.50	6.00	6.00	III	0.92	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4942	塘东村	5HS1656_5HS1655	300	6.81	PVC	0.70	0.50	6.00	6.00	III	0.66	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4943	塘东村	5HS1661_5HS1655	300	4.64	砼	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.75	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4944	塘东村	5HS1670_5HS1664	300	3.00	砼	0.50	0.50	6.00	6.00	III	0.97	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4945	塘东村	5HS1676_5HS1670	300	7.62	砼	0.60	0.50	6.00	6.00	III	0.59	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.66	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4946	塘东村	5HS1682_5HS1841	300	5.89	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4947	塘东村	5HS1683_5HS1682	300	4.83	PE	0.80	0.60	1.10	1.00	II	0.21	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4948	塘东村	5HS1684_5HS1683	400	6.96	PE	0.80	0.60	10.00	10.00	IV	0.14	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4949	塘东村	5HS1690_5HS1137	400	21.53	砼	1.40	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4950	塘东村	5HS1719_5HS1718	500	8.69	砼	1.50	1.70	4.80	6.00	III	0.38	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.00	6.00	III	0.29	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4951	塘东村	5HS1722_5HS1719	500	1.28	砼	1.20	1.30	2.20	3.00	II	1.56	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4952	塘东村	5HS1746_5HS1745	300	7.67	砼	0.60	0.90	6.00	6.00	III	0.39	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.60	6.00	IV	0.13	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4953	塘东村	5HS1750_5HS1751	300	7.53	砼	0.70	0.90	6.60	6.00	IV	0.13	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	6.00	6.00	III	0.66	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4954	塘东村	5HS1751_5HS1752	300	2.98	砼	0.90	0.90	3.00	3.00	II	0.67	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4955	塘东村	5HS1785_5HS1784	300	8.33	砼	0.70	0.70	6.00	6.00	III	0.34	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.30	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4956	塘东村	5HS1792_5HS1791	300	4.27	砼	0.70	0.50	6.60	6.00	IV	0.23	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4957	塘东村	5HS1793_5HS1792	300	2.53	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.39	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4958	塘东村	5HS1795_5HS1792	300	3.71	砼	0.70	0.70	3.30	3.00	III	0.27	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4959	塘东村	5HS1801_5HS1800	300	2.34	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.85	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4960	塘东村	5HS1802_5HS1801	400X500	0.51	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4961	塘东村	5HS1811_5HS1817	1000	19.35	砼	1.50	1.60	1.00	1.00	I	0.31	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4962	塘东村	5HS1812_5HS1811	1000	12.11	砼	1.30	1.50	2.20	3.00	II	0.17	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4963	塘东村	5HS1813_5HS1811	400	5.68	砼	0.90	0.90	3.90	6.00	III	0.35	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4964	塘东村	5HS1814_5HS1813	400	17.35	砼	0.80	0.80	1.10	1.00	II	0.40	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4965	塘东村	5HS1815_5HS1814	300	16.04	砼	0.50	0.80	3.00	3.00	II	0.28	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.37	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4966	塘东村	5HS1816_5HS1815	300	7.82	砼	0.40	0.50	4.70	6.00	III	1.19	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.77	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4967	塘东村	5HS1817_5HS1838	1000	54.11	砼	1.60	1.80	6.60	6.00	IV	0.02	4.35	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4968	塘东村	5HS1818_5HS1817	600	5.90	砼	1.70	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
4969	塘东村	5HS1819_5HS1818	600	13.33	砼	1.30	1.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.26	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4970	塘东村	5HS1820_5HS1736	300	10.56	砼	1.20	1.10	3.30	3.00	III	0.09	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4971	塘东村	5HS1821_5HS1820	300	8.79	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.57	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4972	塘东村	5HS1822_5HS1821	300	8.76	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4973	塘东村	5HS1823_5HS1822	300	7.97	砼	1.00	1.10	1.10	1.00	II	0.13	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4974	塘东村	5HS1824_5HS1823	300	7.88	砼	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.13	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.76	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4975	塘东村	5HS1825_5HS1824	300	7.66	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.46	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4976	塘东村	5HS1826_5HS1825	300	7.64	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	6.60	6.00	IV	0.20	5.28	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4977	塘东村	5HS1834_5HS0881	200	2.02	PVC	0.20	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4978	塘东村	5HS1840_5HS1676	400	3.72	PE	0.60	0.60	6.00	6.00	III	0.86	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4979	塘东村	5HS1841_5HS1840	400	2.30	PE	0.60	0.60	6.00	6.00	III	0.91	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4980	塘东村	5WS2198_5WS2197	300	9.20	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.49	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4981	塘东村	5WS2199_5WS2198	300	15.31	PE	1.30	1.40	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4982	塘东村	5WS2202_5WS2199	300	12.30	PVC	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4983	塘东村	5WS2207_5WS2202	300	10.02	PVC	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4984	塘东村	5WS2389_5HS1684	100	1.57	PVC	0.30	0.30	1.80	3.00	II	1.91	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4985	塘东村	5WS2402_5WS2404	300	13.49	PE	1.20	0.70	10.00	10.00	IV	0.07	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.00	3.00	II	0.44	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4986	塘东村	5WS2422_5WS2423	500	32.68	PE	3.60	3.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.08	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
4987	塘东村	5WS2423_5WS2425	500	11.06	PE	3.90	4.20	3.00	3.00	II	0.18	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4988	塘东村	5WS2424_5WS2423	300	9.79	PE	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4989	塘东村	5WS2437_5WS2438	300	17.41	PE	0.70	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4990	塘东村	5WS2438_5WS2439	300	18.05	PE	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4991	塘东村	5WS2439_5WS2441	300	17.51	PE	1.00	1.20	10.00	10.00	IV	0.06	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4992	塘东村	5WS2442_5WS2446	300	13.18	PE	1.20	1.30	10.00	10.00	IV	0.08	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
4993	塘东村	5WS2446_5WS2424	300	22.61	PE	1.30	1.50	3.30	3.00	III	0.04	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
4994	塘东村	5YS2467_06HS337	400	4.93	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.71	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
4995	塘东村	5YS2471_5YS2467	400	12.77	砼	1.50	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.20	0.80	没有明显需要处理的缺陷
4996	塘东村	5YS2473_5YS2471	400	12.88	砼	1.50	1.60	1.00	1.00	I	0.27	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
4997	塘东村	5YS2475_5YS2473	400	14.83	砼	1.50	1.50	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
4998	塘东村	5YS2477_5YS2475	400	16.16	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.15	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
4999	塘东村	5YS2479_5YS2477	300	24.28	砼	1.10	1.50	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5000	塘东村	5YS2479_5YS2502	400	7.25	砼	1.10	1.10	1.10	1.00	II	0.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.69	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5001	塘东村	5YS2480_5YS2479	300	10.69	砼	1.10	1.20	3.30	3.00	III	0.09	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5002	塘东村	5YS2482_5YS2479	300	6.65	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5003	塘东村	5YS2483_5YS2497	300	5.52	砼	1.10	1.20	1.10	1.00	II	0.18	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5004	塘东村	5YS2485_5HS0751	400	10.93	砼	1.10	1.30	1.10	1.00	II	0.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5005	塘东村	5YS2485_5YS2467	300	28.61	砼	0.80	1.20	1.10	1.00	II	0.03	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.19	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5006	塘东村	5YS2486_5YS2485	300	9.93	砼	0.80	1.10	1.10	1.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5007	塘东村	5YS2496_5YS2483	300	2.29	砼	0.80	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5008	塘东村	5YS2497_5YS2485	300	17.89	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5009	塘东村	5YS2500_5YS2483	400	8.97	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5010	塘东村	5YS2503_5YS2502	300	2.13	砼	0.90	1.10	3.30	3.00	III	0.47	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5011	塘东村	5YS2504_5YS2480	300	16.79	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5012	塘东村	5YS2510_5YS2508	300	7.17	砼	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.14	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5013	塘东村	5YS2512_5YS2510	300	9.66	砼	0.90	1.00	10.00	10.00	IV	0.10	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.00	3.00	II	0.21	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5014	塘东村	5YS2516_5YS2510	300	3.79	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	6.60	6.00	IV	0.26	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5015	塘东村	5YS2528_5HS0830	300	4.46	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.22	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5016	塘东村	5YS2529_5HS0830	300	3.66	砼	0.70	1.00	2.20	3.00	II	0.68	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5017	塘东村	5YS2555_5HS0923	300	4.67	砼	0.90	1.10	3.30	3.00	III	0.21	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.10	1.00	II	0.21	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5018	塘东村	5YS2560_5HS0924	300	4.32	砼	0.60	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5019	塘东村	5YS2561_5HS0924	300	2.09	砼	0.60	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.48	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5020	塘东村	5YS2562_5HS0928	300	1.66	砼	1.00	1.20	1.10	1.00	II	0.90	0.77	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5021	塘东村	5YS2563_5HS0928	300	4.35	砼	1.00	1.20	3.30	3.00	III	0.23	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5022	塘东村	5YS2593_5HS1110	300	1.72	砼	1.00	1.00	3.80	6.00	III	1.28	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5023	塘东村	5YS2594_5HS1112	300	2.00	砼	1.00	1.20	3.30	3.00	III	0.75	2.31	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5024	塘东村	5YS2595_5HS1120	300	1.79	砼	0.80	1.00	10.00	10.00	IV	0.56	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5025	塘东村	5YS2597_5HS1125	300	4.34	砼	0.50	0.60	6.00	6.00	III	0.69	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5026	塘东村	5YS2652_5HS1729	300	1.52	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.66	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5027	塘东村	5YS2653_5YS2652	300	6.45	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.85	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5028	塘东村	5YS2656_5HS1819	300	7.98	砼	1.20	1.30	1.10	1.00	II	0.75	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5029	塘东村	5YS2657_5YS2656	300	13.67	砼	1.00	1.20	2.20	3.00	II	0.15	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5030	塘东村	5YS2658_5YS2657	300	10.50	砼	1.00	1.00	2.20	3.00	II	0.52	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5031	塘东村	5YS2660_5YS2658	300	8.64	砼	0.80	0.90	1.10	1.00	II	0.23	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5032	塘东村	6HS4015_6HS4010	400	34.67	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5033	塘东村	6HS4016_6HS4015	400	3.42	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5034	塘东村	6HS4017_6HS4016	500	10.91	砼	1.70	0.90	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.09	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5035	塘东村	6HS4018_6HS4015	400	18.55	砼	1.00	1.00	3.80	6.00	III	0.18	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5036	塘东村	6HS4019_6HS4020	600	5.42	砼	1.10	1.10	2.20	3.00	II	0.37	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5037	塘东村	6HS4021_6HS4020	300	1.33	PE	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5038	塘东村	6HS4024_6HS4025	600	4.12	砼	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.97	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5039	塘东村	6HS4025_6HS4019	600	10.32	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.48	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5040	塘东村	6HS4026_6HS4024	600	22.02	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5041	塘东村	6HS4027_6HS4028	400	3.71	砼	1.10	1.10	2.20	3.00	II	0.88	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5042	塘东村	6HS4028_6HS4018	400	22.76	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5043	塘东村	6HS4029_6HS4028	200	4.50	PE	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5044	塘东村	6HS4031_6HS4027	400	24.53	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.24	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5045	塘东村	6HS4032_6HS4031	400	36.51	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5046	塘东村	6HS4035_6HS4036	200	0.88	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5047	塘东村	6HS4044_6HS4043	300	28.80	砼	1.70	1.80	3.30	3.00	III	0.07	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5048	塘东村	6HS4046_6HS4043	300	31.24	PVC	1.80	1.80	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.32	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5049	塘东村	6HS4048_6HS3997	400	17.84	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5050	塘东村	6HS4051_6HS4048	400	12.53	PE	1.10	1.10	1.10	1.00	II	0.08	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5051	塘东村	6HS4052_6HS4051	400	18.22	PE	1.00	1.10	6.60	6.00	IV	0.05	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5052	塘东村	6HS4053_6HS4052	300	27.89	PE	1.00	1.00	3.30	3.00	III	0.04	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5053	塘东村	6HS4054_6HS4023	300	2.99	PE	0.50	0.60	3.30	3.00	III	0.33	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5054	塘东村	6HS4057_6HS4054	150	9.20	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.87	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5055	塘东村	6HS4058_6HS4057	150	6.06	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.33	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5056	塘东村	6HS4060_6HS4069	300	2.69	砼	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.74	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.97	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5057	塘东村	6HS4061_6HS4060	300	17.15	PE	1.10	1.00	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.12	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5058	塘东村	6HS4062_6HS4061	300	8.47	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5059	塘东村	6HS4063_6HS4061	300	13.19	PE	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.61	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5060	塘东村	6HS4064_6HS4062	200	1.92	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	6.60	6.00	IV	0.78	5.28	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5061	塘东村	6HS4065_6HS4062	200	8.29	PE	0.60	0.60	3.30	3.00	III	0.12	2.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5062	塘东村	6HS4066_6HS4063	300	2.69	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	1.86	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5063	塘东村	6HS4067_6HS4069	300	21.77	砼	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.14	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5064	塘东村	6HS4069_6HS4059	300	1.82	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5065	塘东村	6HS4070_6HS4067	300	14.60	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5066	塘东村	6HS4081_6HS4080	200	6.77	PE	0.40	0.60	6.60	6.00	IV	0.15	4.20	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5067	塘东村	6HS4082_6HS4081	200	15.25	PE	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5068	塘东村	6HS4083_6HS4082	200	5.59	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.18	2.40	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5069	塘东村	6HS4085_6HS4080	300	24.32	PE	1.20	1.30	6.60	6.00	IV	0.04	4.20	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5070	塘东村	6HS4086_6HS4085	200	4.12	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5071	塘东村	6HS4088_6HS4085	300	13.28	PE	1.20	1.20	10.00	10.00	IV	0.08	7.00	结构已经发生或即将发生破 坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5072	塘东村	6HS4089_6HS4088	200	3.53	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5073	塘东村	6HS4090_6HS4089	200	10.92	PE	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	II	1.47	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5074	塘东村	6HS4092_6HS4088	300	25.98	PE	1.20	1.20	2.20	3.00	II	0.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5075	塘东村	6HS4093_6HS4092	200	4.48	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5076	塘东村	6HS4094_6HS4092	300	17.90	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5077	塘东村	6HS4095_6HS4100	400	20.14	砼	1.20	1.20	3.60	6.00	III	0.18	4.20	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.25	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5078	塘东村	6HS4098_6HS4095	400	15.81	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5079	塘东村	6HS4100_6HS4101	400	31.09	砼	1.20	1.20	1.10	1.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5080	塘东村	6HS4101_6HS4103	400	30.82	砼	1.20	1.20	1.10	1.00	II	0.03	0.70	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5081	塘东村	6HS4103_6HS4105	400	28.73	砼	1.20	1.50	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5082	塘东村	6HS4105_6HS4107	400	30.11	砼	1.50	1.90	3.30	3.00	III	0.10	2.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5083	塘东村	6HS4107_6HS4109	500	23.29	砼	1.90	1.60	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5084	塘东村	6HS4109_6HS4110	500	19.44	砼	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5085	塘东村	6HS4110_6HS4111	600	1.04	砼	1.80	2.00	3.30	3.00	III	0.96	2.10	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5086	塘东村	6HS4112_6HS4107	400	14.65	砼	1.50	1.60	2.20	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏 现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5087	塘东村	6HS4113_6HS4112	400	16.45	砼	1.50	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5088	塘东村	6HS4116_6HS4113	400	29.86	砼	1.50	1.50	3.90	6.00	III	0.07	4.20	结构在短期内可能会发生破 坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5089	塘东村	6HS4117_6HS4116	400	29.65	砼	1.50	1.50	2.70	6.00	III	0.63	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5090	塘东村	6HS4119_6HS4117	400	22.20	砼	1.40	1.50	3.20	3.00	III	0.41	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5091	塘东村	6HS4120_6HS4121	300	14.92	砼	1.00	0.90	4.30	6.00	III	0.30	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5092	塘东村	6HS4121_6HS4110	300	1.10	砼	0.90	1.00	2.20	3.00	II	1.83	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5093	塘东村	6HS4122_6HS4124	400	13.00	砼	1.10	1.20	4.80	6.00	III	0.51	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5094	塘东村	6HS4123_6HS4122	300	13.15	砼	1.10	1.10	3.00	3.00	II	0.46	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5095	塘东村	6HS4124_6HS4126	400X400	10.21	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.98	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5096	塘东村	6HS4125_6HS4124	400	12.46	砼	1.20	1.20	2.20	3.00	II	0.24	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.64	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5097	塘东村	6HS4127_6HS4125	400	12.73	砼	1.00	1.20	3.30	3.00	III	0.08	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5098	塘东村	6HS4128_6HS4127	300	8.48	砼	0.90	1.00	5.00	6.00	III	0.24	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5099	塘东村	6HS4129_6HS4128	300	10.57	砼	0.90	0.90	1.10	1.00	II	0.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5100	塘东村	6HS4130_6HS4129	300	17.19	砼	0.80	0.90	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5101	塘东村	6HS4131_6HS4130	300	6.14	砼	0.80	0.80	6.60	6.00	IV	0.16	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.00	1.00	I	0.98	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5102	塘东村	6HS4132_6HS4131	300	9.59	砼	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.94	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5103	塘东村	6HS4133_6HS4132	300	10.92	砼	0.50	0.60	1.10	1.00	II	0.18	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5104	塘东村	6HS4135_6HS4130	300	9.71	砼	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.62	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5105	塘东村	6HS4139_6HS4140	300	16.67	砼	1.30	1.30	1.00	1.00	I	0.36	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5106	塘东村	6HS4140_6HS4142	300	22.77	砼	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5107	塘东村	6HS4141_6HS4139	300	8.72	砼	1.30	1.30	3.30	3.00	III	0.11	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5108	塘东村	6HS4144_6HS4143	400	9.56	砼	1.50	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5109	塘东村	6HS4145_6HS4147	300	16.13	砼	1.00	1.00	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5110	塘东村	6HS4146_6HS4145	300	3.98	砼	0.90	0.90	3.30	3.00	III	0.25	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5111	塘东村	6HS4147_6HS4148	300	6.99	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5112	塘东村	6HS4148_6HS4150	300	20.66	砼	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5113	塘东村	6HS4150_6HS4152	300	20.85	砼	1.40	1.50	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5114	塘东村	6HS4152_6HS4156	400	20.99	砼	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5115	塘东村	6HS4156_6HS4160	400	8.74	砼	1.60	1.60	2.20	3.00	II	0.46	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5116	塘东村	6HS4161_6HS4144	400	20.94	砼	1.60	1.50	/	/	/	/	/	/	6.60	6.00	IV	0.05	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5117	塘东村	6HS4162_6HS4133	300	7.77	砼	0.50	0.50	1.10	1.00	II	0.13	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.30	3.00	III	0.13	2.40	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5118	塘东村	6HS4164_6HS4131	300	11.07	砼	0.70	0.80	3.30	3.00	III	0.18	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5119	塘东村	6HS4165_6HS4164	300	30.21	砼	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.33	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5120	塘东村	6HS4166_6HS4165	300	10.86	砼	0.70	0.70	3.80	6.00	III	0.32	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5121	塘东村	6HS4167_6HS4166	300	8.98	砼	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.11	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5122	塘东村	6HS4168_6HS4167	300	9.43	砼	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.11	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.64	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5123	塘东村	6HS4170_6HS4168	300	8.81	砼	0.60	0.60	1.10	1.00	II	0.11	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.91	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5124	塘东村	6HS4171_6HS4170	300	3.83	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.91	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5125	塘东村	6HS4172_6HS4171	300	8.09	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.37	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5126	塘东村	6HS4173_6HS4175	300	5.01	砼	0.60	0.60	6.00	6.00	III	0.98	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	1.00	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5127	塘东村	6HS4174_6HS4175	300	2.21	砼	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.90	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.90	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5128	塘东村	6HS4175_6HS4176	300	3.47	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.87	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5129	塘东村	6HS4176_6HS4171	300	10.67	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.28	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5130	塘东村	6HS4178_6HS4017	500	18.55	PE	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5131	塘东村	6HS4179_6HS4178	500	19.73	PE	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5132	塘东村	6HS4180_6HS4179	400	15.25	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5133	塘东村	6HS4181_6HS4180	200	4.08	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5134	塘东村	6HS4182_6HS4180	400	27.65	PE	1.30	1.40	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5135	塘东村	6HS4183_6HS4182	200	3.12	PE	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5136	塘东村	6WS4004_6WS4034	800	37.10	PE	5.20	5.40	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.22	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5137	塘东村	6WS4019_6WS4020	400	11.73	砼	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.68	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.68	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5138	塘东村	6WS4021_6WS4019	300	4.66	砼	0.80	0.80	3.00	3.00	II	0.64	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.97	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5139	塘东村	6WS4022_6WS4019	400	1.47	砼	0.80	0.80	1.10	1.00	II	1.65	0.74	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.95	8.80	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5140	塘东村	6WS4024_6WS4023	300	1.77	砼	0.90	0.90	1.10	1.00	II	0.85	0.77	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.85	8.80	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5141	塘东村	6WS4025_6WS4024	300	8.77	砼	0.80	0.80	1.10	1.00	II	0.11	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5142	塘东村	6WS4032_6WS4214	200	5.26	PE	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5143	塘东村	6WS4034_6WS4044	800	27.88	PE	5.40	5.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.11	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5144	塘东村	6WS4035_6WS4037	200	4.04	PE	0.70	0.80	3.00	3.00	II	0.74	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.74	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5145	塘东村	6WS4038_6WS4037	300	19.12	砼	1.50	0.80	2.40	3.00	II	0.45	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.42	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5146	塘东村	6WS4039_6WS4037	300	3.36	砼	0.80	0.80	4.70	6.00	III	1.39	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.60	6.00	IV	0.30	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5147	塘东村	6WS4044_6WS4046	800	17.52	PE	5.60	5.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.17	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5148	塘东村	6WS4045_6WS4044	500	2.42	PE	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5149	塘东村	6WS4046_6WS4053	800	59.16	PE	6.10	6.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5150	塘东村	6WS4047_6WS4046	300	3.45	PE	2.50	2.70	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	0.29	2.40	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5151	塘东村	6WS4049_6WS4047	300	8.21	PE	2.40	2.50	3.00	3.00	II	0.61	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5152	塘东村	6WS4050_6WS4049	300	8.08	PE	2.40	2.40	4.80	6.00	III	0.58	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5153	塘东村	6WS4052_6WS4056	800	42.77	PE	6.50	6.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5154	塘东村	6WS4053_6WS4052	800	30.62	PE	6.20	6.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5155	塘东村	6WS4054_6WS4053	200	8.74	PVC	2.00	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5156	塘东村	6WS4056_6WS4057	800	3.00	PE	6.40	6.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5157	塘东村	6WS4059_6WS4061	400	70.73	砼	1.50	1.80	2.00	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5158	塘东村	6WS4060_6WS4059	300	5.12	砼	1.00	1.20	3.00	3.00	II	0.98	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5159	塘东村	6WS4061_6WS4063	400	11.44	PE	1.80	2.10	3.00	3.00	II	0.17	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5160	塘东村	6WS4062_6WS4061	300	6.28	砼	1.20	1.40	3.00	3.00	II	0.97	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5161	塘东村	6WS4063_6WS4064	400	30.70	PE	2.10	2.00	10.00	10.00	IV	0.03	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5162	塘东村	6WS4064_6WS4094	600	9.01	砼	2.20	2.40	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5163	塘东村	6WS4065_6WS4063	400	5.78	PE	2.00	2.10	6.60	6.00	IV	0.17	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5164	塘东村	6WS4066_6WS4063	200	5.86	PE	1.20	1.40	10.00	10.00	IV	0.17	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5165	塘东村	6WS4067_6WS4063	200	4.67	PE	1.20	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5166	塘东村	6WS4068_6WS4059	400	11.25	砼	1.50	1.50	6.00	6.00	III	0.58	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5167	塘东村	6WS4069_6WS4068	400	8.67	砼	1.50	1.50	3.00	3.00	II	0.58	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.10	1.00	II	0.12	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5168	塘东村	6WS4070_6WS4069	300	4.73	砼	0.80	1.00	6.00	10.00	IV	0.56	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5169	塘东村	6WS4071_6WS4069	300	5.43	砼	0.80	1.00	1.10	1.00	II	0.18	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.79	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5170	塘东村	6WS4072_6WS4069	400	40.00	砼	1.30	1.50	3.20	3.00	III	0.21	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5171	塘东村	6WS4092_6WS4064	300	24.34	砼	1.80	2.00	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.12	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5172	塘东村	6WS4094_6WS4095	600	1.07	砼	2.40	2.40	1.10	1.00	II	0.93	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5173	塘东村	6WS4095_6WS4107	600	70.10	砼	2.40	3.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5174	塘东村	6WS4096_6WS4111	300	6.77	PE	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5175	塘东村	6WS4099_6WS4096	300	14.94	PE	1.10	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5176	塘东村	6WS4104_6WS4106	800	7.68	砼	2.30	2.40	6.60	6.00	IV	0.13	4.35	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5177	塘东村	6WS4106_6WS4107	800	18.58	砼	2.40	3.10	2.90	6.00	III	0.22	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5178	塘东村	6WS4107_6WS4110	800	8.03	砼	4.20	4.20	1.00	1.00	I	0.93	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5179	塘东村	6WS4108_6WS4106	300	18.52	PE	1.20	1.10	3.30	3.00	III	0.05	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5180	塘东村	6WS4109_6WS4108	300	13.82	PE	1.20	1.20	3.30	3.00	III	0.07	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5181	塘东村	6WS4111_6WS4105	800	22.34	砼	2.30	2.30	3.30	3.00	III	0.04	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.36	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5182	塘东村	6WS4112_6WS4113	400	6.38	PE	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5183	塘东村	6WS4113_6WS4111	800	9.01	砼	2.00	2.30	2.10	3.00	II	0.47	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5184	塘东村	6WS4114_6WS4112	400	14.79	PE	1.80	1.90	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5185	塘东村	6WS4118_6WS4114	400	15.00	PE	1.70	1.80	2.20	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5186	塘东村	6WS4119_6WS4113	400	23.26	砼	1.80	2.00	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.34	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5187	塘东村	6WS4120_6WS4111	400	17.12	砼	2.20	2.30	1.10	1.00	II	0.18	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5188	塘东村	6WS4121_6WS4120	400	17.02	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5189	塘东村	6WS4122_6WS4119	600	1.55	PE	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5190	塘东村	6WS4124_6WS4122	800	8.44	PVC	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5191	塘东村	6WS4125_6WS4124	600	1.97	PE	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.91	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5192	塘东村	6WS4126_6WS4121	400	14.87	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5193	塘东村	6WS4130_6WS4126	400	25.18	砼	2.20	2.20	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5194	塘东村	6WS4131_6WS4130	400	24.82	砼	2.20	2.20	3.30	3.00	III	0.04	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5195	塘东村	6WS4132_6WS4133	700	1.48	PE	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5196	塘东村	6WS4134_6WS4132	700	4.17	PE	1.40	1.40	1.10	1.00	II	0.24	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5197	塘东村	6WS4135_6WS4134	600	1.79	PE	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5198	塘东村	6WS4136_6WS4134	300	16.18	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.31	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5199	塘东村	6WS4138_6WS4131	400	33.13	砼	1.50	1.80	/	/	/	/	/	/	4.80	6.00	III	0.14	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5200	塘东村	6WS4139_6WS4138	300	16.90	PE	0.90	1.10	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5201	塘东村	6WS4140_6WS4135	600	27.14	砼	1.20	1.40	1.10	1.00	II	0.04	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5202	塘东村	6WS4140_6WS4138	400	12.12	砼	1.40	1.50	6.00	6.00	III	0.29	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.66	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5203	塘东村	6WS4141_6WS4140	400	8.52	PE	1.20	1.20	1.10	1.00	II	0.12	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5204	塘东村	6WS4142_6WS4139	200	14.88	PE	0.50	0.60	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5205	塘东村	6WS4143_6WS4139	300	9.04	PE	0.90	0.90	3.30	3.00	III	0.33	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.88	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5206	塘东村	6WS4145_6WS4144	300	7.91	PE	0.80	0.90	3.30	3.00	III	0.13	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.13	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5207	塘东村	6WS4150_6WS4157	400	10.36	砼	1.00	1.10	2.20	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5208	塘东村	6WS4151_6WS4150	400	13.40	砼	1.00	1.00	2.20	3.00	II	0.34	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5209	塘东村	6WS4152_6WS4151	400	12.70	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.63	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5210	塘东村	6WS4154_6WS4152	300	11.42	砼	0.80	0.90	2.10	3.00	II	0.44	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.74	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5211	塘东村	6WS4155_6WS4154	300	5.17	砼	0.80	0.80	3.30	3.00	III	0.19	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.30	3.00	III	0.29	2.64	根据基础数据进行全面s的考虑，应尽快处理
5212	塘东村	6WS4156_6WS4154	300	11.97	砼	0.80	0.80	6.00	6.00	III	0.84	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.84	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5213	塘东村	6WS4157_6WS4159	400	14.91	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5214	塘东村	6WS4158_6WS4157	400	35.63	砼	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5215	塘东村	6WS4159_6WS4160	400	15.42	砼	2.50	2.50	1.00	1.00	I	0.39	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.30	3.00	III	0.06	2.40	根据基础数据进行全面s的考虑，应尽快处理
5216	塘东村	6WS4161_6WS4159	300	5.26	砼	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5217	塘东村	6WS4163_6WS4162	300	6.26	PE	0.80	0.90	10.00	10.00	IV	0.16	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5218	塘东村	6WS4164_6WS4163	300	7.05	PE	0.80	0.80	3.30	3.00	III	0.14	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5219	塘东村	6WS4165_6WS4038	300	8.95	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.89	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5220	塘东村	6WS4166_6WS4038	300	15.09	砼	1.40	1.50	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5221	塘东村	6WS4167_6WS4166	300	15.67	砼	1.20	1.40	3.00	3.00	II	0.51	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5222	塘东村	6WS4168_6WS4167	300	24.12	砼	0.80	0.80	6.00	6.00	III	0.08	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5223	塘东村	6WS4169_6WS4167	300	6.51	砼	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.61	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	1.00	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5224	塘东村	6WS4173_06WS2030	600	5.82	砼	2.10	2.30	1.00	1.00	I	0.86	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.86	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5225	塘东村	6WS4174_6WS4173	250	4.94	PE	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.81	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5226	塘东村	6WS4177_6WS4179	400	20.24	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5227	塘东村	6WS4179_6WS4173	400	25.23	砼	1.30	2.10	1.00	1.00	I	0.22	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5228	塘东村	6WS4181_6WS4177	200	2.25	砼	0.80	1.00	7.20	10.00	IV	0.89	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.30	3.00	III	0.44	2.40	根据基础数据进行全面s的考虑，应尽快处理
5229	塘东村	6WS4183_6WS4177	400	15.89	砼	1.70	1.50	2.20	3.00	II	0.28	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5230	塘东村	6WS4184_6WS4183	400	16.45	砼	1.60	1.70	3.00	3.00	II	0.27	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5231	塘东村	6WS4185_6WS4184	250	4.14	砼	1.10	1.20	3.00	3.00	II	0.97	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.72	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5232	塘东村	6WS4186_6WS4184	400	15.71	砼	1.60	1.60	3.00	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5233	塘东村	6WS4187_6WS4186	250	6.06	砼	1.20	1.20	4.70	6.00	III	1.41	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5234	塘东村	6WS4189_6WS4186	400	11. 61	砼	1. 50	1. 60	2. 10	3. 00	II	1.01	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5235	塘东村	6WS4193_6WS4190	300	16. 60	砼	1. 30	1. 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5236	塘东村	6WS4194_6WS4193	300	7. 21	砼	1. 30	1. 30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5237	塘东村	6WS4195_6WS4173	400	72. 21	砼	2. 20	2. 10	6. 20	10. 00	IV	0.05	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10. 00	10. 00	IV	0.01	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5238	塘东村	6WS4197_6WS4195	500	53. 43	砼	2. 30	2. 20	3. 30	3. 00	III	0.03	2.31	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6. 00	6. 00	III	0.09	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5239	塘东村	6WS4199_6WS4197	300	10. 84	砼	1. 60	1. 60	/	/	/	/	/	/	10. 00	10. 00	IV	0.09	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5240	塘东村	6WS4202_6WS4201	300	36. 47	砼	1. 90	2. 30	3. 30	3. 00	III	0.03	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3. 00	3. 00	II	0.22	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5241	塘东村	6WS4202_6WS4203	500	4. 63	砼	1. 90	1. 90	1. 10	1. 00	II	0.22	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5242	塘东村	6WS4204_6WS4202	500	32. 43	砼	1. 80	1. 90	7. 20	10. 00	IV	0.06	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1. 00	1. 00	I	0.15	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5243	塘东村	6WS4204_6WS4205	400	60. 44	砼	1. 80	2. 00	7. 20	10. 00	IV	0.03	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5244	塘东村	6WS4205_6WS4195	400	32. 57	砼	2. 00	2. 10	6. 60	6. 00	IV	0.03	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5245	塘东村	6WS4214_6WS4050	300	19. 20	PE	2. 00	2. 40	/	/	/	/	/	/	3. 00	3. 00	II	0.16	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5246	塘东村	6WS4215_6WS4032	200	7. 30	PVC	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	1. 00	1. 00	I	0.82	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5247	塘东村	6WS4217_6WS4218	300	0. 85	砼	0. 60	0. 90	/	/	/	/	/	/	1. 10	1. 00	II	1.17	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5248	塘东村	6WS4218_6WS4224	400	3. 29	砼	0. 90	1. 50	1. 10	1. 00	II	0.30	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1. 00	1. 00	I	0.91	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5249	塘东村	6WS4219_6WS4217	300	15. 30	砼	0. 50	0. 60	5. 00	6. 00	III	0.13	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6. 60	6. 00	IV	0.07	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5250	塘东村	6WS4220_6WS4217	300	10. 70	砼	0. 50	0. 60	6. 60	6. 00	IV	0.09	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3. 30	3. 00	III	0.09	2.40	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5251	塘东村	6WS4223_6WS4214	300	12. 60	PE	1. 80	2. 00	/	/	/	/	/	/	3. 00	3. 00	II	0.40	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5252	塘东村	6WS4224_6WS4223	300	6. 97	PE	1. 50	1. 80	3. 30	3. 00	III	0.14	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3. 00	3. 00	II	0.93	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5253	塘东村	6WS4225_6WS4224	300	15. 60	砼	1. 40	1. 50	1. 10	1. 00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5254	塘东村	6WS4226_6WS4225	300	5. 02	PE	1. 00	1. 10	3. 30	3. 00	III	0.20	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3. 00	3. 00	II	1.00	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5255	塘东村	6WS4227_6WS4225	300	8. 94	PE	1. 10	1. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5256	塘东村	6WS4228_6WS4227	200	3. 87	PE	0. 90	0. 90	6. 60	6. 00	IV	0.26	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5257	塘东村	6WS4232_6WS4223	300	19. 82	PE	1. 80	1. 80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5258	塘东村	6WS4233_6WS4240	200	10. 76	PE	0. 90	1. 10	/	/	/	/	/	/	3. 00	3. 00	II	1.49	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5259	塘东村	6WS4236_6WS4233	200	7. 44	PE	0. 70	0. 90	3. 00	3. 00	II	0.40	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5260	塘东村	6WS4237_6WS4233	200	17. 86	PE	0. 70	0. 90	6. 00	6. 00	III	1.23	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5261	塘东村	6WS4240_6WS4242	300	6. 99	PE	1. 10	1. 40	/	/	/	/	/	/	4. 50	6. 00	III	1.81	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5262	塘东村	6WS4241_6WS4240	200	19.95	PE	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.40	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5263	塘东村	6WS4242_6WS4243	300	73.46	PE	1.40	1.60	2.20	3.00	II	0.06	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5264	塘东村	6WS4243_6WS4244	300	33.16	PE	1.60	1.60	3.00	3.00	II	0.15	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5265	塘东村	6WS4246_6WS4054	200	20.61	PVC	1.50	2.00	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.39	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5266	塘东村	6WS4247_6WS4246	200	23.55	PVC	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.13	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5267	塘东村	6WS4248_6WS4247	200	10.77	PVC	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.93	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5268	塘东村	6WS4251_6WS4248	200	19.42	PVC	0.90	1.00	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5269	塘东村	6WS4254_6WS4251	200	10.16	PVC	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5270	塘东村	6WS4257_6WS4254	200	12.34	PVC	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5271	塘东村	6WS4260_6WS4257	200	12.35	PVC	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.16	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5272	塘东村	6WS4261_6WS4260	200	8.72	PVC	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5273	塘东村	6WS4265_6WS4261	200	14.11	PVC	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.57	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5274	塘东村	6YS4002_6YS4001	600	15.58	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.51	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5275	塘东村	6YS4003_6YS4002	600	7.60	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.92	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5276	塘东村	6YS4013_6YS4073	400	31.61	PE	1.30	1.70	6.60	6.00	IV	0.03	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5277	塘东村	6YS4014_6YS4013	200	2.49	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5278	塘东村	6YS4015_6YS4013	200	3.41	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5279	塘东村	6YS4016_6YS4015	200	5.91	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5280	塘东村	6YS4017_6YS4013	300	11.84	PE	1.00	1.20	3.30	3.00	III	0.08	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5281	塘东村	6YS4018_6YS4017	200	1.82	PE	0.40	0.50	1.10	1.00	II	0.55	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5282	塘东村	6YS4019_6YS4017	300	9.94	PE	0.80	0.90	6.60	6.00	IV	0.10	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5283	塘东村	6YS4020_6YS4019	200	1.82	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5284	塘东村	6YS4021_6YS4019	300	11.90	PE	0.70	0.80	3.30	3.00	III	0.08	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5285	塘东村	6YS4022_6YS4021	200	1.86	PE	0.40	0.40	1.10	1.00	II	0.54	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5286	塘东村	6YS4023_6YS4021	300	9.08	PE	0.70	0.70	6.60	6.00	IV	0.11	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5287	塘东村	6YS4024_6YS4023	200	1.79	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5288	塘东村	6YS4025_6YS4023	300	10.01	PE	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5289	塘东村	6YS4026_6YS4025	200	1.85	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5290	塘东村	6YS4028_6YS4025	300	9.53	PE	0.50	0.60	6.60	6.00	IV	0.10	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5291	塘东村	6YS4029_6YS4028	200	1.93	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5292	塘东村	6YS4030_6YS4028	300	9.56	PE	0.50	0.50	6.60	6.00	IV	0.10	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.10	1.00	II	0.10	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5293	塘东村	6YS4031_6YS4030	200	2. 19	PE	0. 30	0. 40	1. 10	1. 00	II	0.46	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5294	塘东村	6YS4032_6YS4030	200	10. 06	PE	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5295	塘东村	6YS4033_6YS4032	150	3. 00	PVC	0. 30	0. 40	6. 60	6. 00	IV	0.33	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3. 00	3. 00	II	1.00	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5296	塘东村	6YS4034_6YS4013	300	19. 01	PE	1. 20	1. 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5297	塘东村	6YS4035_6YS4034	200	2. 26	PE	0. 50	0. 60	/	/	/	/	/	/	1. 00	1. 00	I	0.88	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5298	塘东村	6YS4036_6YS4034	200	3. 52	PE	0. 50	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5299	塘东村	6YS4037_6YS4034	300	9. 78	PE	1. 00	1. 20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5300	塘东村	6YS4038_6YS4037	200	2. 43	PE	0. 50	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5301	塘东村	6YS4039_6YS4037	300	20. 06	PE	0. 90	0. 90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5302	塘东村	6YS4040_6YS4039	200	2. 49	PE	0. 30	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5303	塘东村	6YS4041_6YS4039	300	9. 29	PE	0. 90	0. 90	3. 30	3. 00	III	0.11	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5304	塘东村	6YS4042_6YS4041	200	2. 53	PE	0. 30	0. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5305	塘东村	6YS4043_6YS4041	300	10. 32	PE	0. 70	0. 90	10. 00	10. 00	IV	0.10	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5306	塘东村	6YS4044_6YS4043	200	2. 31	PE	0. 30	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5307	塘东村	6YS4046_6YS4045	200	1. 92	PE	0. 20	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5308	塘东村	6YS4048_6YS4049	200	5. 09	PE	0. 40	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5309	塘东村	6YS4049_6YS4050	300	13. 81	PE	0. 50	0. 50	1. 10	1. 00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5310	塘东村	6YS4050_6YS4056	300	17. 32	PE	0. 60	0. 60	1. 10	1. 00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5311	塘东村	6YS4051_6YS4050	200	5. 92	PE	0. 30	0. 40	3. 00	3. 00	II	0.34	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5312	塘东村	6YS4052_6YS4050	200	2. 11	PE	0. 30	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5313	塘东村	6YS4055_6YS4056	200	5. 54	PE	0. 30	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5314	塘东村	6YS4056_6YS4058	300	10. 39	PE	0. 60	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5315	塘东村	6YS4057_6YS4056	200	2. 64	PE	0. 30	0. 40	3. 30	3. 00	III	0.38	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5316	塘东村	6YS4058_6YS4060	300	8. 76	PE	0. 70	0. 70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5317	塘东村	6YS4059_6YS4058	200	2. 90	PE	0. 20	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5318	塘东村	6YS4060_6YS4064	300	9. 58	PE	0. 70	0. 80	1. 10	1. 00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1. 00	1. 00	I	0.84	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5319	塘东村	6YS4061_6YS4060	200	2. 72	PE	0. 30	0. 40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5320	塘东村	6YS4062_6YS4060	200	4. 99	PE	0. 30	0. 40	1. 10	1. 00	II	0.20	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5321	塘东村	6YS4064_6YS4068	300	10. 43	PE	0. 80	1. 00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5322	塘东村	6YS4065_6YS4064	200	5. 73	PVC	0. 20	0. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5323	塘东村	6YS4066_6YS4064	200	2. 51	PVC	0. 30	0. 50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5324	塘东村	6YS4068_6YS4073	300	17. 67	PE	1. 00	1. 20	1. 10	1. 00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5325	塘东村	6YS4070_6YS4068	200	5. 95	PE	0. 40	0. 60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5326	塘东村	6YS4073_6YS4074	400	13. 79	PE	1. 80	1. 90	1. 10	1. 00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1. 00	1. 00	I	0.44	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5327	塘东村	6YS4074_6YS4075	400	14. 79	PE	1. 90	1. 10	1. 10	1. 00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3. 00	3. 00	II	0.54	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5328	塘东村	6YS4075_6YS4077	400	20.27	PE	1.10	1.10	6.60	6.00	IV	0.05	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5329	塘东村	6YS4077_6YS4079	400	16.69	PE	1.10	1.30	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5330	塘东村	6YS4081_6YS4092	600	34.24	PE	1.80	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5331	塘东村	6YS4082_6YS4081	400	17.50	PE	1.40	1.60	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5332	塘东村	6YS4085_6YS4086	1000	22.54	砼	2.60	3.00	6.60	6.00	IV	0.04	4.35	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5333	塘东村	6YS4087_6YS4085	600	2.35	砼	2.50	2.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.42	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5334	塘东村	6YS4088_6YS4092	500	6.42	PE	1.90	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5335	塘东村	6YS4089_6YS4088	200	1.32	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5336	塘东村	6YS4090_6YS4089	200	6.90	PE	0.40	0.50	6.60	6.00	IV	0.14	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5337	塘东村	6YS4091_6YS4088	300	3.83	PE	2.20	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5338	塘东村	6YS4092_6WS4106	600	4.06	PE	2.10	2.20	1.10	1.00	II	0.25	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5339	塘东村	6YS4097_6YS4092	200	0.58	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5340	塘东村	6YS4100_6YS4102	800	14.88	砼	2.70	4.00	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.54	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5341	塘东村	6YS4101_6YS4100	300	13.90	PE	1.00	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5342	塘东村	6YS4104_6YS4091	300	14.61	PE	1.50	2.20	10.00	10.00	IV	0.21	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5343	塘东村	6YS4105_6YS4104	300	12.19	PE	1.50	1.50	3.30	3.00	III	0.16	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.41	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5344	塘东村	6YS4106_6YS4105	300	20.85	PE	1.50	1.50	2.20	3.00	II	0.10	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5345	塘东村	6YS4107_6YS4106	200	1.95	PE	0.40	0.50	1.10	1.00	II	0.51	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5346	塘东村	6YS4108_6YS4106	300	12.82	PE	1.20	1.50	3.30	3.00	III	0.08	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5347	塘东村	6YS4112_6YS4082	400	9.77	PE	1.30	1.40	3.30	3.00	III	0.10	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5348	塘东村	6YS4116_6YS4112	400	18.57	PE	1.10	1.20	3.30	3.00	III	0.05	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5349	塘东村	6YS4120_6YS4125	200	3.21	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.94	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5350	塘东村	6YS4125_6YS4126	200	4.03	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5351	塘东村	6YS4127_6YS4126	200	4.83	PE	0.40	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5352	塘东村	6YS4128_6YS4130	200	5.32	PE	0.40	0.70	1.10	1.00	II	0.19	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5353	塘东村	6YS4129_6YS4130	200	4.11	PE	0.60	0.90	1.10	1.00	II	0.24	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5354	塘东村	6YS4130_6YS4126	500	17.07	PE	1.50	1.60	3.30	3.00	III	0.06	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5355	塘东村	6YS4131_6YS4129	200	4.50	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.89	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5356	塘东村	6YS4132_6YS4133	200	3.11	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5357	塘东村	6YS4133_6YS4134	200	3.46	PE	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5358	塘东村	6YS4134_6YS4130	500	10.90	PE	1.60	1.50	10.00	10.00	IV	0.09	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5359	塘东村	6YS4135_6YS4134	200	5.09	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5360	塘东村	6YS4139_6YS4134	500	26.00	PE	1.50	1.60	3.30	3.00	III	0.08	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5361	塘东村	6YS4140_6YS4139	200	3.39	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5362	塘东村	6YS4142_6YS4139	200	4.39	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5363	塘东村	6YS4143_6YS4145	200	4.73	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.95	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5364	塘东村	6YS4144_6YS4145	200	2.82	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.99	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5365	塘东村	6YS4145_6YS4146	200	3.31	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5366	塘东村	6YS4146_6YS4139	200	24.83	PE	1.30	1.50	3.90	6.00	III	0.08	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5367	塘东村	6YS4147_6YS4146	200	4.32	PE	0.50	0.70	1.10	1.00	II	0.23	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5368	塘东村	6YS4148_6YS4146	500	20.35	PE	1.40	1.30	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5369	塘东村	6YS4149_6YS4148	200	4.35	PE	0.50	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5370	塘东村	6YS4150_6YS4148	200	3.54	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.56	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5371	塘东村	6YS4151_6YS4150	200	4.05	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.25	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5372	塘东村	6YS4152_6YS4151	200	11.61	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5373	塘东村	6YS4153_6YS4148	500	14.63	PE	1.20	1.40	10.00	10.00	IV	0.07	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5374	塘东村	6YS4154_6YS4153	400	23.82	PE	1.10	1.10	5.00	6.00	III	0.08	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5375	塘东村	6YS4155_6YS4153	300	10.72	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5376	塘东村	6YS4157_6YS4154	200X100	14.86	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5377	塘东村	6YS4158_6YS4154	400	12.42	PE	1.00	1.10	6.60	6.00	IV	0.08	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5378	塘东村	6YS4164_6YS4158	300	6.63	PE	0.60	1.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.91	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5379	塘东村	6YS4165_6YS4164	200	7.25	PE	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.83	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5380	塘东村	6YS4222_6YS4158	400	9.55	PE	0.90	1.00	3.30	3.00	III	0.10	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5381	塘东村	6YS4223_6YS4222	200	2.38	PE	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5382	塘东村	6YS4224_6YS4222	400	18.30	PE	1.10	0.90	6.60	6.00	IV	0.05	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5383	塘东村	6YS4225_6YS4224	200	8.41	PE	0.50	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.95	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5384	塘东村	6YS4227_6YS4224	300	11.42	PE	1.00	1.00	6.60	6.00	IV	0.09	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5385	塘东村	6YS4228_6YS4227	250	7.27	PE	0.50	0.80	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.55	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
5386	塘东村	6YS4229_6YS4227	300	23.78	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5387	塘东村	6YS4231_6YS4229	300	10.09	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5388	塘东村	6YS4232_6YS4231	200	1.35	PE	0.30	0.50	3.30	3.00	III	0.74	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.60	6.00	IV	0.74	4.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5389	塘东村	6YS4237_6YS4224	300	19.01	PE	0.90	1.00	6.60	6.00	IV	0.05	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5390	塘东村	6YS4239_6YS4237	300	14.70	PE	0.80	0.90	3.30	3.00	III	0.07	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5391	塘东村	6YS4240_6YS4239	200	7.02	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5392	塘东村	6YS4241_6YS4239	200	6.13	PE	0.30	0.60	6.60	6.00	IV	0.16	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5393	塘东村	6YS4243_6YS4239	300	14.24	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5394	塘东村	6YS4244_6YS4243	300	12.21	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5395	塘东村	6YS4245_6YS4244	200	8.33	PE	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5396	塘东村	6YS4248_6YS4249	300	18.94	PE	0.50	0.60	3.30	3.00	III	0.05	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5397	塘东村	6YS4249_6YS4155	300	8.21	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5398	塘东村	6YS4250_6YS4155	200	1.24	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5399	塘东村	6YS4254_6HS4178	300	5.43	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5400	塘东村	6YS4255_6YS4254	200	6.78	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.59	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5401	塘东村	6YS4256_6HS4178	300	5.68	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5402	塘东村	6YS4257_6YS4256	200	8.33	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5403	塘东村	6YS4258_6YS4256	200	16.01	PE	0.40	0.40	1.10	1.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5404	塘东村	6YS4261_6YS4263	200	8.30	PE	0.30	0.40	1.10	1.00	II	0.12	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5405	塘东村	6YS4263_6YS4264	200	6.98	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5406	塘东村	6YS4264_6HS4179	300	4.72	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5407	塘东村	6YS4265_6HS4180	300	5.69	PE	0.90	0.80	6.60	6.00	IV	0.18	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5408	塘东村	6YS4266_6HS4181	200	11.28	PE	0.70	0.70	1.10	1.00	II	0.89	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5409	塘东村	6YS4269_6YS4266	200	12.17	砼	0.60	0.70	1.10	1.00	II	0.08	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5410	塘东村	6YS4271_6YS4268	300	18.00	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.11	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5411	塘东村	6YS4273_6HS4182	400	24.52	PE	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5412	塘东村	6YS4274_6YS4273	300	3.02	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5413	塘东村	6YS4276_6YS4273	300	4.89	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5414	塘东村	6YS4278_6YS4276	300	6.94	砼	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.58	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5415	塘东村	6YS4280_6YS4274	200	11.21	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.27	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5416	塘东村	6YS4286_6YS4287	300	7.57	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5417	塘东村	6YS4290_6YS4286	300	19.23	PE	0.50	0.60	7.20	10.00	IV	0.10	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5418	塘东村	6YS4303_6HS4051	200	7.65	PE	0.60	0.80	3.30	3.00	III	0.13	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5419	塘东村	6YS4304_6HS4052	200	10.54	PE	0.50	0.80	6.00	6.00	III	0.66	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5420	塘东村	6YS4307_6HS4052	300	13.85	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5421	塘东村	6YS4310_6YS4308	300	10.60	PE	0.80	0.90	10.00	10.00	IV	0.09	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5422	塘东村	6YS4314_6YS4310	300	9.51	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.84	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5423	塘东村	6YS4316_6YS4314	300	9.92	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5424	塘东村	6YS4317_6YS4316	200	4.17	PE	0.70	0.70	3.30	3.00	III	0.24	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5425	塘东村	6YS4320_6YS4316	300	11.48	PE	0.70	0.70	3.30	3.00	III	0.09	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5426	塘东村	6YS4321_6YS4320	200	3.80	PE	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5427	塘东村	6YS4323_6YS4320	300	5.19	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.96	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5428	塘东村	6YS4324_6YS4323	300	4.84	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5429	塘东村	6YS4325_6YS4324	300	11.03	PE	0.60	0.60	6.60	6.00	IV	0.09	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5430	塘东村	6YS4326_6YS4325	200	8.36	PE	0.40	0.50	6.60	6.00	IV	0.12	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5431	塘东村	6YS4328_6YS4325	300	38.90	PE	0.50	0.60	1.10	1.00	II	0.05	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5432	塘东村	6YS4329_6YS4328	200	8.68	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5433	塘东村	6YS4331_6YS4328	200	15.54	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5434	塘东村	6YS4332_6YS4331	200	7.90	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.25	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5435	塘东村	6YS4335_6YS4331	200	14.75	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.07	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5436	塘东村	6YS4336_6YS4338	200	9.60	PE	0.40	0.50	3.30	3.00	III	0.10	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5437	塘东村	6YS4337_6YS4338	200	12.19	PE	0.40	0.50	10.00	10.00	IV	0.08	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5438	塘东村	6YS4338_6YS4339	300	25.44	PE	0.60	0.70	10.00	10.00	IV	0.04	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5439	塘东村	6YS4347_6YS4256	200	6.65	PE	0.30	0.40	6.60	6.00	IV	0.15	4.20	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5440	塘东村	5WS2425_6WS4000	600	1.78	PE	4.20	4.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.96	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5441	塘东村	6HS3995_06HS2032	400	12.73	PE	1.10	1.20	1.10	1.00	II	0.08	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5442	塘东村	6HS4076_6HS4072	300	1.20	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.83	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5443	塘东村	6HS4143_6HS4186	400	1.45	砼	2.00	2.00	1.10	1.00	II	0.69	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.60	6.00	IV	0.69	4.80	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5444	塘东村	6WS4037_6HS4016	300	3.60	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.69	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5445	塘东村	6YS4358_6YS4359	300	5.87	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.68	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5446	塘东村	6YS4359_6YS4360	300	5.24	砼	0.60	0.50	3.90	6.00	III	0.38	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.34	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5447	塘东村	6YS4360_6YS4364	300	14.56	砼	0.50	1.00	1.10	1.00	II	0.07	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5448	塘东村	6YS4365_6YS4360	300	4.40	砼	0.50	0.50	1.10	1.00	II	0.23	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5449	塘东村	6YS4411_6HS4127	400	9.79	砼	1.00	1.00	1.10	1.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.30	3.00	III	0.15	2.64	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5450	塘东村	6YS4421_6YS4411	300	0.73	砼	1.20	1.00	/	/	/	/	/	/	3.30	3.00	III	1.38	2.40	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5451	塘东村	06HS102_06HS108	600	26.73	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5452	塘东村	06HS104_06HS102	300	4.36	砼	1.00	1.20	2.00	3.00	II	0.80	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5453	塘东村	06HS108_06HS113	600	17.92	砼	1.70	1.70	3.00	3.00	II	0.06	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	4.50	6.00	III	0.71	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5454	塘东村	06HS109_06HS108	250	1.75	砼	0.90	1.20	6.60	6.00	Ⅳ	0.86	4.62	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.00	3.00	Ⅱ	0.97	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5455	塘东村	06HS121_06HS120	600	23.91	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	4.50	6.00	Ⅲ	0.56	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5456	塘东村	06HS136_06HS132	600	20.88	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	Ⅱ	0.29	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5457	塘东村	06HS136_06HS141	600	17.23	砼	1.60	2.00	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	Ⅱ	0.17	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5458	塘东村	06HS144_06HS146	1200	5.10	砼	2.20	2.10	10.00	10.00	Ⅳ	0.20	7.30	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	Ⅳ	0.20	8.30	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5459	塘东村	06HS1931_06HS1927	300	7.90	砼	0.80	0.90	2.00	3.00	Ⅱ	0.57	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5460	塘东村	06HS1994_06HS1993	600	21.59	砼	1.20	1.60	3.50	6.00	Ⅲ	0.28	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	Ⅱ	0.56	2.55	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5461	塘东村	06HS1997_06HS1994	300	8.35	砼	0.80	1.00	3.00	3.00	Ⅱ	0.84	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	Ⅰ	0.96	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5462	塘东村	06HS1998_06HS1997	300	8.62	砼	0.60	0.80	1.00	1.00	Ⅰ	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5463	塘东村	06HS2032_06HS2031	400	6.36	PE	1.20	1.30	10.00	10.00	Ⅳ	0.31	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5464	塘东村	06HS214_06HS144	1200	19.17	砼	2.30	2.20	6.00	6.00	Ⅲ	0.05	4.50	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	Ⅱ	0.31	2.70	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5465	塘东村	06HS214_06HS211	1200	26.41	砼	2.30	2.30	1.00	1.00	Ⅰ	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	5.50	10.00	Ⅳ	0.10	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5466	塘东村	06HS276_06HS275	250	3.58	砼	0.70	1.00	1.00	1.00	Ⅰ	0.56	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5467	塘东村	06HS358_06HS357	500	2.58	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	Ⅲ	0.97	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5468	塘东村	06HS362_06HS364	250	3.31	砼	0.70	1.50	3.50	6.00	Ⅲ	0.78	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5469	塘东村	06HS54_06WS57	800	5.99	砼	2.60	2.60	/	/	/	/	/	/	5.50	10.00	Ⅳ	0.45	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5470	塘东村	06HS55_06HS54	800	13.90	砼	2.50	2.60	3.00	3.00	Ⅱ	0.07	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	2.00	3.00	Ⅱ	0.79	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5471	塘东村	06HS68_06WS67	800	6.33	砼	2.70	2.80	3.00	3.00	Ⅱ	0.16	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	4.50	6.00	Ⅲ	0.74	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5472	塘东村	06HS78_06HS10	600	17.15	砼	2.00	2.00	3.00	3.00	Ⅱ	0.35	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	Ⅳ	0.58	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5473	塘东村	06HS78_06HS81	600	12.73	砼	2.00	1.90	1.00	1.00	Ⅰ	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	Ⅲ	0.47	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5474	塘东村	06HS985_06HS992	500	13.33	砼	0.90	0.90	3.00	3.00	Ⅱ	0.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5475	塘东村	06HS986_06HS985	400	1.42	PVC	0.80	0.90	1.00	1.00	Ⅰ	0.71	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5476	塘东村	06HS991_06HS985	500	2.55	砼	0.90	0.90	2.00	3.00	Ⅱ	0.78	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5477	塘东村	06WS2014_06WS2008	500	36.04	砼	2.80	2.80	1.00	1.00	Ⅰ	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5478	塘东村	06WS2020_06WS2014	500	15.14	砼	2.90	2.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	Ⅰ	0.33	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5479	塘东村	06WS2030_06WS2026	500	37.45	砼	3.00	2.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5480	塘东村	06WS259_06HS251	300	2.55	砼	1.00	1.30	4.50	6.00	Ⅲ	1.96	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	Ⅱ	0.39	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5481	塘东村	06WS57_06WS62	800	20.67	砼	6.50	6.60	1.00	1.00	Ⅰ	0.48	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5482	塘东村	06WS62_06WS109	800	72.36	砼	6.60	6.20	3.00	3.00	Ⅱ	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5483	塘东村	06YS2023_06HS2024	300	2.71	PVC	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5484	塘东村	06YS2025_06HS2024	300	4.92	砼	0.70	1.00	2.00	3.00	II	0.76	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.20	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5485	塘东村	06YS2040_06YS2039	300	7.26	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.55	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5486	塘东村	06YS2052_06YS2051	300	7.50	砼	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.67	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.67	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5487	塘东村	06YS216_06HS211	300	4.32	砼	1.40	1.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.69	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5488	塘东村	06YS253_06HS251	300	3.11	砼	1.00	1.30	1.00	1.00	I	0.96	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5489	塘东村	06YS365_06HS367	300	5.90	砼	0.70	1.00	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.51	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
5490	塘东村	5HS1092_5HS1089	300X200	7.62	砼	0.30	0.30	6.00	6.00	III	0.79	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5491	塘东村	5HS1097_5HS1094	300X200	5.21	砼	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5492	塘东村	5HS1367_5HS1366	100	1.19	PVC	0.20	0.30	3.20	3.00	III	1.77	2.21	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.84	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5493	塘东村	5HS1514_5HS1512	300	3.14	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5494	塘东村	5HS1517_5HS1514	300	3.51	PE	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.57	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5495	塘东村	5HS1535_5HS1520	200	4.08	PVC	0.50	0.20	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.98	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5496	塘东村	5HS1780_5HS1784	400	1.83	砼	0.10	0.10	1.10	1.00	II	0.82	0.77	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.99	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5497	塘东村	5HS1784_5HS1798	400	4.87	砼	0.80	0.80	3.00	3.00	II	1.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.10	1.00	II	0.31	0.88	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5498	塘东村	5HS1786_5HS1784	300	9.98	PE	0.60	0.70	3.00	3.00	II	0.10	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5499	塘东村	5YS2506_5YS2504	300	16.71	砼	1.10	1.10	3.00	3.00	II	0.06	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.06	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5500	塘东村	5YS2508_5YS2506	300	13.00	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.46	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5501	塘东村	5YS2517_5HS0751	300	3.94	砼	0.70	0.90	1.00	1.00	I	0.76	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5502	塘东村	5YS2556_5HS0923	300	1.40	砼	0.90	1.20	1.00	1.00	I	0.71	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5503	塘东村	6WS4047_6WS4046	300	3.45	PE	2.50	2.70	10.00	10.00	IV	0.29	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5504	塘东村	6WS4048_6WS4047	100	5.13	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.39	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5505	塘东村	6WS4109_6WS4108	300	13.82	PE	1.20	1.20	3.00	3.00	II	0.07	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5506	塘东村	6YS4005_6YS4004	400	24.99	砼	0.90	1.00	10.00	10.00	IV	0.04	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.00	3.00	II	0.60	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5507	塘东村	6YS4045_6YS4043	300	18.94	PE	0.40	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5508	塘东村	6YS4108_6YS4106	300	12.82	PE	1.20	1.50	10.00	10.00	IV	0.08	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5509	塘东村	6YS4289_6HS4048	300	3.76	PE	0.60	0.80	6.00	6.00	III	0.53	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5510	塘东村	6YS4311_6YS4310	200	4.78	PE	0.30	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5511	塘西村	06HS2044_06HS2041	2700X2200	3.62	砼	2.60	2.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.69	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5512	塘西村	06HS2047_06HS2050	2700X2200	5.67	砼	2.60	2.60	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5513	塘西村	06HS2050_06HS2078	2700X2200	15.21	砼	2.60	2.60	3.30	3.00	III	0.10	2.31	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5514	塘西村	06HS2053_06HS2047	2700X2200	2.85	砼	2.60	2.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5515	塘西村	06HS2060_06HS2044	2700X2200	5.47	砼	2.60	2.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.64	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5516	塘西村	06HS2078_06HS2045	2700X2200	10.15	砼	2.60	2.60	3.00	3.00	II	0.10	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5517	塘西村	06WS2042_06WS2037	500	11.59	砼	2.60	2.70	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5518	塘西村	06WS2043_06WS2042	250	6.00	砼	1.00	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5519	塘西村	06WS2048_06WS2049	250	6.25	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5520	塘西村	06WS2049_06WS2042	500	42.06	砼	2.00	2.60	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5521	塘西村	06YS2039_06HS2041	300	3.11	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.80	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5522	塘西村	06YS2051_06HS2050	300	2.95	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.85	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5523	塘西村	07HS10002_07HS10026	400	12.84	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5524	塘西村	07HS10025_07HS10020	200	3.56	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5525	塘西村	07HS10026_07HS10057	400	6.89	PE	0.90	0.90	10.00	10.00	IV	0.15	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5526	塘西村	07HS10046_07HS10039	400	6.97	PE	0.80	0.60	6.00	6.00	III	0.14	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5527	塘西村	07HS10047_07HS10046	100	2.30	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.43	/	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5528	塘西村	07HS10053_07HS10054	200	5.93	PVC	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5529	塘西村	07HS10057_07HS10063	400	10.13	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.35	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5530	塘西村	07HS10063_07HS10128	400	14.96	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.37	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5531	塘西村	07HS10071_07HS10063	400	6.66	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5532	塘西村	07HS10075_07HS10071	400	6.65	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5533	塘西村	07HS10085_07HS10091	400	3.91	PE	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.26	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5534	塘西村	07HS10098_07HS10102	400	9.05	PE	0.90	0.60	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5535	塘西村	07HS10101_07HS10098	400	1.49	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.80	0.88	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5536	塘西村	07HS10102_07HS10085	400	1.81	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.55	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.94	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5537	塘西村	07HS10106_07HS10373	1600X1200	17.04	砼	1.60	1.60	6.60	6.00	IV	0.07	5.12	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5538	塘西村	07HS10123_07HS10122	1600X1200	14.87	砼	1.90	1.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.17	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5539	塘西村	07HS10128_07HS10167	400	13.00	PE	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.50	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5540	塘西村	07HS10136_07HS10128	400	6.92	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5541	塘西村	07HS10143_07HS10136	400	7.80	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5542	塘西村	07HS10151_07HS10143	400	4.90	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5543	塘西村	07HS10160_07HS10159	400	7.58	PE	0.90	1.00	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.86	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5544	塘西村	07HS10190_07HS10186	400	7.87	PE	0.80	0.80	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5545	塘西村	07HS10193_07HS10190	400	1.21	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5546	塘西村	07HS10207_07HS10209	400	1.27	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	1.10	1.00	II	0.87	0.88	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
5547	塘西村	07HS10209_07WS10396	400	4.30	PE	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5548	塘西村	07HS10210_07HS10209	600	1.77	PE	1.10	1.20	3.00	3.00	II	0.90	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5549	塘西村	07HS10214_07HS10210	300	9.42	PE	0.70	0.90	3.00	3.00	II	0.11	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5550	塘西村	07HS10221_07HS10214	300	7.30	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.89	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5551	塘西村	07HS10254_07HS10246	400	12.91	PE	0.80	0.70	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5552	塘西村	07HS10270_07HS10254	400	10.37	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.43	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5553	塘西村	07HS10275_07HS10270	400	11.02	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5554	塘西村	07HS10283_07HS10275	400	5.42	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5555	塘西村	07HS10286_07HS10246	600	7.19	PE	0.90	0.80	/	/	IV	0.07	7.15	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5556	塘西村	07HS10292_07HS10289	400	6.14	PE	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.16	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5557	塘西村	07HS10300_07HS10298	400	2.71	砼	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5558	塘西村	07HS10300_07WS10329	300	2.79	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5559	塘西村	07HS10332_07HS10338	400	12.25	PE	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5560	塘西村	07HS10338_07HS10345	400	6.06	PE	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5561	塘西村	07HS10345_07WS11451	400	2.47	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.81	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5562	塘西村	07HS10346_07HS10349	300	11.30	PE	0.50	0.60	2.00	3.00	II	0.18	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5563	塘西村	07HS10351_07WS10506	600	1.79	砼	1.30	1.30	1.00	1.00	I	0.56	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5564	塘西村	07HS10355_07HS10283	400	3.62	PE	0.50	0.60	10.00	10.00	IV	0.28	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5565	塘西村	07HS10373_07HS10394	1600X1200	7.44	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	0.27	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5566	塘西村	07HS10373_07WS10377	400	12.48	PE	1.60	2.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.80	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5567	塘西村	07HS10394_07HS10400	1600X1200	30.19	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.17	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5568	塘西村	07HS10399_07WS10398	300	0.74	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5569	塘西村	07HS10400_07HS10401	1600X1200	7.32	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	0.68	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5570	塘西村	07HS10409_07HS10410	1600X1200	9.66	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	0.62	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5571	塘西村	07HS10410_07HS11518	1600X1200	12.87	砼	1.60	1.70	1.00	1.00	I	0.39	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5572	塘西村	07HS10413_07HS10416	300	10.28	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.49	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5573	塘西村	07HS10416_07HS10432	300	15.90	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5574	塘西村	07HS10421_07HS10423	300	3.65	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5575	塘西村	07HS10423_07HS10427	300	2.89	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5576	塘西村	07HS10432_07HS10435	600	1.61	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5577	塘西村	07HS10435_07HS10436	600	6.54	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5578	塘西村	07HS10436_07HS10478	600	7.21	PE	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5579	塘西村	07HS10485_07HS10484	400	2.51	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5580	塘西村	07HS10487_07HS10485	300	14.27	PE	0.50	0.70	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5581	塘西村	07HS10495_07HS10496	300	11.18	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5582	塘西村	07HS10496_07HS10498	300	8.86	砼	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.56	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5583	塘西村	07HS10498_07WS10497	300	2.22	PE	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.90	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5584	塘西村	07HS10509_07HS10495	300	3.87	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.78	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5585	塘西村	07HS10512_07HS10509	300	4.62	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5586	塘西村	07HS10516_07HS10512	400	5.08	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5587	塘西村	07HS10547_07HS10522	300	18.26	PE	0.50	0.60	6.00	6.00	III	0.05	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5588	塘西村	07HS10589_07HS10592	500	9.42	砼	1.20	2.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5589	塘西村	07HS10592_07HS10593	500	2.37	砼	2.00	2.10	1.00	1.00	I	0.85	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5590	塘西村	07HS10593_07HS10597	500	8.59	砼	2.10	2.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.58	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5591	塘西村	07HS10610_07HS10589	500	20.49	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5592	塘西村	07HS10614_07HS10484	400	13.69	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5593	塘西村	07HS10622_07HS10619	400	6.66	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.15	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5594	塘西村	07HS10704_07HS10702	300	2.59	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5595	塘西村	07HS10708_07HS10716	500	19.20	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5596	塘西村	07HS10709_07HS10708	200	5.29	砼	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.95	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5597	塘西村	07HS10715_07HS10708	500	7.64	砼	1.00	1.20	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.65	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5598	塘西村	07HS10716_07HS10719	500	17.22	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5599	塘西村	07HS10718_07HS10716	200	4.10	砼	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.49	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5600	塘西村	07HS10719_07HS10722	500	25.15	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5601	塘西村	07HS10720_07HS10719	200	4.42	砼	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5602	塘西村	07HS10721_07HS10719	200	2.16	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5603	塘西村	07HS10730_07HS10704	300	19.81	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5604	塘西村	07HS10740_07HS10744	300	3.01	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5605	塘西村	07HS10744_07HS10749	300	7.19	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.28	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5606	塘西村	07HS10749_07HS10751	300	3.78	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5607	塘西村	07HS10760_07HS10776	400	6.13	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.16	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5608	塘西村	07HS10776_07HS10779	400	2.15	PE	0.80	0.80	3.00	3.00	II	0.46	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5609	塘西村	07HS10777_07HS10776	300	7.17	PE	0.50	0.40	3.00	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5610	塘西村	07HS10778_07HS10777	300	10.71	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.19	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5611	塘西村	07HS10779_07HS10780	400	6.42	PE	0.80	0.70	1.00	1.00	I	0.16	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5612	塘西村	07HS10787_07HS10791	400	2.05	PE	0.80	0.80	6.00	6.00	III	0.49	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5613	塘西村	07HS10791_07HS10795	400	5.40	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5614	塘西村	07HS10803_07HS10810	400	8.50	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5615	塘西村	07HS10847_07HS10837	300	6.40	PE	0.70	0.50	1.00	1.00	I	0.16	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5616	塘西村	07HS10849_07HS10834	300	6.07	PE	0.60	0.40	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5617	塘西村	07HS10858_07HS10849	300	8.20	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5618	塘西村	07HS10877_07HS10875	300	8.06	PE	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5619	塘西村	07HS10902_07HS10898	300	18.02	PE	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5620	塘西村	07HS10912_07HS10877	100	2.58	PVC	0.20	0.30	1.00	1.00	I	0.39	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	1.55	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5621	塘西村	07HS10928_07HS10929	400	4.73	PE	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5622	塘西村	07HS10929_07HS10938	400	8.23	PE	1.00	1.00	3.50	6.00	III	0.24	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5623	塘西村	07HS10956_07HS10957	600	0.74	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5624	塘西村	07HS10966_07HS10960	300	7.18	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5625	塘西村	07HS10980_07HS10984	600	10.82	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5626	塘西村	07HS10996_07HS10432	600	5.22	PE	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.38	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5627	塘西村	07HS11003_07HS10980	400	4.00	PE	0.50	0.70	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5628	塘西村	07HS11003_07HS11051	400	6.55	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5629	塘西村	07HS11006_07HS11003	400	7.58	PE	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5630	塘西村	07HS11100_07HS11090	300	8.99	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5631	塘西村	07HS11115_07HS11100	300	12.03	PE	0.60	0.50	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5632	塘西村	07HS11125_07HS11115	300	9.67	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5633	塘西村	07HS11127_07HS11126	200X200	0.99	砼	0.30	0.30	3.00	3.00	II	1.01	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5634	塘西村	07HS11128_07HS11127	100	3.06	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.33	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5635	塘西村	07HS11162_07HS11164	600	10.76	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5636	塘西村	07HS11177_07HS11178	400	6.96	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.29	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5637	塘西村	07HS11189_07HS11182	300	5.34	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.94	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5638	塘西村	07HS11189_07HS11200	300	5.84	PE	0.60	0.80	10.00	10.00	IV	0.17	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5639	塘西村	07HS11192_07HS11189	300	1.44	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.69	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	3.47	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5640	塘西村	07HS11202_07HS11192	300	10.78	PE	0.60	0.50	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5641	塘西村	07HS11207_07HS11202	300	10.99	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5642	塘西村	07HS11259_07HS10940	300	10.48	PE	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5643	塘西村	07HS11287_07HS11288	300	1.74	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5644	塘西村	07HS11288_07HS11433	400	8.87	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5645	塘西村	07HS11299_07HS11297	400	6.61	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5646	塘西村	07HS11304_07HS11299	400	10.35	PE	0.80	0.70	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5647	塘西村	07HS11306_07HS11304	400	5.06	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5648	塘西村	07HS11322_07HS11321	300	1.86	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.54	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5649	塘西村	07HS11324_07HS11322	400	10.10	PE	0.60	0.50	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5650	塘西村	07HS11330_07HS11325	300	7.80	PE	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5651	塘西村	07HS11335_07HS11330	300	8.00	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5652	塘西村	07HS11344_07HS11335	300	15.50	PE	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5653	塘西村	07HS11351_07HS11362	400	14.52	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5654	塘西村	07HS11405_07HS11404	400	6.21	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.16	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5655	塘西村	07HS11411_07HS11405	400	7.88	PE	0.70	0.50	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5656	塘西村	07HS11415_07HS11411	400	8.84	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5657	塘西村	07HS11433_07HS11441	600	6.17	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.16	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5658	塘西村	07HS11439_07HS11436	400	5.64	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5659	塘西村	07HS11453_07HS11519	1600X1200	37.72	砼	1.80	2.00	1.00	1.00	I	0.27	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5660	塘西村	07HS11468_07HS11471	500	28.88	砼	4.00	4.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5661	塘西村	07HS11471_07HS11476	500	32.25	PE	4.10	4.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5662	塘西村	07HS11476_07HS1149	500	28.39	PE	4.20	4.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5663	塘西村	07HS1149_07HS11527	500	32.17	PE	4.40	4.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5664	塘西村	07HS11518_07HS11453	1600X1200	16.52	砼	1.70	1.80	1.00	1.00	I	0.30	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5665	塘西村	07HS11521_08HS7843	800	78.37	PE	5.20	6.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.01	0.80	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5666	塘西村	07HS11526_07HS11527	400	3.84	PE	1.80	2.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.78	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5667	塘西村	07HS11527_07HS11525	500	34.38	PE	4.80	5.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5668	塘西村	07HS11535_07HS10708	400	5.95	PE	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.84	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5669	塘西村	07HS9557_07HS9559	1000	23.91	砼	2.60	2.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5670	塘西村	07HS9645_07HS9643	300	8.90	PE	1.60	1.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.39	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5671	塘西村	07HS9646_07HS9650	800	17.45	砼	1.80	1.70	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5672	塘西村	07HS9655_07HS9659	800	20.07	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5673	塘西村	07HS9851_07HS9858	600	18.59	PE	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5674	塘西村	07HS9858_07HS9860	600	8.26	砼	1.00	1.50	1.00	1.00	I	0.42	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5675	塘西村	07HS9859_07HS9858	600	1.83	PE	1.00	1.00	10.00	10.00	IV	0.55	7.15	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5676	塘西村	07HS9860_07HS9865	600	6.65	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.53	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5677	塘西村	07HS9864_07HS9865	600	8.73	砼	0.70	1.20	3.00	3.00	II	0.11	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.40	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5678	塘西村	07HS9865_07HS9645	300	30.66	PE	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.15	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5679	塘西村	07HS9868_07HS9864	400	13.15	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5680	塘西村	07HS9868_07HS9870	400	13.15	PE	0.60	0.60	2.00	3.00	II	0.15	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5681	塘西村	07HS9870_07HS9872	400	2.26	PE	0.60	0.90	10.00	10.00	IV	0.44	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5682	塘西村	07HS9872_07HS9858	600	21.81	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.17	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5683	塘西村	07HS9882_07WS11465	300	21.08	PE	0.60	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.17	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5684	塘西村	07HS9899_07HS9906	500	9.59	砼	0.70	0.90	3.00	3.00	II	0.10	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.36	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5685	塘西村	07HS9909_07HS10123	1000	43.36	砼	1.80	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5686	塘西村	07HS9917_07HS9923	600	9.89	PE	1.30	1.40	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5687	塘西村	07HS9921_07HS9917	600	7.17	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5688	塘西村	07HS9923_07HS9944	600	6.55	PE	1.40	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5689	塘西村	07HS9933_07HS9938	600	8.64	PE	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5690	塘西村	07HS9943_07HS9942	300	1.09	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5691	塘西村	07HS9944_07HS9933	600	10.61	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5692	塘西村	07HS9945_07HS9943	300	9.34	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5693	塘西村	07HS9964_07HS9943	500	3.12	PE	1.20	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5694	塘西村	07HS9966_07HS9964	500	4.85	PE	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5695	塘西村	07HS9969_07HS9966	500	6.62	PE	1.00	1.20	4.50	6.00	III	0.30	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.88	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5696	塘西村	07HS9974_07HS9969	300	10.23	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	11.00	10.00	IV	0.15	8.80	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5697	塘西村	07HS9979_07HS9974	400	7.29	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5698	塘西村	07HS9997_07HS10002	400	7.39	PE	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5699	塘西村	07WS10103_07WS10107	300	2.64	PE	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.76	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5700	塘西村	07WS10104_07WS10103	200	9.33	PVC	0.40	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5701	塘西村	07WS10107_07WS10121	300	31.98	PE	1.80	1.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.14	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5702	塘西村	07WS10114_07WS10117	200	7.70	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.39	0.80	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5703	塘西村	07WS10115_07WS10114	200	5.27	PVC	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.14	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5704	塘西村	07WS10117_07WS10121	300	2.20	PE	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.91	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5705	塘西村	07WS10118_07WS10117	200	8.39	PVC	0.30	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.24	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5706	塘西村	07WS10121_07WS9665	300	23.05	PE	1.90	2.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.43	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5707	塘西村	07WS10329_07WS10411	300	7.97	PE	1.00	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5708	塘西村	07WS10374_07WS10376	300	7.51	PE	1.10	1.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5709	塘西村	07WS10376_07WS10377	300	9.04	PE	2.30	2.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.33	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5710	塘西村	07WS10377_07WS11459	400	73.49	PE	2.90	2.80	/	/	/	/	/	/	5.50	10.00	IV	0.13	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5711	塘西村	07WS10396_07WS10397	300	8.61	PE	1.40	1.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.58	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5712	塘西村	07WS10397_07WS10376	300	30.27	PE	2.20	2.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.33	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5713	塘西村	07WS10398_07WS10397	300	3.75	PE	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.80	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5714	塘西村	07WS10402_07WS10403	300	6.92	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.45	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5715	塘西村	07WS10403_07WS10397	300	14.14	PE	2.10	2.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.35	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5716	塘西村	07WS10404_07WS10403	300	16.26	PE	2.00	2.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.12	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5717	塘西村	07WS10406_07WS10404	300	2.72	PE	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5718	塘西村	07WS10411_07WS10404	300	23.39	PE	1.90	2.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.21	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5719	塘西村	07WS10493_07WS10497	400	17.16	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.29	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5720	塘西村	07WS10497_07WS10506	400	10.74	PE	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.47	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5721	塘西村	07WS10598_07HS10597	300	8.56	PE	1.30	1.50	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5722	塘西村	07WS10599_07WS10598	300	1.97	PE	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5723	塘西村	07WS11450_07WS11451	400	31.36	PE	1.80	2.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.16	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5724	塘西村	07WS11451_07WS11452	400	34.01	PE	2.10	2.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.38	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5725	塘西村	07WS11452_07WS11454	400	34.33	PE	2.60	2.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.15	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5726	塘西村	07WS11455_07WS10377	400	93.17	PE	2.30	2.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.03	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5727	塘西村	07WS11458_07WS10376	300	4.67	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	IV	0.20	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5728	塘西村	07WS11459_07WS9667	400	5.12	PE	2.80	2.90	6.00	6.00	III	0.20	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.98	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5729	塘西村	07WS11460_07WS11459	300	2.29	PE	1.50	1.40	1.00	1.00	I	0.44	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.87	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5730	塘西村	07WS11462_07WS11460	600	1.09	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5731	塘西村	07WS11464_07WS9662	400	6.20	PE	1.60	2.00	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.81	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5732	塘西村	07WS11465_07WS11464	400	1.04	PE	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5733	塘西村	07WS11469_07HS11468	300	5.03	PE	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.20	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5734	塘西村	07WS11474_07HS11471	300	4.84	砼	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5735	塘西村	07WS11477_07HS11476	500	6.82	PE	1.80	1.80	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.15	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5736	塘西村	07WS11481_07WS11480	300	4.76	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5737	塘西村	07WS11486_07WS11480	300	36.22	PE	2.00	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5738	塘西村	07WS11512_07WS9370	300	4.60	砼	1.10	1.30	1.00	1.00	I	0.22	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5739	塘西村	07WS11524_07WS11522	500	12.94	砼	1.60	1.80	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5740	塘西村	07WS11542_07WS11469	300	1.20	PE	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5741	塘西村	07WS11543_07WS11542	300	17.15	砼	1.10	1.20	3.00	3.00	II	0.06	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5742	塘西村	07WS11552_07WS11543	300	1.53	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.65	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5743	塘西村	07WS9000_07WS11486	300	14.04	PE	1.30	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5744	塘西村	07WS9027_07WS9065	500	4.57	砼	2.00	2.00	1.00	1.00	I	1.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5745	塘西村	07WS9042_07WS9048	500	10.44	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5746	塘西村	07WS9043_07WS9042	500	12.49	砼	1.40	1.50	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5747	塘西村	07WS9059_07WS9548	1000	20.53	砼	2.40	2.60	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5748	塘西村	07WS9061_07WS9059	500	12.19	砼	2.20	2.20	2.00	3.00	II	0.33	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5749	塘西村	07WS9071_07WS9059	500	13.91	砼	2.10	2.20	3.00	3.00	II	0.07	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5750	塘西村	07WS9072_07WS9071	300	7.67	砼	1.30	1.50	1.00	1.00	I	0.78	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5751	塘西村	07WS9073_07WS9071	300	6.20	砼	1.20	1.30	1.00	1.00	I	1.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5752	塘西村	07WS9085_07WS9071	400	8.11	砼	1.90	2.00	1.00	1.00	I	0.62	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5753	塘西村	07WS9136_07WS9141	300	8.41	砼	1.30	1.70	2.00	3.00	II	0.95	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5754	塘西村	07WS9141_07WS9140	500	9.05	砼	2.20	2.20	1.00	1.00	I	0.66	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5755	塘西村	07WS9143_07WS9141	300	5.53	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5756	塘西村	07WS9144_07WS9141	300	5.99	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.17	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5757	塘西村	07WS9147_07WS9141	400	17.62	砼	1.90	2.10	1.00	1.00	I	0.28	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5758	塘西村	07WS9148_07WS9147	300	5.19	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.96	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5759	塘西村	07WS9151_07WS9147	300	3.97	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.25	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5760	塘西村	07WS9154_07WS9147	400	15.33	砼	1.80	1.90	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5761	塘西村	07WS9190_07WS9193	300	5.12	砼	1.30	1.40	3.00	3.00	II	0.20	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5762	塘西村	07WS9193_07WS9187	500	9.55	砼	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5763	塘西村	07WS9194_07WS9196	300	5.16	砼	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.39	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5764	塘西村	07WS9199_07WS9200	300	5.11	砼	1.30	1.50	10.00	10.00	IV	0.20	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5765	塘西村	07WS9206_07WS9207	300	5.34	砼	1.10	1.30	2.00	3.00	II	0.56	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5766	塘西村	07WS9207_07WS9203	400	15.33	砼	1.60	1.80	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5767	塘西村	07WS9210_07WS9212	300	5.41	砼	1.10	1.30	1.00	1.00	I	0.74	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5768	塘西村	07WS9217_07WS9212	400	5.16	砼	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.58	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5769	塘西村	07WS9218_07WS9217	200	11.47	PVC	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.17	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5770	塘西村	07WS9220_07WS9212	300	3.53	砼	1.00	1.30	1.00	1.00	I	0.85	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5771	塘西村	07WS9222_07WS9217	300	9.37	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.53	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.53	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5772	塘西村	07WS9229_07WS9217	300	9.51	砼	1.00	1.20	6.50	10.00	IV	0.73	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5773	塘西村	07WS9232_07WS9207	300	3.69	砼	1.20	1.40	1.00	1.00	I	0.81	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5774	塘西村	07WS9235_07WS9200	300	3.37	砼	1.20	1.50	3.50	6.00	III	0.59	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5775	塘西村	07WS9238_07WS9196	300	3.47	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.58	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5776	塘西村	07WS9251_07WS9305	400	6.07	砼	1.90	2.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.82	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5777	塘西村	07WS9255_07WS9261	300	4.92	砼	1.30	1.50	3.00	3.00	II	0.20	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5778	塘西村	07WS9261_07WS9251	400	9.97	砼	1.90	1.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.50	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5779	塘西村	07WS9262_07WS9264	300	4.85	砼	1.30	1.50	6.00	6.00	III	0.21	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5780	塘西村	07WS9272_07WS9271	400	5.08	砼	1.70	1.80	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5781	塘西村	07WS9276_07WS9272	400	11.05	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.09	/	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
5782	塘西村	07WS9279_07WS9280	300	4.91	砼	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	5.50	10.00	IV	0.82	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5783	塘西村	07WS9285_07WS9280	400	6.00	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	0.83	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5784	塘西村	07WS9286_07WS9285	200	11.01	PVC	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5785	塘西村	07WS9287_07WS9285	300	4.06	砼	1.20	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5786	塘西村	07WS9291_07WS9276	300	3.91	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.26	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5787	塘西村	07WS9294_07WS9271	300	3.61	砼	1.20	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.55	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5788	塘西村	07WS9297_07WS9264	300	3.81	砼	1.30	1.50	1.00	1.00	I	0.26	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5789	塘西村	07WS9299_07WS9261	300	3.84	砼	1.30	1.50	1.00	1.00	I	0.26	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5790	塘西村	07WS9305_07WS9140	1000	43.92	砼	2.40	2.40	3.00	3.00	II	0.02	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5791	塘西村	07WS9306_07WS9305	400	9.97	砼	1.90	2.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.50	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5792	塘西村	07WS9307_07WS9306	300	4.47	砼	1.50	1.70	1.00	1.00	I	0.67	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5793	塘西村	07WS9328_07WS9306	300	5.17	砼	1.50	1.90	1.00	1.00	I	0.97	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5794	塘西村	07WS9331_07WS9306	300	5.46	砼	1.60	1.90	1.00	1.00	I	1.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5795	塘西村	07WS9344_07WS9305	1000	37.47	砼	2.20	2.30	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5796	塘西村	07WS9347_07WS9344	500	5.31	砼	2.00	2.00	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5797	塘西村	07WS9348_07WS9344	400	7.14	砼	1.80	2.00	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.28	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5798	塘西村	07WS9349_07WS9344	1000	9.08	砼	2.20	2.20	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5799	塘西村	07WS9351_07WS9349	500	9.92	砼	1.70	1.80	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5800	塘西村	07WS9355_07WS9351	500	14.38	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5801	塘西村	07WS9356_07WS9355	300	3.45	砼	1.50	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5802	塘西村	07WS9363_07WS9355	300	6.48	砼	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.77	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5803	塘西村	07WS9364_07WS9355	500	17.48	砼	1.60	1.70	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5804	塘西村	07WS9370_07WS9364	500	19.68	砼	1.40	1.60	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5805	塘西村	07WS9371_07WS9370	300	3.71	砼	1.30	1.40	1.00	1.00	I	0.27	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5806	塘西村	07WS9390_07WS9347	300	12.15	砼	1.80	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5807	塘西村	07WS9395_07WS9390	300	6.53	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.46	2.40	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
5808	塘西村	07WS9397_07WS9395	300	8.62	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.35	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
5809	塘西村	07WS9401_07WS9397	300	18.40	砼	1.50	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5810	塘西村	07WS9408_07WS9401	300	13.62	砼	1.30	1.50	1.00	1.00	I	0.22	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.22	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5811	塘西村	07WS9422_07WS9443	300	8.23	PE	0.80	0.80	3.50	6.00	III	0.45	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5812	塘西村	07WS9424_07WS9422	300	11.10	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5813	塘西村	07WS9431_07WS9424	300	8.74	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5814	塘西村	07WS9433_07WS9431	300	8.89	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5815	塘西村	07WS9441_07WS9433	300	10.53	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5816	塘西村	07WS9443_07WS9513	300	27.99	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5817	塘西村	07WS9450_07WS9445	300	21.12	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.24	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5818	塘西村	07WS9451_07WS9450	300	12.49	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5819	塘西村	07WS9457_07WS9454	300	18.78	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.05	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5820	塘西村	07WS9459_07WS9457	300	14.67	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5821	塘西村	07WS9463_07WS9349	800	27.83	砼	2.30	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5822	塘西村	07WS9464_07WS9463	200	2.44	PVC	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.41	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5823	塘西村	07WS9473_07WS9478	200	12.08	PVC	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5824	塘西村	07WS9476_07WS9463	800	15.16	砼	2.10	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5825	塘西村	07WS9477_07WS9463	300	4.25	PE	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5826	塘西村	07WS9482_07WS9485	300	6.65	PE	1.40	1.30	6.00	6.00	III	0.45	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5827	塘西村	07WS9484_07WS9482	200	4.35	PE	1.10	1.40	10.00	10.00	IV	0.23	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
5828	塘西村	07WS9485_07WS9486	300	4.24	PE	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.71	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5829	塘西村	07WS9486_07WS9476	800	15.16	砼	2.00	2.10	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.07	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5830	塘西村	07WS9487_07WS9485	300	6.45	PE	1.40	1.30	1.00	1.00	I	0.78	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5831	塘西村	07WS9498_07WS9495	300	2.87	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5832	塘西村	07WS9522_07WS9518	300	10.71	PE	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5833	塘西村	07WS9523_07WS9522	300	2.64	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5834	塘西村	07WS9532_07WS9523	300	14.57	PE	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5835	塘西村	07WS9542_07WS9532	300	14.27	PE	0.80	0.90	2.00	3.00	II	0.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.35	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5836	塘西村	07WS9544_07WS9542	300	13.12	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.15	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
5837	塘西村	07WS9548_07HS9557	1000	2.99	砼	2.60	2.60	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5838	塘西村	07WS9548_07WS9550	300	12.29	PE	2.60	3.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5839	塘西村	07WS9550_07WS10372	300	24.97	PE	3.00	3.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5840	塘西村	07WS9554_07WS9042	300	5.75	砼	1.10	1.50	1.00	1.00	I	0.87	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5841	塘西村	07WS9567_07HS11521	300	8.93	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5842	塘西村	07WS9582_07WS9596	300	36.41	砼	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.14	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5843	塘西村	07WS9584_07WS9582	300	3.68	砼	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.54	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5844	塘西村	07WS9586_07WS9582	300	8.41	砼	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.59	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.12	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5845	塘西村	07WS9644_07HS9643	300	10.38	PE	1.50	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5846	塘西村	07WS9648_07WS9647	300	9.00	PE	1.10	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5847	塘西村	07WS9652_07WS9648	200	13.60	PVC	0.30	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.15	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5848	塘西村	07WS9653_07WS9657	300	11.95	PE	1.10	1.50	6.00	6.00	III	0.42	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5849	塘西村	07WS9654_07WS9653	200	17.19	PVC	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.12	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5850	塘西村	07WS9657_07WS9658	300	4.69	PE	1.50	1.60	6.00	6.00	III	0.64	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5851	塘西村	07WS9658_07WS9647	400	36.78	PE	3.60	3.70	/	/	/	/	/	/	6.50	10.00	IV	0.27	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5852	塘西村	07WS9662_07WS9663	300	6.69	PE	2.00	2.10	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.75	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5853	塘西村	07WS9663_07WS9658	400	31.25	PE	3.30	3.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.16	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5854	塘西村	07WS9665_07WS9667	300	4.23	PE	2.10	2.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.71	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5855	塘西村	07WS9666_07WS9665	300	8.72	PE	1.50	1.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.57	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5856	塘西村	07WS9667_07WS9695	400	24.17	PE	2.90	3.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5857	塘西村	07WS9668_07WS9687	300	6.26	砼	0.40	0.60	2.00	3.00	II	0.64	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.80	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5858	塘西村	07WS9671_07WS9668	300	2.73	砼	0.70	0.40	1.00	1.00	I	0.73	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.37	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5859	塘西村	07WS9683_07WS9681	300X300	2.13	砼	0.50	0.60	2.00	3.00	II	0.94	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5860	塘西村	07WS9684_07WS9683	300X300	5.69	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.35	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5861	塘西村	07WS9687_07WS9688	300	7.18	砼	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.70	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5862	塘西村	07WS9691_07WS9696	300	24.61	砼	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	5.50	10.00	IV	0.38	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5863	塘西村	07WS9695_07WS9663	400	26.57	PE	3.10	3.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.19	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5864	塘西村	07WS9701_07WS9700	300	2.72	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5865	塘西村	07WS9706_07WS9704	400	18.36	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5866	塘西村	07WS9710_07WS9706	400	11.61	砼	0.60	0.80	1.00	1.00	I	0.17	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5867	塘西村	07WS9744_07WS9761	600	29.25	砼	1.50	1.40	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5868	塘西村	07WS9761_07WS9764	600	17.60	砼	1.40	1.40	3.00	3.00	II	0.06	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.06	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5869	塘西村	07WS9762_07WS9761	200	18.04	砼	0.70	0.80	6.00	6.00	III	0.28	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.00	6.00	III	0.28	/	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
5870	塘西村	07WS9764_07WS9769	600	3.48	砼	1.40	1.50	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5871	塘西村	07WS9769_07WS11461	600	3.35	砼	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5872	塘西村	07WS9777_07WS11474	300	44.46	PE	0.80	1.20	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.02	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5873	塘西村	07WS9800_07WS9803	300	7.03	PE	0.80	0.70	3.00	3.00	II	0.28	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5874	塘西村	07WS9803_07WS9777	300	26.03	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5875	塘西村	07WS9816_07WS9800	300	9.09	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.33	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5876	塘西村	07WS9821_07WS9816	300	10.55	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5877	塘西村	07WS9822_07WS9821	300	11.93	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.17	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5878	塘西村	07WS9827_07WS9822	300	15.64	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5879	塘西村	07WS9830_07WS9835	300	19.96	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5880	塘西村	07WS9834_07WS9835	300	9.28	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5881	塘西村	07WS9835_07WS9827	300	10.30	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5882	塘西村	07WS9836_07WS9834	150	1.30	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5883	塘西村	07YS10105_07HS10106	600	1.50	砼	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5884	塘西村	07YS10116_07WS10114	200	0.71	PVC	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5885	塘西村	07YS10381_07YS10379	400	3.42	砼	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5886	塘西村	07YS10382_07YS10380	300	5.28	砼	1.10	1.30	1.00	1.00	I	0.57	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5887	塘西村	07YS10384_07YS10383	300X300	14.99	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.33	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5888	塘西村	07YS10385_07YS10384	300X300	30.60	砼	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.16	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
5889	塘西村	07YS10386_07YS10383	300X300	28.31	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.35	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5890	塘西村	07YS10387_07YS10381	300	12.20	砼	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.41	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5891	塘西村	07YS10388_07YS10387	300	11.46	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.44	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5892	塘西村	07YS10389_07YS10380	300	15.63	砼	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5893	塘西村	07YS10390_07YS10389	300	10.67	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5894	塘西村	07YS10391_07YS10381	400	16.93	砼	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5895	塘西村	07YS10392_07YS10391	300	7.78	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.26	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
5896	塘西村	07YS10393_07YS10392	300	11.81	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.08	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
5897	塘西村	07YS11418_07YS11416	200	4.76	砼	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.63	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5898	塘西村	07YS11421_07YS11419	200	4.78	砼	0.90	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.42	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5899	塘西村	07YS11422_07YS11419	500	25.13	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5900	塘西村	07YS11423_07YS11422	200	1.79	砼	0.80	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5901	塘西村	07YS11424_07YS11422	200	4.71	砼	0.80	1.10	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.64	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5902	塘西村	07YS11425_07YS11422	500	24.95	砼	1.70	1.40	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5903	塘西村	07YS11426_07YS11425	200	1.75	砼	0.80	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.57	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5904	塘西村	07YS11427_07YS11425	200	4.77	砼	0.80	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5905	塘西村	07YS11428_07YS11425	500	25.07	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5906	塘西村	07YS11467_07HS11466	500	5.32	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.19	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5907	塘西村	07YS11472_07YS11556	300	5.73	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5908	塘西村	07YS11482_07WS11481	200	4.30	PVC	0.60	0.70	6.00	6.00	III	0.23	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
5909	塘西村	07YS11484_07WS11481	200	1.91	PVC	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5910	塘西村	07YS11485_07YS11484	200	2.93	PVC	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5911	塘西村	07YS11487_07HS9557	500	15.67	砼	1.40	1.70	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5912	塘西村	07YS11488_07YS11487	300	3.44	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5913	塘西村	07YS11490_07YS11487	300	7.51	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5914	塘西村	07YS11491_07YS11487	500	33.54	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5915	塘西村	07YS11492_07YS11491	300	7.14	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5916	塘西村	07YS11493_07YS11491	300	3.62	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5917	塘西村	07YS11494_07YS11491	500	38.00	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5918	塘西村	07YS11495_07YS11494	300	7.94	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5919	塘西村	07YS11496_07YS11494	300	3.27	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5920	塘西村	07YS11497_07YS11494	500	24.04	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5921	塘西村	07YS11498_07YS11497	300	7.63	PE	0.70	0.90	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5922	塘西村	07YS11499_07YS11497	300	3.07	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5923	塘西村	07YS11500_07YS11497	500	28.14	砼	1.40	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5924	塘西村	07YS11501_07YS11500	300	8.19	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5925	塘西村	07YS11502_07YS11500	300	2.98	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5926	塘西村	07YS11503_07YS11500	500	30.86	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5927	塘西村	07YS11504_07YS11503	300	9.54	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5928	塘西村	07YS11505_07YS11503	300	1.80	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5929	塘西村	07YS11506_07YS11503	500	28.55	砼	1.30	1.40	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5930	塘西村	07YS11507_07YS11506	300	1.22	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5931	塘西村	07YS11508_07YS11507	300	24.40	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5932	塘西村	07YS11509_07YS11508	200	11.37	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5933	塘西村	07YS11513_07YS9622	400	7.88	PE	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.38	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5934	塘西村	07YS11523_07WS11522	400X400	0.99	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5935	塘西村	07YS11541_07HS11468	500	3.50	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.86	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5936	塘西村	07YS11548_07HS10123	600	3.14	砼	1.60	1.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.32	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5937	塘西村	07YS11549_07YS11550	200	1.01	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.99	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5938	塘西村	07YS11551_07YS9613	400	4.65	PE	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.21	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5939	塘西村	07YS9014_07YS9013	500	14.79	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.34	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5940	塘西村	07YS9016_07YS9014	150	6.90	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5941	塘西村	07YS9017_07YS9014	300	10.61	砼	0.70	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5942	塘西村	07YS9019_07YS9017	300	9.05	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5943	塘西村	07YS9026_07YS9019	300	9.06	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5944	塘西村	07YS9029_07YS9026	300	9.61	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5945	塘西村	07YS9069_07YS9066	300	2.66	PE	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.75	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5946	塘西村	07YS9095_07YS9096	300	3.63	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5947	塘西村	07YS9138_07YS9139	400	1.94	PE	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.52	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5948	塘西村	07YS9146_07YS9138	300	9.97	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
5949	塘西村	07YS9153_07YS9149	300	6.05	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5950	塘西村	07YS9157_07YS9153	200	8.95	PVC	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5951	塘西村	07YS9166_07YS9176	200	7.24	PE	0.50	0.80	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5952	塘西村	07YS9176_07YS9178	300	17.13	PE	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5953	塘西村	07YS9178_07YS9180	300	15.47	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.32	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5954	塘西村	07YS9182_07YS9184	300	4.31	PE	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.46	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5955	塘西村	07YS9185_07YS9014	500	47.91	PE	1.40	1.60	1.00	1.00	I	0.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5956	塘西村	07YS9188_07YS9185	300	12.37	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5957	塘西村	07YS9197_07YS9188	300	12.40	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5958	塘西村	07YS9213_07YS9204	300	11.45	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5959	塘西村	07YS9215_07YS9213	300	4.12	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5960	塘西村	07YS9252_07YS9185	400	42.25	PE	1.20	1.30	1.00	1.00	I	0.02	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5961	塘西村	07YS9254_07YS9252	300	4.16	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.24	0.80	没有明显需要处理的缺陷
5962	塘西村	07YS9258_07YS9254	300	8.29	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5963	塘西村	07YS9260_07YS9258	200	6.79	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
5964	塘西村	07YS9265_07YS9258	300	6.99	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5965	塘西村	07YS9266_07YS9265	300	7.42	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5966	塘西村	07YS9267_07YS9266	150	6.25	砼	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5967	塘西村	07YS9277_07YS9266	300	15.96	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5968	塘西村	07YS9283_07YS9277	300	16.45	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5969	塘西村	07YS9317_07YS9321	300	15.38	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5970	塘西村	07YS9321_07YS9324	300	16.10	PE	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5971	塘西村	07YS9323_07YS9321	200	7.88	PE	0.30	0.50	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5972	塘西村	07YS9324_07YS9329	300	12.26	PE	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5973	塘西村	07YS9329_07YS9334	300	6.12	PE	1.10	1.20	1.00	1.00	I	0.16	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5974	塘西村	07YS9346_07YS9334	400	28.80	PE	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5975	塘西村	07YS9385_07WS9370	300	5.67	砼	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5976	塘西村	07YS9386_07YS9388	300	7.69	PE	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5977	塘西村	07YS9388_07YS9252	400	36.39	PE	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5978	塘西村	07YS9389_07YS9388	300	6.26	PE	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5979	塘西村	07YS9394_07YS9389	300	12.67	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5980	塘西村	07YS9399_07YS9394	300	18.96	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5981	塘西村	07YS9404_07YS9399	300	14.80	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5982	塘西村	07YS9406_07YS9404	300	7.01	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5983	塘西村	07YS9412_07YS9406	300	12.36	PE	0.40	0.50	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5984	塘西村	07YS9419_07YS9412	300	14.40	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5985	塘西村	07YS9421_07YS9419	300	7.50	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5986	塘西村	07YS9423_07YS9421	300	9.99	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5987	塘西村	07YS9428_07YS9423	300	8.25	PE	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
5988	塘西村	07YS9435_07YS9428	300	8.62	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5989	塘西村	07YS9437_07YS9435	300	8.60	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5990	塘西村	07YS9442_07YS9437	300	10.03	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5991	塘西村	07YS9462_07YS9386	300	6.12	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5992	塘西村	07YS9475_07YS9462	300	30.89	PE	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5993	塘西村	07YS9481_07YS9475	300	5.50	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5994	塘西村	07YS9490_07YS9481	300	15.06	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5995	塘西村	07YS9491_07YS9490	300	13.66	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5996	塘西村	07YS9501_07YS9491	300	8.99	PE	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
5997	塘西村	07YS9505_07YS9502	300	15.52	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5998	塘西村	07YS9520_07YS9505	300	21.95	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5999	塘西村	07YS9531_07YS9521	300	17.27	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6000	塘西村	07YS9547_07YS9541	300	15.77	PE	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6001	塘西村	07YS9549_07HS9557	400	5.36	PE	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.37	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6002	塘西村	07YS9613_07WS11474	400	4.95	PE	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6003	塘西村	07YS9622_07YS9621	400	6.77	PE	0.90	0.90	3.50	6.00	III	0.30	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6004	塘西村	07YS9656_07HS9655	300	1.11	砼	0.80	1.00	2.00	3.00	II	1.81	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6005	塘西村	07YS9709_07YS9656	300	9.26	砼	0.60	0.80	10.00	10.00	IV	0.11	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6006	塘西村	07YS9716_07YS11513	400	11.50	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6007	塘西村	07YS9722_07YS9716	400	1.62	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.62	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6008	塘西村	07YS9730_07YS9726	400	11.28	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6009	塘西村	07YS9746_07YS9730	300	15.93	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6010	塘西村	07YS9750_07YS9746	300	10.93	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6011	塘西村	07YS9776_07YS9778	300	8.89	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6012	塘西村	07YS9778_07YS9622	300	4.82	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6013	塘西村	07YS9801_07YS9812	300	10.09	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6014	塘西村	07YS9812_07YS9776	300	13.30	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6015	塘西村	07YS9819_07YS9817	300	8.91	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6016	塘西村	07YS9823_07YS9819	300	12.77	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6017	塘西村	07YS9825_07YS9823	300	15.83	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6018	塘西村	07YS9828_07YS9825	300	11.61	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6019	塘西村	08HS10002_08HS10004	300	8.65	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6020	塘西村	08HS10004_08HS10102	300	3.49	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6021	塘西村	08HS10033_08HS9695	600	7.71	砼	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6022	塘西村	08HS10053_08HS10049	600	13.59	砼	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6023	塘西村	08HS10053_08HS9875	600	14.53	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6024	塘西村	08HS10055_08HS10053	400	2.01	砼	1.00	1.10	10.00	10.00	IV	0.50	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	10.00	10.00	IV	0.50	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6025	塘西村	08HS10056_08HS10053	200	2.07	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6026	塘西村	08HS10062_08HS10122	400	6.39	砼	0.80	1.00	1.00	1.00	I	1.41	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6027	塘西村	08HS10072_08HS9875	500	4.39	PE	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.68	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6028	塘西村	08HS10102_08HS10106	400	11.56	PE	0.60	0.80	3.00	3.00	II	0.09	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6029	塘西村	08HS10112_08HS10130	600	3.34	砼	1.30	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6030	塘西村	08HS10122_08HS9875	400	1.53	砼	1.00	1.10	3.00	3.00	II	0.66	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.66	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6031	塘西村	08HS7635_08HS7913	400	32.92	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.15	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6032	塘西村	08HS7636_08HS7637	300X300	19.11	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.16	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6033	塘西村	08HS7637_08HS7635	300	2.59	砼	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.77	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6034	塘西村	08HS7834_08HS7835	200	1.27	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6035	塘西村	08HS7835_08HS7840	200	11.36	PVC	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6036	塘西村	08HS7836_08HS7834	200	14.05	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6037	塘西村	08HS7838_08HS7836	200	9.50	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6038	塘西村	08HS7843_08HS7867	800	53.49	砼	6.50	6.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.19	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6039	塘西村	08HS7846_08HS7843	300	6.02	PE	1.70	1.60	1.00	1.00	I	0.17	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6040	塘西村	08HS7847_08HS7843	300	8.76	PE	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6041	塘西村	08HS7857_08HS7846	400	19.84	PE	1.60	1.70	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6042	塘西村	08HS7861_08HS7857	400	15.70	PE	1.50	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6043	塘西村	08HS7875_08HS7861	400	46.53	PE	1.50	1.50	1.00	1.00	I	0.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.21	0.80	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6044	塘西村	08HS7888_08HS7875	400	34.20	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.29	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6045	塘西村	08HS7913_08HS7914	400	21.69	砼	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6046	塘西村	08HS7914_08HS7919	400	13.16	砼	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.46	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6047	塘西村	08HS7919_08HS7923	400	22.17	砼	0.90	0.90	2.67	6.00	III	0.15	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6048	塘西村	08HS7923_08HS7929	400	20.03	砼	0.90	1.00	3.00	3.00	II	0.05	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6049	塘西村	08HS7929_08HS7932	400	19.64	砼	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6050	塘西村	08HS7932_08HS7934	400	7.75	砼	1.10	1.10	3.00	3.00	II	0.64	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6051	塘西村	08HS7941_08HS7639	400	4.88	砼	1.20	1.20	3.00	3.00	II	0.20	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6052	塘西村	08HS7961_08HS8460	500	11.99	PE	0.90	1.10	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6053	塘西村	08HS7962_08HS7973	300X300	0.99	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6054	塘西村	08HS7969_08HS7974	300X300	0.59	砼	0.60	0.60	4.50	6.00	II	0.43	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6055	塘西村	08HS7974_08HS7978	400X300	7.82	砼	0.60	0.60	6.00	6.00	III	0.13	/	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.64	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6056	塘西村	08HS8000_08HS8004	400	2.05	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6057	塘西村	08HS8004_08HS8007	400	3.32	PE	0.80	0.90	3.50	6.00	III	1.20	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6058	塘西村	08HS8007_08HS8012	400	3.46	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6059	塘西村	08HS8017_08HS8020	400	4.66	PE	0.90	0.90	2.00	3.00	II	0.43	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6060	塘西村	08HS8020_08HS8027	400	4.81	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6061	塘西村	08HS8022_08HS8020	200	1.44	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6062	塘西村	08HS8054_08HS8092	400	9.82	PE	0.90	0.90	3.00	3.00	II	0.20	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6063	塘西村	08HS8055_08HS7961	400	9.67	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6064	塘西村	08HS8056_08HS8055	200	1.39	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6065	塘西村	08HS8057_08HS8055	200	0.95	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6066	塘西村	08HS8064_08HS8055	400	8.81	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6067	塘西村	08HS8075_08HS8064	400	8.74	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6068	塘西村	08HS8080_08HS8075	200	0.98	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6069	塘西村	08HS8084_08HS8075	400	4.46	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.22	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6070	塘西村	08HS8092_08HS8086	400	8.82	PE	0.90	0.80	1.00	1.00	I	0.11	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6071	塘西村	08HS8093_08HS8092	200	0.87	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6072	塘西村	08HS8110_08HS8118	400	9.81	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6073	塘西村	08HS8118_08HS8134	400	8.78	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6074	塘西村	08HS8146_08HS8147	400	4.30	PE	0.90	0.90	3.00	3.00	II	0.23	/	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6075	塘西村	08HS8147_08HS8155	400	4.93	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6076	塘西村	08HS8160_08HS8164	400	8.86	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.11	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6077	塘西村	08HS8169_08HS8164	200	0.75	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6078	塘西村	08HS8170_08HS8164	200	1.18	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6079	塘西村	08HS8176_08HS8117	400	0.93	PE	0.90	0.90	3.00	3.00	II	1.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6080	塘西村	08HS8180_08HS8235	400	6.85	PE	0.70	0.80	10.00	10.00	IV	0.15	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.00	1.00	I	0.15	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6081	塘西村	08HS8181_08HS8176	400	8.45	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.12	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6082	塘西村	08HS8186_08HS8181	400	9.03	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6083	塘西村	08HS8194_08HS8186	400	4.30	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6084	塘西村	08HS8230_08HS8221	400	8.73	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6085	塘西村	08HS8235_08HS8230	400	6.75	PE	0.80	0.70	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6086	塘西村	08HS8241_08HS8180	200	1.37	PE	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.73	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6087	塘西村	08HS8262_08HS8269	400	8.89	PE	0.70	0.90	1.00	1.00	I	0.22	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6088	塘西村	08HS8269_08HS8274	400	8.69	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.58	/	没有明显需要处理的缺陷
6089	塘西村	08HS8270_08HS8269	200	1.07	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.94	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6090	塘西村	08HS8271_08HS8269	200	0.82	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6091	塘西村	08HS8296_08HS8335	500	1.22	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.82	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6092	塘西村	08HS8299_08HS8249	400	9.95	PE	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6093	塘西村	08HS8309_08HS8299	400	9.16	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6094	塘西村	08HS8314_08HS8313	400	4.28	PE	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6095	塘西村	08HS8317_08HS8314	400	9.65	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6096	塘西村	08HS8324_08HS8296	400	9.68	PE	0.90	0.80	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.10	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
6097	塘西村	08HS8324_08HS8323	400	4.44	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6098	塘西村	08HS8330_08HS8296	200	1.23	PVC	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6099	塘西村	08HS8335_08HS8110	500	10.82	PE	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6100	塘西村	08HS8337_08HS8296	500	12.89	PE	0.90	0.90	2.00	3.00	II	0.16	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6101	塘西村	08HS8338_08HS8337	200	1.44	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.70	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6102	塘西村	08HS8341_08HS8337	400	9.71	PE	0.90	0.80	3.00	3.00	II	0.21	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6103	塘西村	08HS8341_08HS8348	400	8.76	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.11	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6104	塘西村	08HS8342_08HS8297	500	11.79	PE	1.00	1.00	2.00	3.00	II	0.17	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6105	塘西村	08HS8348_08HS8353	400	8.96	PE	0.90	0.90	2.00	3.00	II	0.22	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6106	塘西村	08HS8353_08HS8362	400	9.17	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6107	塘西村	08HS8372_08HS8342	400	9.99	PE	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.10	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6108	塘西村	08HS8378_08HS8342	400	0.74	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6109	塘西村	08HS8384_07HS11476	500	39.17	PE	1.20	1.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.05	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6110	塘西村	08HS8393_08HS8116	700X800	17.26	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6111	塘西村	08HS8408_08HS8410	400	5.22	PE	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.19	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.96	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6112	塘西村	08HS8410_08HS8413	400	2.60	PE	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.38	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.77	0.80	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
6113	塘西村	08HS8414_08HS8415	400	7.65	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.26	0.80	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6114	塘西村	08HS8415_08HS8459	400	9.13	PE	0.90	0.80	2.00	3.00	II	0.22	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.11	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6115	塘西村	08HS8416_08HS8415	200	0.82	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.21	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6116	塘西村	08HS8417_08HS8415	200	1.30	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6117	塘西村	08HS8429_08HS8448	400	17.48	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6118	塘西村	08HS8433_08HS8393	400	9.43	PE	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6119	塘西村	08HS8437_08HS8433	200	1.54	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6120	塘西村	08HS8439_08HS8443	400	4.94	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6121	塘西村	08HS8441_08HS8439	400	4.17	PE	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6122	塘西村	08HS8443_08HS8433	400	3.93	PE	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6123	塘西村	08HS8444_08HS8439	200	1.59	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6124	塘西村	08HS8447_08HS8439	200	1.15	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6125	塘西村	08HS8448_08HS8441	400	4.59	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6126	塘西村	08HS8450_08HS8448	200	1.19	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6127	塘西村	08HS8460_08HS8393	500	1.44	PE	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6128	塘西村	08HS8462_08HS8378	400	8.60	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.58	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6129	塘西村	08HS8509_08HS8503	400	9.01	PE	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6130	塘西村	08HS8518_08HS8509	400	8.64	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6131	塘西村	08HS8526_08HS8342	500	12.33	PE	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6132	塘西村	08HS8551_08HS8526	200	1.67	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6133	塘西村	08HS8554_08HS8569	400	8.90	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6134	塘西村	08HS8554_08HS8583	400	4.84	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6135	塘西村	08HS8555_08HS8526	400	9.79	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6136	塘西村	08HS8556_08HS8555	200	1.23	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6137	塘西村	08HS8557_08HS8555	200	0.75	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6138	塘西村	08HS8561_08HS8555	400	8.89	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6139	塘西村	08HS8563_08HS8561	400	8.99	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6140	塘西村	08HS8569_08HS8563	400	8.67	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6141	塘西村	08HS8572_08HS8554	200	0.50	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6142	塘西村	08HS8573_08HS8554	200	0.88	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6143	塘西村	08HS8578_08HS8337	500	12.05	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6144	塘西村	08HS8583_08HS8578	400	4.87	PE	0.80	0.80	2.00	3.00	II	0.41	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6145	塘西村	08HS8593_08HS8592	400	3.22	PE	0.70	0.90	3.00	3.00	II	0.62	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6146	塘西村	08HS8609_08HS8602	400	8.69	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6147	塘西村	08HS8610_08HS8609	200	1.09	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6148	塘西村	08HS8611_08HS8609	200	1.05	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6149	塘西村	08HS8617_08HS8609	400	13.14	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6150	塘西村	08HS8621_08HS8617	400	4.68	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6151	塘西村	08HS8622_08HS8621	200	1.11	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6152	塘西村	08HS8624_08HS8621	400	8.09	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6153	塘西村	08HS8630_08HS8624	400	8.73	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6154	塘西村	08HS8630_08HS8634	400	0.60	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6155	塘西村	08HS8644_08HS8648	400	8.62	PE	1.00	1.00	2.33	3.00	II	0.35	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6156	塘西村	08HS8648_08HS8656	400	12.10	PE	1.00	0.90	4.50	6.00	III	0.17	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6157	塘西村	08HS8649_08HS8648	200	1.32	PE	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6158	塘西村	08HS8650_08HS8648	200	0.98	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6159	塘西村	08HS8656_08HS8805	500	12.53	PE	1.30	1.50	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6160	塘西村	08HS8657_08HS8656	200	1.08	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6161	塘西村	08HS8658_08HS8656	200	1.49	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6162	塘西村	08HS8661_08HS8910	600	0.71	PE	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6163	塘西村	08HS8676_08HS9067	600	29.05	砼	1.80	1.80	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6164	塘西村	08HS8705_08HS9067	300	1.54	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6165	塘西村	08HS8709_08HS8719	300	13.12	砼	0.90	0.90	3.00	3.00	II	0.38	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6166	塘西村	08HS8730_08HS8340	400	17.59	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6167	塘西村	08HS8732_07HS11468	300	20.99	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6168	塘西村	08HS8745_08HS8748	500	3.37	PE	1.10	1.10	6.00	6.00	III	0.30	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6169	塘西村	08HS8748_08HS8750	500	10.60	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6170	塘西村	08HS8750_08HS8730	500	17.51	PE	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6171	塘西村	08HS8763_08HS8780	400	21.24	PE	0.60	0.70	10.00	10.00	IV	0.05	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6172	塘西村	08HS8780_08HS8785	400	12.70	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6173	塘西村	08HS8785_08HS8788	400	8.78	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6174	塘西村	08HS8788_08HS8790	400	0.69	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	1.44	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6175	塘西村	08HS8790_08HS8792	400	8.28	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6176	塘西村	08HS8792_08HS8797	400	1.87	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	1.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6177	塘西村	08HS8801_08HS8337	400	3.26	PE	0.90	0.80	1.00	1.00	I	0.61	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6178	塘西村	08HS8810_08HS8809	400	3.41	PE	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6179	塘西村	08HS8811_08HS8810	300	1.30	PE	0.50	0.60	3.00	3.00	II	0.77	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6180	塘西村	08HS8818_08HS8810	400	8.82	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6181	塘西村	08HS8825_08HS8824	400	3.28	PE	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6182	塘西村	08HS8826_08HS8825	200	1.17	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6183	塘西村	08HS8838_08HS8825	400	3.04	PE	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.66	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6184	塘西村	08HS8851_08HS8847	400	3.56	PE	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.28	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6185	塘西村	08HS8861_08HS8851	400	6.68	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6186	塘西村	08HS8866_08HS8870	200	1.20	PVC	0.30	0.50	6.00	6.00	III	0.83	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6187	塘西村	08HS8870_08HS8862	400	9.65	PE	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6188	塘西村	08HS8872_08HS8870	200	1.30	PVC	0.50	0.60	6.00	6.00	III	0.77	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6189	塘西村	08HS8879_08HS8870	400	10.64	PE	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6190	塘西村	08HS8882_08HS8805	400	11.99	PE	1.10	1.10	10.00	10.00	IV	0.08	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6191	塘西村	08HS8882_08HS8879	400	4.61	PE	1.10	1.00	1.00	1.00	I	0.22	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6192	塘西村	08HS8888_08HS8805	200	1.88	PE	0.30	0.40	10.00	10.00	IV	0.53	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6193	塘西村	08HS8890_08HS8805	200	1.72	PE	0.40	0.50	1.00	1.00	I	0.58	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6194	塘西村	08HS8909_08HS8661	600	1.86	PE	1.10	1.00	1.00	1.00	I	0.54	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6195	塘西村	08HS8910_08HS8676	600	10.65	砼	1.80	1.80	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6196	塘西村	08HS8917_08HS8912	600	11.80	砼	1.80	1.90	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6197	塘西村	08HS8936_08HS8940	300	2.42	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6198	塘西村	08HS8938_08HS8526	500	12.37	PE	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6199	塘西村	08HS8944_08HS8947	300	2.22	PE	0.70	0.70	10.00	10.00	IV	0.45	/	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6200	塘西村	08HS8947_08HS8954	300	8.84	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.57	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6201	塘西村	08HS8962_08HS8967	300	8.53	PE	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6202	塘西村	08HS8967_08HS8938	300	9.98	PE	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.20	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6203	塘西村	08HS8975_08HS8938	400	9.49	PE	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6204	塘西村	08HS8976_08HS8975	200	0.96	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.04	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6205	塘西村	08HS8977_08HS8975	200	1.19	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6206	塘西村	08HS8978_08HS8975	400	8.83	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6207	塘西村	08HS8982_08HS8978	400	8.81	PE	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6208	塘西村	08HS8983_08HS8982	200	1.00	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6209	塘西村	08HS8988_08HS8982	400	8.74	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.34	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6210	塘西村	08HS9006_08HS9012	400	6.93	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6211	塘西村	08HS9018_08HS9006	200	0.84	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6212	塘西村	08HS9023_08HS9030	400	8.69	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6213	塘西村	08HS9032_08HS9033	400	6.70	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6214	塘西村	08HS9033_08HS9038	400	3.31	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6215	塘西村	08HS9045_08HS9046	400	5.30	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.38	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.19	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6216	塘西村	08HS9067_08HS8719	600	16.82	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6217	塘西村	08HS9072_08HS9082	300	36.76	PE	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6218	塘西村	08HS9073_08HS8732	300	12.35	PE	1.00	0.80	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.40	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6219	塘西村	08HS9082_08HS9073	300	15.83	PE	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6220	塘西村	08HS9093_08HS9099	300	25.76	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6221	塘西村	08HS9099_08HS9072	300	2.30	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6222	塘西村	08HS9114_08HS9093	200	9.82	PE	0.60	0.80	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6223	塘西村	08HS9115_08HS9114	200	1.92	PVC	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6224	塘西村	08HS9198_08HS9200	300	7.83	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6225	塘西村	08HS9199_08HS9196	300	3.73	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6226	塘西村	08HS9200_08HS9199	300	2.02	PE	0.50	0.50	2.00	3.00	II	0.99	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6227	塘西村	08HS9205_08HS9198	300	4.41	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6228	塘西村	08HS9208_08HS9198	300	5.04	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6229	塘西村	08HS9219_08HS9215	300	3.42	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6230	塘西村	08HS9222_08HS9219	300	5.77	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6231	塘西村	08HS9240_08HS9235	300	5.37	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6232	塘西村	08HS9242_08HS9240	300	2.22	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.45	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.45	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6233	塘西村	08HS9249_08HS9244	300	7.38	PE	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6234	塘西村	08HS9252_08HS9275	200	2.00	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.50	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6235	塘西村	08HS9260_07HS11439	300	4.07	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6236	塘西村	08HS9263_08HS9260	300	1.38	PE	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.72	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6237	塘西村	08HS9275_08HS9272	300	5.13	PE	0.40	0.50	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6238	塘西村	08HS9281_08HS9260	300	8.07	PE	0.50	0.60	2.00	3.00	II	0.25	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6239	塘西村	08HS9301_08HS9445	500	12.47	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6240	塘西村	08HS9307_08HS9312	400	11.35	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6241	塘西村	08HS9325_08HS9320	400	10.48	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6242	塘西村	08HS9366_08HS9325	400	5.95	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.17	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6243	塘西村	08HS9376_08HS9325	400	6.19	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6244	塘西村	08HS9445_08HS9446	500	12.36	PE	1.50	1.60	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6245	塘西村	08HS9446_08HS9296	500	14.59	PE	1.60	1.30	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6246	塘西村	08HS9454_08HS9562	400	0.93	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6247	塘西村	08HS9454_08HS9578	400	1.22	PE	0.70	0.70	3.00	3.00	II	0.82	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6248	塘西村	08HS9455_08HS9558	400	0.82	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6249	塘西村	08HS9455_08HS9563	400	1.14	PE	0.70	0.70	3.00	3.00	II	0.88	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6250	塘西村	08HS9456_08HS9455	400	10.33	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6251	塘西村	08HS9462_08HS9445	400	2.20	PE	0.70	0.80	2.00	3.00	II	0.91	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6252	塘西村	08HS9486_08HS9484	150	1.10	PE	0.20	0.20	1.00	1.00	I	1.81	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6253	塘西村	08HS9562_08HS9451	400	11.58	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.17	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6254	塘西村	08HS9564_08HS9455	400	12.40	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.40	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6255	塘西村	08HS9573_08HS9454	400	1.01	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6256	塘西村	08HS9578_08HS9581	400	8.96	PE	0.70	0.70	10.00	10.00	IV	0.11	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6257	塘西村	08HS9586_08HS9701	500	2.67	PE	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.37	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6258	塘西村	08HS9640_08HS9631	600	13.42	PE	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6259	塘西村	08HS9641_08HS9640	300	2.72	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.74	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6260	塘西村	08HS9685_08HS9684	200	2.02	PVC	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6261	塘西村	08HS9688_08HS9684	200	2.14	PVC	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6262	塘西村	08HS9695_08HS9701	600	1.72	PE	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.58	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6263	塘西村	08HS9702_08HS9586	300	1.55	PE	0.60	0.90	1.00	1.00	I	0.65	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.65	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6264	塘西村	08HS9703_08HS9586	200	2.01	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6265	塘西村	08HS9711_08HS9586	500	18.45	PE	1.00	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.27	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6266	塘西村	08HS9822_08HS9821	400	2.44	PE	0.50	0.60	2.00	3.00	II	0.82	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6267	塘西村	08HS9828_08HS9903	400	9.71	PE	0.80	0.70	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6268	塘西村	08HS9829_08HS9828	400	11.45	PE	1.20	0.80	10.00	10.00	IV	0.09	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6269	塘西村	08HS9850_08HS9822	300	13.56	PE	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6270	塘西村	08HS9875_08HS10119	600	15.21	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6271	塘西村	08HS9983_08HS10095	200	8.47	PVC	0.30	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6272	塘西村	08HS9988_08HS9983	200	10.96	PVC	0.30	0.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6273	塘西村	08WS7202_08WS7203	300	11.73	砼	1.10	1.20	3.00	3.00	II	0.09	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6274	塘西村	08WS7203_08WS7215	300	9.29	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.22	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6275	塘西村	08WS7203_08WS7216	300	2.75	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.73	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6276	塘西村	08WS7214_08WS7215	300	8.18	砼	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.61	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6277	塘西村	08WS7216_08WS7221	400	8.98	砼	1.20	1.40	1.00	1.00	I	0.56	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.22	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6278	塘西村	08WS7217_08WS7216	200	18.28	PVC	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6279	塘西村	08WS7223_08WS7216	300	14.16	砼	1.10	1.20	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6280	塘西村	08WS7230_08WS7212	200	13.01	砼	0.70	1.00	6.00	6.00	III	0.38	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.15	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6281	塘西村	08WS7232_08WS7230	200	6.08	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.33	2.40	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6282	塘西村	08WS7232_08WS7235	200	4.59	PVC	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6283	塘西村	08WS7249_08WS7252	300	2.58	砼	1.10	1.50	1.00	1.00	I	0.78	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6284	塘西村	08WS7251_08WS7252	400	1.17	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.86	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6285	塘西村	08WS7252_08WS7243	300	6.61	砼	2.00	2.00	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6286	塘西村	08WS7254_08WS7255	300	22.29	砼	1.20	1.00	6.00	6.00	III	0.13	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.04	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6287	塘西村	08WS7255_08WS7252	400	4.54	砼	1.00	1.20	6.50	10.00	IV	0.44	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6288	塘西村	08WS7271_08WS7417	500	67.46	砼	1.30	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6289	塘西村	08WS7272_08WS7271	400	20.75	砼	1.10	1.30	1.00	1.00	I	0.29	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6290	塘西村	08WS7273_08WS7271	200	8.26	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6291	塘西村	08WS7275_08WS7271	300	7.44	砼	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.81	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6292	塘西村	08WS7281_08WS7295	300	5.96	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6293	塘西村	08WS7295_08WS7282	300	5.43	砼	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6294	塘西村	08WS7307_08WS7309	400	5.23	砼	1.20	1.30	8.00	10.00	IV	0.38	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.00	1.00	I	0.19	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6295	塘西村	08WS7313_08WS7307	200	6.21	砼	1.10	1.20	6.00	6.00	III	0.16	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	3.00	3.00	II	0.16	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6296	塘西村	08WS7318_08WS7319	200	20.56	砼	0.80	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.10	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6297	塘西村	08WS7321_08WS7323	200	10.67	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.09	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6298	塘西村	08WS7330_08WS7321	200	13.48	砼	0.70	0.60	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6299	塘西村	08WS7336_08WS7330	200	21.99	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6300	塘西村	08WS7338_08WS7330	300	16.08	砼	1.20	1.10	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6301	塘西村	08WS7361_08WS7343	300	8.71	砼	1.20	1.10	1.00	1.00	I	0.69	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6302	塘西村	08WS7368_08WS7361	300	24.35	砼	1.10	1.20	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6303	塘西村	08WS7370_08WS7368	300	18.67	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6304	塘西村	08WS7394_08WS7396	300	6.07	砼	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6305	塘西村	08WS7396_08WS7397	300	9.32	砼	1.10	1.20	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6306	塘西村	08WS7417_08WS7454	500	20.10	砼	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6307	塘西村	08WS7418_08WS7254	200	3.14	砼	1.00	1.20	1.00	1.00	I	0.64	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6308	塘西村	08WS7433_08WS7417	200	8.47	砼	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.24	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6309	塘西村	08WS7437_08WS7494	300	13.17	PE	1.50	1.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.38	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6310	塘西村	08WS7438_08WS7417	200	8.25	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.24	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6311	塘西村	08WS7454_08WS7459	500	22.12	砼	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6312	塘西村	08WS7459_08WS7483	500	13.44	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6313	塘西村	08WS7460_08WS7459	300	12.62	PVC	1.00	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6314	塘西村	08WS7472_08WS7459	200	17.73	砼	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.28	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6315	塘西村	08WS7473_08WS7459	200	15.38	砼	0.50	0.60	2.00	3.00	II	0.52	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.06	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6316	塘西村	08WS7474_08WS7459	200	12.30	PVC	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.16	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6317	塘西村	08WS7483_08WS7437	500	29.49	砼	1.70	1.60	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	II	0.34	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6318	塘西村	08WS7484_08WS7483	200	18.33	砼	0.60	0.70	3.00	3.00	II	0.05	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.05	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6319	塘西村	08WS7486_08WS7483	200	12.90	砼	0.60	0.70	10.00	10.00	IV	0.08	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.00	1.00	I	0.08	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6320	塘西村	08WS7494_08WS7831	300	7.89	PE	1.30	1.30	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6321	塘西村	08WS7501_08WS7747	300	9.93	砼	0.80	0.80	6.00	6.00	III	0.20	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6322	塘西村	08WS7512_08WS7515	300	3.73	砼	1.20	1.20	6.00	6.00	III	0.54	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6323	塘西村	08WS7515_08WS7517	500	2.90	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6324	塘西村	08WS7516_08WS7530	500	6.05	砼	1.20	1.40	1.00	1.00	I	0.33	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6325	塘西村	08WS7517_08WS7519	500	2.51	砼	1.20	1.10	3.00	3.00	II	0.80	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6326	塘西村	08WS7519_08WS7516	500	13.61	砼	1.10	1.20	2.00	3.00	II	1.14	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6327	塘西村	08WS7525_08WS7590	500	37.93	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6328	塘西村	08WS7530_08WS7546	500	17.04	砼	1.40	1.30	3.00	3.00	II	0.29	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6329	塘西村	08WS7533_08WS7531	300	10.09	砼	1.00	1.10	3.00	3.00	II	0.30	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6330	塘西村	08WS7534_08WS7536	300	19.84	砼	1.00	1.00	3.00	3.00	II	0.10	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6331	塘西村	08WS7535_08WS7533	300	6.85	砼	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6332	塘西村	08WS7546_08WS7569	500	21.96	砼	1.30	1.30	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6333	塘西村	08WS7549_08WS7546	200	3.46	砼	0.40	0.50	6.00	6.00	III	0.87	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	10.00	10.00	IV	0.58	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6334	塘西村	08WS7551_08WS7553	300	13.78	砼	1.10	1.10	6.00	6.00	III	0.36	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6335	塘西村	08WS7552_08WS7551	200	4.69	砼	0.90	0.90	2.00	3.00	II	0.53	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6336	塘西村	08WS7553_08WS7564	300	13.80	砼	1.10	1.10	6.00	6.00	III	0.36	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6337	塘西村	08WS7554_08WS7551	300	8.47	砼	0.90	1.10	1.00	1.00	I	0.59	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.12	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
6338	塘西村	08WS7560_08WS7564	300	1.88	砼	0.90	1.10	6.00	6.00	III	0.53	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6339	塘西村	08WS7563_08WS7586	500	26.36	砼	1.30	1.30	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.04	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6340	塘西村	08WS7569_08WS7563	500	1.87	砼	1.30	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6341	塘西村	08WS7576_08WS7571	300	3.90	砼	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.51	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6342	塘西村	08WS7578_08WS7576	300	4.47	砼	0.90	1.00	6.00	6.00	III	0.45	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	6.00	6.00	III	0.45	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
6343	塘西村	08WS7586_08WS7525	500	15.59	砼	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6344	塘西村	08WS7587_08WS7586	200	2.75	砼	0.50	0.70	3.00	3.00	II	0.36	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6345	塘西村	08WS7591_08WS7525	500	15.73	砼	1.30	1.50	1.00	1.00	I	0.13	/	结构条件基本完好，不修复	4.00	5.00	III	0.17	4.00	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
6346	塘西村	08WS7606_08WS7611	200	6.38	PVC	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6347	塘西村	08WS7611_08WS7616	200	31.00	PVC	0.60	1.10	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.06	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6348	塘西村	08WS7616_08WS7617	300	23.33	PE	1.30	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.09	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6349	塘西村	08WS7618_08WS7616	200	11.49	PE	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6350	塘西村	08WS7640_08HS7635	300	6.37	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6351	塘西村	08WS7648_08WS7663	300	49.17	PVC	1.00	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6352	塘西村	08WS7656_08WS7657	400	16.31	PE	1.80	2.00	6.00	6.00	III	0.31	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6353	塘西村	08WS7658_08WS7656	400	24.03	PE	1.70	1.80	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6354	塘西村	08WS7659_08WS7656	200	7.03	PVC	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6355	塘西村	08WS7661_08WS7663	300	3.15	PE	1.80	1.70	6.00	6.00	III	0.32	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6356	塘西村	08WS7662_08WS7661	300	22.56	PE	1.70	1.80	1.00	1.00	I	0.04	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6357	塘西村	08WS7668_08WS7670	600	22.25	PE	2.90	3.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6358	塘西村	08WS7687_08WS7691	300	31.76	砼	2.20	2.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6359	塘西村	08WS7690_08WS7732	300	9.46	砼	1.50	1.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.21	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6360	塘西村	08WS7698_08WS7687	400	18.13	砼	1.80	2.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.28	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6361	塘西村	08WS7727_08WS7726	200	13.11	PE	1.10	1.30	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6362	塘西村	08WS7732_08WS7721	300	18.52	砼	1.50	1.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6363	塘西村	08WS7737_08WS7732	300	9.85	砼	1.20	1.20	3.50	6.00	III	0.23	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6364	塘西村	08WS7744_08WS7501	300	6.95	砼	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.86	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6365	塘西村	08WS7772_08YS7767	500	18.48	砼	1.80	1.90	1.00	1.00	I	0.27	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6366	塘西村	08WS7774_08WS7772	500	13.32	砼	1.70	1.90	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6367	塘西村	08WS7775_08WS7772	300	16.63	砼	1.60	1.80	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6368	塘西村	08WS7794_08WS7786	500	4.14	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	5.50	10.00	IV	0.48	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6369	塘西村	08WS7811_08WS7810	400	14.28	砼	1.20	1.50	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6370	塘西村	08WS7815_08WS7811	300	9.04	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6371	塘西村	08WS7832_08WS7833	300	9.14	PE	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6372	塘西村	08WS7844_08HS7843	300	20.29	PE	1.30	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6373	塘西村	08WS7845_08HS7843	300	3.42	PE	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.58	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6374	塘西村	08WS8731_08WS9070	200	8.09	PE	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6375	塘西村	08WS8735_08WS8731	200	5.11	PE	0.50	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6376	塘西村	08WS8740_08WS8735	200	13.44	PE	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6377	塘西村	08WS8918_08HS8917	600	2.20	砼	1.10	1.20	3.00	3.00	II	0.45	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.45	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6378	塘西村	08WS9048_08HS9046	300	5.52	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6379	塘西村	08WS9070_08HS8732	200	13.35	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.37	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6380	塘西村	08WS9150_08WS9152	200	2.13	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6381	塘西村	08WS9152_08WS9110	200	10.45	PVC	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.48	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6382	塘西村	08YS10111_08HS10112	200	2.47	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6383	塘西村	08YS10113_08HS10112	200	1.97	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6384	塘西村	08YS7201_08YS7441	400	10.43	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6385	塘西村	08YS7205_08YS7200	300	12.44	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6386	塘西村	08YS7227_08YS7391	300	45.11	PE	0.70	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6387	塘西村	08YS7256_08YS7257	400	5.26	砼	0.90	1.10	3.00	3.00	II	0.19	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6388	塘西村	08YS7257_08YS7259	400	5.25	砼	1.10	1.20	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6389	塘西村	08YS7263_08YS7256	300	13.20	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6390	塘西村	08YS7266_08YS7263	300	4.38	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6391	塘西村	08YS7268_08YS7266	300	3.09	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6392	塘西村	08YS7269_08YS7268	300	7.49	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6393	塘西村	08YS7270_08YS7269	300X400	3.11	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6394	塘西村	08YS7276_08YS7270	200	8.64	PVC	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6395	塘西村	08YS7277_08YS7276	200	1.40	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6396	塘西村	08YS7287_08YS7276	200	5.71	PE	1.00	0.80	1.00	1.00	I	0.35	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6397	塘西村	08YS7294_08YS7287	200	13.85	PE	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.07	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6398	塘西村	08YS7300_08YS7278	200	3.71	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6399	塘西村	08YS7315_08YS7316	200	10.56	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6400	塘西村	08YS7316_08YS7325	200	4.08	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6401	塘西村	08YS7325_08YS7333	200	11.97	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6402	塘西村	08YS7333_08YS7335	300	0.92	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.09	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6403	塘西村	08YS7335_08YS7227	300	3.34	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6404	塘西村	08YS7339_08YS7350	300	8.68	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6405	塘西村	08YS7340_08WS7337	300	6.91	砼	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.29	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6406	塘西村	08YS7344_08YS7227	300X200	2.67	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6407	塘西村	08YS7349_08YS7344	300	5.74	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 （m）	材质	埋深 （m）		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6408	塘西村	08YS7350_08YS7349	300	4.32	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6409	塘西村	08YS7367_08YS7339	300	22.23	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6410	塘西村	08YS7377_08YS7367	300	27.13	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6411	塘西村	08YS7383_08YS7385	200	7.54	砼	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.27	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6412	塘西村	08YS7384_08YS7383	200	9.30	砼	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6413	塘西村	08YS7385_08YS7387	200	6.54	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6414	塘西村	08YS7386_08YS7385	200	8.80	砼	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.57	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6415	塘西村	08YS7388_08YS7387	200	8.49	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.24	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6416	塘西村	08YS7390_08YS7389	200	8.04	PE	0.40	0.50	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.12	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6417	塘西村	08YS7391_08YS7399	300	10.76	PE	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6418	塘西村	08YS7392_08YS7340	300	11.19	砼	0.40	0.50	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6419	塘西村	08YS7392_08YS7393	300	12.03	砼	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.17	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6420	塘西村	08YS7399_08YS7401	300	4.59	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6421	塘西村	08YS7401_08YS7226	300	13.92	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6422	塘西村	08YS7413_08YS7411	200	5.84	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.34	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6423	塘西村	08YS7435_08YS7201	200	0.98	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6424	塘西村	08YS7436_08YS7498	200	10.32	砼	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6425	塘西村	08YS7439_08YS7479	200	4.88	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.62	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6426	塘西村	08YS7440_08YS7469	200	17.34	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.29	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6427	塘西村	08YS7441_08YS7498	400	3.74	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6428	塘西村	08YS7448_08YS7457	200	13.90	砼	0.60	0.90	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.00	6.00	III	0.14	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6429	塘西村	08YS7450_08YS7449	300	3.72	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	2.00	3.00	II	1.61	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6430	塘西村	08YS7455_08YS7492	400	32.55	砼	1.30	1.40	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.03	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6431	塘西村	08YS7457_08YS7462	200	3.75	砼	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.53	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.27	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6432	塘西村	08YS7462_08YS7475	200	7.44	砼	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.67	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6433	塘西村	08YS7469_08YS7471	200	1.73	PVC	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6434	塘西村	08YS7471_08YS7478	400	5.90	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6435	塘西村	08YS7475_08YS7477	200	5.78	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.35	0.80	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6436	塘西村	08YS7477_08WS7487	200	6.49	砼	0.70	0.90	6.00	6.00	III	0.15	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6437	塘西村	08YS7478_08YS7480	400	5.76	砼	1.20	1.10	2.00	3.00	II	0.35	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6438	塘西村	08YS7479_08YS7480	200	1.80	PVC	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6439	塘西村	08YS7480_08YS7481	400	7.32	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6440	塘西村	08YS7481_08YS7455	400	21.96	砼	1.20	1.30	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6441	塘西村	08YS7482_08WS7483	200	3.97	砼	0.60	0.70	6.00	6.00	III	0.25	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6442	塘西村	08YS7488_08YS7481	200	1.52	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6443	塘西村	08YS7489_08YS7488	200	4.65	砼	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.21	0.80	没有明显需要处理的缺陷

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6444	塘西村	08YS7490_08YS7489	200	7.05	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.43	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6445	塘西村	08YS7490_08YS7506	200	4.10	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.49	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6446	塘西村	08YS7492_08YS7508	400	14.76	砼	1.40	1.50	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6447	塘西村	08YS7493_08YS7455	200	5.43	PVC	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6448	塘西村	08YS7495_08YS7497	200	17.33	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6449	塘西村	08YS7496_08YS7436	200	9.16	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6450	塘西村	08YS7498_08YS7471	400	16.30	砼	1.10	1.10	3.00	3.00	II	0.06	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6451	塘西村	08YS7499_08YS7201	400	10.01	砼	1.10	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6452	塘西村	08YS7503_08YS7488	200	8.15	砼	0.60	0.80	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6453	塘西村	08YS7504_08YS7503	200	8.78	砼	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.23	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6454	塘西村	08YS7505_08YS7506	200	17.08	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.06	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6455	塘西村	08YS7506_08YS7455	200	6.07	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.16	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6456	塘西村	08YS7507_08YS7505	200	17.53	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6457	塘西村	08YS7508_08YS7761	1000	37.48	砼	3.70	3.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6458	塘西村	08YS7509_08YS7508	400	11.57	砼	1.40	1.60	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6459	塘西村	08YS7523_08YS7547	300	12.07	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6460	塘西村	08YS7537_08YS7538	200	19.77	PE	0.50	0.70	10.00	10.00	IV	0.05	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	3.00	3.00	II	0.10	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6461	塘西村	08YS7539_08YS7543	300	12.30	砼	1.00	0.90	6.00	6.00	III	0.08	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6462	塘西村	08YS7540_08YS7539	300	30.24	砼	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6463	塘西村	08YS7541_08YS7543	200	10.22	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6464	塘西村	08YS7543_08YS7598	300	10.26	砼	0.90	0.90	6.00	6.00	III	0.10	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6465	塘西村	08YS7547_08YS7562	300	24.30	砼	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6466	塘西村	08YS7548_08YS7550	200	5.55	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.90	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6467	塘西村	08YS7550_08YS7547	150	3.58	砼	0.40	0.60	2.00	3.00	II	1.40	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6468	塘西村	08YS7562_08YS7585	300	25.76	砼	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6469	塘西村	08YS7580_08YS7581	200	8.84	砼	0.60	0.50	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.57	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6470	塘西村	08YS7581_08YS7585	200	2.73	PE	0.50	0.70	1.00	1.00	I	0.37	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6471	塘西村	08YS7585_08YS7595	300	12.84	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6472	塘西村	08YS7589_08YS7581	200	3.84	砼	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.78	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6473	塘西村	08YS7594_08YS7595	200	1.43	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.70	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6474	塘西村	08YS7596_08YS7541	200	45.57	PVC	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6475	塘西村	08YS7598_08YS7597	300	15.18	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6476	塘西村	08YS7624_08YS7625	300	4.21	砼	0.90	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.48	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6477	塘西村	08YS7628_08YS7632	300	7.71	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6478	塘西村	08YS7633_08YS7632	300	6.28	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6479	塘西村	08YS7638_08HS7635	200	1.91	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6480	塘西村	08YS7653_08YS7655	300	15.79	PE	1.40	1.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6481	塘西村	08YS7654_08YS7653	300	24.34	PE	1.20	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6482	塘西村	08YS7666_08YS7665	400	6.29	PE	1.70	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6483	塘西村	08YS7667_08YS7807	200	7.35	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6484	塘西村	08YS7683_08YS7686	300	8.26	PVC	2.20	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6485	塘西村	08YS7686_08YS7692	300	5.49	PE	2.40	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6486	塘西村	08YS7711_08YS7712	300	2.04	砼	0.90	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6487	塘西村	08YS7719_08YS7718	200	6.40	砼	1.10	1.20	3.50	6.00	III	0.31	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6488	塘西村	08YS7724_08YS7729	300	13.22	PE	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6489	塘西村	08YS7730_08YS7729	300	6.11	砼	0.90	1.20	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.82	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6490	塘西村	08YS7731_08YS7718	300	15.88	砼	1.90	2.00	1.00	1.00	I	0.31	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6491	塘西村	08YS7733_08YS7731	300	5.85	砼	1.10	1.30	6.00	6.00	III	0.86	0.70	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6492	塘西村	08YS7735_08YS7731	200	5.52	PVC	0.40	0.70	10.00	10.00	IV	0.18	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6493	塘西村	08YS7740_08YS7742	300	14.19	砼	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.70	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.14	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6494	塘西村	08YS7741_08YS7743	200	6.76	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6495	塘西村	08YS7742_08YS7754	200	6.50	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6496	塘西村	08YS7743_08YS7755	200	7.24	砼	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6497	塘西村	08YS7755_08YS7742	200	4.93	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6498	塘西村	08YS7756_08YS7507	300	14.31	砼	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.21	/	没有明显需要处理的缺陷
6499	塘西村	08YS7759_08YS7756	300	6.96	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6500	塘西村	08YS7777_08YS7776	200	7.24	PE	0.50	0.60	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6501	塘西村	08YS7778_08YS7776	200	4.00	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6502	塘西村	08YS7779_08YS7776	300	14.85	PE	1.40	1.40	1.00	1.00	I	0.07	/	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6503	塘西村	08YS7783_08YS7779	300	8.97	PE	1.30	1.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6504	塘西村	08YS7784_08YS7783	200	2.30	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6505	塘西村	08YS7788_08YS7783	300	9.38	PE	1.00	1.30	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6506	塘西村	08YS7789_08YS7788	300	25.22	PE	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6507	塘西村	08YS7796_08YS7788	300	11.39	PE	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6508	塘西村	08YS7799_08YS7796	200	1.64	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6509	塘西村	08YS7804_08YS7796	200	13.18	PE	0.60	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6510	塘西村	08YS7805_08YS7804	200	2.29	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6511	塘西村	08YS7807_08YS7804	200	8.24	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6512	塘西村	08YS7816_08YS7788	150	1.98	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6513	塘西村	08YS7842_08HS7840	200	0.51	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6514	塘西村	08YS7848_08HS7846	200	1.58	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6515	塘西村	08YS7866_08HS7861	200	0.97	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6516	塘西村	08YS7876_08HS7875	200	1.32	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6517	塘西村	08YS7896_08HS7852	200	1.80	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6518	塘西村	08YS7903_08HS7643	200	1.60	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.62	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6519	塘西村	08YS7915_08HS7913	200	1.22	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6520	塘西村	08YS7920_08HS7919	200	1.62	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6521	塘西村	08YS7930_08HS7929	200	1.11	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6522	塘西村	08YS7940_08HS7639	200	4.90	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6523	塘西村	08YS7942_08HS7639	200	2.12	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6524	塘西村	08YS8727_08YS8737	500	21.64	PE	0.70	1.00	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6525	塘西村	08YS8728_08YS8727	200	0.97	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6526	塘西村	08YS8729_08YS8727	200	0.50	PE	0.40	0.50	3.00	3.00	II	2.01	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	2.01	4.80	根据基础数据进行全面 的考虑，应尽快处理
6527	塘西村	08YS8737_08YS8743	500	9.42	PE	1.00	1.10	2.33	3.00	II	0.32	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6528	塘西村	08YS8738_08YS8737	200	1.19	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6529	塘西村	08YS8739_08YS8737	200	0.52	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.91	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6530	塘西村	08YS8761_08HS8340	200	1.18	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6531	塘西村	08YS8767_08HS8763	200	1.00	PE	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6532	塘西村	08YS8855_08HS8851	200	0.95	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.05	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6533	塘西村	08YS9078_08YS9088	200	5.39	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6534	塘西村	08YS9079_08YS9078	200	4.95	砼	0.40	0.50	2.00	3.00	II	0.40	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.40	8.00	输水功能受到严重影响， 应立即进行处理
6535	塘西村	08YS9084_08YS9094	200	27.34	砼	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.18	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6536	塘西村	08YS9085_08YS9094	200	2.33	砼	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6537	塘西村	08YS9088_08YS9089	200	8.74	砼	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.34	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6538	塘西村	08YS9142_08YS9095	200	22.69	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6539	塘西村	08YS9146_08WS9152	200	0.91	砼	0.50	0.40	1.00	1.00	I	1.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6540	塘西村	08YS9147_08YS9146	200	9.98	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.50	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
6541	塘西村	5HS1693_5HS1694	300	25.08	砼	1.00	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6542	塘西村	5HS1694_5HS1697	400	10.23	砼	1.60	1.50	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6543	塘西村	5HS1695_5HS1694	600	9.29	砼	1.40	1.60	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6544	塘西村	5HS1696_5HS1698	400	24.57	砼	1.50	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6545	塘西村	5HS1697_5HS1696	400	6.64	砼	1.60	1.50	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6546	塘西村	5HS1698_5HS1701	400	11.20	砼	1.30	1.20	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6547	塘西村	5HS1699_5HS1698	200	3.07	砼	0.80	1.00	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.82	2.40	没有立即进行处理的必要， 但宜安排处理计划
6548	塘西村	5HS1702_5HS1701	200	3.80	砼	0.70	1.00	3.50	6.00	III	1.43	0.70	结构在短期内可能会发生破坏， 应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6549	塘西村	5HS1703_5HS1701	400	19.68	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6550	塘西村	5HS1704_5HS1703	300	5.04	PVC	0.30	1.00	5.50	10.00	IV	0.49	7.00	结构已经发生或即将发生破坏， 应立即修复	/	/	/	/	/	/
6551	塘西村	5HS1707_5HS1708	500	12.84	砼	2.00	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6552	塘西村	5HS1708_5HS1709	500	42.24	砼	1.80	2.00	3.00	3.00	II	0.02	0.70	结构在短期内不会发生破坏现象， 但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6553	塘西村	5HS1711_5HS1710	300	1.62	砼	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6554	塘西村	5HS1717_5HS1718	2000X1500	8.36	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6555	塘西村	5HS1718_5HS1728	2700X1600	0.62	砼	1.60	1.60	1.00	1.00	I	1.61	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6556	塘西村	5HS1720_5HS1719	300	28.99	砼	0.80	1.30	3.00	3.00	II	0.17	/	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.19	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6557	塘西村	5HS1721_5HS1718	300	9.57	砼	0.70	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6558	塘西村	5HS1723_5HS1719	300	7.49	砼	1.10	1.30	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6559	塘西村	5HS1724_5HS1723	300	8.35	砼	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6560	塘西村	5HS1727_5HS1711	300	7.92	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.57	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6561	塘西村	5HS1728_5HS1737	2000X1500	12.56	砼	1.60	1.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6562	塘西村	5HS1735_5HS1724	300	8.07	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6563	塘西村	5WS2397_5HS1694	200	3.59	砼	0.50	1.00	6.00	6.00	III	0.95	2.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6564	塘西村	5WS2398_5HS1696	200	4.27	砼	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6565	塘西村	5WS2399_5HS1696	200	2.98	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	11.00	10.00	IV	0.50	0.88	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6566	塘西村	5YS2640_5HS1698	200	2.02	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6567	塘西村	5YS2641_5HS1701	200	3.21	砼	0.50	0.70	10.00	10.00	IV	0.31	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6568	塘西村	5YS2648_5HS1708	200	4.31	砼	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.23	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6569	塘西村	5YS2649_5HS1708	300	15.08	砼	1.00	1.30	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	6.60	6.00	IV	0.10	5.28	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6570	塘西村	06HS2078_06HS2045	2700X2200	10.15	砼	2.60	2.60	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6571	塘西村	07HS10020_07HS10016	400	6.53	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6572	塘西村	07HS10089_07HS10087	200X200	5.06	砼	0.30	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6573	塘西村	07HS10214_07HS10210	300	9.42	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6574	塘西村	07HS10299_07HS10298	150	1.45	PVC	0.30	0.40	1.00	1.00	I	0.69	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6575	塘西村	07HS10427_07HS10416	300	8.22	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6576	塘西村	07HS10447_07HS10444	400	8.48	PE	0.80	0.70	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6577	塘西村	07HS10619_07HS10614	400	12.45	PE	0.70	0.80	3.00	3.00	II	0.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6578	塘西村	07HS10714_07HS10708	300	8.63	PE	0.70	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6579	塘西村	07HS10778_07HS10777	300	10.71	PE	0.50	0.50	10.00	10.00	IV	0.09	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6580	塘西村	07HS10810_07HS10814	400	6.82	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6581	塘西村	07HS10847_07HS10837	300	6.40	PE	0.70	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6582	塘西村	07HS10852_07HS10847	300	7.59	PE	0.80	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.13	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6583	塘西村	07HS10856_07HS10858	200X200	4.81	砼	0.30	0.50	3.00	3.00	II	0.21	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6584	塘西村	07HS10898_07HS10895	300	10.61	PE	0.60	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6585	塘西村	07HS10928_07HS10929	400	4.73	PE	1.00	0.90	10.00	10.00	IV	0.21	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6586	塘西村	07HS10955_07HS10956	600	8.93	PE	0.90	0.70	10.00	10.00	IV	0.11	7.15	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6587	塘西村	07HS10974_07HS10966	300	2.55	PE	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.79	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6588	塘西村	07HS10975_07HS10974	300	6.07	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.82	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6589	塘西村	07HS11047_07HS11040	400	8.96	PE	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.11	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6590	塘西村	07HS11090_07HS11088	300	4.78	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6591	塘西村	07HS11164_07HS9921	600	0.79	PE	0.90	1.30	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	1.27	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6592	塘西村	07HS11178_07HS11180	300	11.25	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6593	塘西村	07HS11207_07HS11202	300	10.99	PE	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.18	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	1.00	1.00	I	0.46	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6594	塘西村	07HS11296_07HS11288	400	3.35	PE	0.70	0.70	10.00	10.00	IV	0.30	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6595	塘西村	07HS11321_07HS11306	300	3.68	PE	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6596	塘西村	07HS11362_07HS11370	400	9.54	PE	0.80	0.50	5.50	10.00	IV	0.21	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6597	塘西村	07HS11378_07HS11376	200X200	7.30	砼	0.30	0.30	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6598	塘西村	07HS11379_07HS10791	400	11.87	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6599	塘西村	07HS11436_07HS11433	400	5.92	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.34	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6600	塘西村	07HS11525_07HS11521	800	13.23	PE	5.00	5.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.38	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6601	塘西村	07HS9650_07HS9655	800	24.09	砼	1.70	1.70	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6602	塘西村	07HS9962_07HS9957	300	8.18	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6603	塘西村	07HS9979_07HS9974	400	7.29	PE	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6604	塘西村	07HS9997_07HS10002	400	7.39	PE	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6605	塘西村	07WS10372_07HS11521	300	14.99	PE	3.00	2.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6606	塘西村	07WS10506_07WS11450	400	7.72	PE	1.60	1.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.65	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6607	塘西村	07WS11454_07WS11455	400	18.14	PE	2.70	2.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.55	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6608	塘西村	07WS11455_07WS10377	400	93.17	PE	2.30	2.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.11	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6609	塘西村	07WS11456_07WS11455	200	1.26	PVC	0.70	0.70	10.00	10.00	IV	0.80	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6610	塘西村	07WS11480_07HS11521	300	15.06	PE	2.40	2.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6611	塘西村	07WS11522_07HS11525	400	3.29	PE	1.80	2.00	1.00	1.00	I	0.91	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6612	塘西村	07WS9031_07WS9027	500	9.09	砼	1.80	2.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.55	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6613	塘西村	07WS9140_07WS9059	1000	39.78	砼	2.40	2.40	3.00	3.00	II	0.03	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6614	塘西村	07WS9142_07WS9141	300	6.13	砼	1.50	1.70	3.00	3.00	II	0.82	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.33	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6615	塘西村	07WS9187_07WS9140	500	7.15	砼	2.00	2.20	3.00	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6616	塘西村	07WS9203_07WS9200	500	4.26	砼	1.80	1.80	3.00	3.00	II	0.23	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6617	塘西村	07WS9415_07WS9408	300	17.94	砼	1.20	1.30	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6618	塘西村	07WS9417_07WS9415	300	6.79	砼	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.44	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6619	塘西村	07WS9454_07WS9451	300	15.26	PE	0.50	0.60	10.00	10.00	IV	0.07	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	1.00	1.00	I	0.39	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6620	塘西村	07WS9487_07WS9485	300	6.45	PE	1.40	1.30	5.50	10.00	IV	1.55	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6621	塘西村	07WS9492_07WS9487	300	13.82	PE	1.40	1.40	6.00	6.00	III	0.22	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6622	塘西村	07WS9518_07WS9507	300	21.95	PE	1.10	1.20	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.23	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6623	塘西村	07WS9634_07WS9647	300	11.29	PE	1.30	1.60	6.00	6.00	III	0.89	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6624	塘西村	07WS9671_07WS9668	300	2.73	砼	0.70	0.40	1.00	1.00	I	0.37	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6625	塘西村	07WS9694_07WS9695	300	4.12	PE	0.60	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.73	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6626	塘西村	07YS10384_07YS10383	300X300	14.99	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.07	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6627	塘西村	07YS11523_07WS11522	400X400	0.99	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6628	塘西村	07YS11545_07YS11544	200	2.17	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.46	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6629	塘西村	07YS11546_07YS11545	200	2.19	PE	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6630	塘西村	07YS11554_07HS11526	400	3.91	PE	1.10	1.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.77	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6631	塘西村	07YS9013_07HS9557	500	7.36	砼	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.14	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6632	塘西村	07YS9095_07YS9096	300	3.63	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6633	塘西村	07YS9122_07YS9066	400	18.37	PE	1.10	1.10	10.00	10.00	IV	0.05	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6634	塘西村	07YS9139_07YS9122	400	15.86	PE	1.00	1.10	10.00	10.00	IV	0.19	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6635	塘西村	07YS9184_07YS9185	400	8.86	PE	1.20	1.30	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6636	塘西村	07YS9311_07YS9317	300	8.49	PE	0.40	0.60	10.00	10.00	IV	0.35	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6637	塘西村	07YS9334_07YS9184	400	42.48	PE	1.20	1.20	6.00	6.00	III	0.05	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6638	塘西村	07YS9350_07YS9346	400	16.37	PE	1.10	1.10	5.50	10.00	IV	0.57	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6639	塘西村	07YS9354_07YS9350	300	5.19	PE	0.90	1.00	10.00	10.00	IV	0.19	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6640	塘西村	07YS9470_07YS9350	400	27.94	PE	0.70	0.90	6.00	6.00	III	0.04	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6641	塘西村	07YS9541_07YS9531	300	12.65	PE	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6642	塘西村	07YS9664_07HS9909	500	5.34	砼	1.30	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6643	塘西村	07YS9697_07YS9664	600	7.48	砼	0.90	1.30	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6644	塘西村	07YS9732_07YS9730	300	12.94	PE	0.50	0.50	10.00	10.00	IV	0.23	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6645	塘西村	07YS9739_07YS9732	300	12.88	PE	0.40	0.50	8.00	10.00	IV	0.16	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6646	塘西村	07YS9817_07YS9801	300	10.64	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.28	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6647	塘西村	08HS10057_08HS10055	400	7.19	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.28	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6648	塘西村	08HS10088_08HS10084	500	11.20	PE	0.90	1.00	10.00	10.00	IV	0.09	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6649	塘西村	08HS10099_08HS10002	300	8.02	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6650	塘西村	08HS10106_08HS10112	400	17.12	PE	0.80	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6651	塘西村	08HS10119_08HS10112	600	13.63	砼	1.20	1.30	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6652	塘西村	08HS7840_08HS7846	400	22.76	PE	1.50	1.70	6.00	6.00	III	0.04	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6653	塘西村	08HS7936_08HS7941	400	25.04	砼	1.10	1.20	4.00	10.00	IV	0.16	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6654	塘西村	08HS7963_08HS7962	300X300	1.86	砼	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6655	塘西村	08HS8116_07HS11526	500	11.96	砼	1.30	1.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.25	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6656	塘西村	08HS8176_08HS8117	400	0.93	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6657	塘西村	08HS8178_08HS8044	500	8.28	PE	1.00	0.90	1.00	1.00	I	0.24	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6658	塘西村	08HS8292_08HS8249	400	9.32	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.21	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6659	塘西村	08HS8359_08HS8358	200X200	9.89	砼	0.20	0.50	1.00	1.00	I	0.10	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6660	塘西村	08HS8363_08HS8362	200	0.86	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6661	塘西村	08HS8406_08HS8408	400	5.62	PE	0.90	0.90	1.00	1.00	I	0.18	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6662	塘西村	08HS8541_08HS8550	400	8.64	PE	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6663	塘西村	08HS8588_08HS8584	400	2.45	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6664	塘西村	08HS8602_08HS8596	400	7.89	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.13	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6665	塘西村	08HS8632_08HS8630	200	11.08	PVC	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6666	塘西村	08HS8634_08HS8642	400	2.60	PE	1.00	1.00	2.00	3.00	II	0.77	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6667	塘西村	08HS8656_08HS8805	500	12.53	PE	1.30	1.50	3.00	3.00	II	0.32	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6668	塘西村	08HS8677_08HS8676	400	11.23	砼	1.60	1.70	1.00	1.00	I	0.45	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6669	塘西村	08HS8719_08HS10127	600	14.81	砼	1.80	1.80	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6670	塘西村	08HS8730_08HS8340	400	17.59	PE	0.60	0.60	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6671	塘西村	08HS8730_08HS8656	500	12.93	PE	1.30	1.30	1.00	1.00	I	0.15	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6672	塘西村	08HS8745_08HS8748	500	3.37	PE	1.10	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6673	塘西村	08HS8802_08HS8586	500	11.61	PE	1.00	1.00	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6674	塘西村	08HS8919_08HS8917	600	22.54	砼	1.90	1.80	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.22	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6675	塘西村	08HS8983_08HS8982	200	1.00	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6676	塘西村	08HS9024_08HS9023	200	0.77	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6677	塘西村	08HS9046_08HS9054	400	8.80	PE	0.80	1.00	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6678	塘西村	08HS9196_07HS9851	600	17.31	PE	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6679	塘西村	08HS9213_08HS9212	300	2.52	PE	0.40	0.40	1.00	1.00	I	0.40	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6680	塘西村	08HS9235_08HS9227	300	3.00	PE	0.50	0.50	6.00	6.00	III	0.33	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6681	塘西村	08HS9276_08HS9281	300	3.65	PE	0.50	0.50	1.00	1.00	I	0.27	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6682	塘西村	08HS9286_08HS9276	300	6.04	PE	0.60	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6683	塘西村	08HS9296_08HS10018	500	8.73	PE	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6684	塘西村	08HS9306_08WS9300	400	15.17	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.07	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6685	塘西村	08HS9307_08HS9312	400	11.35	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6686	塘西村	08HS9338_08WS9300	400	9.18	PE	0.70	0.70	8.00	10.00	IV	0.22	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6687	塘西村	08HS9354_08HS9491	400	9.53	PE	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.21	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6688	塘西村	08HS9452_08HS9328	400	12.89	PE	0.70	0.70	1.00	1.00	I	0.08	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6689	塘西村	08HS9456_08HS9354	400	12.79	PE	0.70	0.70	4.50	6.00	III	0.16	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6690	塘西村	08HS9456_08HS9455	400	10.33	PE	0.70	0.70	3.00	3.00	II	0.10	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.29	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6691	塘西村	08HS9496_08HS9354	400	9.73	PE	0.60	0.50	10.00	10.00	IV	0.51	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6692	塘西村	08HS9518_08HS9617	400	9.88	PE	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.10	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6693	塘西村	08HS9581_08HS9446	400	1.14	PE	0.70	0.70	10.00	10.00	IV	0.88	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6694	塘西村	08HS9585_08HS9601	400	2.07	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6695	塘西村	08HS9601_08HS9296	400	8.86	PE	0.90	1.00	10.00	10.00	IV	0.23	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6696	塘西村	08HS9607_08HS9585	400	5.43	PE	0.80	0.70	6.00	6.00	III	0.18	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6697	塘西村	08HS9631_08HS9196	600	10.08	PE	1.10	1.10	6.00	6.00	III	0.10	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6698	塘西村	08HS9642_08HS9640	300	1.78	PE	0.60	0.60	10.00	10.00	IV	0.56	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6699	塘西村	08HS9670_08HS9669	300	9.20	PE	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.11	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6700	塘西村	08HS9684_08HS9640	600	17.75	PE	1.10	1.10	6.00	6.00	III	0.06	4.35	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6701	塘西村	08HS9698_08HS9684	600	8.51	PE	1.10	1.10	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	6.00	6.00	III	0.24	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6702	塘西村	08HS9701_08HS9698	600	5.72	PE	1.10	1.10	10.00	10.00	IV	0.17	7.15	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6703	塘西村	08HS9747_08HS9750	400	1.88	PE	0.60	0.60	3.50	6.00	III	1.06	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6704	塘西村	08HS9769_08HS9771	400	11.60	PE	0.70	0.80	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.43	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6705	塘西村	08HS9787_08HS9769	400	12.77	PE	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.23	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6706	塘西村	08HS9798_08HS9788	400	8.89	PE	0.70	0.70	6.00	6.00	III	0.11	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.22	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6707	塘西村	08HS9806_08HS9747	400	8.24	PE	0.60	0.60	4.50	6.00	III	0.24	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6708	塘西村	08HS9982_08HS10088	500	15.11	PE	0.80	0.90	5.50	10.00	IV	0.13	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6709	塘西村	08HS9985_08HS9941	400	8.36	PE	0.60	0.70	10.00	10.00	IV	0.36	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6710	塘西村	08WS7215_08WS7513	300	8.67	砼	1.30	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6711	塘西村	08WS7241_08WS7252	200	4.42	砼	0.70	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6712	塘西村	08WS7254_08WS7417	300	10.02	砼	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.10	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6713	塘西村	08WS7282_08WS7291	300	14.02	砼	0.90	1.00	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6714	塘西村	08WS7298_08WS7296	200	6.36	PVC	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6715	塘西村	08WS7487_08WS7483	300	11.34	砼	0.90	1.50	1.00	1.00	I	0.53	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6716	塘西村	08WS7501_08WS7556	300	6.83	砼	0.80	0.90	1.00	1.00	I	0.44	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6717	塘西村	08WS7501_08WS7747	300	9.93	砼	0.80	0.80	6.00	6.00	III	0.10	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6718	塘西村	08WS7531_08WS7516	300	9.19	砼	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.54	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6719	塘西村	08WS7532_08WS7531	300	11.07	砼	1.00	1.10	6.00	6.00	III	0.45	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6720	塘西村	08WS7536_08WS7532	300	7.81	砼	1.00	1.00	6.00	6.00	III	0.64	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6721	塘西村	08WS7556_08WS7576	300	19.80	砼	0.90	1.00	1.00	1.00	I	0.05	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6722	塘西村	08WS7564_08WS7563	300	5.56	砼	1.10	1.10	3.00	3.00	II	1.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6723	塘西村	08WS7570_08WS7564	300	5.70	砼	1.00	1.10	1.00	1.00	I	0.88	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6724	塘西村	08WS7571_08WS7570	300	5.87	砼	1.00	1.00	1.00	1.00	I	1.02	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6725	塘西村	08WS7629_08HS7627	400	5.57	PE	1.60	2.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6726	塘西村	08WS7630_08WS7629	400	15.65	PE	1.00	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.32	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6727	塘西村	08WS7663_08WS7657	300	14.85	砼	1.70	1.80	6.00	6.00	III	0.20	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6728	塘西村	08WS7669_08WS7668	400	12.29	PE	1.90	2.10	10.00	10.00	IV	0.16	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6729	塘西村	08WS7688_08WS7687	300	21.67	砼	1.50	1.70	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.23	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6730	塘西村	08WS7726_08WS7823	300	31.86	砼	1.60	1.90	6.00	6.00	III	0.31	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6731	塘西村	08WS7749_08WS7487	300	48.40	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.06	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6732	塘西村	08WS7749_08WS7747	300	8.77	砼	0.80	0.80	1.00	1.00	I	0.57	0.70	结构条件基本完好，不修复	1.00	1.00	I	0.57	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6733	塘西村	08WS7773_08WS7772	300	6.26	砼	1.70	1.90	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.80	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6734	塘西村	08WS7786_08WS7774	500	18.18	砼	1.70	1.70	1.00	1.00	I	0.06	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6735	塘西村	08WS7792_08WS7786	300	21.26	PE	1.60	1.60	3.00	3.00	II	0.05	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6736	塘西村	08WS7813_08WS7811	300	4.90	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.20	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.20	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6737	塘西村	08WS7814_08WS7811	300	3.84	砼	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.78	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6738	塘西村	08WS7823_08WS7792	300	10.18	PE	1.90	1.60	6.00	6.00	III	0.49	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6739	塘西村	08WS7904_08HS7643	200	8.70	PVC	0.40	0.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.57	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6740	塘西村	08WS7909_08WS7904	200	4.17	PVC	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.44	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6741	塘西村	08WS8151_08HS8147	100	1.73	PVC	0.50	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6742	塘西村	08WS8718_08HS8719	400	9.86	砼	1.20	1.40	10.00	10.00	IV	0.10	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6743	塘西村	08WS9300_08WS9310	400	0.83	PE	0.80	0.80	10.00	10.00	IV	1.20	7.00	结构已经发生或即将发生破坏，应立即修复	/	/	/	/	/	/
6744	塘西村	08YS7200_08YS7226	300	8.12	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6745	塘西村	08YS7206_08YS7225	300	12.85	砼	0.40	0.50	3.00	3.00	II	0.08	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	3.00	3.00	II	0.39	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6746	塘西村	08YS7259_08YS7201	400	37.85	砼	1.20	1.10	6.00	6.00	III	0.03	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	1.00	1.00	I	0.13	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6747	塘西村	08YS7260_08YS7259	200	1.81	PVC	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.55	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6748	塘西村	08YS7263_08YS7256	300	13.20	PE	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6749	塘西村	08YS7276_08YS7270	200	8.64	PVC	0.80	0.70	1.00	1.00	I	0.12	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6750	塘西村	08YS7315_08YS7316	200	10.56	PE	0.50	0.50	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.47	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6751	塘西村	08YS7325_08YS7333	200	11.97	PE	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.25	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6752	塘西村	08YS7411_08YS7260	300	3.84	砼	0.60	0.70	1.00	1.00	I	0.26	0.70	结构条件基本完好，不修复	3.00	3.00	II	0.78	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6753	塘西村	08YS7416_08YS7411	300	13.95	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	4.50	6.00	III	0.72	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6754	塘西村	08YS7434_08YS7416	300	8.02	砼	0.50	0.60	/	/	/	/	/	/	2.75	6.00	III	2.49	4.80	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6755	塘西村	08YS7442_08YS7434	300	12.63	砼	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.40	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	4.67	10.00	IV	1.19	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6756	塘西村	08YS7449_08YS7442	300	5.19	砼	0.70	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.16	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6757	塘西村	08YS7522_08YS7523	200	11.01	PVC	0.50	0.40	6.00	6.00	III	0.27	4.20	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	/	/	/	/	/	/
6758	塘西村	08YS7595_08YS7545	300	3.81	PE	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.26	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6759	塘西村	08YS7626_08YS7625	300	9.37	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6760	塘西村	08YS7680_08YS7683	300	9.71	砼	1.50	1.50	2.00	3.00	II	0.36	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	10.00	10.00	IV	0.21	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6761	塘西村	08YS7703_08YS7705	100	6.86	PVC	0.40	0.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.29	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6762	塘西村	08YS7718_08YS7712	300	35.48	PE	2.00	2.20	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.03	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6763	塘西村	08YS7720_08YS7718	300	19.00	砼	1.90	2.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.05	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6764	塘西村	08YS7729_08YS7824	300	15.83	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.19	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.06	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6765	塘西村	08YS7741_08YS7743	200	6.76	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6766	塘西村	08YS7743_08YS7755	200	7.24	砼	0.60	0.60	3.00	3.00	II	0.14	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6767	塘西村	08YS7755_08YS7742	200	4.93	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6768	塘西村	08YS7764_08YS7666	400	14.94	PE	1.40	1.90	3.00	3.00	II	0.07	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6769	塘西村	08YS7776_08YS7764	300	19.78	PE	1.40	1.90	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6770	塘西村	08YS7781_08YS7779	200	5.41	PVC	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6771	塘西村	08YS7808_08YS7807	200	1.73	PVC	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6772	塘西村	08YS7824_08YS7789	300	8.75	PE	1.20	1.00	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.11	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6773	塘西村	08YS7942_08HS7639	200	2.12	PE	0.50	0.50	3.00	3.00	II	0.94	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6774	塘西村	08YS8243_08HS8180	200	1.48	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6775	塘西村	08YS8724_08YS7594	200	5.69	砼	0.60	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.53	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6776	塘西村	08YS8752_08HS8730	200	1.18	PVC	0.40	0.50	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6777	塘西村	08YS9080_08YS9142	200	4.31	砼	0.60	0.80	1.00	1.00	I	0.93	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6778	塘西村	08YS9083_08YS9086	200	6.78	砼	0.40	0.40	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.30	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6779	塘西村	08YS9089_08YS9080	200	11.10	砼	0.60	0.60	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6780	塘西村	08YS9094_08YS9080	200	8.48	砼	0.50	0.60	3.00	3.00	II	0.12	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6781	塘西村	08YS9111_08YS9113	400	7.22	砼	0.90	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6782	塘西村	08YS9113_08YS9141	400	1.00	砼	0.80	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6783	塘西村	5HS1729_5HS1730	2000X1500	6.24	砼	1.60	1.80	3.00	3.00	II	0.16	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6784	塘西村	5HS1730_5HS1731	2000X1500	4.30	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6785	塘西村	5HS1731_5HS1732	2000X1500	4.32	砼	1.80	1.80	3.00	3.00	II	0.23	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6786	塘西村	5HS1732_5HS1733	2000X1500	7.89	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6787	塘西村	5HS1733_5HS1734	2000X1500	0.86	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6788	塘西村	5HS1734_5HS1738	2000X1500	7.10	砼	1.80	1.80	1.00	1.00	I	0.14	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6789	塘西村	5HS1736_5HS1735	300	9.23	砼	1.10	1.10	1.00	1.00	I	0.11	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6790	塘西村	5HS1737_5WS2413	400	0.96	砼	1.60	1.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	1.04	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6791	塘西村	5HS1739_5HS1742	2000X1500	4.04	砼	1.80	1.80	1.00	1.00	I	0.25	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6792	塘西村	5HS1742_5HS1743	2000X1500	5.39	砼	1.80	1.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6793	塘西村	5HS1743_5HS1744	2000X1500	21.36	砼	1.80	1.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6794	塘西村	5HS1749_5HS1752	2700X2000	11.23	砼	2.20	2.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.45	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6795	塘西村	5HS1750_5HS1751	300	7.53	砼	0.70	0.90	1.00	1.00	I	0.40	0.70	结构条件基本完好，不修复	10.00	10.00	IV	0.66	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6796	塘西村	5HS1751_5HS1752	300	2.98	砼	0.90	0.90	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6797	塘西村	5HS1752_5HS1753	2700X2000	29.91	砼	2.30	2.40	1.00	1.00	I	0.03	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6798	塘西村	5HS1755_5HS1754	300	7.65	砼	0.60	0.80	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.65	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6799	塘西村	5HS1820_5HS1736	300	10.56	砼	1.20	1.10	1.00	1.00	I	0.09	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6800	塘西村	5WS2404_5HS1720	300	7.26	PE	0.70	0.80	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6801	塘西村	5WS2405_5WS2407	500	31.97	PE	2.50	2.60	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.31	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6802	塘西村	5WS2406_5WS2405	500	6.34	PE	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.79	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6803	塘西村	5WS2407_5WS2412	500	19.20	PE	2.60	2.90	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.26	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6804	塘西村	5WS2408_5WS2407	300	3.60	PE	1.70	1.70	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.83	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6805	塘西村	5WS2412_5WS2419	500	31.10	PE	2.90	3.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.32	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6806	塘西村	5WS2413_5WS2412	300	6.11	PE	2.10	1.90	/	/	/	/	/	/	6.00	6.00	III	0.49	4.80	根据基础数据进行全面的考虑，应尽快处理
6807	塘西村	5WS2414_5WS2412	300	9.03	PE	1.50	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6808	塘西村	5WS2419_5WS2422	500	29.95	PE	3.30	3.60	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.17	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6809	塘西村	5WS2420_5WS2419	400	1.78	PE	2.00	2.00	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.56	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6810	塘西村	5WS2421_5WS2419	300	8.10	PE	2.00	2.30	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.62	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6811	塘西村	5WS2427_6WS3999	400	7.28	PE	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6812	塘西村	5YS2643_5HS1705	200	3.26	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.92	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6813	塘西村	5YS2645_5HS1706	200	4.89	砼	0.80	0.90	/	/	/	/	/	/	10.00	10.00	IV	0.20	8.00	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6814	塘西村	5YS2647_5HS1707	200	7.68	砼	1.00	1.10	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.39	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6815	塘西村	5YS2651_5HS1725	300	7.42	砼	0.50	0.70	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.67	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6816	塘西村	6HS4004_6HS4005	600	7.45	砼	1.30	1.30	3.00	3.00	II	0.13	2.10	结构在短期内不会发生破坏现象，但应做修复计划	/	/	/	/	/	/
6817	塘西村	6HS4006_6HS4004	600	15.36	砼	1.20	1.30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6818	塘西村	6HS4008_6HS4006	600	24.45	砼	1.20	1.20	1.00	1.00	I	0.04	0.70	结构条件基本完好，不修复	/	/	/	/	/	/
6819	塘西村	6HS4010_6HS4011	400	30.59	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	1.00	1.00	I	0.33	0.80	没有明显需要处理的缺陷
6820	塘西村	6HS4015_6HS4010	400	34.67	砼	1.00	1.20	/	/	/	/	/	/	3.00	3.00	II	0.09	2.40	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划

序号	道路名称	管段名称	管径 (mm)	长度 (m)	材质	埋深 (m)		结构性缺陷						功能性缺陷					
						起点	终点	平均值S	最大值Smax	缺陷等级	缺陷密度	修复指数RI	综合状况评价	平均值Y	最大值Ymax	缺陷等级	缺陷密度	养护指数MI	综合状况评价
6821	塘西村	6HS4185_6HS4008	600	17.26	砼	1.20	1.20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6822	塘西村	6WS3999_6WS4001	500	8.02	砼	1.60	2.40	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6823	塘西村	07WS10537_07WS10528	400	12.25	PE	2.50	2.50	/	/	/	/	/	/	5.00	10.00	IV	1.00	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6824	塘西村	07WS10537_07WS10540	400	7.20	PE	2.50	2.50	/	/	/	/	/	/	2.75	5.00	III	0.33	4.90	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6825	塘西村	07WS10540_07WS10541	400	1.90	PE	2.50	2.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
6826	塘西村	07WS10555_07WS10541	400	12.41	PE	2.45	2.50	/	/	/	/	/	/	0.50	0.50	I	1.00	0.40	没有明显需要处理的缺陷
6827	塘西村	07WS10556_07WS10555	400	14.78	PE	2.40	2.45	/	/	/	/	/	/	2.00	2.00	II	0.41	1.60	没有立即进行处理的必要，但宜安排处理计划
6828	塘西村	07WS10556_07WS10558	400	6.16	PE	2.40	2.35	/	/	/	/	/	/	5.25	10.00	IV	0.39	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6829	塘西村	07WS10558_07WS10563	400	6.61	PE	2.35	2.25	/	/	/	/	/	/	3.50	7.00	III	1.00	6.50	根据基础数据进行全面考虑，应尽快处理
6830	塘西村	07WS10563_07WS10568	400	18.70	PE	2.25	1.65	/	/	/	/	/	/	6.00	10.00	IV	0.75	8.90	输水功能受到严重影响，应立即进行处理
6831	塘西村	07WS10568_07HS10571	200	2.41	PVC	1.30	1.10	5.00	5.00	III	0.41	4.10	结构在短期内可能会发生破坏，应尽快修复	0.50	0.50	I	0.41	0.40	没有明显需要处理的缺陷